

# 9 الفصل التاسع

مبدلات الطاقة (الحساسات)

**Transducers**

## 9-1 مقدمة


**الغرض** من التقابل مع الحاسب فى هذا المقرر هو التعامل مع الإشارات التى تمثل متغيرات طبيعية نتعامل معها فى شتى المجالات ، مثل مفتاح بسيط نضعه على باب أو شباك نحس عن طريقه باقترام المنزل أو دخول غير مرغوب فيه ، أو حساس لدرجة الحرارة نضعه فى أحد الأفران ليحول درجة الحرارة إلى جهد أو تيار يتناسب معها فنقرأها بالحاسب ونقارنها بقيمة مرجعية لنقرر إذا كانت الحرارة مرتفعة فنوقف السخانات وهل يحتاج الأمر لتشغيل مبردات أم لا ، أم أن الحرارة منخفضة فتظل السخانات مستمرة . وهكذا هناك الكثير من المتغيرات الطبيعية التى نريد أن نرى كيف يتم تحويلها إلى جهد أو تيار حتى نستطيع قراءتها بالحاسب ، وهذا ما سنراه فى هذا الفصل .

## 9-2 المبدلات المفاتيحية

هذه الحساسات تكون طبيعتها مفتاحية ، أى أنها تعمل كمفتاح ، وهى فى الأصل مفتاح ، يكون مفتوحا ON أو مقفلا OFF بحيث أن الإشارة التى يتعامل معها هذا المفتاح ستكون موجودة أو غير موجودة ، وهناك الكثير من هذه المفاتيح المتعددة الوظائف والمتعددة الأسماء والمتعددة الأشكال والمتعددة الأحجام . سنذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر بعضا من هذه المفاتيح :

### مفاتيح التقارب Proximity switches

هذه المفاتيح تفتح أو تقفل ، أى تغير حالتها ، عند اقتراب هدف منها على مسافات معينة تتوقف على نوع المفتاح ونظرية عمله ونوع مادة هذا الهدف . من هذه الأنواع المفاتيح الكهرومغناطيسية التى تنتشر حولها مجالا كهرومغناطيسيا بحيث عند دخول الهدف فى منطقة هذا المجال فإن المفتاح يغير من حالته . بالطبع فإن الهدف لابد أن يكون معدنيا . هناك المفاتيح السعوية ، وهى عبارة عن مكثف عند مرور الهدف قريبا منه أو بين لوحيه فإنه يغير من طبيعة الوسط العازل بين اللوحين فيغير المفتاح من وضعه . من هذه المفاتيح ما يعمل بالموجات فوق الصوتية ، بمعنى أن المفتاح يصدر هذا النوع من الموجات التى ترتد من الهدف على بعد معين فيحس بها المفتاح ويغير من وضعه عند اقتراب الهدف . نلاحظ أن كل هذه المفاتيح لا تعتمد على التلامس مع الهدف ، ولكن يكفى اقتراب الهدف منها . شكل (9-1) يبين بعض أمثلة على هذه المفاتيح المتاحة فى الأسواق .

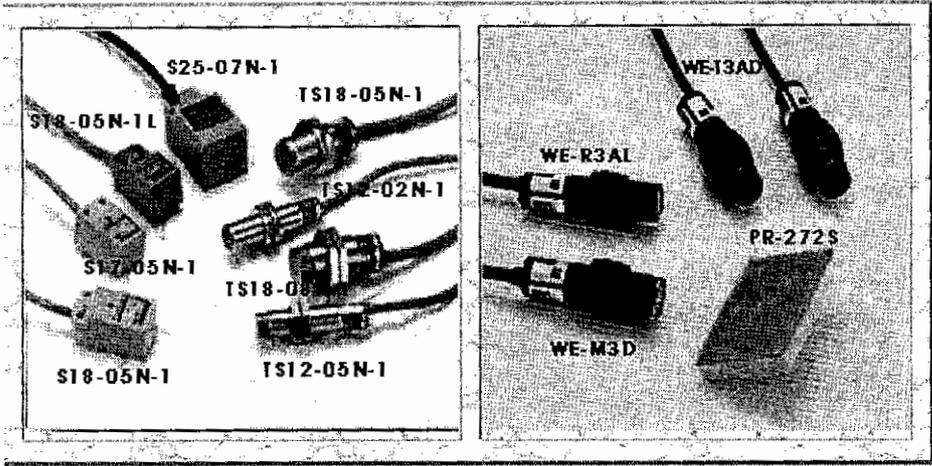

شكل (1-9) بعض أمثلة على مفاتيح التقارب المتاحة

في شكل (1-9) مجموعة المفاتيح اليسرى تمثل مفاتيح تقاربية حثية inductive switches . بينما المجموعة اليمنى فتمثل مفاتيح ضوئية photo switches تعمل بنظرية قطع شعاع ضوئى يسقط على المفتاح من عاكس ضوئى كالمبين فى نفس الصورة .


### المفاتيح الحدية Limit switches

تستخدم هذه المفاتيح لبيان أن الماكينة أو النظام تحت التحكم قد وصل حد أو وضع نهائى معين . معظم هذه المفاتيح من النوع الميكانيكى ، أى أنها تغير حالتها نتيجة تغير فى وضعها الميكانيكى . هنا لابد أن يتم اتصال ميكانيكى بين الهدف أو نظام التحكم والمفتاح نفسه . لذلك لابد من اختيار المكان المناسب لتركيب هذه المفاتيح لأنها من الممكن أن تتلقى صدمات أثناء التشغيل كما أنها فى الغالب تكون عرضة للتلوث من الوسط المحيط بها مما قد يؤثر على أدائها . شكل (2-9) يبين صوراً لبعض أشكال هذا النوع من المفاتيح . نلاحظ من هذا الشكل أن بعض هذه المفاتيح عبارة عن مفاتيح ضغط عادية ، وبعضها له ذراع عزم قليل low torque switches بحيث يمكن التأثير على هذا المفتاح بأقل قوة .

### 3-9 المبدلات (الحساسات) Transducers

الحساس هو جهاز يقوم بتحويل الطاقة من شكل لشكل آخر . هذا هو التعريف العام للحساس ، وأقرب مثال لذلك الترمومتر الذى يحول درجة الحرارة إلى

تغير في ارتفاع عمود من الزئبق ، وكلنا يعرف التطبيقات الكثيرة لهذا الترمومتر . التعريف الذى يهمنا هنا والخاص بنا في هذا المجال هو كالتالى : الحساس هو جهاز يحول الطاقة من أى صورة إلى الصورة الكهربية (فى صورة تيار أو جهد) بحيث يمكن قياسها بأى جهاز قياس كهربى ، أو يمكن إدخالها على الحاسب للتحكم فيها .

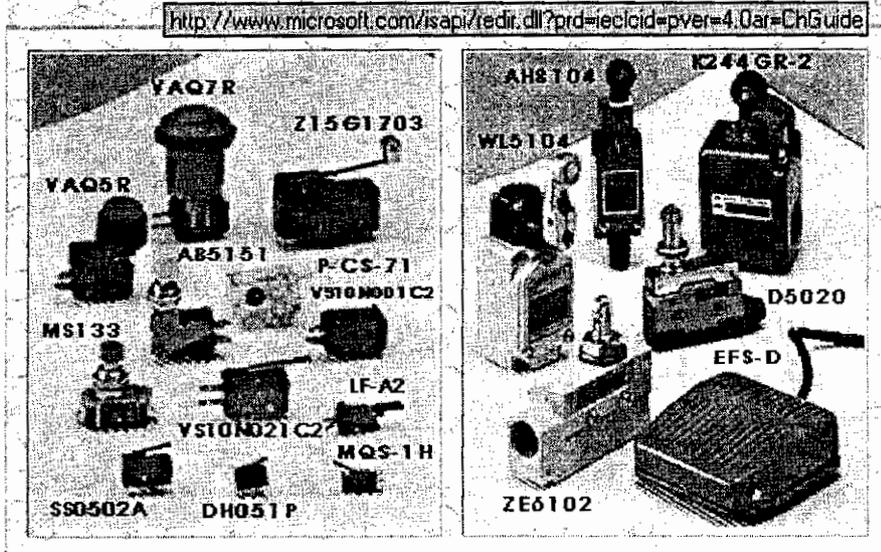


شكل (2-9) أمثلة على بعض المفاتيح الحدية

خرج هذه المبدلات يكون تزايدى ، بمعنى أن جهد أو تيار الخرج يتناسب مع طبيعة المتغير الذى تتم مراقبته . فمثلا مبدل درجة الحرارة يعطى جهدا يزداد بزيادة درجة الحرارة . لذلك فإن خرج هذه المبدلات يتم إدخاله للحاسب من خلال محول انسيابى رقمى بعد تكبير الإشارة وتهيئتها .


هناك العديد من هذه المبدلات والتي تختلف باختلاف طبيعة المتغير الذى نتعامل معه ولكن كلها تقريبا تحتوى عنصرا خاملا passive بتغير قيمته بتغير المتغير الذى نقوم بقياسه . هذا العنصر الخامل قد يكون مقاومة أو مكثف أو ملف . شكل (3-9) يبين بعض الصور لمبدلات المقاومة ، وهى المبدلات التى تستخدم مقاومة تتغير بتغير المعامل المراد قياسه . فى شكل (3-9أ) نرى استخدام المقاومة المتغيرة المنزقة لقياس الإزاحة الخطية ، وفى شكل (3-9ب) نرى استخدام نفس المقاومة المتغيرة الموضوعة فى شكل دائرى لقياس الإزاحات الدائرية ، ثم نرى فى شكل (3-9ج) استخدام المقاومة لقياس الضغط أو الإجهاد باستخدام مقياس الإجهاد strain gage ، كذلك يبين شكل (3-9د) استخدام


المقاومة كحساس للحرارة Thermistor ، وكحساس لشدة الضوء photo resistance كما في شكل (9-3هـ) .

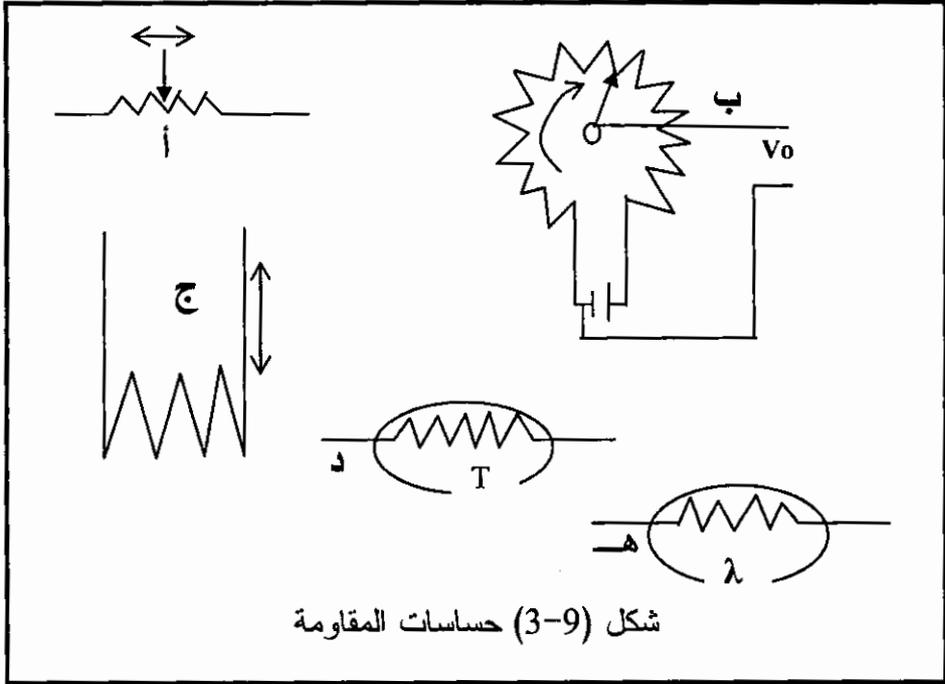

شكل (9-4) يبين الحساسات السعوية التي تعتمد على تغير قيمة مكثف نتيجة التغير في الكمية المقاسة . التغير قد يحدث في المسافة بين لوحى المكثف حيث يمكن قياس إزاحة خطية في هذه الحالة ومن أهم تطبيقاتها الميكروفونات السعوية ، وقد يحدث هذا التغير في المساحة الفعالة لكل من اللوحين ، وقد يحدث هذا التغير في الوسط بين اللوحين فيمكن في هذه الحالة قياس مستويات لسوائل أو موائع .


الحساسات الحثية من الحساسات التي تستخدم بكثرة وبالذات في قياس الإزاحة الصغيرة . تعتمد الحساسات الحثية على التغير في الحث الناتج عن ملف سواء نتيجة الإزاحة الحادثة على قلب هذا الملف . شكل (9-5) يبين هذا النوع من الحساسات .

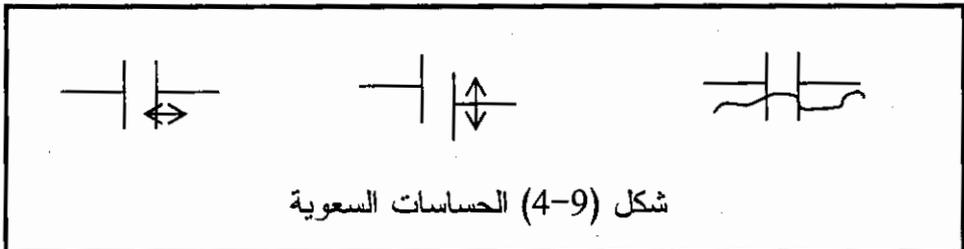

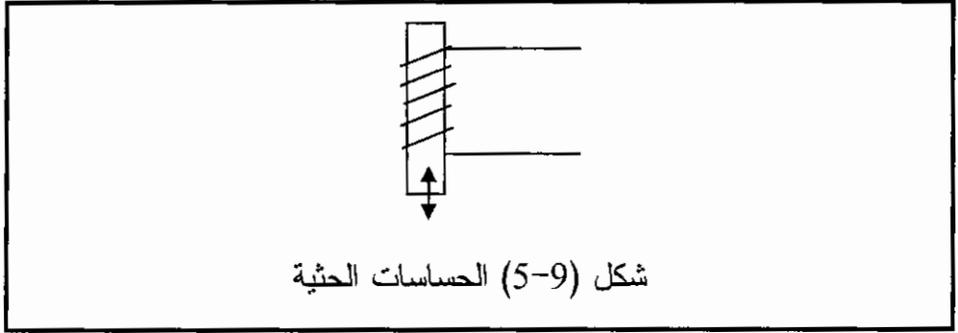

## 4-9 حساسات الضغط Pressure Transducers

في العادة يتم تحويل الضغط إلى قوة تؤثر على أى نوع من أنواع الحساسات سواء حساسات المقاومة أو الحساسات الحثية أو الحساسات السعوية كما سنرى فيما يلى . شكل (9-6) يبين تركيبية ميكانيكية لتهيئة الضغط حتى يمكن استخدامه كقوة مؤثرة على أحد الحساسات السابقة .

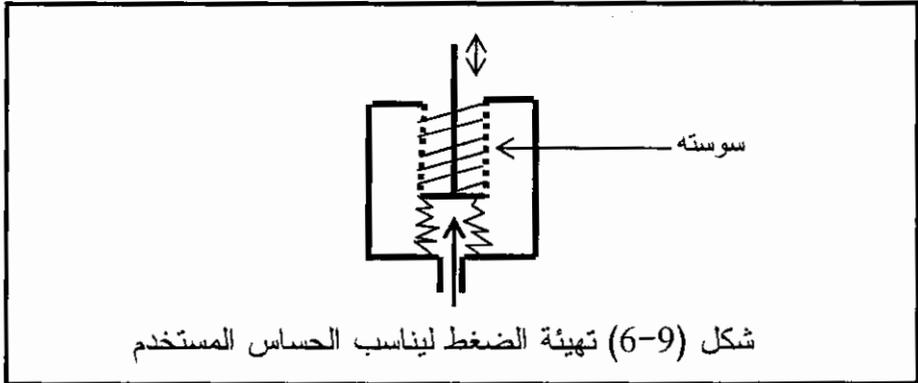

### 1- استخدام حساس الإجهاد Strain gage


حساس الإجهاد عبارة عن مقاومة تتغير قيمتها نتيجة تغير الضغط الواقع عليها . حيث بتوقيع ضغط على هذه المقاومة يحدث تغير في شكلها (استطالة في سلك المقاومة أو قصر فيه) وبالتالي تغير في قيمة المقاومة يتناسب مع هذا الضغط الواقع ويمكن قياس هذا التغير . التغير الحادث في المقاومة يعطى بالعلاقة التالية:

$$dR = GREa$$

حيث  $dR$  هو قيمة التغير الحادث في قيمة مقاومة الحساس  $R$  ، و  $G$  تسمى معامل الحساس  $g$  factor وهذا يعتبر خاصية طبيعية من خواص الحساس تتوقف على المادة المصنوع منها وتحدد من المصنع ، و  $Ea$  هو الإجهاد العمودي الواقع على الحساس . قيمة المعامل  $G$  لمادة مثل النيكل كروم Nickel Chrome هي 2 بينما تكون قيمته لبعض أشباه الموصلات 150 . يستخدم هذا الحساس في قياس الضغط في الكثير من التطبيقات مثل الكبارى وأعمدة الخرسانة وفي خلايا الوزن . في العادة يستخدم هذا الحساس كأحد أزرج قنطرة مقاومات كما في شكل (7-9) حتى يمكن قياس فرق جهد يتناسب مع التغير في قيمة المقاومة . هناك ثلاثة أشكال لهذه القنطرة وهي ربع القنطرة ونصف القنطرة والقنطرة الكاملة كما في شكل (7-9) .

بالنسبة لدائرة ربع القنطرة التي يكون واحد فقط من أزرجها  $(R+dR)$  هو الحساس والثلاثة أزرج الأخرى كل منهم عبارة عن مقاومة مساوية لمقاومة الحساس . في هذه الحالة يمكن إيجاد علاقة بين خرج القنطرة  $V_o$  ودخلها  $V_i$  كما يلي :

$$V_o = V_i G Ea / (2 + GEa)$$

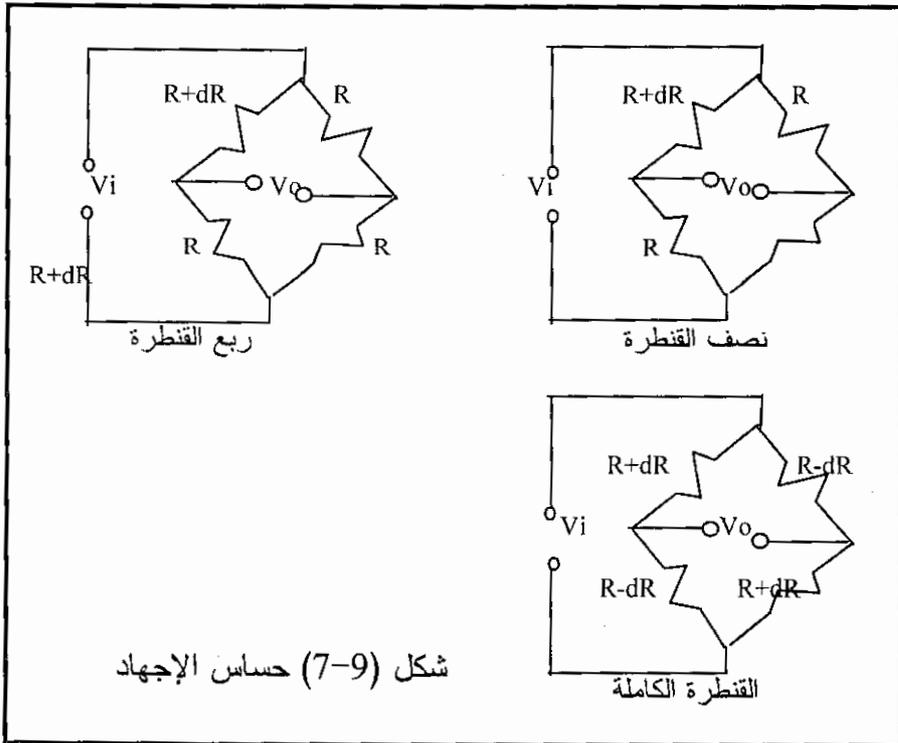


بالنسبة لدائرة نصف القنطرة التي تحتوى حساس فى اثنين من ذراعيها ،  
والحساسان متطابقان تماما ، والذراعان الآخران كل منهما عبارة عن مقاومة  
مساوية لمقاومة الحساس . فى هذه الحالة يمكن حساب قيمة الخرج كما يلى :

$$V_o = V_i G E_a / (2 + G E_a)$$

ونلاحظ هنا أن قيمة الخرج ضعف قيمته فى حالة ربع القنطرة .  
فى حالة القنطرة الكاملة يتم وضع حساس فى كل ذراع من أذرع القنطرة ، وكل  
الحساسات متطابقة ، ويتم وضع الحساسات بحيث يكون اثنان منهم تحت ضغط  
والاثنان الآخران تحت شد كما فى شكل (7-9) . ويمكن حساب خرج القنطرة  
فى هذه الحالة كما يلى :

$$V_o = V_i G E_a$$


فى كل القناطر السابقة يكون خرج القنطرة صغير وغير مناسب للإدخال على  
الحاسب لأن خرج القنطرة لا يحتوى الطرف الأرضى للدائرة ، أى أن الخرج  
يكون عائم floating كما فى شكل (7-9) . لذلك لابد من تكبير خرج أى واحدة  
من هذه القناطر باستخدام مكبر الفرق كما فى شكل (8-9) . لاحظ استخدام  
عازل لكل دخل من أطراف مكبر الفرق حتى توفر مقاومة عالية عند دخل هذا  
المكبر . بذلك تكون هذه الإشارة جاهزة للدخول على محول انسيابى رقمى قبل  
إدخالها على الحاسب .

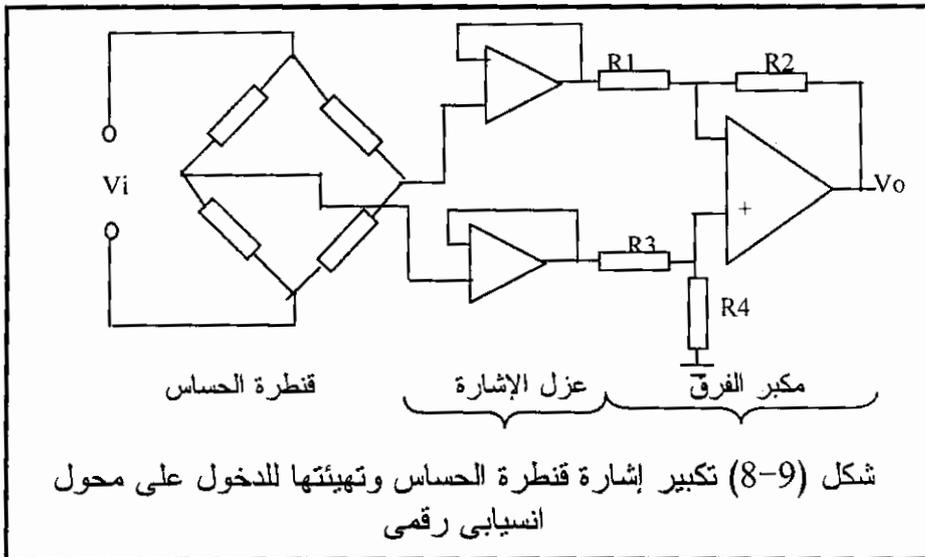

## 2- باستخدام المحول الخطى التفاضلى المتغير

### Linear Variable Differential Transformer, LVDT

هذا المحول هو أحد الحساسات الشائعة الاستخدام والتي تحول القوة أو الضغط إلى إزاحة على قلب المحول فيتغير خرجة تبعاً لتغير الضغط أو القوة . شكل (9-9) يبين رسماً تخطيطياً لهذا المحول . كما نلاحظ من هذا الشكل فإن المحول يتكون من ملف ابتدائى a-b تتم تغذيته من إشارة ترددية ذات تردد وجهد مناسبين ، وملفين ثانويين c-e و d-e و موصلين على التوالي بحيث يلاشى الجهد الناتج على أحد الملفين الجهد الناتج على الملف الآخر بحيث يكون الجهد الكلى بين النقطتين c-d يساوى صفر فى وضع الاستقرار الذى يكون فيه القلب المغناطيسى فى المنتصف بالضبط . عند حدوث إزاحة للقلب فى أى اتجاه يكون فرق الجهد على أحد الملفين الثانويين أكثر من الآخر وينشأ فرق جهد بين النقطتين c-d تتوقف قيمته وإشارته على مقدار الإزاحة التى حدثت واتجاهها . العلاقة بين فرق الجهد الناتج والإزاحة وبالتالى القوة أو الضغط علاقة خطية كما فى شكل (9-9ب) . خرج هذا المحول يمكن إدخاله على مكبر فرق كما فى شكل (8-9) تمهيداً لتوصيله على محول انسيابى رقمى ثم الحاسب . حساسية هذا المحول حوالى نصف إلى اثنين مللى فولت لكل إزاحة مقدارها 0.01 مللى متر .

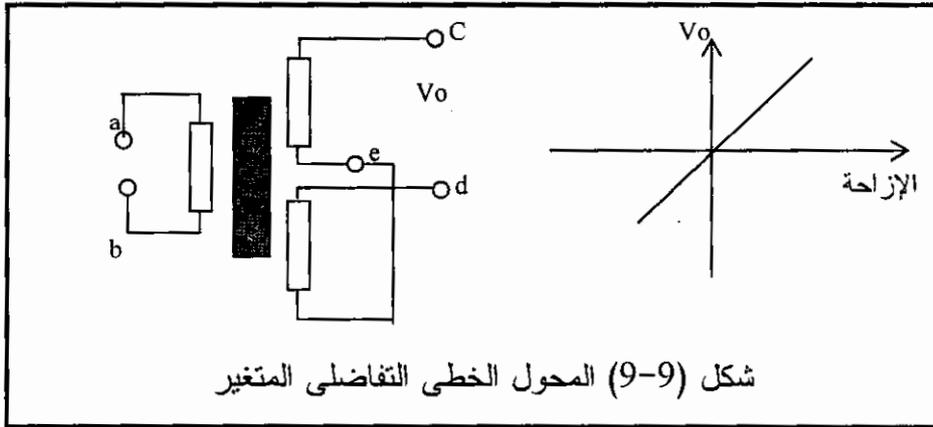

شكل (9-9) المحول الخطى التفاضلى المتغير

## 5-9 حساسات الحرارة Temperature Transducers

تعتبر درجة الحرارة ، قياسها والتحكم فيها من أكثر المتغيرات الطبيعية استخداماً فى العمليات الصناعية . يوجد ثلاثة أنظمة لقياس درجة الحرارة ، وهى النظام

المئوى ، والكلفن ، والفهرنهايت ، والعلاقة بين هذه الأنظمة الثلاثة تعطى بالعلاقات التالية :

$$F = 9(C + 32)/5 \quad \text{degree Fahrenheit}$$

$$C = (5F/4 - 32) \quad \text{degree centigrade}$$

$$K = C + 273 \quad \text{degree Kelvin}$$


### 9-5-1 ازدواج الحرارى Thermocouple

تتكون وصلة الازدواج الحرارى عند اتصال معدنين مختلفين فى نقطة واحدة . عند تسخين هذه الوصلة يتولد بين المعدنين فرق جهد معين يتناسب مع درجة الحرارة . هذه الظاهرة اكتشفها العالم Thomas Seebeck فى سنة 1821 وتعرف بتأثير سيبيك Seebeck effect . شكل (9-10) يبين هذه الوصلة حيث نلاحظ عمل وصلتين J1 و J2 بحيث يتم تسخين أحد الوصلتين وتوضع الوصلة الأخرى عند درجة حرارة تكون مرجعا للأخرى . يمكن كتابة الجهد الناتج كما يلى :


$$V = \alpha (T1 - T2)$$

حيث  $\alpha$  تسمى معامل سيبيك وهى مقياس لحساسية الازدواج الحرارى وتتراوح قيمتها ما بين 6.5 إلى 80 ميكروفولت لكل درجة مئوية .

يمكن توصيل أكثر من ازدواج حرارى على التوالي لزيادة حساسية الازدواج حيث سيكون الجهد الناتج مساوى لمجموع الجهود الناتجين عن الوصلتين على التتابع . بالرغم من أن علاقة فرق الجهد مع درجة الحرارة تظهر خطية تماما إلا أنها عمليا تحيد قليلا عن هذه الخطية . شكل (9-11) يبين العلاقة بين درجة الحرارة وفرق الجهد الناتج لبعض الازدواجات الحرارية . جدول 9-1 يبين مقارنة بين بعض الازدواجات من حيث درجة الحرارة عند 100 درجة مئوية وكذلك المدى الحرارى الذى يعمل عنده كل ازدواج .

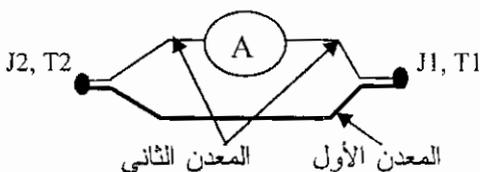

شكل (9-10) الازدواج الحرارى

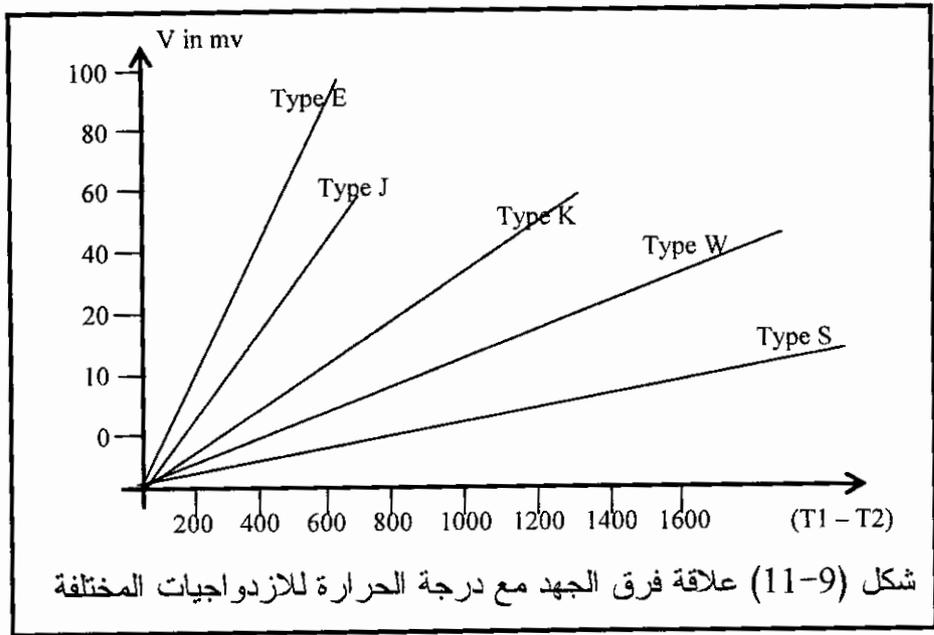


جدول 1-9 مقارنة بين بعض الازدواجيات

اسم الازدواج	مادة الازدواج	المدى الحرارى بالتدرج المئوى	فرق الجهد الناتج عند 100 درجة مئوى ، مرجع صفر مئوى
J	Iron-(Copper-Nickel)	0 to 750	5.268mv
K	(Nickel-Chrome)- (Nickel-Aluminum)	-200 to 1250	4.095mv
E	(Nickel-Chrome)- (copper-Nickel)	-200 to 900	6.317mv
T	Copper-(Copper-Nickel)	-200 to 350	4.277mv
S	(Platinum10%- Rhodium)-Platinum	0 to 1450	0.645mv
R	(Platinum13%- Rhodium)-Platinum	0 to 1450	0.647mv
B	(Platinum30%- Rhodium)- Platinum6%- Rhodium)	0 to 1700	0.033mv

## 9-5-2 المقاومة الحرارية Thermistor

يوجد نوعان من المقاومات الحرارية ، الأول تزداد فيه قيمة المقاومة مع زيادة درجة الحرارة ، النوع الثاني تقل فيه قيمة المقاومة مع زيادة درجة الحرارة ، وفي كلا الحالتين يمكن معايرة قيمة المقاومة لتعكس قيمة درجة الحرارة . توجد هذه المقاومات فى أشكال متعددة تناسب التطبيقات المستخدمة فيها . شكل (9-12) يبين شكلين من هذه الأشكال .

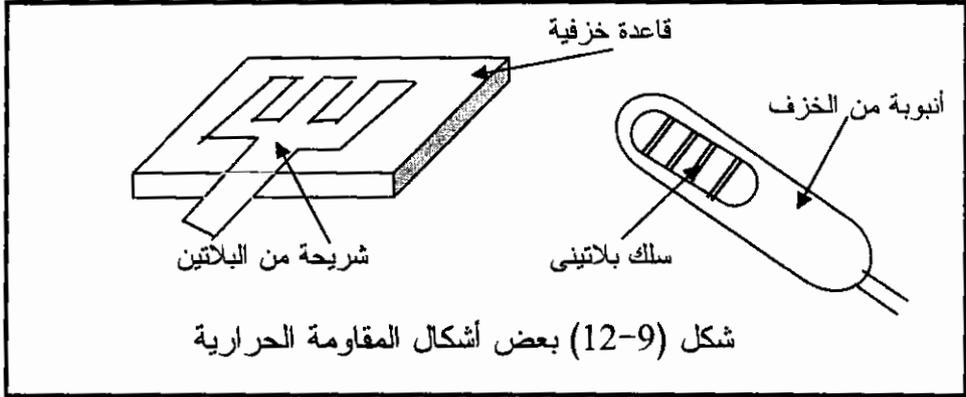

## 9-5-3 أشباه الموصلات الحساسة للحرارة

### Semiconductor Temperature Sensors

إن جهد الوصلة الثنائية (الدايود) المنحازة أماميا forward bias يكون دالة فى درجة الحرارة . فمثلا بالنسبة للدايود السيليكون نجد أن جهد الوصلة يزداد بمقدار 2.2mV لكل ارتفاع فى درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية . يمكن معايرة هذه الحساسات لقياس درجة الحرارة بدقة معقولة جدا للكثير من التطبيقات . تمتاز هذه الحساسات بأنها رخيصة الثمن ، صغيرة الحجم ويمكنها العمل فى المدى الحرارى من -40 حتى 150 درجة مئوية . يمكن استخدام قنطرة مع مكبر فرق لتهيئة الإشارة الخارجة من حساسات الحرارة .

## 9-6 قياس التدفق Flow Measurement

من المعروف تاريخيا أن أول من قاسوا تدفق السوائل هم المصريون القدماء عندما كانوا يقيسون تدفق مياه النيل للتحكم فى عمليات الري . هناك العديد من الطرق المستخدمة لقياس التدفق سنوجز بعضها فيما يلى :

## 9-6-1 استخدام الضغط الديناميكي لقياس التدفق

### Dynamic Pressure Flow meters


شكل (9-13) يبين استخدام هذه الطريقة لقياس التدفق . كما نرى يتم إدخال أنبوبة A إلى مركز تدفق السائل تقريبا . كما يتم إدخال أنبوبة أخرى B بعد الأنبوبة الأولى بمسافة قصيرة ، وهذه الأنبوبة يكون طرفها الموجود داخل السائل قائم الزاوية بحيث تواجه الزاوية القائمة السائل المتدفق وتكون في نفس مستوى الأنبوبة الأولى تقريبا . نتيجة لهذا الوضع للأنبوبتين سينشأ ضغط ديناميكي يعطى بالعلاقة التالية :

$$P_d = P_t - P_s$$

حيث  $P_d$  هو الضغط الديناميكي dynamic pressure ، و  $P_t$  هو الضغط الكلي total pressure في الأنبوبة B ، و  $P_s$  هو الضغط الاستاتيكي static pressure الناشئ عند سكون السائل . سرعة السائل المتدفق كدالة في الضغط الديناميكي تعطى بالعلاقة التالية :

$$V = \sqrt{\frac{2P_d}{\rho}}$$

حيث  $V$  هي سرعة السائل أو الغاز المتدفق ،  $P_s$  ،  $P_t$  ،  $P_d$  كما ذكرنا سابقا ،  $\rho$  هي كثافة السائل أو الغاز المتدفق .

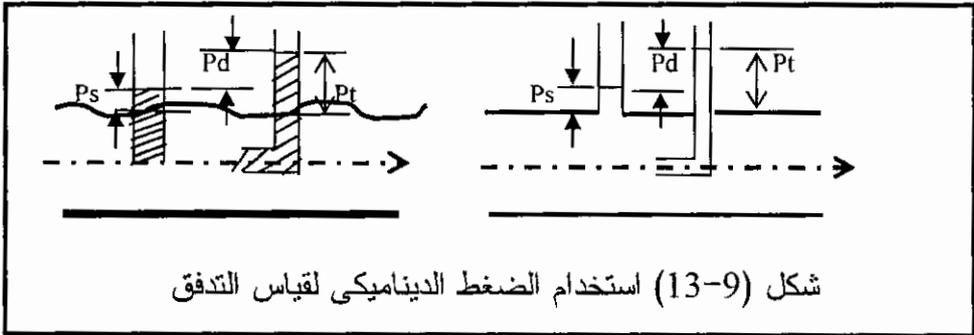


## 9-6-2 استخدام السلك الساخن لقياس التدفق

### Hot Wire Anemometer

تعتمد فكرة هذا النوع من الأجهزة على تسخين مقاومة سلكية لدرجة أعلى من المائع المراد قياس تدفقه ويتم التسخين بواسطة تيار يمر فيها . بعد ذلك نتيجة تدفق المائع يحدث تبريد للسلك فتنغير مقاومته وبالتالي يزداد التيار المار بها ،

يمكن معايرة هذا التيار ليصبح مقياسا لسرعة تدفق المائع ، وهذه الطريقة تسمى طريقة الجهد الثابت . يمكن تغير قيمة الجهد المطبق على المقاومة للحفاظ على ثبات التيار المار في المقاومة ، وفي هذه الحالة يمكن معايرة الجهد ليكون مقياسا للتدفق ، وهذه الطريقة تسمى طريقة التيار الثابت . شكل (9-14) يبين هاتين الطريقتين .

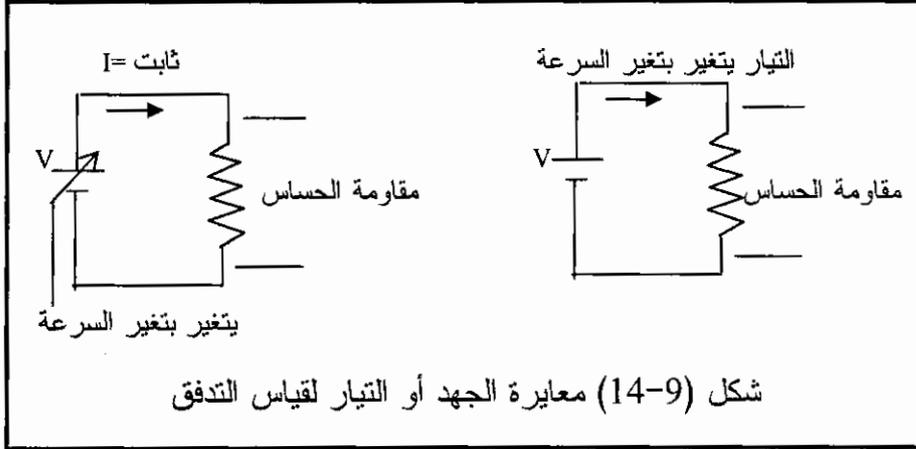


الحرارة المتولدة في المقاومة تعطى بالعلاقة التالية :

$$i^2 R = (C_0 + C_1 \sqrt{V}) A (T_w - T_f)$$

حيث :

- V هي سرعة المائع
- i التيار المار في المقاومة
- R مقاومة الحساس
- A مساحة مقطع سلك الحساس
- $T_w$  درجة حرارة الحساس
- $T_f$  درجة حرارة المائع
- $C_0, C_1$  ثوابت

يوجد هذا الجهاز في أكثر من صورة بعضها موضح في شكل (9-15) . تستخدم هذه الأجهزة لقياس سرعات من 0.1 متر/ثانية حتى 500 متر/ثانية وفي درجات حرارة تصل حتى 750 درجة مئوية .

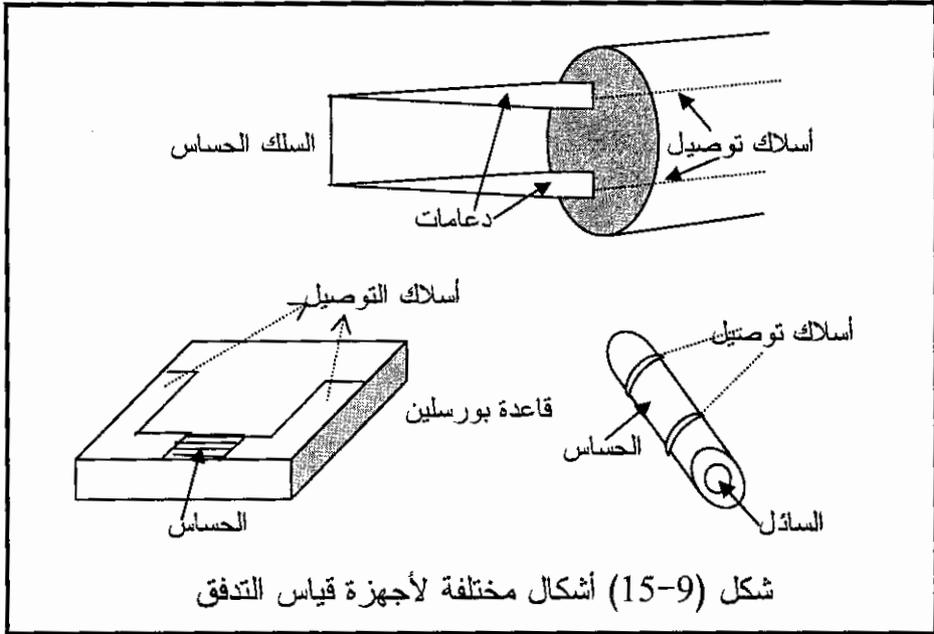

شكل (9-15) أشكال مختلفة لأجهزة قياس التدفق


هناك طرق أخرى تستخدم لقياس التدفق ومنها الطرق الكهرومغناطيسية وطرق تستخدم الموجات فوق صوتية وكل هذه الطرق تستخدم غالبا في الأغراض الطبية مثل قياس سرعة الدم في الأوعية الدموية ، ولن ندخل في تفاصيل هذه الطرق .

## 7-9 قياس المستوى Level Measurement


الحساسات التي تحول مستوى المائع إلى إشارة كهربائية كثيرة وتختلف على حسب التطبيق المستخدم ، بل إن بعضها يمكن تصميمه ليتناسب مع طبيعة التطبيق . شكل (9-16) يبين بعض الطرق المستخدمة لذلك .

## 8-9 قياس السرعة Speed Measurement

يعتبر نظام القرص المثقب أو مشفر العمود الدوار shaft encoder من أشهر طرق قياس السرعة الزاوية ، وبتعديل ميكانيكى في نظام القياس يمكن قياس السرعة الخطية أيضا . كما هو موضح في شكل (9-17) فإن هذا النظام يتكون من قرص مثبت على العمود الدوار ، وعلى حسب طريقة تجهيز هذا القرص يمكن الحصول على إشارة تتناسب مع سرعة العمود . يمكن إعداد هذا القرص بثلاثة طرق مختلفة كالتالى :

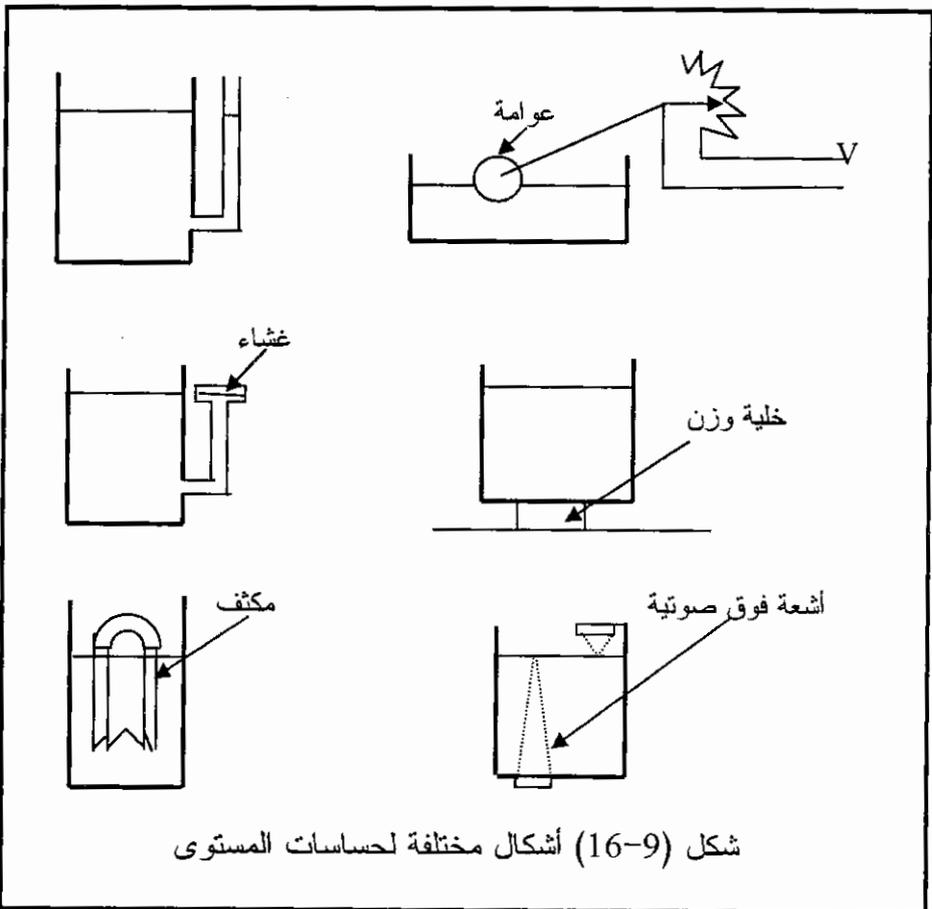

شكل (9-16) أشكال مختلفة لحساسات المستوى

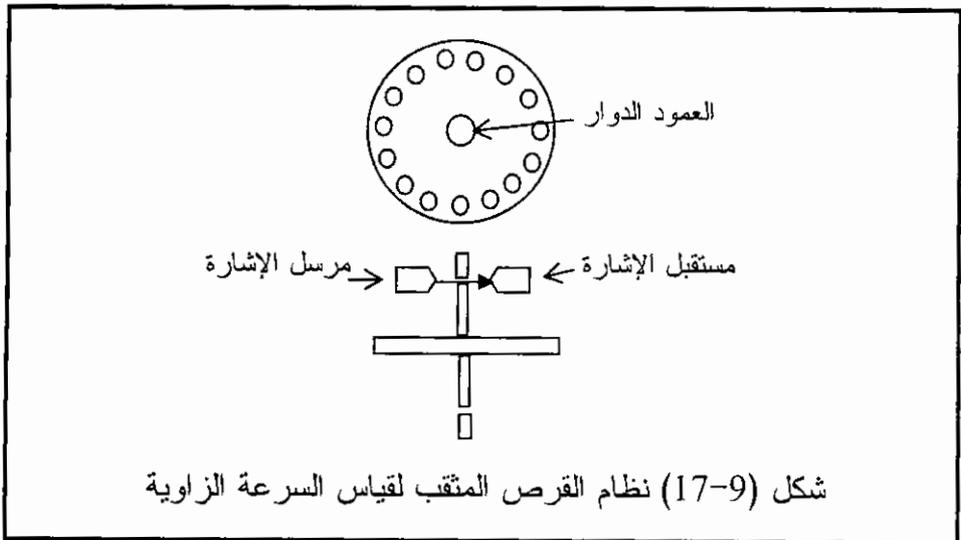

شكل (9-17) نظام القرص المنقّب لقياس السرعة الزاوية

**طريقة التلامس :** فى هذه الطريقة يوضع نقاط تلامس مكان كل ثقب على القرص وتكون هناك ريشة مثبتة فى مكان ثابت بحيث يتم التلامس بين الريشة وكل نقطة على القرص عند الدوران . هذا التلامس يمكن تحويله إلى نبضة كهربية يمكن قراءتها . من عيوب هذه الطريقة الاحتكاك بين نقاط التلامس والريشة التى تقرأ الإشارة ، وكذلك الشرارة التى يمكن أن تحدث مع بداية ونهاية التلامس ، ولذلك فإن هذه الطريقة تكون غير عملية وهى غير مستخدمة تقريبا إلا فى حالات نادرة .

**الطريقة المغناطيسية :** فى هذه الطريقة يغطى القرص بمادة مغناطيسية توضع فى صورة عقد مكان الثقوب . تثبت رأس للقراءة المغناطيسية بالقرب من القرص بحيث يتم الحصول على نبضة كهربية كلما مرت عقدة مغناطيسية بالقرب من رأس القراءة . هذه الطريقة تشبه تماما طريقة التسجيل والقراءة من شرائط تسجيل الصوت المغناطيسية .

**الطريقة الضوئية :** فى هذه الطريقة يتم تتبع القرص ثقوبا صغيرة قرب المحيط ، ويثبت مصدر ضوئى على أحد أجناب القرص وفى الجانب الآخر يوضع حساس للضوء . عند وجود أى ثقب بين مصدر الضوء وحساس الضوء يتم الحصول على نبضة كهربية عن طريق الحساس . هذه الطريقة هى الأكثر شيوعا من الطريقتين السابقتين .

## 9-5-1 طريقة قياس السرعة

أبسط طرق قياس السرعة هى عن طريق عمل ثقب واحد على القرص وفى هذه الحالة يتم حساب السرعة بأحد الطريقتين التاليتين :

1- حساب عدد النبضات التى يقرأها الحساس فى وحدة الزمن (ثانية ، أو دقيقة) وفى هذه الحالة فإن كل نبضة تقابل لفة من لفات العمود الدوار .

2- حساب الزمن بين نبضتين متتاليتين ومقلوب هذا الزمن سيكون هو عدد اللفات فى وحدة الزمن .

### مثال :

حدد دقة القياس عند استخدام كل من الطريقتين السابقتين فى قياس سرعة عمود دوار سرعته 100 لفة/دقيقة مرة و 10000 لفة/دقيقة مرة أخرى . اعتبر أن القرص يحتوى ثقب واحد فقط .

### أولا باستخدام طريقة عد النبضات :

فى هذه الحالة يكون عدد النبضات الناتجة فى الدقيقة هو :

$$N = 100 \times 1/1$$

$$= 100 \text{ pulses}$$

حيث 100 تمثل سرعة العمود باللفة في الدقيقة ، 1 في البسط يمثل عدد التقويب في القرص ، و 1 في المقام يمثل وحدة الزمن المستخدمة في القياس (الدقيقة) . مقدار الخطأ في هذه الحالة سيكون هو نبضة واحدة قد لا يمكن قراءتها عند نهاية القياس نتيجة توقف الدوران في منتصف تقب ، أو نبضة واحدة يتم قراءتها قبل بداية القياس نتيجة وقوف النظام في منتصف تقب . لذلك فإن نسب الخطأ ستكون :

$$E = (1/100)100\%$$

$$= 1\%$$

بالنسبة للسرعة الثانية سيكون عدد النبضات ونسبة الخطأ كما يلي :

$$N = 10000 \times 1/1$$


$$= 10000 \text{ pulses}$$

$$E = (1/10000)100\%$$

$$= 0.01\%$$

ثانياً باستخدام طريقة حساب الزمن :

في هذه الطريقة يتم حساب الزمن بين نبضتين (أو تقبين) عن طريق استخدام مولد نبضات بتردد سريع جداً يبدأ تشغيله مع بداية نبضة معينة ويوقف عند بداية النبضة التالية ، وبحساب عدد نبضات المولد ومعرفة تردده يمكن حساب الزمن بين التقبين وبالتالي سرعة العمود . شكل (9-18) يوضح هذه الطريقة ، ويمكن حساب خطأ القياس في هذه الحالة كما يلي :

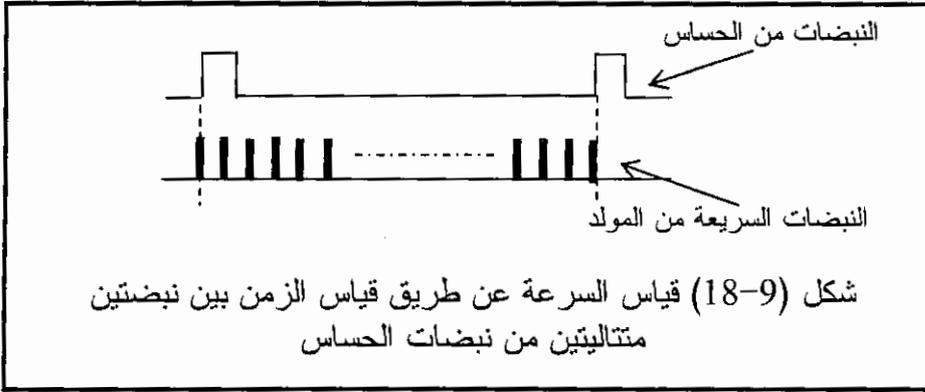

الزمن بين نبضتين متتاليتين للسرعة الأولى هو :

$$T = (1/100) \times 60 \text{ seconds}$$

بافتراض أن تردد مولد النبضات f كان 10000 نبضة/ثانية ، فإن عدد النبضات التي سيتم عدها بين نبضتين من نبضات الحساس سيكون :

$$\begin{aligned} N &= T \times f \\ &= (1/100) \times 60 \times 10000 \\ &= 6000 \text{ pulses} \end{aligned}$$

وسيكون الخطأ كالتالي :

$$\begin{aligned} E &= (16000)100\% \\ &= (1/60)\% \end{aligned}$$

الذي يعتبر نسبة خطأ صغيرة جدا .

بالنسبة للسرعة الثانية :


$$\begin{aligned} T &= (1/10000) \times 60 \text{ seconds} \\ N &= (1/10000) \times 60 \times 10000 \\ &= 60 \text{ pulses} \\ E &= (1/60) \times 100\% \\ &= (10/6)\% \end{aligned}$$

وهذه تعتبر نسبة خطأ أكبر .


من ذلك نرى أن حساب السرعة عن طريق عد نبضات الحساس في وحدة الزمن تعطى نسبة خطأ جيدة مع السرعات العالية ، بينما حساب السرعة عن طريق حساب الزمن بين نبضتين متتاليتين تعطى نسبة خطأ أحسن مع السرعات القليلة. بالطبع فإن استخدام عدد أكبر من الثقوب على القرص يمكن أن يحسن من نسبة الخطأ عند السرعات القليلة مع استخدام طريقة عد النبضات .

يمكن تحديد اتجاه الدوران باستخدام مجموعتين من الثقوب على القرص بدلا من مجموعة واحدة ، وفي هذه الحالة يتم وضع الثقوب بحيث يكون هناك زاوية طور مقدارها 90 درجة بين النبضات الناتجة من كل من المجموعتين كما في شكل (9-19) . حاول التفكير في دائرة رقمية يمكن بها تحديد اتجاه الدوران من الإشارتين الناتجتين من القرص الموجود في شكل (9-19) .

يمكن توزيع الثقوب على القرص بحيث يمكن قراءة شفرات ثنائية مباشرة من الثقوب تدخل إلى الحاسب مباشرة ، أو يمكن قراءتها بمحول رقمي انسيابي كما في شكل (9-20) .

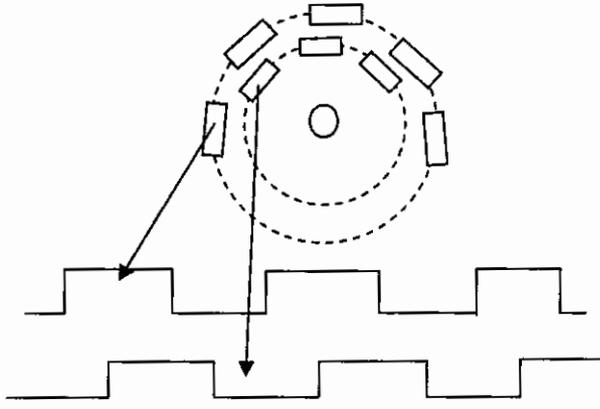

شكل (9-19) استخدام مجموعتين من الثقوب لتحديد اتجاه الدوران

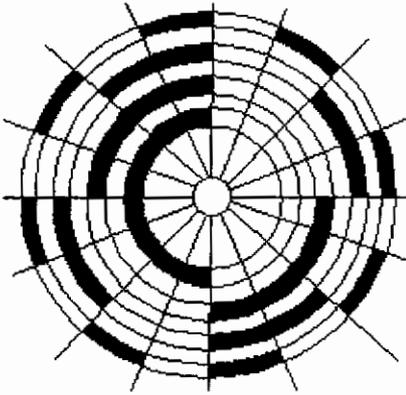

شكل (9-20) محول رقمى انسيابى باستعمال القرص المتقنب

مثال :

فى نظام تحكم فى مصعد مطلوب أن يقف المصعد على مسافة لا تزيد عن 5 ملليمتر من سطح أى دور من أدوار العمارة التى تبلغ 20 دورا وارتفاع كل دور يبلغ 3,3 متر . كم عدد الثقوب فى قرص يستخدم لهذا الغرض .

المسافة الكلية التي يقطعها المصعد هي :

$$d = 20 \times 3.3 \times 1000 \\ = 66000 \text{ mm}$$

عدد الخطوات التي يبلغ كل منها 5 ملليمتر :

$$N = 66000/5 = 13200$$

هذه الخطوات يتم بناؤها في صورة ثقوب على قرص متقرب يقطع المسافة المطلوبة في عدد M من اللفات . بافتراض أن هذا العدد يبلغ 100 لفة فإنه في هذه الحالة سيكون عدد الثقوب على القرص هو :

$$N = 13200/100 = 132 \text{ holes}$$