

الفصل السادس

دراسة ترميم فسقية من الفسيفساء

**A Study for Restoration Mosaic Fountain**



## ترميم فسقية من الفسيفساء الرخامية

### أولاً: مكان وجود الفسقية :

وجد الفسقية موضوع الدراسة فى قاعة مكتبة المخطوطات بالمتحف القبطى بمصر القديمة . وقد ذكر ( سميكه) أنها منقولة من الدار البطريركية زمن وجودها بحارة الروم.<sup>(1)</sup>

وقد ورد فى سجل المتحف القبطى رقم (1) تحت رقم 632/631 أنها فسقية مربعة الشكل كان فى وسطها نافورة بارزة من الرخام على شكل صحبة الورد. استبدلت بأخرى مئنه من أسفل مستديرة من أعلى ، وبها تقوب على شكل خراشيف على دورين بينهما أشكال أسماك ، وبأعلى الدور الثانى قبة مرسوم عليها عرق عربى ، بأعلاه دائرة مجدولة شبه حبل ، وتتكون القمة من ثلاثة قطع مأخوذة من قسم الأحجار.<sup>(2)</sup>

---

( 1 ) مرقس سميكة ، دليل المتحف القبطى ، وأهم الكنائس والأديرة الأثرية .  
مصلحة الآثار . القاهرة ، 1932 ، ص 45.

الدار البطريركية تسمى : كنيسة العذراء ، ويبلغ طولها 18م وعرضها 17م- وارتفاعها حوالى 9.5م وكانت تعتبر أهم كنائس مصر ، حيث كانت مقرا للبطريركية منذ عهد الأنبا متاوس 1660م ،وقد انشئت هذه الكنيسة فى القرن السادس الميلادى وهدمت وجدد بناؤها أكثر من مرة كان آخرها فى القرن 18 فى فترة حكم محمد على . وقد زار الباحث هذه الكنيسة 1989/10/18 ووجد بها حركة تجديد شاملة ، وقد ذكر كاهن الكنيسة للباحث أن النافورة كانت فى الحوش الخارجى أمام الكنيسة .

( 2 ) المتحف القبطى : قسم الأحجار . سجل رقم (1) دفتر (99).

وبناء على ذلك يتضح أن الجزء الأصلي من الفسقية موضوع الدراسة هو المربع المزخرف بالفيسفساء الرخامية الملونة ، المنظمة في شكل وحدات هندسية ، كالمثلثات والمربعات وأنصاف الدوائر، والتي تشكل في مجموعها المنظر العام للفسقية.

### ثانيا : التشكيل الفني :

بدراسة التشكيل الفني لهذه الوحدات الهندسية اتضح أنها مكونة من قطع الفيسفساء الرخامية بأشكال المربع والمعين والمثلث والمخمس بالإضافة الى المثلث ومنه عدد محدود جدا لايتعدى عشرين قطعة بمعدل خمسة قطع في كل مثلث من المثلثات الزخرفية الأربعة التي تحول مربع الفسقية الداخلى الى مسدس زخرفي ، وهذه المثلثات مصنوعة من عجينة الزجاج ذات اللون التركوازي.


ويحيط بالفلسقية أرضية مربعة الشكل مكونة من بلاطات رخامية ،مرصوفة على خط مستقيم وبزاوية 45° في شكل المعين ، بين كل معينين مثلثان متقابلان من ناحية الرأس ومتساويان ومتشابهان . منفذان في تشكيلين زخرفيين مختلفين يتبادلان في الأرضية الى أن نصل الى زاوية المربع فنجد أن التشكيل الزخرفي لكل زاويتين متقابلتين متشابه .

### ثالثا : الرفع المعماري :

قد تم رفع الفسقية موضوع الدراسة بمقياس رسم 1:10 وقد وجد أن تسميمها العامة عبارة عن : مربع خارجي  $5.6 \times 5.6$  م داخله مربع آخر  $2.62 \times 2.62$  م ينقسم الى مثلث طول ضلعه 74م في أضلاعه المثلث من الخارج تتكون حنايا أو أنصاف دوائر طول قطرها 54م . في

وسط المثلثن نافوره ذات قاعدة مثلثه أيضا طول ضلعها 20م. ( انظر الأشكال 19،20،21).


والفسقية موضوع الدراسة بهذا التصميم المعماري تشبه معظم الفسقى التاريخية الموجودة فى المتاحف والمباني الأثرية المملوكية بصفة خاصة - وان اختلف بعض الشئ فى التشكيلات الزخرفية الهندسية بالفسيفساء الرخامية الملونة ، مما يرجح انشاؤها فى عصر واحد ،وهو العصر المملوكى الذى شاع فيه استخدام النافورات فى القاعات الرئيسية فى المنازل والقصور. (1)

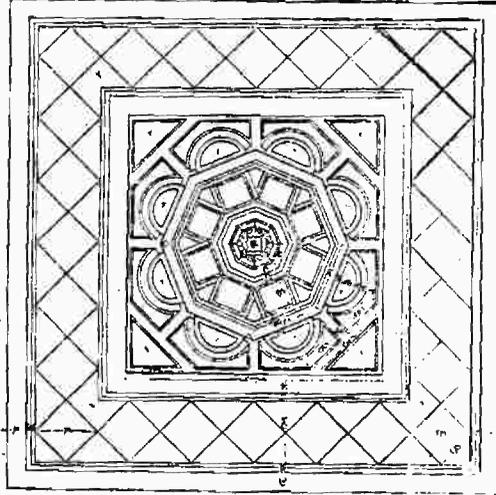


شكل رقم (19) يوضح

المسقط الأفقى للنافورة ( مقياس رسم 1 : 10 )

( 1 ) عبدالعزيز البحيرى : النافورات المختلفة بين التقاليد والأساليب الحديثة . رسالة ماجستير . كلية الفنون التطبيقية ، 1971 ، ص 28-45 .

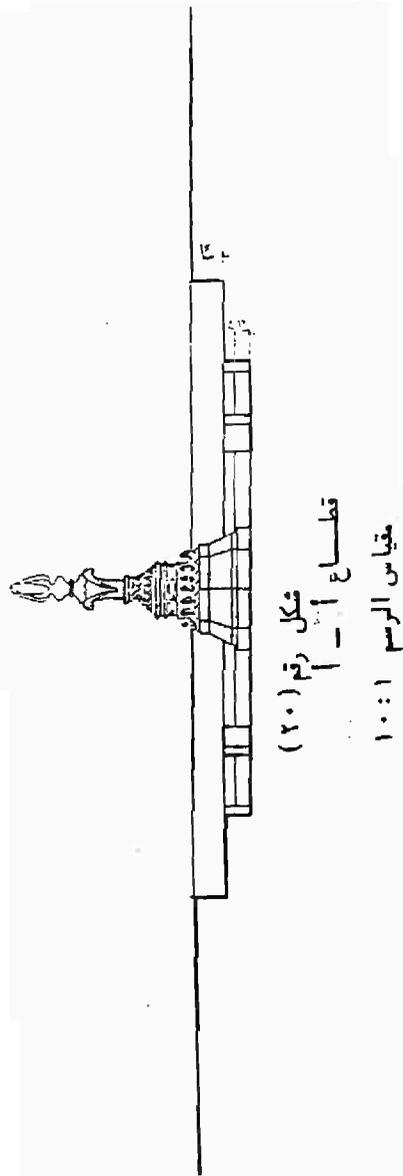

شکل رقم (20) یوضح  
قطع أ-أ مقياس رسم 10 : 1

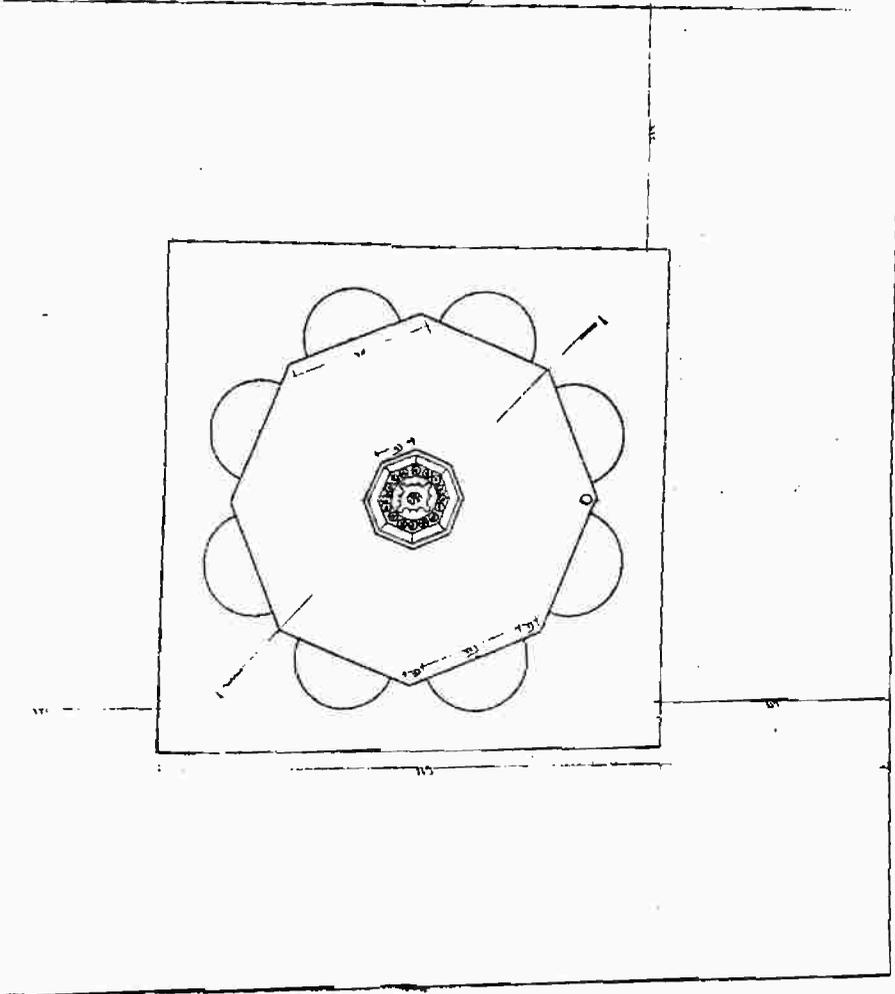

شكل رقم (21) يوضح  
مسقط أفقى لزخارف الناظورة  
مقياس الرسم 10 : 1

#### رابعاً : دراسة خامات صناعة الفسقية:

تم أخذ عينات من الفسفساء التي استخدمت في تكسية أرضية الفسقية وهى عبارة عن : قطع من الرخام وقطع من الفخار وقطع من الزجاج بالاضافة الى الملاط الرابط (المونه) .

وقد تم تحليل هذه العينات بطريقة حيود الأشعة السينية .


وقد اتضح من التحليل مايلى:

- عينة الرخام تتكون من : معدن الكالسيت بصفة أساسية مع كمية صغيرة من مركبات غير معروفة . (انظر الشكل رقم 22)
- عينة الفخار تتكون من : الفاكوارتز وجبس مع كمية قليلة من الكالسيت وشوائب من البلاجيوكليز والكاولينيت (انظر الشكل رقم 23)
- عينة الملاط تتكون من : الفاكوارتز وكالسيت مع كمية صغيرة من الميكروكلين . ( انظر الشكل رقم 24)
- عينة الزجاج تتكون من : السيليكات مع كمية صغيرة من الكالكونترانيت . ( انظر الشكل رقم 25)

### جدول رقم (3)

نتائج التحليل بواسطة حيود الأشعة السينية لعينة من الرخام

No. Ref.	Da°	R.I.	5.0586 CaCO <sub>3</sub>	
			Da°	R.I.
1	3.85	12	3.86	12
2	3.03	100	3.03	100
3	2.49	24	2.49	14
4	2.28	31	2.28	18
5	2.09	32	2.09	18
6	1.91	37	1.91	17
7	1.87	40	1.87	17
8	1.63	11	1.62	4
9	1.62	10	1.62	4
10	1.60	22	1.60	8
11	1.52	14	1.51	9
12	1.51	11	1.51	9
13	1.43	16	1.42	3
14	1.42	14	1.42	3

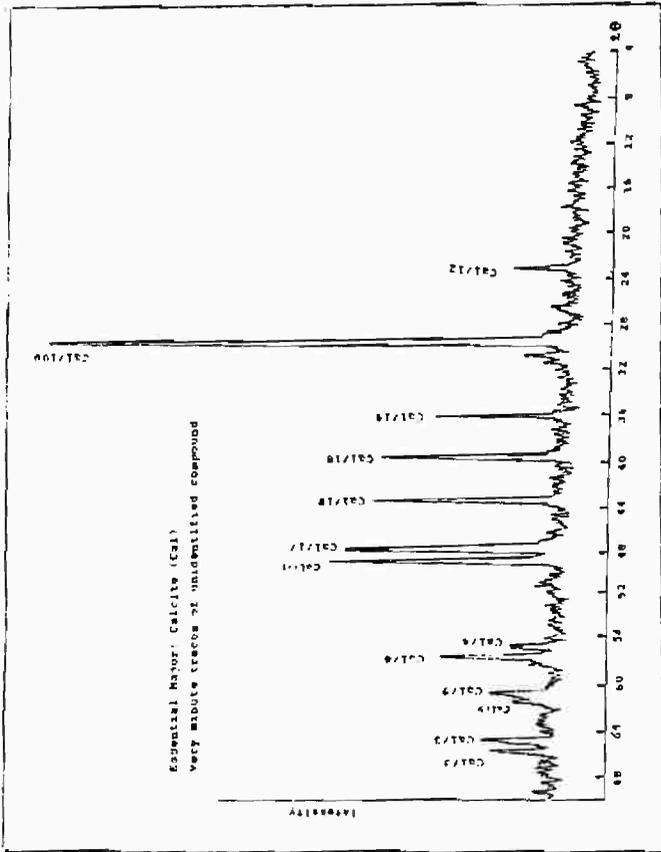


شكل رقم (22)  
 نمط حدود الأشعة السينية لعينة من الرخام

جدول رقم (4)

نتائج التحليل بواسطة حيود الأشعة السينية لعينة من الفخار

No Ref.	DA°	R.I	5.0490 SiO <sub>2</sub>		6.2046 CaSO <sub>4</sub> .2H <sub>2</sub> O		9.457 Plagioclase		5.0586 CaCO <sub>3</sub>	
1	7.61	98			7.56	100				
2	7.31	7								
3	6.38	6					6.38	60		
4	4.50	8								
5	4.24	38	4.26	35	4.27	50			3.86	12
6	3.80	38			3.79	20				
7	3.34	100	3.34	100						
8	3.18	31			3.16	4	3.18	100		
9	3.06	10			3.03	55				
10	3.03	13							3.03	100
11	2.87	12			2.88	25				
12	2.68	5			2.67	28				
13	2.49	6							2.49	14
14	2.45	15	2.45	12			2.47	50		
15	2.39	5								
16	2.27	11	2.28	12					2.28	18
17	2.22	5	2.23	6						
18	2.12	12	2.12	9						
19	2.08	5			2.07	8			2.09	18
20	2.03	9								
21	1.98	6	1.98	6						
22	1.90	5							1.90	8
23	1.81	44	1.81	17						

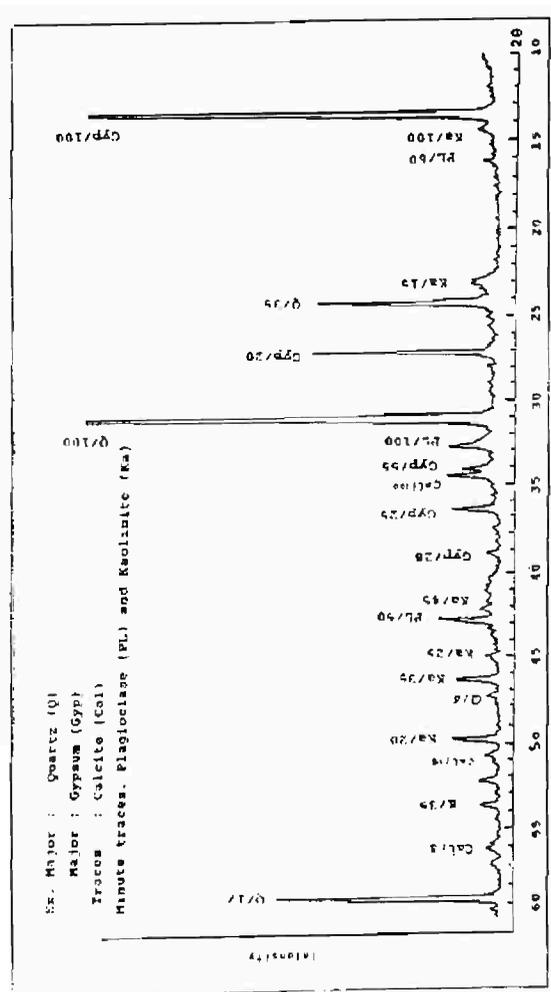


شكل رقم (23) يوضح

نمط حيود الأشعة السينية لعينة من الفخار

جدول رقم (5)

نتائج تحليل بواسطة حيود الاشعة السينية لعينة من الملاط

No	DA°	R.I	5.0490		5.0586		10.479	
Ref.			SiO2		CaCO3		Mitrocline	
1	4.23	15	4.26	35			4.21	60
2	3.83	5					3.83	50
3	3.54	6					3.57	20
4	3.32	100	3.34	100				
5	3.27	8					3.24	100
6	3.22	5			3.22	50		
7	3.02	19			3.03	100		
8	2.71	6					2.75	20
9	2.44	6	2.45	12				
10	2.22	5	2.23	16				
11	2.08	5			2.09	18		
12	1.91	4			1.91	17		
13	1.81	15	1.80	1				

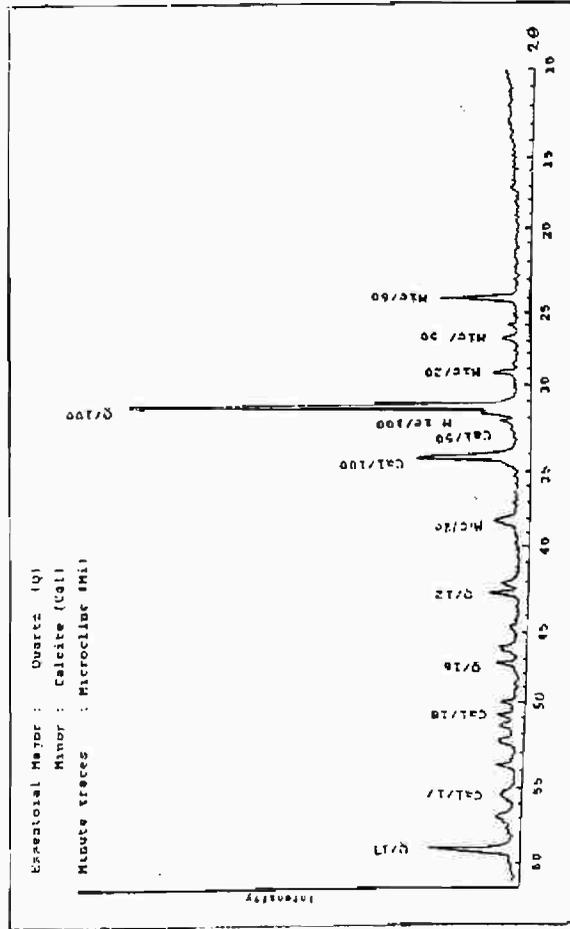


شكل رقم (24) يوضح  
 نمط حيود الأشعة السينية لعينة من الملاط

جدول رقم (6)

نتائج تحليل حيود الاشعة السينية لعينة من الزجاج

No	DA°	R.I	11.695		10.442	
Ref.			SiO2		Chalconatronite	
1	7.73	30			7.76	50
2	6.94	24			6.92	100
3	4.05	100	4.05	100		
4	3.14	35	3.14	12		
5	2.82	27	2.84	12		
6	2.50	24	2.48	20		
7	2.49	22	2.49	20		
8	2.34	27	2.34	2		
9	2.33	28			2.26	30
10	2.09	13			2.09	40
11	2.02	36	2.01	4		
12	1.93	45	1.95	10		

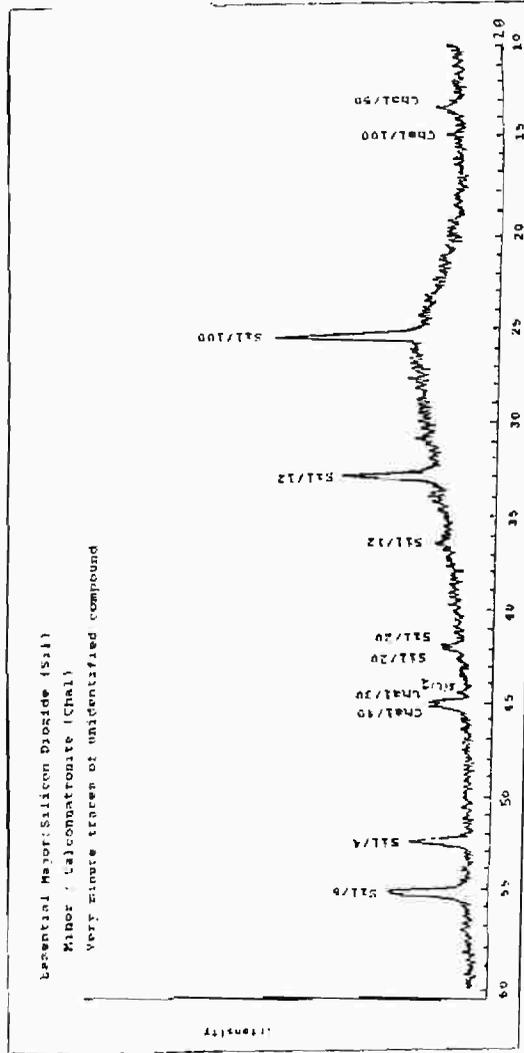

شكل رقم (25) يوضح  
 نمط حيود الأشعة السينية لعينة من الزجاج

## خامسا: مظاهر تلف فسيفساء الفسقية وأسبابها

### 1- ظاهرة التقشر Exfoliation:

تعرف هذه الظاهرة جيولوجيا بأنها تفكك الصخور في صورة قشور أو رقائق سطحية نتيجة لتأثير التغير أو التفاوت في درجات الحرارة اليومية أو الموسمية<sup>(1)</sup>، حيث أنه من المعروف أن كل المواد لصلبة تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة ، وتختلف الزيادة في حجم المادة نتيجة تسخينها حسب معامل تمددها. (2)

وبما أن الصخور عادة تتكون من مجموعة من المعادن المختلفة ، التي لها معاملات تمدد مختلفة ، لذا نجد أن المكونات المعدنية لهذه الصخور تتمدد بدرجات متفاوتة عند تعرضها لحرارة الشمس في أثناء النهار وخلال فصول الصيف . وتنكمش عند انخفاض درجة الحرارة بزواول مصدرها أثناء الليل وخلال فصول الشتاء<sup>(3)</sup>، وباستمرار عمليات التمدد والانكماش التي تتعرض لها الصخور أوقاتا طويلة وبمرور الزمن تضعف مقاومتها

---

(1) سعاد الصحن: الجغرافيا العامة . مجموعة مؤسسات الهلال . القاهرة ، 1985، ص 141.

(2) محمود الشربيني ونائل بركات وغيرهما : الفيزيكا النظرية ، مجموعة مؤسسات الهلال، القاهرة ، 1985، ص 261.

(3) صالح أحمد صالح: محاضرات في علاج وصيانة الأحجار والمباني الحجرية. قسم الترميم ، كلية الآثار ، 1982- 1988.

وتماسكها، ومن ثم تنفصل - تتقشر - وتتكسر الى حطام يسمى : المفتتات الصخرية. (1)

ونظرا لأن الخامة المستخدمة بصفة أساسية فى صناعة فسيفساء الفلسقية موضوع الدراسة هى الرخام وبالإشارة الى أن الرخام صخر متحول، ذو نسيج حبيبي متدرج من دقيق الحبيبات الى خشن الحبيبات<sup>(2)</sup>، لذلك لوحظ أن تأثير الحرارة المنبعثة من أشعة الشمس الساقطة على فسيفساء الفلسقية من الجهة الشمالية الغربية حيث يوجد شبك زجاجى كبير  $3 \times 3$  م ، اقتصر على الطبقات السطحية المعرضة فقط لأشعة الشمس ، وظهر تأثير هذا العامل فى شكل انفصال قشور رقيقة من سطح الفسيفساء الرخامية ، حتى أن العين المجردة تستطيع تمييز ثلاث طبقات متآكلة من سطح الرخام الأبيض على وجه الخصوص. (انظر الصورة رقم 12).

---

( 1 ) مصطفى محمود سليمان : الجيولوجيا العامة . مطبوعات جامعة الزقازيق ، 1985، ص180.


( 2 ) محمد عز الدين حلمى : علم المعادن . الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة، 1984، ص 241.

معاملات تمدد المواد الصلبة بالحرارة :

معامل التمدد الطولى : التغير فى أى بعد طولى للجسم الصلب ( الطول أو العرض ) ( الارتفاع أو القطر ).

معامل التمدد السطحى : التغير الحادث فى المساحة / وحدة مساحة / نتيجة تغير درجة الحرارة / درجة واحدة مئوية .

معامل التمدد الحجمى : التغير الحادث فى الحجم / وحدة حجم / درجة مئوية .

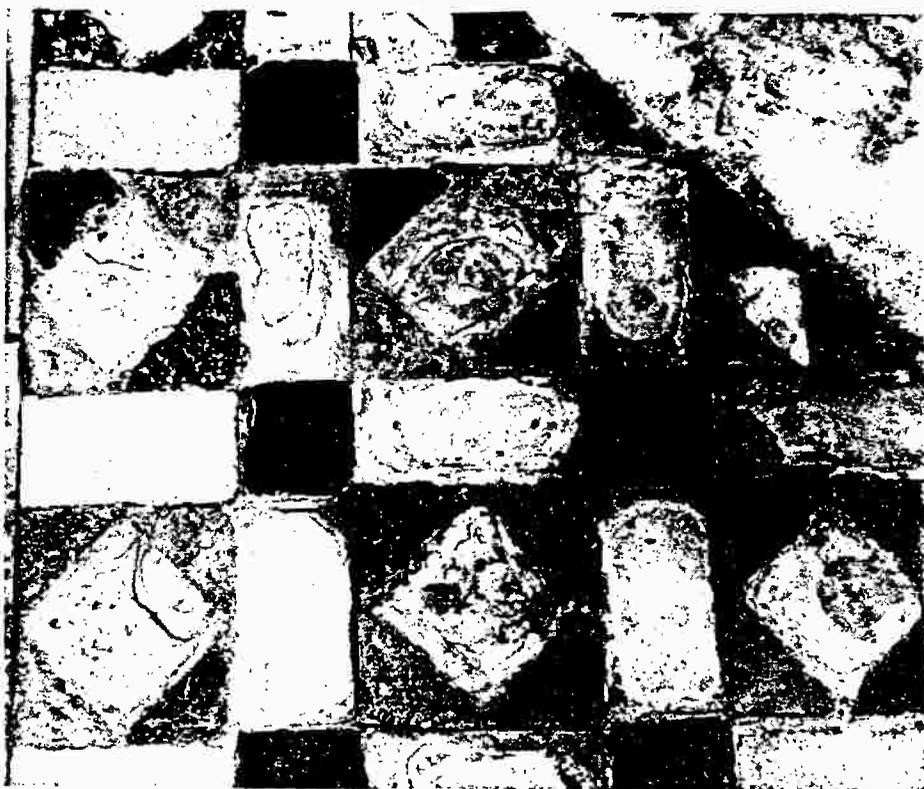

صورة رقم (12) توضح

ظاهرة التقشر في فسيفساء الفسقية

ويمكن تفسير هذه الظاهرة على اعتبار أن تأثير التغير المستمر في درجات الحرارة اليومية والموسمية ، والتي ثبت من خلال القياس بجهاز Hygrometer أنها تتراوح بين 9 - 27 °م (جدول رقم 7 ) اقتصر على الطبقات السطحية فقط للرخام، ولم ينتقل إلى الطبقات السفلية إلا ببطء شديد، مما أدى إلى تباين الحرارة لابين الحبيبات المكونة للرخام فحسب وإنما بين الطبقات المكونة له . ونتج عن ذلك ضعف الارتباط بين الطبقات وبعضها مع الاحتفاظ بالتجانس الحراري للطبقة الواحدة مما ترتب عليه انفصالها في صورة قشور رقيقة خاصة في المناطق الضعيفة.

جدول رقم (7) يوضح

درجات الحرارة والرطوبة النسبية في الأسبوع الأول من كل شهر في عام 1989 داخل قاعة مكتبة المخطوطات بالمتحف القبطي حيث توجد الفسقية

النهاية الصغرى		النهاية العظمى		السنة 1989	
رطوبة نسبية	حرارة	رطوبة نسبية	حرارة	من : إلى	الشهر
%57	11	%71	15	1/8 - 1/2	يناير
%65	09	%77	10	2/12-2/6	فبراير
%65	11	%70	12	3/12-3/6	مارس
%65	14	%78	15	4/9 -4/3	أبريل
%55	16	%68	18	5/6-5/1	مايو
%55	21	%64	23	6/11-6/5	يونيو
%56	25	%70	26	7/9-7/3	يوليو
%50	26	%69	27	8/13-8/7	أغسطس
%55	25	%66	26	9/10-9/4	سبتمبر
%57	24	%68	25	10/8-10/2	أكتوبر
%57	23	%65	25	11/12-11/6	نوفمبر
%50	13	%62	15	12/10-12/4	ديسمبر

## 2- ظاهرة التآكل Erosion:

تعرف هذه الظاهرة جيولوجيا بأنها عملية هدم الصخور بواسطة المفتتات الصخرية كالحصى والرمال، والتي تحملها المياه الجارية أو الرياح الشديدة وتستخدمها كمعاول هدم. (1)

وقد لاحظ الباحث وجود قطع كثيرة في فسيفساء الفسقية موضوع الدراسة تعرضت لعملية التآكل الشديد لدرجة وصلت الى حد فناء بعض القطع الأقل صلابة من الرخام، وهي الفخار الذي استخدم بكثرة في الأرضية الخارجية للفسقية. ويرجع السبب في ذلك لالي وجود معاول الهدم الطبيعية بل الى وجود الفسقية وسط قاعة مكتبة المخطوطات وكبر مساحتها حيث يغطي عرضها عرض قاعة المكتبة، بالإضافة الى وجود الكتب في جانب ومكان الاطلاع في جانب آخر، لذا يكثر المشى فوق أرضية الفسقية مما يعرضها باستمرار الى ظاهرة التآكل عن طريق الاحتكاك والبرى.

كذلك فان وضع الكراسي والمكاتب على فسيفساء الأرضية عرضها لتآكل بالاحتكاك والصدمات الميكانيكية نتيجة لحركة الكراسي والمكاتب المستمرة، بالإضافة الى خلخلة بعض القطع وانفصالها من مكانها.

## 3- ظاهرة التشقق Cracking:

تعنى هذه الظاهرة وجود شروخ أو شقوق في أماكن متفرقة في فسيفساء الفسقية موضوع الدراسة، وقد ثبت من الدراسة العملية أن السبب في

---

(1) مصطفى سليمان : الجيولوجيا العامة . مطبوعات جامعة الزقازيق ، 1985، ص 93.

ذلك يرجع الى صدأ الحديد الذى استخدم فى تسليح دعائم الفسيفساء، وقد ثبت أن هذا الحديد يبعد عن الفسيفساء بمسافة تصل الى 1 مم فقط، الأمر الذى جعله أكثر خطوره على الفسيفساء عند صدئه.

ويرجع السبب فى صدأ حديد التسليح بالفسقية وجوده بصفة تكاد تكون دائمة على اتصال بالماء والهواء، خاصة مياه الغسيل الذى كان يتم يوميا للفسقية، بالإضافة الى المياه التى كانت تخرج من النافورة عند التشغيل، حيث كانت تصلها المياه عن طريق شبكة تغذية خاصة تم تعطيلها أثناء عمليات التطوير بالمتحف القبطى عام 1984.

وتفسر ظاهرة صدأ الحديد فى هذا الوسط بأن الحديد يتعرض لتأثير غاز الاكسجين الذائب فى الماء، بالإضافة الى غاز ثانى أكسيد الكربون من الجو، والأملاح القابلة للذوبان من التربة، حيث تتكون فى البداية الأكاسيد القاعدية للحديد. وهذه الأكاسيد غير قابلة للذوبان فى الماء ولكنها غير متماسكة التماسك الكافى الذى يجعل منها مركبات واقية، وبالتالي فهى مسامية وكل ممر مسامى يوصلنا فى النهاية الى المعدن، وبذلك يستمر الصدأ لأن بعض المناطق تصبح قطبا موجبا Anode والبعض الآخر يصبح قطبا سالبا Cathode فى نفس القطعة الحديدية. ونظر الكبر مساحة القطب الأخير فان جميع التفاعلات تتم تحت سيطرته Under cathodic control وتؤدى فى النهاية الى تآكل وتلف شديد للمعدن. (1)


---

(1) صالح أحمد صالح : محاضرات فى علاج وصيانة المعادن. قسم الترميم . كلية الآثار، 1983.

باهره عبدالستار : معالجة وصيانة الآثار . المؤسسة العامة للآثار والتراث ، العراق ، 1981، ص 73.

وبناء على ذلك فإن الحديد المستخدم فى تسليح دعائم الفسيفساء قد تحول الى نواتج صداماً أد الى ازدياد حجمه زيادة كبيرة أدت الى احداث شروخ وشقوق تراوح اتساعها بين مليمتر واحد ونصف سنتيمتر فى فسيفساء الفلسقية موضوع الدراسة وأحياناً تطردها كلية مما يؤدى إلى فقدها .

(انظر الصورة رقم 13)

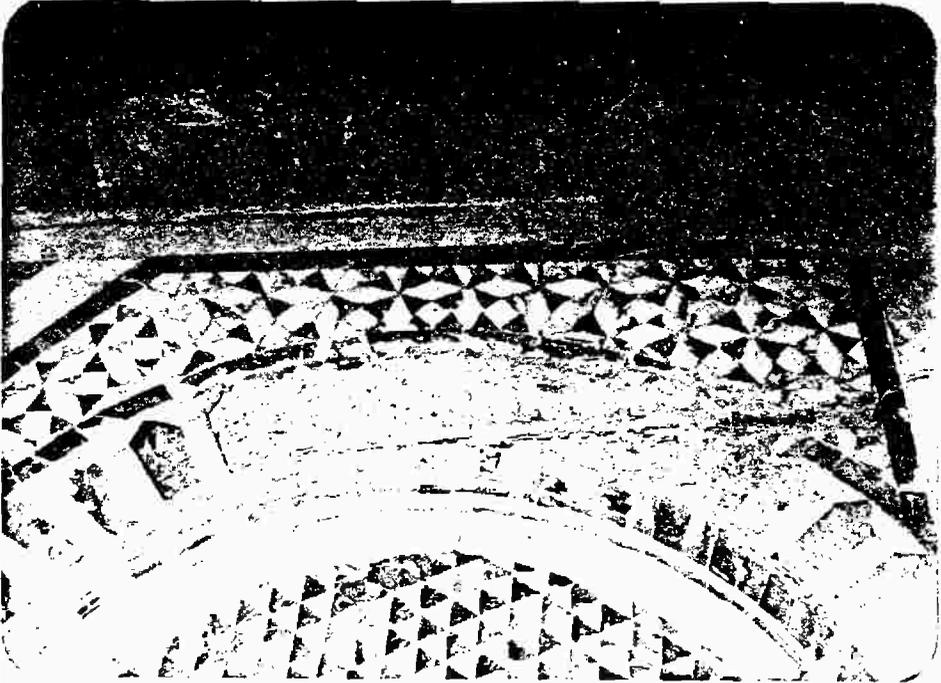

صورة رقم (13) توضح

فقط فسيفساء الفلسقية بسبب صدام حديد التسليح

#### 4- ظاهرة التكسير والهبوط Breaks and sinks:

هذه الظاهرة تحدث في الغالب في الفسيفساء الأرضية خاصة عند هبوط الأرض أسفل دعائمها وزيادة الضغوط فوقها ، حيث تتكسر الدعائم وتهبط عن مستوى الإنشاء.

ومن الدراسة العملية للفسقية موضوع البحث اتضح وجود هذه الظاهرة في العديد من وحداتها الزخرفية ، والتي قام المرمم عام 1984 باخفائها عن العين بطبقة من الملاط، وقد قام الباحث بإزالة هذا الملاط واتضح الفرق بين مستوى الأجزاء الهابطة والمستوى الأصلي للوحدات الزخرفية، كما اتضح وجود فراغ بين الأساس الإنشائي للفسقية ودعائم الفسيفساء وصل الى 5سم.

ويرجع السبب في حدوث ظاهرة التكسير والهبوط لفسيفساء الفسقية الى هبوط التربة أسفل أساسها بسبب سوء تصريف المياه التي كانت تغذى النافورة ، الى جانب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المنطقة المقام عليها المتحف بصفة عامة ، ويظهر ذلك واضحا في بقايا حصن بابلين ، كذلك ترتفع المياه الجوفية في البئر الذي تم اكتشافه عام 1984 في الجناح القديم بالمتحف - يبعد عن الفسقية موضوع الدراسة بمسافة تصل الى 25م - حتى 135 متر من مستوى سطح الأرض المقام عليها الفسقية .وقد نتج عن هذين العاملين - سوء صرف مياه التغذية ، ارتفاع منسوب المياه الجوفية - هبوط التربة أسفل أساسات الفسقية . ونتيجة لذلك - بالإضافة الى ضغوط حركة السير اليومية فوق الفسيفساء مع صدا حديد التسليح في الدعائم- فقد ظهر تشقق وهبوط في بعض وحدات الفسقية موضوع الدراسة .

## 5 - ظاهرة التملح Efflorescence:

يقصد بظاهرة التملح وجود أملاح على سطح مابعد جفافه سواء في صورة مسحوق أبيض أو بلورات . (1) هذه الظاهرة لم تكن واضحة بالفسقية عندما بدأ الباحث دراسة ترميمها. كما أنها لا تتضح أيضا في الفسقيات الأخرى بالمتحف ولا في فسقيات المتاحف على العموم ، وقد يرجع السبب في ذلك الى أن هذه الفسقيات تكاد تغسل يوميا بالماء ، هذا الغسيل لا يعطى فرصة للأملاح في الظهور على السطح بأي صورة.

وعندما بدأ الباحث في الرفع الأثرى والمعماري للفسقية أوصى بعدم غسلها الا بعد الانتهاء من فترة العمل والتي امتدت حوالى ستة أشهر ، عندئذ ظهرت الأملاح للعين المجردة خاصة في مناطق اللحام وكذلك على أسطح القطع الأكثر مسامية .

وقد أثبت التحليل الكيميائى (انظر جداول أرقام8) لعينات من ملاط الدعامة وعينات من قطع الفسيفساء احتوائها على نسبة تتراوح بين 6ر- 17ر1٪ من ملح كلوريد الصوديوم (NaCl).

---

(1) فهم حسين ثابت : الهندسة المدنية . مطبوعات جامعة الأزهر ، القاهرة ، ط1، 1968، ص 46.

(جدول رقم 8)

يوضح نتائج التحليل الكيميائي لعينات من مواد الفسقية:

Component %	Marble(1)	Marble (2)	Mortar
HCL	0.64	2.19	32.67
Moisture	0.73	1.15	2.72
R <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	-----	2.50	15.10
CaCO <sub>3</sub>	89.52	78.46	33.04
CaSO <sub>4</sub>	2.24	4.76	5.83
MgCO <sub>3</sub>	5.52	11.17	2.84
NaCl	0.60	0.90	1.17
	99.25	101.13	93.37

6- أخطاء الترميم Restoration Defectives

في عام 1984 اثناء عملية تطوير المتحف القبطي ، كلف قسم الترميم بمتحف الفن الاسلامي ، بترميم فسقيات المتحف الأربعة ومنهم الفسقية موضوع الدراسة.

ويفحص الفسقية أثناء تسجيلها اتضح مايلي :

- 1- ظاهرة التآكل في قطع الفخار عالجها المرمم باكمال النقص في مستواها بملاط راتنج واكسيد لون أحمر .
- 2- ملء أماكن القطع التي فقدت تماما بملاط راتنج واكسيد لون أسود أو أحمر حسب لون القطع المفقودة .

3- علاج المرمم ظاهرة التكسر والهبوط بتغطية المناطق الهابطة والمنتكسرة بملاط الأسمنت لاختفائها ومساواتها بسطح الأجزاء المجاورة .

4- تغطية بعض الوحدات الزخرفية بملاط الجبس.

- قام المرمم باتباع المنهج الذى يرى الباحث أنه الأفضل فى حالة علاج الفجوات التى يمكن التوصل لمعرفة تصميمها الأصلي ، بقطع فسيفساء جديدة، وذلك عند علاجه للأجزاء التى تم طردها بفعل صدأ حديد التسليح ولكنه لم يهتم بعلاج صدأ الحديد نفسه فعادت المشكلة كما كانت وانفصل الجزء الجديد بعد فترة وجيزة لاتتعدى أربع سنوات. حيث بدأ الباحث دراسة ترميم الفسقية عام 1988.

- كذلك فان اتجاه المرمم نحو اكمال الفجوات التى استطاع معرفة تشكيلها الفنى بقطع فسيفساء جديدة اتجاه صحيح ، الا أنه أخطأ فى نظم هذه القطع على الرغم من بساطة التصميم وسهولته . اذ أنه فى الجزء الذى قام المرمم باكماله لايتعدى شكل المستطيل الذى يتكون من قطع فسيفساء على شكل مثلثات قائمة الزاوية ذات لون أبيض أو أحمر أو أسود منتظمة بالطريقة التالية : مثلث أحمر مثلث أبيض مثل أسود مثلث أبيض .. وهكذا بتكرار نظم القطع بهذه الطريقة أفقياً ورأسياً يكتمل التصميم بالأسلوب الصحيح ،وقد ظهر خطأ المرمم فى ثلاث نقاط :

الأولى : أنه لم يلتزم الاسلوب الصحيح - السابق ذكره - فى نظم القطع ففى الصف الثالث نجد أن المرمم قام بنظم الفسيفساء كما يلي : مثلث أحمر مثلث أبيض مثلث أسود مثلث أبيض مثلث أحمر مثلث أبيض مثلث

أحمر مثلث أبيض . وهنا اختلف أسلوب النظم فتغير التصميم حيث وضع المرمم المثلث الأحمر بدلا من المثلث الأسود.

الثانية : المرمم لم يراع الالتزام بالحجم الحقيقي لقطع الفسيفساء فشكل مثلثات كبيرة الحجم مما أدى الى عدم انتظام الصفوف في خطوط مستقيمة.

5- اكمال الفجوات التي حدثت بفعل صدأ الحديد المستخدم في التسليح بفسيفساء جديدة ولكن المرمم لم يهتم بالتخلص من صدأ الحديد أو الحديد نفسه لذلك لاحظ الباحث أن الفسيفساء الجديدة تم طردها بفضل زيادة نواتج الصدأ .

6- اكمال الفجوات الكبيرة بعد معرفة تصميمها الأصلي بقطع فسيفساء جديدة الا أن المرمم لم يهتم بنظمها نظما صحيحا.

7- اكمال الفجوات الكبيرة الكبيرة التي لم يستطع المرمم معرفة تصميمها بملاط الأسمنت .

### وبدراسة أعمال الترميم السابقة يتضح أن :

- علاج تآكل قطع الفسيفساء بأكمال النقص في هذه القطع بملاط الراتنج الملون ، أخفى نوع قطع الفسيفساء الأصلية ولونها ، فلم يستطع الباحث في بداية الفحص أن يتعرف على نوع القطع الأصلية أهى رخام أم فخار ؟ كما لم يستطيع التمييز بين القطع المتآكلة فقط والقطع المفقودة كلية. أيضا لم يستطع التعرف على لون القطع المفقودة أو المتآكلة وهل كان لونها مشابها للون الراتنج المستخدم أم مخالفا له. كذلك أدت هذه الطريقة في العلاج

الى تغطية أجزاء من الفسيفساء بملاط الراتنج السائل وعند تصلبه أصبح مشوها لمنظر الوحدات الزخرفية .

- علاج المرمم للوحدات التي هبطت عند تكسر دعائمها بتغطيتها بملاط الأسمنت، أبقى المشكلة دون حل ، بل زادها غموضا بإخفاء هذه الوحدات عن الأنظار ، بل ان المرمم لم يبحث أصلا عن سبب المشكلة والتي اتضح من الدراسة العملية أنها نتجت بسبب هبوط التربة أسفل دعائم الفسيفساء .

- قيام المرمم بتغطية بعض الوحدات الزخرفية بملاط الجبس أدى الى اخفاء معالمها وشوه مظهرها.

- قيام المرمم بملء الفجوات الكبيرة التي لم يتمكن من معرفة تصميمها بملاط الأسمنت أدى الى العديد من المشاكل أهمها : تآكل حواف قطع الفسيفساء بسبب زيادة نسبة الأملاح القابلة للذوبان في الماء والتي يطردها الاسمنت أثناء عملية الشك. كذلك فان صلابة الملاط الأسمنتي أدى الى صعوبة عمليات الترميم التي قام بها الباحث حيث اضطر الى التخلص من هذا الملاط بهدف اكمال الفجوات بقطع فسيفساء جديدة حسب التصميم الأصلي.

## سادسا : ترميم الفسقية

### أ - ترميم الوحدة رقم (1) من الفسقية:

#### الوصف العام :

مثلت من الفسيفساء الرخامية متساوي الساقين ارتفاعه 47 سم وطول قاعدته 93 سم ، وطول كل ساق 67 سم يحيط به من جميع الجوانب شريط من الرخام الأسود بعرض 2 سم يتكون من وحدات زخرفية هندسية الشكل قوامها رخام ملون بأشكال المثلث والمربع والمعين والمخمس بالاضافة الى المثلث وهو عبارة عن عجينة زجاجية.

#### خامات الصناعة :

- رخام طبيعي أبيض وأسود وأحمر .
- عجينة زجاج لونها تركوازي .

#### الدعامة :

ملاط الأسمنت والرمل مع كسر الطوب الأحمر .

#### التسليح :

حديد مسلح قطر 16 مم .

#### حالتها قبل الترميم:


تعرضت هذه الوحدة الى عوامل كثيرة أدت الى تلفها أهمها:

- أ - صدأ حديد التسليح المستخدم في تسليح الدعامة مما أدى الى فقدان كميات كبيرة من الفسيفساء بالاضافة الى أجزاء من الدعامة .

ب - هبوط التربة اسفل دعائم الفسيفساء. ومع صدأ الحديد وتكسر الدعامات هبطت أجزاء كثيرة من الفسيفساء وتعرضت للضياع.

ج - ترميم الأجزاء السابقة بملء الفجوات الناتجة بملاط الأسمنت والرمل وقد أدى هذا الترميم إلى زيادة نسبة الأملاح وتآكل حواف القطع بالاضافة الى اخفاء الشكل الزخرفي للوحدة . مع اخفاء التلفيات التي حدثت أصلا قبل الترميم واخفاء أسبابها مما صعب مهمة الباحث عند بدء الترميم، خاصة وأن ملاط الاسمنت شديد الصلابة شديد التماسك مع قطع الفسيفساء المتبقية .

( انظر الصورة رقم 14 )

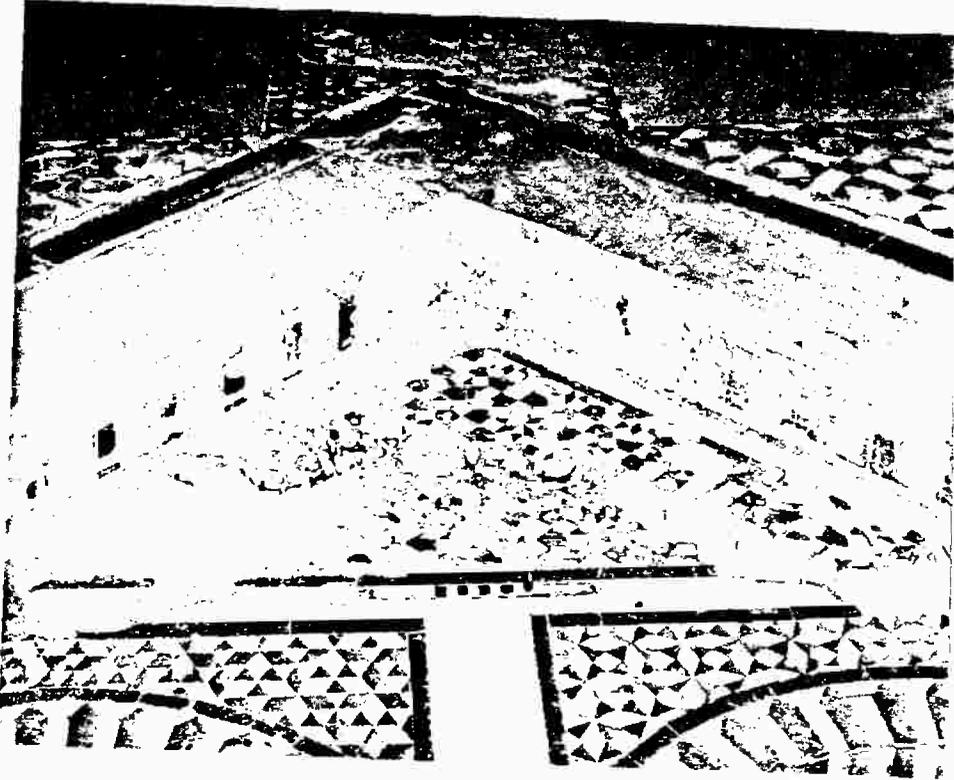

صورة رقم (14) توضح حالة الوحدة رقم (1) قبل الترميم

## هدف الترميم :

- 1- اعادة الوحدة رقم (1) الى حالتها قبل ترميمها عام 1984م ترميما خاطئا  
أى حالة التلف التى كانت عليها.
- 2- اعادة الوحدة الى شكلها الأسمى قبل التلف .

## خطة الترميم :

تتلخص خطة الترميم التى وضعها الباحث ونفذها فيما يلى:

- 1- الأعمال التمهيدية - تصوير - رسم - تحليل عينات ... الخ .
- 2- التخلص من الملاط الذى استخدم فى الترميم عام 1984.
- 3- نزع الأجزاء المتبقية من الفسيفساء.
- 4- التخلص من ملاط الدعامة الأصلية .
- 5- تنظيف قطع الفسيفساء.
- 6- اعادة تنظيم الفسيفساء مرة أخرى مع اكمال الفجوات بالطريقة غير  
المباشرة.
- 7- صنع دعامة جديدة من ملاط الراتنج.
- 8- اعادة الوحدة الى مكانها الأسمى.

## أولا: الأعمال التمهيدية

### أ - التصوير الفوتوغرافى"

أصبح من المعروف فى حقل الترميم اجراء سلسلة من الصور  
الفوتوغرافية للأثر، وذلك قبل ترميمه بهدف تسجيل حالته قبل الترميم،  
وليتضح فيما بعد الجهد الذى يبذله المرمم من أجل اتمام العمل .

لذلك فقد تم تصوير الوحدة رقم (1) قبل الترميم لاطهار أعمال  
الترميم السابقة ، وتصويرها بعد ازالة الترميمات السابقة ، وتصويرها أثناء

التخلص من ملاط الدعامة القديمة وتصويرها أثناء إعادة نظم الفسيفساء مرة أخرى بالطريقة غير المباشرة ... الخ .

### ب - الرسم الزخرفي :

رسم الفسيفساء هو الأساس الذي يعتمد عليه المرمم عند إعادة نظم قطع الفسيفساء التالفة . لذا قام الباحث برسم الوحدة رقم (1) بمقياس رسم 1:1 مع تلوين الرسم طبقاً للتصميم الأصلي للفسيفساء .

وقد ثبت من دراسة الزخارف الهندسية في الفسقية موضوع الدراسة أن كل وحدتين متناظرتين متشابهتان ، وقد ساعد ذلك كثيراً في ضبط الرسم الخاص بالوحدة رقم (1) حيث ثبت أنها تشبه الوحدة رقم (3) في تشكيلها الفني وفي حجم قطع الفسيفساء ولونها . ولذلك فقد تم اكمال تصميم الوحدة رقم (1) طبقاً لتصميم الوحدة رقم (3) في الفسقية .

### ج - اعداد خامات الترميم :

ثبت من دراسة خامات صناعة فسيفساء الوحدة رقم (1) أنها عبارة عن رخام طبيعي أبيض وأحمر ، وأسود بأشكال المثلث والمربع والمعين والمخمس بالإضافة الى الزجاج التركوازي بأشكال المثلث .

وقد قام الباحث بحصر عدد قطع الفسيفساء الأصلية المتبقية في الوحدة رقم (1) قبل الترميم واتضح أنها تتكون من :

العدد	النوع	الشكل	الأطوال
23	رخام أسود	خماسي	$17 \times 17 \times 25$
13	رخام أحمر	خماسي	$17 \times 17 \times 25$
12	رخام أحمر	معيني	$17 \times 17$

6-	رخام أبيض	مربع	$2ر5 \times 2ر5$
58	رخام أبيض	مربع	$1ر7 \times 1ر7$
5-	رخام اسود	مثلث	$1ر3$ (القاعدة) $1ر7$ (الساق)
20	رخام أحمر	مثلث	$1ر3$ (قاعدة) $1ر7$ (ساق)
16	رخام أبيض	مثلث	$1ر3$ (قاعدة) $1ر7$ (ساق)
-1	زجاج تركواز	مثن	طول الضلع $1ر3$
154	قطعة فسيفساء أصلية		

كما قام الباحث بحصر عدد قطع الفسيفساء في التصميم الأصلي بعد

اكمال الأجزاء الناقصة على الرسم، واتضح أنها تتكون من :

العدد	النوع	الشكل	الأطوال
50	رخام أسود	خماسي	$1ر7 \times 1ر7 \times 2ر5$
50	رخام أحمر	خماسي	$1ر7 \times 1ر7 \times 2ر5$
39	رخام اسود	معيني	$1ر7 \times 1ر7$
39	رخام أحمر	معيني	$1ر7 \times 1ر7$
180	رخام أبيض	مربع	$1ر7 \times 1ر7$
20	رخام ابيض	مربع	$2ر5 \times 2ر5$
20	رخام أبيض	مربع	$2ر5 \times 2ر5$
38	رخام اسود	مثلث	$1ر3$ (قاعدة) $1ر7$ (ساق)
81	رخام أحمر	مثلث	$1ر3$ (القاعدة) $1ر7$ (الساق)
123	رخام أبيض	مثلث	$1ر3$ (القاعدة) $1ر7$ (الساق)
-5	زجاج تركواز	مثن	طول ضلعه $1ر3$
625	قطعة فسيفساء		

فسيفساء رخامية وأربع قطع فسيفساء زجاجية تفصيلها كما يلي :

العدد	النوع	الشكل	الأطوال
27	رخام أسود	خماسى	5ر2 × 7ر1 × 7ر1
37	رخام أحمر	خماسى	5ر2 × 7ر1 × 7ر1
39	رخام اسود	معينى	7ر1 × 7ر1
27	رخام أحمر	معينى	7ر1 × 7ر1
122	رخام أبيض	مربع	7ر1 × 7ر1
14	رخام ابيض	مربع	5ر2 × 5ر2
32	رخام أسود	مثلث	3ر1(القاعدة) 7ر1(الساق)
62	رخام أحمر	مثلث	3ر1(قاعدة) 7ر1(ساق)
107	رخام أبيض	مثلث	3ر1(القاعدة) 7ر1(الساق)
4	زجاج تركواز	مثن	طول ضلعه 3ر1
471	قطعة فسيفساء جديدة		

وقد قام الباحث بصناعة قطع الفسيفساء الرخامية طبقا لمواصفات القطع الأصلية فى ورش الرخام المنتشرة فى منطقة باب الخلق مدينة القاهرة فقطع الرخام الأبيض : تم صنعها من رخام أبيض من نوع ( كراره ) بنفس حجم القطع الأصلية وشكلها مع اختلاف قليل فى درجة اللون ، إذ أن القطع الأصلية لونها أبيض ناصع أما القطع الجديدة فلونها أبيض يميل الى الرمادى.

وقطع الرخام الأحمر : تم تصنيعها من رخام أحمر من نوع (فيرونا)، بنفس حجم القطع الأصلية وشكلها مع اختلاف فى درجة اللون، إذ

أن لون قطع الفسيفساء الأصلية أحمر طوبى ، أما القطع الجديدة فلونها أحمر وردى.

أما قطع الرخام الأسود فقد تم صنعها من رخام أسود سيناء بنفس حجم القطع الأصلية وشكلها مع اختلاف فى السمك . إذ أن القطع الأصلية سمكها يتراوح بين 1 - 2 سم أما القطع الجديدة فسمكها لايتعدى 1 سم.

وقد ظهرت مشكلة عند تصنيع قطع الفسيفساء الزجاجية ، فالعدد فالمطلوب للترميم لايتجاوز 4 قطع ولاتتوافر لدى الباحث امكانيات الصناعة، كما أن شركات الزجاج المصرية لاتنتج عجائن زجاجية مشابهة للعجينة المصنوع منها قطع الفسيفساء الأصلية ، بالاضافة الى أن تصنيع مثل هذا العدد فى احدى الشركات - ولو على سبيل التجريب - عملية غير اقتصادية. لذلك اضطر الباحث - لحل هذه المشكلة - الى اللجوء الى البدائل الصناعية .

وقد قام الباحث بتصنيع قطع الفسيفساء المطلوبة من ملاط راتنج الأيبوكسى مع بودرة الرخام وأكسيد لون أزرق تم اضافته الى الخليط تدريجيا حتى الوصول الى لون قريب من لون قطع الفسيفساء الأصلية.

ويلاحظ أنه يمكن تصنيع أى قطع فسيفساء بأى شكل وبأى حجم وبأى لون بنفس الطريقة المذكورة فى التجربة وباستخدام أى نوع من أنواع الراتنجات الصناعية التابعة لمجموعة (Thermosetting) مع استخدام مادة مالئة وأكسيد لون يعطى الدرجة اللونية المطلوبة .

ويفضل عدم اللجوء الى مثل هذا الاجراء ، الا عندما تتعدم الوسيلة للحصول على فسيفساء من خامة مشابهة للخامة الأصلية .

## ثانيا : التخلص من ملاط الترميم

مما لاشك فيه أن ترميم الوحدة رقم (1) عام 1984 بملء فجواتها بملاط الأسمنت صعب كثيرا من مهمة الباحث عند محاولته اعادتها الى شكلها الاصلى قبل الترميم ( حالة التلف التى كانت عليها) وذلك للأسباب الآتية :

- عدم وجود تسجيل فوتوغرافى أو بالرسم لأعمال الترميم التى تمت لهذه الوحدة أو غيرها فى الفسقية موضوع الدراسة عام 1984م.

- صلابة الملاط المستخدم وشدة تماسكه مع الفسفساء المتبقية.

وقد قام الباحث بالتخلص من ملاط الترميم بحرص شديد باستخدام الصاروخ على عدة مراحل ابتداء من مستوى سطح الملاط وانتهاء بمستوى سطح الفسفساء. وبذلك اتضحت حدود الفجوات الموجودة فى الفسفساء عندئذ قام الباحث بتحديد شكل الفجوات بالأزميل . تلى ذلك استخدام شنيور كهربائى ( هيلتى ) فى ازالة طبقات الملاط السميكة المستخدمة فى ملء الفجوات.

وقد ثبت أن المرمم قام بعلاج هذه الفجوات بملئها بالرمل حتى مستوى الدعامة ثم بطبقة من الملاط حتى مستوى سطح الفسفساء ويزيد، وبقياس سمك طبقة ملاط الترميم وجد أنه حوالى 15 سم.

بعد ازالة ملاط الترميم اتضح مايلى :

1- هبوط التربة اسفل دعامة الفسفساء بمسافة تصل الى 5 سم.

2- سمك طبقة الدعامة القديمة يصل الى 14 سم ،وتتكون من الأسمنت والرمل وكسر الطوب .

3- وجود حديد تسليح الدعامة على بعد 1 سم فقط من ظهر الفسيفساء، وتحوله الى نواتج صدأ ، وفقد أجزاء كبيرة من الفسيفساء.

(انظر الصورة رقم 15)



صورة رقم (15) توضح

تكسر وهبوط فسيفساء الفسقية

الوحدة رقم (1)

### ثالثًا : نزع الأجزاء المتبقية

بعد التخلص من ملاط الترميم لاحظ الباحث أن الفسيفساء معلقة بعيدا عن التربة أسفلها بحوالي 5 سم . ولايحفظها من السقوط سوى تماسكها من الوحدات المجاورة . بالاضافة الى فقد جميع فسيفساء الحواف المحيطة بالفجوة مع تآكل الدعامة .

وقد حاول الباحث اكمال الفجوات بقطع فسيفساء جديدة بالطريقة المباشرة -أى رص القطع مباشرة على دعامة جديدة - الا أن صلابة الدعامة القديمة مع وجود فراغ أسفلها ، بالاضافة الى عدم توافر العدد والآلات التى تستخدم فى نشر وتسوية أحرف الفجوات تمهيدا لاكمالها أدى الى صعوبة هذه المحاولة، خاصة وأن الباحث جرب استخدام الأجنة والشاكوش لتسوية حروف الفجوات فكاد الاهتزاز الناتج عن عملية الدق يؤثر على رصانة جميع قطع فسيفساء الوحدات المجاورة.

لذلك لجأ الباحث الى نزع الاجزاء المتبقية بالطريقة التالية :

- تم فك الشريط الرخامى الابيض الذى يحيط بالوحدة رقم (1) عن طريق التفريغ حوله باستخدام شنيور كهربى مع بنط رفيعة .
  - تم صنع ثقوب متجاورة فى الدعامة الأصلية باستخدام بنط كبيرة. مع توصيل هذه الثقوب ببعضها باستخدام الأجنة والشاكوش .
- بذلك تم فك الجزء المتبقى من الوحدة رقم (1) عن باقى الأجزاء المجاورة .

## رابعاً : التّخلص من ملاط الدعامة الأصلية

بعد نزع الجزء المتبقى من الفسيفساء ظهر وكأنه كتلة صلبة متماسكة من الفسيفساء والملاط وأن قطع الفسيفساء غرست فى الملاط لمسافة تصل الى 5 سم . لذلك لم يكن من السهل التخلص من ملاط الدعامة الأصلية وفصل قطع الفسيفساء بالأزميل والشاكوش دون فقد لنسبة ولو صغيرة من الفسيفساء الأصلية ، ونظرا لعدم توافر الآلات الخاصة التى تستخدم لمثل هذا الغرض كالمنتشار الماس Water Cooled Diamond Saw .

فقد لجأ الباحث لاستخدام صاروخ القطعية الذى يستخدم فى قطع الرخام أو الحديد أو الالومنيوم حسب اسطوانة القطع التى تركيب على محوره . وبما أن سمك طبقة الفسيفساء 1 سم وسمك اسطوانة القطعية 3 مم ، ويجب أن يتم القطع على بعد مناسب من طبقة الفسيفساء ، فقد تم القطع بالطريقة التالية بعد ترك مسافة 2 مم أى على بعد 5 مم من الفسيفساء . ( انظر الصورة رقم 16) .

وقد تم عمل حز فى ملاط الدعامة بعمق يصل الى 3 سم باستخدام الصاروخ مواز لطبقة الفسيفساء وآخر على بعد 3 سم من الحز الاول ومواز له . وهكذا حتى وصل عدد الحزوز أربعة فى سمك الدعامة الذى يصل الى 14 سم . بعد ذلك تم القطع بنفس الصاروخ بزوايا قائمة على سطح الدعامة طبقة تلو الأخرى ابتداء من الطبقة العليا وانتهاء بالطبقة السفلى . تبقى بعد ذلك الطبقة الملتصقة بظهر الفسيفساء والتى يصل سمكها الى 5 سم وتم التخلص منها بعمليات صقل متكررة بنفس الصاروخ بعد تغيير اسطوانة القطعية بورق سنفرة خشنة ، ثم تم فصل قطع الفسيفساء عن بعضها بسهولة باستخدام الأزميل والشاكوش .

يلاحظ أن هذه الطريقة بالرغم من أنها أعطت نتائج جيدة في التخلص من الدعامة الأصلية للفسيفساء، إلا أنها غير عملية إذا قورنت بالطريقة التي يستخدم فيها المنشار الماسي ، والذي كان من الممكن في حالة توافره نشر الدعامة مرة واحدة دون عناء القطع في صورة طبقات رأسية وأخرى أفقية.



صورة رقم (16) توضح

اسلوب التخلص من الدعامة الأصلية للفسيفساء

### خامسا : تنظيف قطع الفسيفساء

بعد فصل قطع الفسيفساء عن بعضها لاحظ الباحث مايلي:

- 1- وجود بقايا ملاط الأسمنت على جوانب القطع.
- 2- كل قطعة مشطوفة من الخلف بزاوية مائلة ، الا أن الشطف غير منتظم ويحتمل أنه تم يدويا ، ومما هو جدير بالذكر أن شطف الفسيفساء بهذه الطريقة يتيح فرصة لتسرب ملاط الدعامه بين القطع ليربطها ببعضها مما يزيد من رصانة الفسيفساء.

وقد تم ازالة بقايا الملاط من ظهر قطع الفسيفساء وجوانبها بالصقل على اسطوانة حجر الجليخ Pumicing machine.


### سادسا : اعادة نظم قطع الفسيفساء

تم اعادة نظم قطع الفسيفساء بالطريقة التالية :

- فرد الرسم محكوسا على لوح خشب كونتر سمك 16 مم وتثبيته بدبابيس مكتب .
- تغطية الرسم بقطعة من البولي ايثيلين أكبر قليلا من حجم ورق الرسم.
- اعادة نظم قطع الفسيفساء بالطريقة غير المباشرة ، كل قطعة في مكانها حسب لونها وشكلها في التصميم . ( صورة رقم 17 )

## سابعا: صناعة دعامة جديدة

بناء على التجارب العملية التي قام بها مجموعة من الباحثين بالمركز الدولي لدراسة صيانة وترميم المقتنيات الثقافية (ICCROM)<sup>(1)</sup> وعملية الترميم التي نفذها (Stout) في ترميم أرضية من الفسيفساء الرومانية، محفوظة في متحف ايزابيلا ستيوارت بلندن. والتجارب العملية التي قام بها الباحث، فقد ثبت أن دعائم الراتنج الصناعي من أفضل الدعائم التي يمكن استخدامها في صنع دعائم جديدة للفسيفساء نظرا لعزلها الرطوبة والمياه وعدم تأثرها بمحاليل الاحماض والقلويات، بالإضافة الى قوتها الميكانيكية العالية.

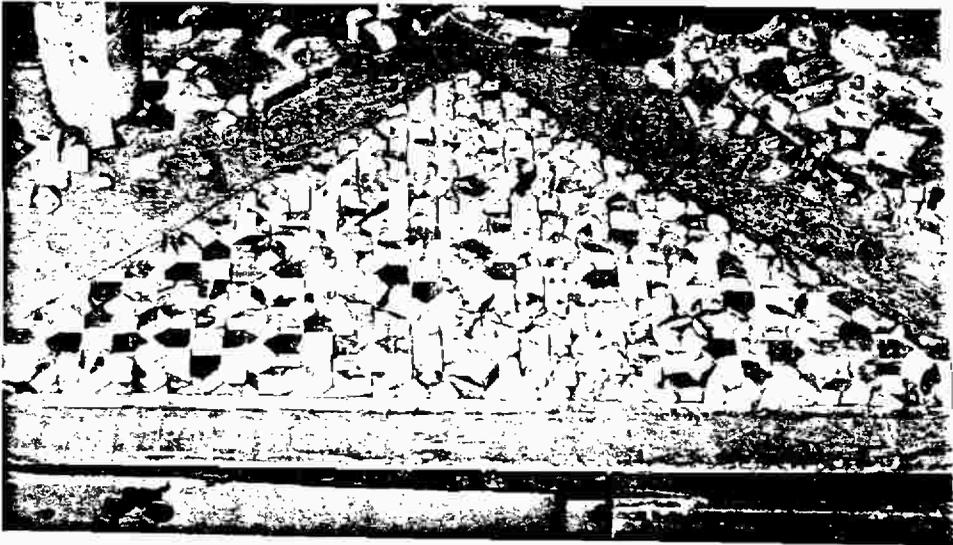

صورة رقم (17) توضح

أسلوب اعادة نظم الفسيفساء

---

(1)ICCROM. Mosaics. No. 2 Safeguard, Corthage, Perigux 1978-1980 pp. 50-54.

لذلك تم صناعة دعامة جديدة للوحدة رقم (1) بالطريق التالية:


1- معالجة ظهر الفسيفساء بروبه (Grout) من ملاط بودرة الحجر مع محلول الليوسيلين (Lucelin) (ميثيل كربوكس سيليلوز) الذائب في الماء الساخن بنسبة 5%، وذلك بهدف سد الفراغات بين قطع الفسيفساء واحكام التلاصق بينها، ولمنع ملاط الراتنج الذى سيتم استخدامه من التسرب الى سطح الفسيفساء حيث يصعب ازالته بعد التصلب. بالاضافة الى أنه فى حالة تسرب هذا الملاط الى سطح الفسيفساء يسهل ازالته بالماء الساخن .

2- معالجة ظهر الفسيفساء بطبقة مبدئية وجه تحضيرى (Primer) من ملاط راتنج كيمابوكس 150 (Kema Poxy 150) <sup>(1)</sup> بطى الشك مع بودرة الحجر ، تلاها طبقة رقيقه 4 مم من الألياف الزجاجية ثم طبقة من ملاط راتنج كيمابوكس 150 سريع الشك بنسبة 2 : 1ب مع الرمل الناعم وبودرة الحجر بنسبة 4:1 وبسبك يصل الى 1سم .وقبل تمام تصلب الدعامة تم تسليحا لدعامة بحديد غير قبل للصدأ - قطر 3 مم - ثم طبقة ثانية من نفس الملاط السابق بنفس السمك وبعد تصلب الدعامة تم قلب الوحدة المعالجة.


وبذلك انتهت عملية صناعة دعامة جديدة للوحدة رقم(1) من ملاط الراتنج الصناعى المسلح بالألياف الزجاجية والحديد غير القابل للصدأ.

(انظر الصورة رقم 18 والشكل رقم 26)

(<sup>1</sup>) يراجع كتالوج شركة كيمابويات انبناء الحديث .

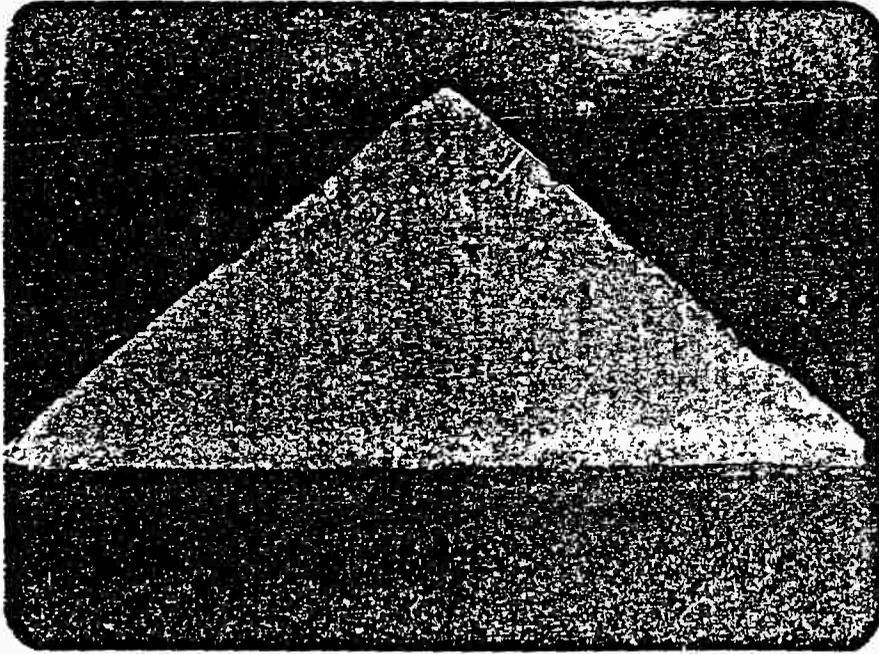

صورة رقم (18) الوحدة رقم (1) بعد صنع دعامة جديدة لها

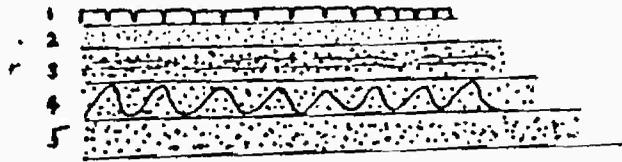

- شكل رقم (26) يوضح قطاع في القطعة رقم (1) بعد الترميم
- 1- طبقة الفسفساء 2- طبقة أولى من بودرة الحجر الجيري ومحلول الليوسيلين
  - 3- طبقة ثانية من ملاط الراتنج مع بودرة الحجر الجيري مع تسليح من الاليفاف الزجاجية
  - 4- طبقة ثالثة من ملاط الراتنج مع بودرة الحجر الجيري والرمل مع تسليح من الحديد غير قابل للصدأ . 5- طبقة رابعة من ملاط الراتنج السابق في (4)

وقد لاحظ الباحث تسرب بعض ملاط الروبة من خلال مناطق اللحام بين القطع ، ثم التخلص منها بسهولة بالماء الساخن ، وتم تنظيف سطح القطع جيدا تم تجفيفه.

### علاج هبوط التربة أسفل دعائم الفسيفساء

نظرا لزحف التربة أسفل أساس فسيفساء الفسقية موضوع الدراسة نتيجة لارتفاع منسوب المياه تحت السطحية وتغذية النفاورة بالمياه مع سوء الصرف ، حيث ثبت من الدراسة العملية أن المياه تترك لتتسرب أسفل الفسقية. لذلك فقد قام الباحث بعلاج هذه الظاهرة باستخدام أحد المواد العازلة، غير المنفذة للمياه أو الرطوبة ، شديد الالتصاق بالاسطح المماسمة بالإضافة الى مقاومتها للأحماض والقلويات ، وذلك لملاء الفراغ الحادث بين دعائم الفسيفساء والتربة والذي وصل الى 5 سم .

هذه المادة تسمى سيروتكت (1) (Cerotekt I)<sup>(1)</sup> من انتاج شركة كيمواويات البناء الحديث. وتستخدم في أغراض عزل الأرضيات والبدرومات ضد تسرب الرطوبة أو المياه . وهي عبارة عن : مستحلب بيتوميني يذوب في الماء ويمكن تخفيفه للحصول على نسب تركيز مختلفة، كما يمكن خلطه لعمل ملاط عازل من الأسمنت والرمل .

وقد قام الباحث بملاء الفراغ بين دعائم الفسيفساء والتربة بملاط يتركب من 6 كجم اسمنت أبيض + 14 كجم سيروتكت (1) + 80 كجم رمل ناعم مغسول مع اضافة الماء الى الخليط بنسبة كافية لدرجة السيولة ، وتم


---

(<sup>1</sup>) يراجع كتالوج شركة كيمواويات البناء الحديث.

الحقن بهذا الخليط على مراحل كل أربع وعشرين ساعة حتى تم ملء الفراغ السابق الذكر وأصبح لايقبل خليط آخر .

وقد استغل الباحث الفتحة الكبيرة التي نتجت عن نزع الوحدة رقم (1) وفتحة تصريف مياه النافورة لتنفيذ عملية الحقن .

وفى النهاية تم اعادة الوحدة رقم (1) بعد ترميمها إلى مكانها الأصلي فى الفسقية وذلك بعد علاج هبوط التربة أسفل دعائم فسيفساء الفسقية .  
( انظر الصورة رقم 19 وقارن بينها وبين الصورة رقم 14).

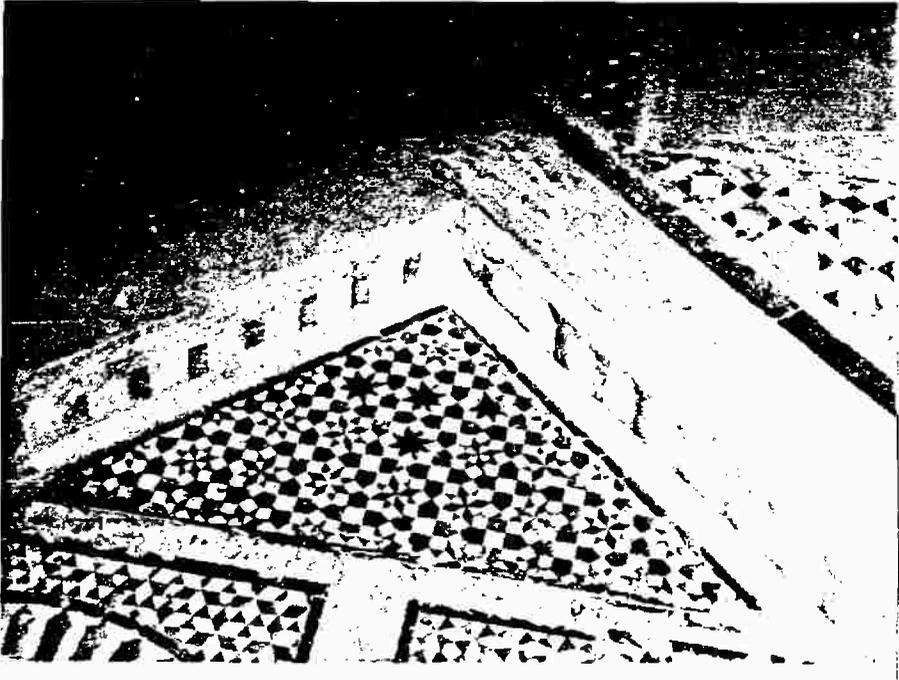

صورة رقم (19) توضح

الوحدة رقم (1) بعد الترميم واعادتها إلى مكانها الاصلى فى الفسقية