

لا يعرف علاجهُ تماماً . ولكن من الآفات ما يسهل علاجهُ على كل احد . من ذلك المص وهو لا يصيب الخيل ابداً اذا اعني بطعامها وشرابها بحسب ما تقدم . ودواؤه ان يسقى الثرس كربة زيت فيها عشرة دراهم من روح ملح البارود المحلو او يحنن بماء فاتر او ماء الصايون ويحبر على المشي . وسنسلخ الحافر ودواؤه تنظيف الحوافر وتحنيف ارض الاسفل . واذا حدث من نوالي الايام الرطبة فامزج خبث درهماً من زيت الزيتون بثلاثين درهماً من تحت خللات الرصاص السائل ودرهم ونصف من الحامض الكربوليك وادهن مكان الشقوق بالخبث مرة كل يوم . وانا جرح الثرس بحك الدرج او الطوق فاشل الجرح بنسول فيه اوقية من خللات الرصاص واوقيتان من كبريتات اشوتيا واربعون اوقية من الماء الني وارج الثرس حتى يتدمل الجرح تماماً واذا تعرض للبرد وزالت قابلية للضعام فضعه في مكان دافئ واسق ماء فاتراً واطعمه بمخالة ممزوجة بالحبوب ومرطبة بماء بارد ان نضيف اليها درهمين من سحق جذر الجنطيانا ودرهم زنجبيل وثلاثة دراهم من ملح البارود

باب الصناعة

الطلي الكهربائي

الصناع طانتان طائفة تدبر العمل بحسب ارشاد المعلم او الكتاب غير عارفة شيئاً من اصوله ومبادئه العلمية فاذا صح علمها لم تنهم سبب صحته واذا فسد لم تعرف طه فسادها ومنها اكثر صناع بلادنا ولذا انحطت الصناعة عندنا هذا الانحطاط . وطائفة تعمل العمل وتتم اصولها ومبادئه العلمية حتى اذا عرض لها عرض عرفت سبب وتلافية حالاً واذا بدا لها اخصاراً وتحسين اتبعت اليه وانتمعت به ومنها اكثر صناع الانرجح الذين يدرسون مبادئ الصناعة قبل ان يتعاطوها ولذا نجحت الصناعة عندهم اي نجاح ولم كل يوم اختراع جديد واكتشاف منيد وهذه الصناعة اي صناعة الطلي الكهربائي صناعة جديدة مبنية على ادق المبادئ الكيماوية . وقد ادرجنا في المئين الماضية من المنتطف فصلاً كثيرة في فروعها المختلفة مثل التحسس والتنظيف والتذهيب ونحوها من المطالب وايضا على اكثر الطرق المستعملة هذه الغابات بل جربنا كثيراً منها بايدينا وشرحتنا كيفية تجاربنا لزيادة الايضاح . ولكننا كنا نتصر على ذكر الطرق الصناعية ولم نذكر معها مبادئها العلمية مخافة ان يتعسر فهمها على الصناع الذين كانوا يكتب

لم يسهب ما فيها من الاصطلاحات العلية ولا سجا لانهم كانوا يتكلمون من كل اصطلاح على
تسعة كما يظهر ان يراجع مسائلهم المختلفة التي اوردناها في السنين الماضية . اما الآن وقد صار
للتنظف عشر سنوات بين ايديهم فالمرجح انهم التوا اكثر ما يتبع من الاماء العلية فلم تعد نخشى
ذكرها ولهذا اخترنا ان نضع فصلاً متوالية في فن الطلي الكهربائي نشرح فيها المبادئ الصناعية
شركاً علمياً كفايتي بصير العامل بها عالماً باصولها فاقماً سادئاً ما بهلما . ونسبط عبارتنا بقدر
الامكان حتى لا يتعثر فهمها على الصناع ولا على غيرهم من يحبون ان يعرفوا المبادئ الصناعية
للفتك والتدلية وسنذكر تجارب كثيرة يمكن لكل من عنده بطرية صفيق ان يعيد ما ينسوي ويرى
ما فيها من اللذة والنائفة

اذا اوصلنا قطبي البطرية الكهربائية بنقطتين من البلاين ووضعتنا في الماء ينحل بعض
دقائق الماء الى العنصرين اللذين يتكرب الماء منها وما الاكسجين والهيدروجين ويكون جرم
الهيدروجين مضاعف جرم الاكسجين . وهذه هي الطريقة الوحيدة التي ينحل بها الماء الى عنصريه
ويخرج العنصران بدون ان يتحد احدهما بمادة أخرى . لانه توجد طرق أخرى لحل الماء الى عنصريه
ولكن العنصرين لا يبتان كلاهما حزين بل يتحد احدهما بمادة نباشرة . مثال ذلك اذا وضعتنا قطعة
من عنصر الصوديوم في الماء فانه يحل الماء ولكنه يتحد باكسجين

واذا كان قطبا البطرية او الايجائي منتهان النحاس لامن البلاين ونغماني الماء فالهيدروجين
ينفك عند احدهما اي عند القطب السلي ولكن الاكسجين يتحد بالآخر ويتركس وبتوده اي
بجملته اكسيد النحاس الاسود ولذلك تسعمل هذه الخنيفة لمعرفة اي التطين هو السلي وايها هو
الايجائي اذا التبا على الصانع . وطريقة استعمالها ان تبل الاصع بالرقيق ويوضع طرفا شريطي
النحاس عليها فيسود احدهما حالاً وتواد عند الآخر فتتابع غاز فالذي اسود هو القطب الايجائي
والذي تولدت عنده فتتابع الغاز هو القطب السلي . فاذا اردنا جمع الاكسجين بواسطة الكهرباء
لم يكن استعمال النحاس في القطب الايجائي بل وجب ان نوصله بقطعة من ورق البلاين ان
سلكه . كما انه اذا اردنا جمع غاز الكورولم يكن ان تسعمل البلاين لان الكورول يتحد به بل وجب
ان تسعمل الكورول لان الكورول لا يتحد به . فاذا اذيب قليل من ملح الطعام (المعروف كباوياً
باسم كلوريد الصوديوم او الكوروليد الصوديوم ص كل) في الماء واضيف الى هذا الماء قليل
من النيل او النمس او غيرها من الاصباغ وأوصل قطبا البطرية بهذا الماء ينحل الملح اي
كلوريد الصوديوم الى عنصريه الكورول والصوديوم فالصوديوم يجتمع عند القطب السلي
ويذوب في الماء والكورول عند القطب الايجائي ويترى لون الصنع بحسب خاصية المعروفة وهي

ترع الالوان

وهاك امتحاناً آخر اوضح من الامتحانين المتقدمين وهو ان ينقسم المحرض الذي يوضع فيه
 السائل الى قسمين مجازدي - سام من الخنزف او الورق النخاش السيك وبوضع في القسمين من
 مذوب كبريتات الصردا ويضاف اليه قليل من محلول اللثوس ثم يضاف الى القسم الذي يوضع
 فيه التظب السليبي تقطنان او ثلاث من الحامض الكبريتيك او الميدر و كلوريك فيجبر اللثوس
 كما لا يخفى ثم عندما تم الدائرة الكهربائية ويجري الجري الكهربائي بجهد السائل المياسر للتظب
 الايجائي ويزرق المياسر للتظب السليبي وسبب ذلك ان الجري الكهربائي يجعل كبريتات الصرديوم
 الى معدن و حامض فالمدن وهو الصرديوم فيجمع عند التظب السليبي والحامض عند الايجائي. اما
 المعدن فيذوب في الماء عند التظب السليبي وبصيرته قليلاً والنلوي يرد لون اللثوس الاحمر
 الى لونه الازرق. واما القسم الحامض فيجهد بالميدروجين عند التظب الايجائي وبصير حامضاً
 كبريتيكاً فيجبر اللثوس به هناك. واذا بادلتنا بين القطبين تبادل اللونان معها (سأني البنية)

تليين صفاخ النولاذ

اذا اريد تليين صفاخ النولاذ لاجل نقش الصور عليها توضع في اناء من الحديد المصبوب
 وبقطبي سطحها يبرادة الحديد البنية ثم يملأ الاناء بالرمل الابيض النقي او بالرماد منعاً للهواء عن
 اللوغ الى صفاخ النولاذ ثم يحيى الاناء الى درجة المحيرة ساعتين او ثلاثاً ويترك بعد ذلك حتى
 يبرد بالتدرج

تقسية المبارد

اسح المبرد بالصابون حتى يدخل الصابون بين اسنانه ثم احمه الى درجة المحيرة الكرزبية
 واغسله في ماء طلع ثم في ماء صرف حتى لازالة اثر الملح عن الاسنان وجفنته على النار وادعه بتقليل
 من زيت بزر الكتان

تعتيق الزجاج

اذب اوقية من ملح الشادر وثلاث اواني من زيت الطرطير وستان من ملح الطعام في عشرين
 اوقية من الماء واضف الى المذوب اوقيتين من ينترات النحاس المذابة في عشر اواني من الماء
 وادهن الزجاج به بفرشاة مراراً متواليه