

ثوم الصبح والظهر والمساء ونصف الليل حتى يبطل فورانه
 تبيبه ان هذه الفرشة تعمل في شهر او غدطس (آب) لان الحليب يكون حيتيذ دسا . اما
 المسوة فاذا كانت محببة كحصى اللبني (الحصلبان) فهي جيدة والأفلا
 حلواه القرع * يوتى بالفرع الكبير ويقتشر ويبرش على مبرشة كالتي تستعمل لبرش الحجين
 ونوضع البراشة في ماء الكلس الصافي (١) مقدار ربع ساعة حتى تصير قاسية قصة ثم تفضل جيداً
 بالماء النقي ويؤخذ عصير العنب ويغلى في قدر ويتزع الزبد عنه ويترك على النار حتى يشتد
 قوامه قليلاً فتضاف البراشة اليه ويحرك جيداً وكلما فار وزاد فورانه يضاف اليه قليل من البراشة
 او الماء الى ان يتضح جيداً ثم يوضع في آنية خزفية الى فصل الشتاء

باب الصناعة

الحجين البلغاري

توضع اربعون اقة من الحليب في اناء كبير من الفخار ويؤخذ مقدار ملعنتين من
 البينجة (المسوة) وتمرس في مقدار من الحليب حتى تذوب. ثم تصفى في الحليب الاول ويحرك جيداً
 ويغلى ويترك ساعة او ساعتين ثم يوضع في اكياس ذات مسام واسعة وتعلق حتى يتمشخ الماء
 منها . وبعد ساعة او ساعتين يخرج الحجين من الاكياس ويقطع قطعاً صغيرة توضع في اناء
 كبير صوفاً صنوقاً ويذرع الملح المدقوق على كل صف منها . وكلنا طال الزين عليه جاد طعمه
 رشيد غازي

حجين القشتوان

يحجن البلغار يون الحليب كما تقدم ثم يضعونه في اكياس ذات مسام ويعلقونها على جذار
 ويضعون تحتها آنية ليقطر الماء فيها . وتترك الاكياس معلقة خمسة ايام . ثم يأتون بقوالب
 من التلك ذات ثوب صغيرة جداً ويضعون الحجين فيها ويعطونها باعظيتها ويضعونها في
 قدر من النحاس ويصبون عليها الماء الذي رشع منها وهي في الاكياس ويغلوها على نار
 معتدلة قدر ساعتين او اكثر . ثم يخرجون القوالب ويتركونها حتى تبرد تماماً وبعد ذلك

(١) يصنع هذا الماء باذابة ثمة درهم من الكلس المجدد في خمس اقات من الماء ثم يصفى الماء

يخرجون قوالب الجهن منها ويرصونها بعضها فوق بعض ويغمرونها بالملح الناعم ويضعونها في مكان محجوب عن الشمس خمسة ايام او اكثر ثم يحمونها من الملح ويضعونها في اكراس من الجلد وينزكونها شهراً من الزمان
رشيد غازي

الطلي الكهر باني

التبذة الثامنة

ان تنظيف المواد التي يراد طليها من الزم الاعمال في الطلي الكهر باني واصعبها لان المعدن لا يرسب على الاداة التي يراد طليها رسوباً تاماً لم يكن سطحها نظيفاً نظافة كياوية اي خالياً من كل مادة غريبة . فاذا كان عليه قليل من الوح لم يرسب عليه راسب او كان الراسب غير ثابت . بل اذا كان السطح نظيفاً نظافة كياوية تامة ولكن كان لاصقاً بوقليل من الهواء بعد نغطيسه في السائل فقد يكفي هذا الهواء لانفساد العمل كله
ومن المعادن ما يتأكسد حالاً ولو كان نظيفاً جداً فلا يُغطس في المغطس حتى تملو سطحه قشرة من الاكسيد ونقل اصابة للكهربائية . والمعادن التي تطلّى بالنفضة غالباً هي الحديد والرصاص والنصدير والحاس الاحمر والاصفر والمعدن البريطاني والنفضة الجرمانية . فاذا اريد تنظيف الحديد تخرج اوقية من الحامض الهيدروكلوريك واربع اوقية من الحامض الكبريتيك بمئة اوقية من الماء وتوضع اداة الحديد في هذا المزيج برهة وجيزة ثم تفرك بفرشاة مبلولة وقليل من الرمل فان لم تنظف تغطس في المزيج ثانية وتفرك بالفرشاة على ما تقدم حتى يظهر سطح الحديد النقي . وان كان الصدأ قد فعل بها فلا بد من استخدام الوسائط الميكانيكية كالمبرد ونحوه لازالة وصل المكان الذي كان فيه ومساواة جوانبه
والمزيج المتقدم ذكره يزيل الصدأ عن الحديد ولكنه لا يزيل المواد الزيتية والدهنية فلا بد من نغطيسه في محلول الصودا الكاوي لكي ينظف من هذه المواد ايضاً وهذا يجب ان يكون قبل نغطيسه في المزيج الحامض . ثم يغسل بالماء النقي ويوضع في مغطس الطلي
فاذا كان المراد طلي الحديد بالنفضة فالغالب ان النفضة التي ترسب عليه لا تلتصق به جيداً فيطلى اولاً بالحاس على ما تقدم ثم يطلى بالنفضة
واذا اريد تنظيف التوتيا تغطس في مغطس نيو اوقية من الحامض الكبريتيك وخمس

وعشرون أوقية من الماء

وإذا أريد تنظيف التصدير والرقاص ومعدن بريطانيا فلا تغطس في المغطس الحامض المتختم ذكره بل في محلول الصودا الكاوي فهو يزيل عنها الأكسيد والمواد الذهبية ثم تنقل إلى مغطس الظلي بدون غسلها بالماء . والآخر أن يطلّى الرصاص والتصدير بالحامض قبل طليهما بالنفضة ثم يفركا بفرشاة من أسلاك النحاس ويغسلان بالماء قبل تغطيتهما ثانية مغطس التفضيض

وإذا كانت الفضة الجيرمانية ومخة تفصل بمحلول الصودا الكاوي ثم بالماء وتترك بعد ذلك بفرشاة وقليل من مسحوق الترميد وتدهن الأصابع بهذا المسحوق لكي لا تتوخ الفضة منها ثم تفصل بالماء النقي . وإذا كان عليها وسخ ثابت تغطس في سائل مؤلف من مقادير متساوية من الحامض الكبريتيك والماء وقليل من الحامض النيتريك . والزجاج يزول عنها بالحامض الهيدروكلوريك

تقليد خشب الماهوغنو

أغل أوقية من الفوة وثلاث أوقية من خشب البني في خمس عشرة أوقية من الماء وادهن به الخشب وهو سخن . وحينما يجف ادهنة بمذوب كربونات الصودا (درم من كربونات الصودا في ١٦٠ درهماً من الماء) ثم ادهنة بقريش الماهوغنو وهو يصنع على هذه الصورة يمزج ٢٢ درهماً من صغ الانبي في ١٠٠ درم من الزيت المكرر ودرم من كل من المرديسك وسكر الرصاص الحجاب الشبي وتغلي معاً حتى يشتد قوامها ثم تبرد قليلاً وتمد بمئة وثلاثين درهماً من الترسينا

منع شفافية الزجاج

خذ خمسين نحة من المصطكى وأربعة دراهم من صغ السنديراك وأربعة وأربعين درهماً من الأبيير واحق المصطكى والسنديراك سخناً ناعماً جداً واطرف اليها الأبيير وهرها حتى يدوبا ثم رشح المذوّب واطرف إلى السائل المرشح نحو ثمانية دراهم أو عشرة من البترين وادهن به الزجاج فيجف عليه حالاً ويزيل شفافيته ويظهر كالزجاج الخشن

صغ الفرو

إن صبغة البني تصغ الفرو باللون الاسمر أو البني . والبقم والزجاج معاً يصبغانه باللون الاسود وغلاية خشب برازيل والدودة تصبغانه باللون الاحمر