

باب الصنعة

الطلي الكهربائي

النسبة الرابعة

وعدنا في الجزء الماضي ان نسط الكلام في هذا الجزء حتى نقل الصور والنوش بالكهربائية وانجازا لذلك نتول

لفرض ان عندك درهما من النفود القديمة وتريد ان تصنع له مثالا نحاسيا بالكهربائية فلك طرق كثيرة نبي بالمطلوب

الاولى ان توصل سلكا معدنيا بالدرم اما بالحديد او بالفضة على دائره لنا محكما. وبما انه بمصر ترسب النحاس على وجهي الدرهم في وقت واحد فقط احد وجهيه بالشمع او بالكوتارخا ومن يفضي بالشع وذو بهو في اناه قريب النعر وعطر الدرهم فيوسرين او ثلاثا من وجهيه الذي يراد نغطينه وامانه طيبه بالكوتارخا فاعسن قليلا وتم بجزء من صغيرة في قطعة خشب او كرتون ووضع الدرهم فيها رجعل وجهه الذي يراد نغطينه بالكوتارخا الى اعلى ثم نغني قليلا ونغني قطعة صغيرة من الكوتارخا وتوضع في وسطه ونمد عليه رويدا رويدا حتى نغطيه وبوضع عليها شيء ثقيل حتى نلتصق بوجهيه جيدا فيرفع من الحزن ويدهن وجهه الثاني بغبار اليلياجين بنرشاة ناعمة وبفرك بالاصابع حتى يتصل جيدا ثم يغطس في سائل التنحيس ويوصل بالنقط السامي. ولا ينبغي ان النحاس المرسب على الدرهم يكون معاكسالة اي ان الاجزاء الثلاثة في الدرهم تكون غائرة في النحاس والغائرة في الدرهم تكون نائمة في النحاس

الثانية ان يدخن الدرهم بقليل من الزيت ويلقى على دائره قطعة من الورق حتى ترتفع على محيطه كالسور ويتنقى قليلا ويذاب الشمع الابيض ويصب عليه ويوضع في مكان بارد بضع ساعات حتى يبرد الشمع جيدا ويحتذر يتزع عن الدرهم ويوصل بسلك معدني ويدهن وجهه الذي كان مباشرًا للدرم باليلياجين ويجب ان يتصل اليلياجين بالسلك ايضا ويفطس في حوض التنحيس ويوصل بالنقط السامي. والنحاس المرسب هنا هو مثل الدرهم تماما اي ان الثاني في الدرهم نائم فيو والمختص ينحصر

الثالثة ان يدخن وجه الدرهم بقليل من الزيت ويلف حوله قطعة ورق كما تقدم ثم يحميل المحسن الجيد بالماء حتى يصير بنوع الدس ويدهن به وجه الدرهم ثم يصب عليه حتى يتصل الى جافة

الورقة فيجهد الجسيم جالاً وينكون في قالب او طابع صلب وعليه صورة ذلك الوجه واكثا يكون مسابياً فيوضع في شمع ذائب ووجهه الى اعلى حتى يتشرب الشمع ثم يلف عليه سلك معدني ويدهن بالمباجين ويغمس في مغطس النحاس

الرابعة ان يصنع مزيج من الكروتايرخا والغراء الجيد على نار خفيفة وتوضع قطعة نحاس على دائرة الدرهم لكي تكون كسوراه ويوضع على وسطه كره من هذا المزيج ثم عليه رويداً رويداً لكي لا يفتي تحتها واه ثم يوضع عليها قتل مدة ساعتين. وبعد ذلك نترع عنه وتدهن بالمباجين وتغطس في المغطس على ما تقدم

الخامسة ان يصنع مزيج معدني من الامرجه التي تذوب بحرارة قليلة مثل هذا المزيج ثمانية اجزاء وزناً من الزنوت وخمسة من الرصاص وثلاثة من القصدير. ثم يذاب ويكب على قطعة من الحجر ويح سطحه بقطعة ورق ويثلي الدرهم عليه وحينما يبرد يرفع الدرهم عنه ويدهن وجهه حيث كان الدرهم بالمباجين وينتج بالفريش لكي لا يرسب النحاس عليه كولو ويوصل بسلك معدني ويوضع في المغطس

هذه هي اشهر الطرق المستعملة اهل القالب الذي يرسب النحاس عليه. اما كيفية الترسيب وما يتلو ذلك من التسميك والصلب والتهديب فكأ ترى: يؤتى باناء من الخنزف المددودن طوله ١٢ قيراطاً وعرضه ٦ قراريط وعمقه ٦ قراريط وان لم يكن الخنزف مدهوناً يدهن بالباراقين لكي لا يرسخ. وفي التنجيس يمكن ان يعوض عن اناه الخنزف باناء من الخشب المدهون بالقراء مواسل النحاس يصنع باذابة ليبره من كبريتات النحاس في سبع اجرات من الماء ويضاف الى المذوب $\frac{1}{4}$ الليبره من الماء من الكبريتيك ويجب ان يكون في القالب الايجائي قطعة سميكة من النحاس سمكها ربع قيراط ومساحة سطحها معادله لمساحة السطح الذي يراد ترسيب النحاس عليه والاحسن ان تعلق على السلوب بسمل رفعا وخفضها عند الاقتضاء. ويعلق القالب الذي يراد ترسيب النحاس عليه بسلك من النحاس ويوصل بشرتيا البطرية واذا كان من الشمع او الكروتايرخا يلف هذا السلك على قضيب ممكن في المغطس لكي لا يظفر القالب على وجه المسائل

ولا بد من تحريك القالب من وقت الى آخر ليرسب عليه النحاس بالتساوي وتحريك المسائل ايضاً وتحيد قليلاً وايضاً على درجة واحدة من الحرارة. ويجب ان يكون السلكان غليظين قصيرين ما امكن وكل نقط الاتصال نظيفة لامة. وبطرية فيها كاس واحدة كافية للتنجيس ولا بأس باستعمال كاسين ولكن لا يجوز استعمال اكثر من كاسين لتلاشتد قوة الكهرباء فيخرج النحاس المرسب صلباً وقصفاً. ويجب ان توضع قطعة النحاس التي في القالب الايجائي موازية للقالب

الذي يراد ترسيب النحاس عليه والآن رسيب النحاس على الجانب الترسب منه ولم يرسيب على الجانب البعيد . فإذا كان في الثالب اجزاء غائرة توصل بالثقب السلي اسلاك دقيقة وتدخل اطرافها السائبة في هذه الاجزاء الغائرة لكي يرسيب النحاس عليه بالساوي

اما مدة الترسيب فتختلف باختلاف تلك الطبقة المطلوب ترسيبها والغالب انها تنتضي يوماً او يومين . وحينئذ يتم الترسيب تنزع الطبقة الراسبة عن الثالب باداة مرآة ثم تدب النار ويصب على ظهرها رصاص لكي تزيد مائة . وسيأتي تفصيل ذلك في الجزء التالي ان شاء الله

قصر الانجبة بدون الكلور

تضع الانجبة في ماء الصودا اثني عشرة ساعة ويكون في الماء ثلاثة ارطال ونصف من مذوب الصودا الكاوي لكل مائة رطل من الانجبة . ثم تغطس في مذوب بيرمغنات البوتاسيوم الحفن نحو عشرين او ثلاثين دقيقة ثم في مذوب البورق المشبع بالحامض الكبريتيك ويكون فيه رطل من البورق لكل مائة رطل من الماء وتترك في هذا السائل مدة عشرين او ثلاثين دقيقة ايضاً وبعد ذلك تغسل جيداً وتجفف

ثقب الزجاج

يمكن ثقب الزجاج ثقباً صغيراً نظرها من ريع قيراط فناراً بثنب اعنيداي او بمردي مكسور الراس يوضع رأس احداهما على الزجاج ويدار دوراً سريعاً بالآلة التي تدبر الثقب ويسكب على مكان الثقب من مذوب الكافور في روح التربينيا . ولا بد من ثقبين الزجاج ورضع قطعة فلين تحت مكان الثقب على الجانب الثاني من الزجاج لكي تضغط عليه جيداً . ويمكن ان يهوض عن الثقب والمبرد بانبيونة من النحاس ويوضع على مكان الثقب جيتلر منباج وزيت

باب الزراعة

الفانكة في مصر القاهرة

ان من يتزل هذه المدينة العظيمة آتياً من بر الشام يعجب غاية العجب من قلة الفانكة فيها وغلاتها وعدم جودها فالعنب وهو سيد الثواكه والذها طبا وانعها آكل لا تباع الاقة منه باقل من ثلاثة غروش مبرية (والغرش المبري يساوي نحو ٥٦ بارة بمعاملة بر الشام) واكثره دميم المنظر في قشره عنقوصة تسد طعمه . والعنب في بر الشام لذيقه جداً حاله من هذه العنقوصة