

# باب الصناعة

## المعادن الخليفة

تابع ما قبله

خليط القصدير والالومنيوم \* يصنع هذا الخليط على نسب مختلفة فإذا قلت فيوكية القصدير بالنسبة للالومنيوم كان قصا واذ زادت زاد قابلية للاختناج وامكن استعماله عوضا عن القصدير لانه اقوى وامرن منه فيصنع من ٢ اجزاء من الالومنيوم و ١٠٠ من القصدير خليط قاس فلما يتاثر بالحموض ولنا من ٥ اجزاء من الالومنيوم و ١٠٠ من القصدير خليط كثير الاستعمال خليط الحديد والالومنيوم \* للحديد قابلية شديدة للاختلاط بالالومنيوم ولذلك كانت قضبان الحديد التي تستعمل في استخراج الالومنيوم تكتسي قشرة منه كانتا كانت مأسية به . قال تيسيه انه باضافة ٥ اجزاء من الحديد الى ١٠٠ من الالومنيوم يتكون خليط قاس قصم عمر الصهر بحيث ان المعدن السيط بصهر في الخليط المذكور والخليط لا يتاثر بالحرارة . وقال دنراي من الجهة الاخرى ان ٧ او ٩ اجزاء من الحديد اذا اضيفت لثمة من الالومنيوم فلما تؤثر في خواصه . ويفصل الحديد من الالومنيوم بسهولة بصهر الخليط مع نترات البوتاسيوم التي تؤكد الحديد . وقال روجر ان وجود الالومنيوم في الفولاذ يزيد قساوة ويكسبه خواص الفولاذ المندي (wootz) وإذا كان في الفولاذ  $\frac{1}{100}$  جزء من الالومنيوم وعولج بالحمض الكبريتيك يظهر عليه خطوط متوجة كما في الفولاذ الدمشقي

برونز بلاتيني \* اذا مزج النكل بكمية قليلة من البلاتين يفقد قابلية القليلة للنكس ولا يعود يتاثر بالحمض الخليك وكمية استخراج البرونز المذكور ان يصهر النكل مع البلاتين وكية معينة من القصدير بدون مساعدة مادة من المواد المسهلة للصهر فلنا من ذلك المعادن الخليفة الآتي يانها

عدد الاجزاء

| نكل | بلاتين | قصدير | فضة | المعادن الخليفة المحاصلة واستعمالها |
|-----|--------|-------|-----|-------------------------------------|
| ٠٠١ | ١      | ٠١    | "   | لصنع المسكاكين والشوك               |
| ٠٠١ | ١      | ٢٠    | ٢   | الاجراس                             |

|                       |   |    |               |     |
|-----------------------|---|----|---------------|-----|
| لصنع الادوات المزخرفة | " | ١٥ | $\frac{1}{4}$ | ١٠٠ |
| النظارات المنزّبة     | " | ٢٠ | ٢٠            | ١٠٠ |

خليط لا يتأكسد \* يصنع من ١٢٠ جزءاً من النحاس الاصفر و ٦٠ من النكل و ١٠٠ من البلاطين

معدن ابيض \* اصهر معاً ٧٥ جزءاً من النحاس و ١٤٠ من النكل و ٢٠ من اكسيد الكوبلت الاسود و ١٨ من القصدير و ٢٢ من الزنك فلك المعدن المطلوب

معادن خليطة تشبه الفضة \* (١) يصنع من ٢٥ جزءاً من المنغيس و ٥٥ من النحاس و ٢٠ من الزنك (٢) من ٥ من المنغيس و ١٠ من النكل و ٤٥ من النحاس و ٤٠ من الزنك (٣) من ٥ من الحديد و ٢٠ من المنغيس و ٦٥ من النكل و ٥٢ من النحاس

خليط نكلي \* يصنع بصهر ٥٠ جزءاً من النكل و ٥٠ من النحاس وهذا الخليط سهل الانصهار يستعمل على الخصوص في معامل النفضة الجرمانية و اذا جعل فيه ١٥ بالمئة فقط من النكل كان شديد القابلية للانحساب ذا لون ابيض ويمكن تطرية صفائح رقيقة سمك الواحدة  $\frac{1}{16}$  من المليمتر وسحب اسلاكاً دقيقة جداً حسب الاحتياج ويستعمل لصنع جميع انواع المصاغ لوتيمون او معدن باريس \* يصنع بمخلط ٨٠ جزءاً من النحاس و ١٦٠ من النكل و ٢٠ من القصدير و ١٠ من الكوبلت و ٥ من الحديد و ٥ من الزنك

خليط جديد شديد القابلية للانصهار \* اصهر ٧٩ جزءاً من الحديد مع ١٢٥ من القصدير و ١٥ من الرصاص وهذا الخليط ذو منظر جميل وبلا البونقة تماماً ولذلك كثير استعماله في اصطناع الادوات الصغيرة وهو قابل للانطراق الى درجة معينة

### المخفر الشمسي ( هليوغرافيا )

يراد بالمخفر الشمسي حفر الصور او رسم صور الطباعة بواسطة الصور الشمسية وكيفية ذلك ان يوقى بصفيحة صقيلة من الزنك وتدهن بدهان فيه ١٠٠ جزء من الماء و ١٠ من الجلائين و ٢٥ من العسل و ٨ من بيكر ومات البوتاسا وتجنف بجمرة شديدة ثم توضع عليها زجاجة سليمة ( اي زجاجة عابها صورة فوتوغرافية سليمة ) وتعرض لنور الشمس اربع دقائق او خمس قطع الصورة على صحيفة الزنك وحينئذ تعرض لبخار الماء بوضعها فوق قدر فيها ماء غال فالاجزاء التي لم تتعرض لنور الشمس تنبل ببخار الماء والتي تعرضت تبقى جافة فاذا زرت عليها السبادج

الناعم بفرشاة من الشعر الناعم لصق بالاجزاء التي ابدت ولم يلمص بالاجزاء الجافة . ثم يوضع على هذه الصفيحة صلصة اخرى من الزنك او معدن الحروف وتضغطان بالمضغ المائي فيلصق الصنادج بالصفيحة الثانية ويكون عليها رسم الصورة المطلوبة فيدهن بالخبث وتطبع عنه الصور كما تطبع عن صور الخشب او النحاس وعندم طريقة حديثة تسمى الاثوغرافيا *Atmography* وهي ان يؤتى بلوح من الزنك او النحاس ويدهن بمزيج من ٢٢ درهما من الماء و ١٢ الدرهم من الاليومين ودرهمين من بي كرومات الليثيوم ويوضع في خزانة التصوير فيمرض للشيء الذي يراد رسمه نحو عشرين ثانية ثم يتزع حالاً من الخزانة ويوضع في الماء البارد ثم في الماء الذي فيه د ا في المنة من المحامض الكبريتيك ويفصل بعد ذلك ويوضع في اناء فيوم مذوب بي كرومات الصودا ثم يرفع منه وينشف ما عليه من الماء بكرة قطن ويغطي بالخبث الليثوغرافي ويذر عليه الزيت ويحمى ثم يغلى في مسكوي كلوريد الحديد في الاكحول فيجف حنراً ويصير كالصور المنورة ويمكن استعماله في المطابع العادية

### تليس الزهور والحشرات معدناً

تعالج الزهور او الحشرات التي يراد تليسها بمائل البوميني والمائل المذكور يستحضر بسهولة من بعض انواع الخبزون (البزاق) بعد غسله بماه نقي لتنظيفه ما يكسوه من المواد الترابية والكسبة يتعمد في ماء مقطرة كافية لافرازه مقداراً كافياً من المادة الاليومينية وترشح المائل المشح بالاليومين وغليه نحو ساعة ومتى برد يضاف اليه مقدار كاف من الماء المقطر ليمرض عن الماء الذي فقد بالغليان ثم يضاف اليه نحو ٢ اجزاء بالمائة من تترات النضة ويحفظ في زجاجات ممدودة سداً هرمسياً محجوباً عن النور .

وكيفية التليس ان يؤخذ من المائل المذكور ٢٠ غراماً تذاب في ١٠٠ غرام من الماء المقطر ثم نفس الزهور او الحشرات فيوضع ثواني ثم توضع في حمام من ماء مقطر فيه ٢٠ بالمئة من تترات النضة وتخفف التترات المتحددة بالثشرة الاليومينية بواسطة غاز الهيدروجين المكثرت وعند ذلك يلبس بالمدن المقصود بواسطة الكهرباء بالطريقة المعتادة

### تلوين الحديد

يمكن وقاية الحديد من التأكسد بغمو بمائل تنكسبة الواناً جميلة وذلك (١) ضع قطعة من الحديد المصقول في مزيج من محلول هيبوكبريتات الصودا (٢٠ غرام

في لتر ماء) ومحلول خلاص الرصاص (٢٥ غرام) واحو للفلان فنكسب القطعة المذكورة  
لونا ازرق جميلا

(٢) امزج ٢ اجزاء من كبريتيد الصوديوم وجزءا من خلاص الرصاص وضع المزيج على  
صفحة مصفولة من الحديد فتحدث حرارة وتولد كبريتيد الحديد يند على الصفحة على هيئة  
قشرة رقيقة تنشف عن الوان مختلفة جميلة

(٣) اغمس قطعاً صغيرة من الحديد المحي في كبريت مصهور وفيه قليل من السناج يكس  
سطحها قشرة من كبريتيد الحديد ويظهر مصقولاً لامعاً جميلاً

### النقش بالفضة على النحاس

نقش الصفحة النحاسية التي يراد النقش عليها بطبقة رقيقة من الشمع الابيض ثم يحرقه الرسم  
الذي يراد نقشه برأس سداد بحيث ينكسف النحاس ويجب الاعتناء الكلي لكيلا يترك شيء من  
اثر الشمع على النحاس الذي كُشف ثم توصل الصفحة المذكورة بالنظب الايجائي لبطارية قطبها  
المسلي متصل بصفحة أخرى من النحاس ثم تقسم الاثنان مما في مذوب الزجاج الابيض فالجري  
الكهربائي يعمل على الصفحة المدببة بالشمع أكثر مما يعمل على الأخرى فيحترق عليها الخطوط  
التي هي عاربة من الشمع . ومتى صار عن الخطوط المذكورة غو بليتم ترفع الصفحة وينتظ عليها  
نقط قليلة من الحمض الهيدروكلوريك لتنظيفها من اثر الزجاج ثم تعمل جيداً  
ومتى حفرت الصفحة على هذه الكيفية يمكن املاء المكان الحفر بالنفضة او النكل او غيرها  
بواسطة مغس كهربائي اعنيادي واخيراً تنظف من الشمع وتصل

### كيفية تنظيف القنود والنياشين الفضية والنحاسية

تنظيف الفضية منها \* يستحضر مغس مؤلف من تسعة اجزاء من ماء المطر وجزء  
من الحمض الكبريتيك تغس فيه القطع المراد تنظيفها . مع كافي لتدوير الكبريتيد الاسود  
الذي يكسوها ويكفي لذلك اعنيادياً هـ او . ١ دقائق ثم ترفع وتغس في ماء نقي ثم تغسل  
بصابون ( ويفضل صابون الصاغة ) بفرشاة ناعمة جداً ومتى صفا لونها تغس ثانية في الماء النقي  
وتنشف بمخرقة ناعمة واخيراً تنشف بلطف بجلد الأروي (chamois) المجرب المستحضر لهذه الغاية  
تنظيف النحاسية \* وهذه اذا كانت غير مفضاة بالبرونز تنظف بالطريقة التي تتختم ذكرها  
عن النفضة اما اذا كانت مفضاة فيلزم الانتباه ان لا تقرب من السائل الحمض لانها حالماً تلامسة

تكتشف ثغرها . فاذا كان البشان وحنًا يوضع في مقطن من البترين ثم يغسل بالصابون  
بفرشاة ناعمة وهكذا كما تقدم في غسل القطع النضبة اما اذا كان وحنه حاصلًا من مجرد المس  
باليد بدون اعتناء (لانه يجب ان يمك عند الاقتضاء بملنط) فالأفضل ان يمك بطرف  
الانامل ويُنظف بمحو يجلد الأروى

اما اذا كان الثماس مكشوفًا لكثرة الاحمال كما هو الاغلب ينظف بفرشاة ناعمة بلوث  
شعرها بشع اصفر ثم يمزج من مسحوق التراب الحديدي الناعم والبومباجين وبفرك بها البشان  
فيكسوة غشاء من البرونز

### تنظيف الحجارة الكريمة

رطب راسب الكبريت بروح الخمر واسحه بفرشاة ناعمة جردًا اما الذهب فينظف بمبرد  
محو بالجلد الباريصي الاحمر الناعم بدون مادة من المواد

## باب الزراعة

### مبادئ الزراعة

#### النبتة الخامسة

أبنا في ما تقدم طبائع الارض ونسبتها الى الهواء والماء والحر والبرد وما فيها من مواد الغذاء  
للنبات وقد بقيت امور كثيرة يجب النظر اليها كتنظيف الارض من فضول النبات وحرثها  
وتسهيدها اعدادًا لما يزرع فيها . ومن اول هذه الامور تنقيتها من كل نبات غريب حتى لا يبقى  
فيها الا النبات الذي يزرع ليستقل واهل الزراعة يسمون هذه النباتات الغريبة عشبا ويقولون  
عشب الارض اي استاصل عشبها الذي ينبت من نفسه ولا فائدة منه

والعشب على ثلاثة انواع نوع ينبت ويثمر في سنة واحدة ونوع ينبت في سنة ويثمر في السنة  
التالية ونوع يبقى في الارض دائماً وبسبب الاول سنويًا والثاني محمولًا والثالث معمرًا والعشب عند  
اهل الزراعة يعم النباتات الصغيرة كالقراص والمحاض والنجيل . والانجم كالبلدن والطوبون  
والعوج . والاشجار التي لا فائدة منها في الاراضي الزراعية كالطم والسندان . وقد حدد بعضهم  
العشب بقوله هو كل نبات نام لا حاجة الى نموه