

التليس الكهربائي

بقلم انطون باز

المهندس من المكتب الانرسي في بيروت ، ومن مدرسة الكهربااء العليا في باريس

إنَّ لتليس المعادن ، بواسطة الكهربااء ، شأنًا عظيمًا في عالم الصناعة ، خصوصاً في صناعة الحلى والمجوهرات . كيف لا وبه يمكنك ان تعطى ، للمعادن العادية ، ثشرة فضية او ذهبية ، فتريد في رونتها وجلالها دون ان يتجاوز ثمنها مبلغاً زهيداً . وهي طريقة جُلِّي اذ تجمع البئخ الى الاقتصاد ، وتُجيز ، لامامة من الناس ، حمل الحلى ، وكانت قبلاً من مميزات الاغنيااء . واصحاب الثروة . وقد عرف بانور المجوهرات ان يستفيدوا منها فمدوا الى

تذهيب الاسورة والحلق والحواتم ، وغيرها فزاد ذلك في اشغالهم التجارية ويفضون كثيراً من الحلى النحاسية لزيادة قيمتها الخارجية كسلاسل الساعات والدبابيس وغيرها . وعند الاغنيااء يفَضون آنية الطعام من ملاعق وصحون ، حفظاً لها من التأكسد بالهراء والحوامض


ولم ينحصر التليس الكهربائي بالفضة والذهب بل عمَّ كثيراً من المعادن الصناعية لاسيا النحاس والشكل . أما التنجيس فيستعمل لكثير من الحاجيات كالرئش المدنية ، والسامير ، والشريط الفولاذي . والتشكيل يستوعب جميع الاشياء الحديدية قصداً حفظها من الصدأ والزيادة في رونتها . وله اليوم اهمية كبرى في صناعة السيارات ، والتلفون ، وآلات الجراحة ، وماكنت الحياطة النخ الى حدِّ انَّ ٩٩ في المائة ممَّا نراه من الآنية المدنية البيضاء ، هو ملبَّس بالنكل .

ولم تتوقف فوائد الكهربااء على التليس فقط ، بل اجازت نقل كثير من المصكوكات والنحوت ، فكانت مساعداً قوئاً لانتون الجبيلة في انتشار بدائنها ، وسهلت اشغال الحفر في المطابع . وانا سندرس كيفية ذلك مع بعض مسائل

التليس في باين ، غير انه لا بُدَّ لنا اولًا من ان نبيّن اساس النظرية اجمالاً ، وهي مرتكزة على مفهول الكهرباء في تجزء بعض المحلولات المعدنية

نظرية التليس

لنأخذ وعاء من الزجاج ، ولنضع فيه محلولاً لملح معدني ، كمحلول كبريتات النحاس مثلاً ، وهو معروف عند العامة « بالشبة الزرقاء » . ثم نفضّ فيه قطعتين معدنيتين الاولى صفيحة من معدن المحلول اي النحاس ، والثانية آلة زبد تليسها كفتاح مثلاً ، واتصل الصفيحة النحاسية بالقطب الايجابي من مجموع بطاريتين كهربائيتين ، وافتاح بالقطب السلي ، كما في الرسم ادناه . فاذا ذلك يدى المجرى من القطب الايجابي من البطارية الى الصفيحة النحاسية ، الى الافتاح بعد مروره في السائل ، الى القطب السلي من البطارية . انما ذلك التيار ، بمجرد مروره في السائل ، يقسم الى اجزائه اي الى نحاس معدني والى اوكسجين كبريتي ، وهو كناية عن جزء من الكبريت لاربعة من الأوكسجين . وهذه

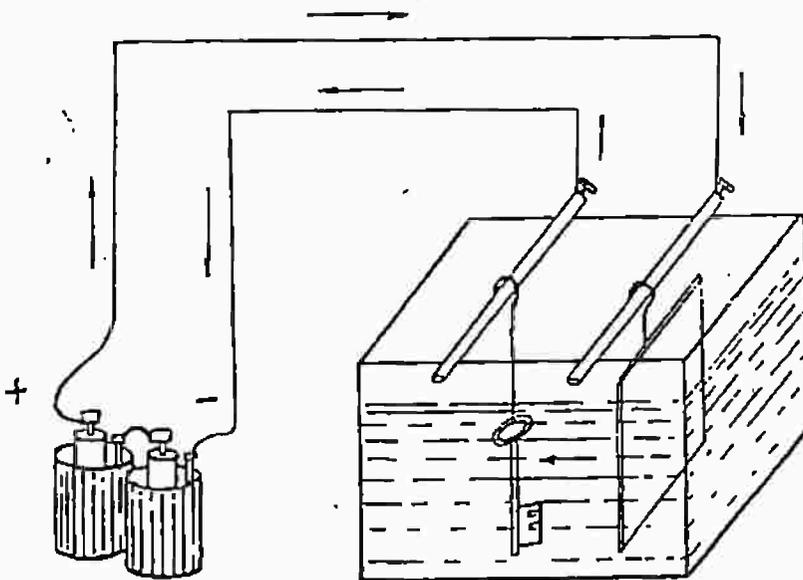

الرسم ١ - كيفية التليس + : القطب الايجابي - : القطب السلي

الاجزاء او الذرات (molécules) هي صغيرة جداً بحيث انها لا تُدرك بالعين. أما الذرة النحاسية فتسير مع المجرى وتلتصق بالمتاح فتكون قشرة معدنية. والذرة الكبريتية تعود الى الصفيحة النحاسية فتسلبها ذرة نحاسية لتكون بها كبريتات النحاس ، مجددةً هكذا المحلول الالوي . فكأننا ، والحالة هذه ، قد نقلنا النحاس من الصفيحة النحاسية في القطب الايجابي ، الى القطعة التي يزيد تليسيها في القطب السليبي . اذلك فالصفيحة النحاسية لا تزال تبرى الى ان تذوب تماماً فيصير استبدالها بغيرها . ولا يُلبس من المتاح الا الجهة المقابلة للنحاس . فاذا قصد تليس الجهتين ، كما في القالب ، يُجعل هذا في وسط الوعاء ويُمد الى صفيحة ثانية من النحاس تُوضع في الجهة العاكسة ، وتُوصل ايضاً بالقطب الايجابي .

يُستنجح مما سبق أن التليس بواسطة الكهربا . يستلزم :

١ - زنجراً كهربائياً كبطارتين مثلاً للاشغال الصغيرة او مولدة مخصصة

للاعمال الصناعية

٢ - محلولاً من ملح المعدن الذي يُزيد التليس منه

٣ - صفيحة من نوع المعدن نفسه ، غارقة في المحلول ، موصولة بالقطب

الاجيبي من البطارية ، واذلك ندعوها « الاجيابية » (anode)

٤ - القطعة التي يزيد تليسيها ، غارقة ايضاً في المحلول ، موصولة بالقطب

السليبي ونسبها « السلية » (cathode)

مباعد النقل

هذه هي عملية التليس . انا اذا اردنا نقل قطعة حفرية ، بواسطة الكهربا . ،

فا علينا الا ان نستبدل السليبة ، في الثل السابق ، بقالب من الشمع او

الطبرخي (gutta percha) أخذت فيه علامات الرسم او المصكوكة

(médaillé) النروي نقاها ، فتجتمع عليه قشرة معدنية يمكن فسحها عن القالب

الشمعي فتعطي نسخة للصورة الحقيقية . وكثيراً ما تعمل هذه النسخ من النحاس

لأن القشرة التي يكونها المجرى ، بالنحاس ، متسارية ، وتعمل باسرع مما في

بقية العادن. وقد تبلغ ثخانة هذه القشرة او الراسب الكاثاثاني مليمتراً واحداً في الاربعة والشرين ساعة ، للنحاس . ولا يخفى أن هذه القشرة قابلة بدورها التفضيض والتذهيب الخ

ويُعمل القالب بان تؤخذ قطعة من الطبرخى ، تُغلى في الماء الساخن بدرجة ٧٠ ستغزاد ثم تُفرك بالأسرب (plombagine) كي لا تعود تلتصق بالرسم المتقوس عند طبعه فيها . وبعد ذلك تنظف المسكوكة ، او القطعة المنوي نقلها ، بالبرقن لإزالة ما يكون قد علقَ بها من المراد الزيتية او الدهنية ، ثم تُطبع في الطبرخى تُثبتي رسها فيه . ومن الضروري ، اذ ذلك ، فرك هذا القالب بالاسرب تكررأ ، بواسطة فرشاة صغيرة ، ليسهل مرور المجرى الكهربائي ، اذ إن الاسرب مرصلاً حسن والطبرخى مرصلاً ردي

وقد يُستعاض عن الطبرخى ، في عمل القوالب ، بتركيب شمعي ، خدراً اذا كانت التقوس خفيفة ، خالية من الدقة . فيذيبون في اناء تسعة اجزاء من الشغ الملسي مع جزء ونصف من التريتينا الجامدة وربع جزء من الاسرب الناعم ثم يسكبونها صفائح ، ثخانتها سنتيمتر واحد ، تُعمل عند الحاجة كما سبق

المطس الكاثاثاني

أما السائل المتعمل غالباً او المطس الكاثاثاني فهو محلول من كبريتات النحاس او « الشبة الزرقاء » حسب الوصفة الآتية :

١٠ اجزاء	١٠٠ قطن
١	كبريتات النحاس
٠.٥٠	حامض كبريتي

وقد يُستغنى عن الحامض الكبريتي ، انما وجوده يزيد في ايضالية السائل الكهربائي (conductibilité électrique) فيسهل مرور المجرى فيه ويسرع في انهاء العملية


كيفية عمله

بعد تحضير القالب يوضع قسم من المحلول السابق في وعاء زجاجي ، او برسلاني ، او خشبي مبطن داخله بالطبرخي حفظاً من مفول المادة الكيماوية ، ثم يغطس فيه ، القطعة النحاسية من جهة ، والقالب من جهة اخرى بحيث يكون النقش مقابلاً للقطعة الاولى . ثم توصل هذه بالقطب الايجابي والقالب بالقطب السليبي من بطارية او ينبوع كهربائي . فلا يلبث ان يتشقى وجه القالب قشرة نحاسية تزداد ثخانة مع الوقت ، فاذا بلغت المليمتر الواحد ، او الاثنین ، عدت ذلك كافياً فقطع المجرى ، وأخرج القالب من السائل ، ونزعت عنه القشرة المدنية التي جاءت بالرسم الاول فأغسلت بالماء ، ونُشفت بنشارة الخشب . وكثيراً ما يزيدون سمك هذه القشرة ، ضناً بحفظها ، لاسيما اذا استعملت للطبع ، فيصبرون وراوماً مزيجاً (alliage) من معدن لين

تلك هي عمایة التل ، وقد اخذت اليوم دوراً مهماً في الطابع لحفظ صفحات المزامات ، كما فعلت المطبعة الكاثوليكية في المنجد وغيره . فبعد ان صُفّت حروف هذا الكتاب صفحات صفحات ، أخذت نسخة من كل واحدة منها ، بواسطة الكهربا . فجاءت الاحرف فيها قطعة واحدة . وهذه النسخ اسهل حفظها من الحروف المركبة ، وبها يمكن اعادة طبع الكتاب تكررًا دون عناء .

صناعة التليس

بقي علينا ان نبحث في القسم الثاني من هذا الفن ، ألا وهو فن التليس بذاته وفي التنجيس ، والتنكيل ، والنفضيض ، والتذهيب الخ . وفي كل الاحوال ينبغي ، قبل كل شيء ، جلي القطعة المقصود تليسيها ، لتساوي سطوحها . وهذه العملية تجرى على الدوار (tour) بواسطة حجر ناري ، او دولاب خشبي ملبّس من جلد الثور ، او دولاب من اللباد او الجوخ ، كما في الرسم : ٢٠٢ . والدوار كناية عن محور سطحي ، محكم في طرفيه دولابان ، يدور بسرعة . فاذا

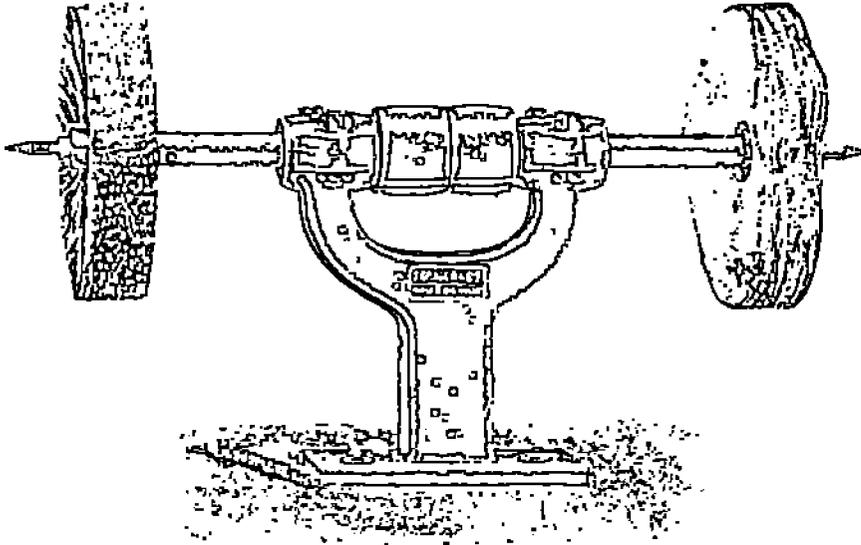

الرم ٣ : صورة الدّوّار

قربت القطعة المعدنية الخشنة من احد هذين الدولابين، اخذت بالاحتكاك نعمة واماناً . وكثيراً ما يُبدأ بالجلي على الحجر الناري ، كي يذهب بالخدش الكبيرة ، ثم يصير التنعيم بالدولاب اللبادي بعد ان يدهن وجهه مادة آكلة

وعندما تُجلى القطعة المذكورة يُرسد الى ازالة المواد الدهنية عنها ، وهي مانع لمرور الجري ومناقة التليس ، فتُغمى في النار او تُغلى في محلول قلوي ككربونات البوتاس ، او الصودا ، او محلول ١٠٪ من القطرون . ثم تُغسل بالماء وتنظف في محلول من الحامض الكبريتي جزء لهشرة يذهب بالاكسيدات التي تتغشى سطح المعدن . وعلى اثر ذلك تؤخذ فرشاة نظيفة ناعمة منموسة في منجلي الكلس فيُفرك بها جيداً سطح القطعة ، لازالة ما يكون لحي بها من المواد الدهنية بلمس الايدي ، ثم تعلق بشاكل ، وتُغسل طويلاً بالماء الحلو ، جاهزة لأن تلبس اي معدن كان

تلك هي الاعمال الاولية في التليس ، وهي واحدة سواء قصدت التنجيس او التشكيل او التفضيض او التذهيب الخ

التنجيس

تُنَجَّسُ الاشياء المادنية بان تُذَبَّسُ قشرة نحاسية بواسطة الكهرباء .
 والتنجيس ضروري قبل تليس بعض المعادن بالنقطة والذهب كالحديد والتوتيا ،
 لان تلك المعادن تملق بالنحاس اكثر منها بالمعادن الشينة . فاذا اردت اذاً
 تليس قطعة حديدية نقية او ذهباً عليك اولاً ان تلبسها قشرة خفيفة
 من النحاس الاحمر ثم تعود فتغسلها او تدعجها بالطريقة نفسها . وفي
 التنجيس يجب ان تكون الايجابية قطعة من النحاس الاحمر والمغس التنجيسي
 كما يأتي :

١٠. قطر	ليتر واحد
خلات النحاس	٢٠ غرام
كربونات الصردا	٢٠
بيسولفيت الصردا	٢٠
سيانور البوتاس	٢٥

ويعدل المجرى بحيث لا يتجاوز الـ ١٠٠ اعشار الامبير (ampère) لكل
 مائة سنتيمتر مربع من السليبة او القطعة النوي تنجيسها ، فيجبي التليس
 تماماً متساوياً . فلو فرضنا قطعة عرضها ١٠ سنتيمترات وطولها ١٥ ، اي مساحتها
 ثلاثمائة سنتيمتراً مربعاً ، لاظطرنا الى مجرى قوته ١,٨٠ امبير على الاكثر .
 والامبير مقياس السيلان الكهربائي كما سترى

التكبل

تعد اليوم صناعة التليس بالنكل من اهم الصناعات ، لخص هذا المعدن
 نوعاً ، ولجمله اذا صقل . ونما زاد في استعماله ، ثبوته ضد عوامل الرطوبة ،
 كالتاكسد بالهوا . وغيره ، وصلاحيته لتحضير الاطعمة فيه دون خطر ما . وكاد لم
 يترك صناعة الا تتركب اليها . وقد المعنا في بدء هذه المقالة الى صناعات شتى
 زاد التشكيل في انتشارها . اما المنطس المتعمل فركب من :

كبريتات النكل او الفلادر المزدوج	٦٠٠ غرام
النكل	٣٠٠
ملح طعام عادي	٣٠٠
ماء	١٠ لترات

وهو محلول ذو لون اخضر جميل . وثقل الجرى (densité de courant) يتراوح بين ٠,٣٠ و ٠,٥٠ امبير لكل مائة سنتيمتر مربع من السليّة ، فلا تلبث تلك ان تاخذ قشرة بيضاء تبلغ بساعة واحدة، ثمانية جزء من اربعين من الميستر وهذا كافٍ لسطحها الصلابة المطلوبة . ثم تُخرج القطعة من المحلول فتغسل جيداً ، وتنقى بنشارة الخشب ، وتغسل على الدوّار بواسطة دولاب من اللباد مدهون بعجون كيميائي

التفضيض

واذا اردت تفضيض آلة ما ، فان كانت نحاسية عليك ان تضعها بضع ثوانٍ في محلول بيوكسيد الزينك (غرام واحد في لتر ماء . يذوّب بان يضاف اليه قليل من الحامض الكبريتي) قبل عملية التليس . واذا كانت مفضضة من ذي قبل ، و اردت تجديد القشرة الفضية ، فن الضروري نزع القشرة الاولى تماماً ، وذلك بان تضع القطعة في مزيج من الحامض الكبريتي والحامض الفضي ، اجزاء عشرة لواحد ، ثم تبدأ بالتليس حسب الاصول . والمنطق الفضي محلول مركب من سيانور الفضة والبرتاس

التذهيب

لقد بيّنا سابقاً انه يمكن تذهيب الاشياء النحاسية والفضية رأياً دون وسيط . اأ القطع الحديدية وغيرها فالاحسن تنجيتها قبل التذهيب . والمنطق التذهيب مزيج من فوسفات الصودا الباردة ، وسيانور البرتاس ، وكالوردر الذهب ، يُباع تجارياً ضمن علب محضرة تُذوّب في الماء . والتذهيب الكهربائي يكون أما بالطريقة الباردة وإما بالطريقة الساخنة وهي تفرق عن الاولى بان يُسخن المنطق ، قبل استعماله ، حتى درجة ٦٠ ستفراذ . لأمّ الايجابية ، فاذا علمنا بحسب النظرية العمومية ، يجب ان تكون سبيكة من الذهب الخالص .


أما التليس ، في تلك الحال ، يجي بطيئاً . لذلك فكثيراً ما يُستعاض عنها بحريط من البلاطين ، على أن يجذد المحلول كلما ضمنت فيه المادة الذهبية التي تكون قد تجمعت قشرة صفراء على السلية . ومن الغريب انه يمكن الحصول على ألوان شتى منها الذهبي الاضمر ، والاحمر ، والاخضر ، حسب قوة المجرى واملاح كبريتية تضاف الى المغطس كسيانور النحاس للون الاحمر ، وسيانور الفضة للاخضر . هي بعض عمليات التليس احيننا تبيانها . واننا ، مخافة ان نملأ التراء ، نضرب صفحاً عن كثير غيرها كالتليس بالنحاس الاضمر والتصدير والتوتيا الخ . غير انه لا بد لنا من كلمة في تليس القطع الصغيرة كالماسير والسدبابيس التي ، لو قصد تليسها واحدة واحدة كالقطع الكبيرة ، لما استطع الى ذلك سبيلاً ، اولاً لصفورها ، وثانياً لمددها الوافر . اذ ان ذلك فثالباً ما توضع هذه كلها ضمن مصفاتٍ من خزف تتدل في المغطس ار الاحسن ضمن بروميل ، كثير القواب من جميع جهاته ، يدور في المغطس بجرعة خفيفة ، كي يتسكن الراسب الكافالاني من الوصول الى سطوح كل الماسير على السواء . هذا وتعميماً للفائدة نعطي ادناه جدولاً بخصيات كل من العمليات السابقة من مثل تور المجرى ، وقوته ، وكية الراسب الذي يتجمع على السليسة في الساعة ، والوقت اللازم لكل من تلك العمليات :

نوع التليس	تور المجرى فوت	قوة المجرى امبير لكل مائة سم	كمية الراسب المتدلي في الساعة لنوع امبير واحد	معدل الوقت اللازم ساعة
نحاسي ، لتقل الحوت نحاسي (للتليس) نكل على الحديد	١.٥٠ الى ٥.٥٠	١ الى ٣	١.١٨ غرام	يختلف بحسب الصفاة من ١/٢ الى ١
عن النحاس الاضمر فضي ذهبي	٣ الى ٥.٥٠	٥.٢٠ الى ٥.٦٠	١.٥٦	١ الى ٢
	٥.٥٠ الى ٢.٥٠	٥.٦٠ الى ٥.٢٠	٢.٢٢	١ الى ٢
	٢.٥٠ الى ٥.٢٠	٥.٢٠ الى ٥.٦٠	٣.٦٨	١ الى ١ ١/٢

نوع المجرى المنفصل للتليس

ان نظرية التليس مرتكزة على نقل الامدن من الايجابية الى السلية كما بيناه . فلهذا يجب استعمال المجرى المستمر ، اي ما كان قطبه الايجابي ثابتاً ، وكذلك السلي . أما المجرى المتناوب فلا يصلح للتليس لان قطبيه يتمكن مائة مرة في الثانية (للمجرى العادي ذي التكرار ٥٠ دفعة) . فالذرات التي

تكون نُقلت من القطب الايجابي الى القطب السليبي ، مدة $1/100$ من الثانية الاولى، تعود فتُنقل بالعكس متى لقلب القطبان مدة $1/100$ من الثانية ايضاً وهلم

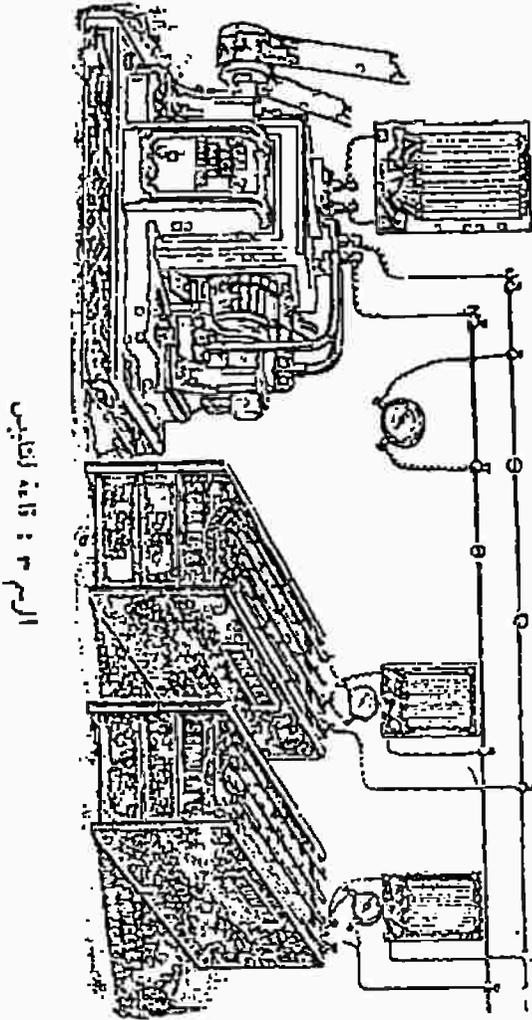

جراً بحيث انه في آخر الامر لا يعلق بالسلبية شيء من المعدن . وهذا ما يمنع
المجري المستمر من التلاشي ، رغم تقدم الجري المتناوب . فهو لا يزال يستعمل
في احوال مخصوصة منها الجزر ، وصناعة التليس ، والكيميا الكهربائية . وتوتر
المجري في التليس يتراوح بين ٥٠ و ١٠ ثولت حسب نوع المعدن . اما قوة
المجري ومقياسها الامبير ثابتة لمساحة النقطه النوري تليسيها ونوع التليس كما

وأينا . ويجب ان لا نخلط قوة المجرى ، ومقياسها الامبير ، بقوة التوتّر ومقياسها الثولت . فلو اردنا التشبيه بين السّال الكهربائي والسّال المائي قلنا ان قوة المجرى اشبه بشخانة القطر المائي ، والتوتّر بالضغط او سرعة سيلان الماء . اما القوة الكهربائية فمقياسها الولت اي جزء من ٧٣٦ من الحصان . وهي نتيجة ضرب التوتّر بقوة المجرى . مثلاً مولدة كهربائية تعطي مجرى عشرة امبير بتوتّر ٦ فولت تكون قوتها $10 \times 6 = 60$ وات ، اي $60/736$ من الحصان . وهذه القاعدة لا تصح تماماً إلا في المجرى المستمر

قلنا اذاً ان التليس الكهربائي يقتضي مجرى مستمراً . ففي الاشغال العميرة من مثل تفضيض ايقونة او آلة دقيقة ، نقدر ان نعمل بطاريتين او خزّانين . انما الاحسن استعمال موالدة مخصوصة ، خصوصاً لمن اتخذوا هذا الفن مهنة يعيشون منه . ففي المدن ، حيث لم يعد للمجرى المستمر اثر ، يحولون المجرى المتناوب الى مجرى مستمر بواسطة مجموع مرّكب من محرك كهربائي ومولدة كهربائية . يسير الاول بقوة المجرى المتناوب فيدير الثانية فتعطي المجرى المستمر . والرسم ٣ ، في الصفحة المقابلة ، يمثل قاعة لتليس يورى عن شهاها المولدة الكهربائية ، وعن اليمين الصناديق المتعملة للتليس ، منها للتشكيل ومنها للتجسس ، وفي كل منها المحلول الكيماوي اللازم لهذه الغاية . اما التيار الكهربائي فيأتي لكل واحدة منها بواسطة جهاز مخصوص ولوحة لوزن التوتّر وتعديل المجرى

المهروسة

يظهر نماً سبق أنّ صناعة التليس صناعة جُلبى تشهد بقوة السّال الكهربائي وبنا له من المكانة في تمييز مهنة المصور واحواله الاقتصادية . انما نأسف ان يعدد الانسان احياناً الى استعمال ما وضعه الله بين يديه ، من الوسائل العامية ، لعمل المنكر . فقد تبين أنّ البعض كانوا يمدون الى طريقة التليس ، لنقل السكك والقود ، غير ان هؤلاء الجناة كثيراً ما لقوا جزاءهم اشد العقوبات . ثم كم من الصاغة يستعملون التليس قصد النش وترويح بضائهم ، وهو فعل مستقبح اجارنا الله من شره