

## الفصل السابع

### التقوية بالسلك ( التسليح )

مقدمة :

لا شك أن الأحرف الحادة ، والدرات التي يتداخل بعضها في بعض ، أمر لا يساعد على إنتاج أجسام جيدة من الألواح المعدنية . لذا يجب التخلص من هذه العوامل ، بخدش وشطف الأماكن التي تعترض الدرات والأحرف الحادة عند تركيب السلك .

لذا فقد صمم هذا الفصل لمساعدة الصانع المبتدئ ، في تعيين مقدار السماح المناسب لعملية الخدش والتسليح . فكثير من ذوي الخبرة من الصانع ، يستطيعون ذلك دون عناء ، غير أنه من الأفضل للمبتدئ أن يتقيد بالقواعد التي تحدد مقدار هذا السماح ، على قدر الإمكان .

إن عملية التسلية ، لا تخلص الجسم من المنظر المنفر . نتيجة للأحرف الحادة الظاهرة ، وما يتأق منها من إصابات ، بل تعمل أيضا على تقويتها . ولكي تنتج أحرفاً مقواة بالسلك ( مسلحة ) ، لابد من معرفة مقدار الزيادة في المعدن المسموح بها في هذه العملية ، والتي يلزم إضافتها لكي تناسب الأقطار المختلفة للأسلاك .


وتبين الأشكال التوضيحية في هذا الفصل ، الطرق المختلفة لعمل الخدش والشطف والتسلية بالسلك بما يجعل استيعاب هذه المعلومات أمراً ميسوراً .

## الخدش والشطف

التعبيران « خدش » ، « شطف » يشيران إلى عمليتين مختلفتين ، تجريان لتفادي ما يحدث من تراكبات وانتفاخات للمعدن عندما يعترض تشكيله . أماكن الدسرات والأحرف المسلحة بالسلك .

خدش مربع :

يستعمل الخدش المربع المبين في الشكل رقم (٧-١) ، في حالات صنع الأواني والأحواض المربعة أو المستطيلة ، لتمكين أركان الجسم من تلاؤمها

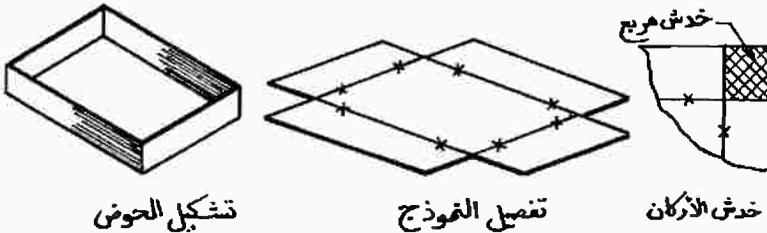



٧-١ خدش مربع مستعمل في تشكيل أركان حوض مستطيل

مع بعضها البعض . أما حجم الخدش ، فإن خطوط الحنى هي التي تحدده .  
كما هو مبين في الشكل .

خدش بزواوية  $٤٥^\circ$  :

يستعمل الخدش حرف ( V ) ، المائل بزواوية  $٤٥^\circ$  ، عند وصل الأجسام  
بديسرات مزدوجة ، أو عندما يحدث انحناء لجوانب متعامدة ، أى أن الزواوية  
بينهما  $٩٠^\circ$  ، كما هو مبين في الشكل رقم ( ٧ - ٢ ) .  
وعندما تتقابل حنية الشفاه الداخلية بزواوية بخلاف  $٩٠^\circ$  ، تحدد زاوية  
الخدش بما يلائم هذه الحالة .


خدش  $٥٥^\circ$  لعمل دسرة مزدوجة

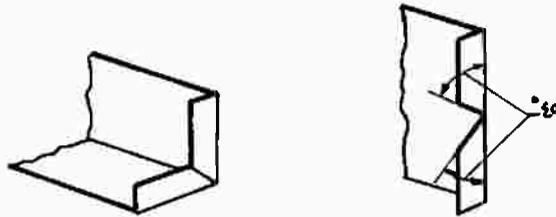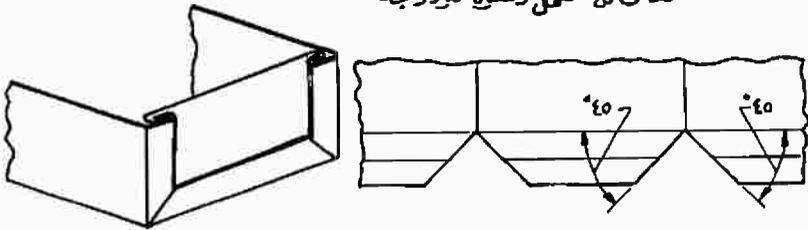

خدش  $٥٥^\circ$  لحنى شفة داخلية

خدش مستقيم :


يبين الشكل رقم (٧-٣) الحالة التي يستعمل فيها الخدش المستقيم أو ما يعرف بالحافة المشقوقة .

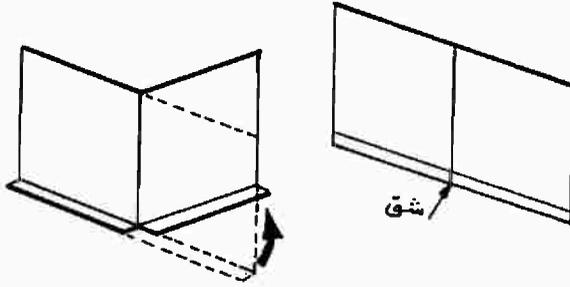

٧-٣ خدش مستقيم

خدوش لأحرف مسلحة :


يخدش نموذج الجسم بعد إفراده ، في الأماكن التي تحتوي على أحرف مسلحة بالسلك تتعارض مع الدورات . ويكون مقدار زاوية الخدش في هذه الحالة ٣٠° ، والمسافة من بداية الخدش حتى الحافة المسلحة ، تساوي ٣.٥ مرة قدر قطر السلك ، كما هو مبين في الشكل رقم (٧-٤) .

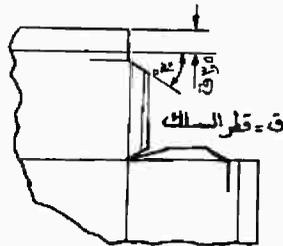

٧-٤ خدش لحافة مسلحة بالسلك

### الشطف :

يشطف ركن النموذج بزاوية ٤٥° عندما تحدث كفاقة مفردة لحافتين متعامدتين كما هو مبين في الشكل رقم (٧-٥) : تبعا لشكل النموذج . وتحتوى بعض النماذج على مزيج من الخدوش والشطوف للحصول على التحام جيد .

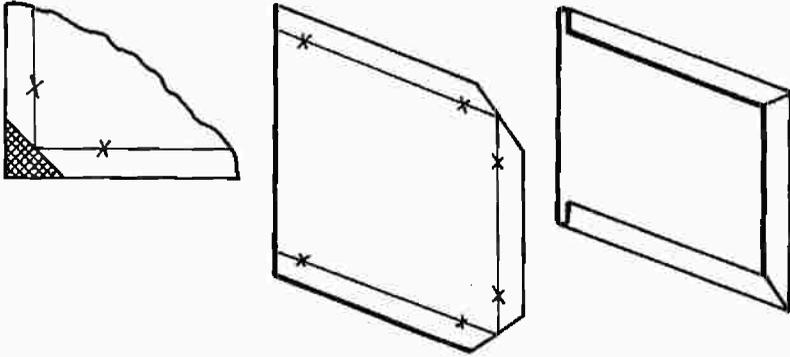

٧-٥ شطف الأركان لكفاقة الحواف

### السلك

يعتبر التسليح بالسلك ، من العمليات الهامة في تشكيل الألواح المعدنية . ويقصد بكلمة « تسليح » ، احتواء حافة اللوح على السلك ، لاستدارة الحافة وتقويتها ، وهو ما يحدث لحواف الأجسام الأسطوانية قبل لفها وتشكيلها .

### أنواع السلك :

قد تستعمل أحياناً ، أنواع ثميثة من السلك ، مثل الألومنيوم أو الصلب

الذى لا يصدأ ، أو النحاس الأحمر ، غير أن أسلاك الحديد والصلب هي الأنواع شائعة الاستعمال في الأعمال العادية .

ولتبسيط عملية اللحام بالقصدير ، تستعمل أسلاك مغطاة بطبقة من الزنك أو القصدير أو النحاس الأحمر ، وتعرف في هذه الحالة ، بالأسلاك المجلفنة أو المقصدرة أو المنحسة .

### مقاس السلك :

تحتاج الأحرف المسلحة بالسلك إلى سماح يضاف إلى شكل النموذج عند هذه الأحرف . ويتوقف مقدار هذا السماح على قطر السلك المستعمل . وللحصول على مقاسات دقيقة لأقطار هذه الأسلاك . تقاس بالباكوليس أو الميكر ومتر ، وللسرعة يستخدم محدد القياس المبين في الشكل رقم (٢ - ١) .

## الأحرف المسلحة بالسلك

### السماح للحرف المسلح بالسلك :

في حالة الأسلاك التي تقل أقطارها عن ٠.٥ مم . تضاف إلى النموذج مسافة قدرها ٢.٥ مرة قدر قطر السلك . فإذا كان قطر السلك المستعمل ، ٠.٦ مم مثلاً ، يصبح مقدار السماح ١٥ مم ( أي  $٦ \times ٢.٥$  ) . وإذا زاد قطر السلك عن ٠.٦ مم ، اشتمل مقدار السماح على تحانة المعدن أيضاً ، أى يضاف إلى سماح قطر السلك ، مقدار آخر يتراوح من ٢ إلى ٢.٥ قدر تحانة المعدن . كما يمكن الحصول على مقدار سماح للحافة المسلحة ، بطى شريحة من المعدن حول السلك لفة واحدة ثم فردها وقياسها ، فيعطى هذا المقاس المقدار المطلوب تماماً .

إعداد حروف اللوح للتسليح بالسلك :

توجد عدة طرق لإعداد حواف الألواح المعدنية للتسليح بالسلك ، تتوقف على شكل الجسم ( الشغلة ) . فتسلح أحرف الأجسام الأسطوانية قبل تشكيلها ، كلما أمكن .

وفما يلي بعض النقاط الواجب أخذها في الاعتبار ، قبل البدء في عملية التسليح :

- ١ - تسليح حواف الألواح وهي مسطحة ، كلما أمكن ذلك .
- ٢ - استخدام الزرادية القصافة في قطع الأسلاك .
- ٣ - تستخدم مكنته حتى قفل الدسرة في إعداد الحافة لاستقبال السلك .
- ٤ - يمكن استخدام الثناية في حالة الحواف الطويلة .
- ٥ - يستخدم الدقماق الخشبي لتفيل الحافة حول السلك .

## تدريبات تطبيقية

### تدريب رقم (١)

(تسليح حافة لوح معدني وهو مسطح)

#### الهدف :

التدريب على تشكيل حافة مسلحة بالسلك باستخدام الثناية أو مكنة التسليح .

#### المادة :

فضلات من لوح معدني رقيق - سلك قطر ٣ مم .

#### الأدوات :


- ١ - مسطرة مدرجة .
- ٢ - دقماق .
- ٣ - زرادية قصافة .
- ٤ - مقص يدوي .
- ٥ - ثناية .
- ٦ - مكنة تسليح .

#### المطلوب :

تسليح حافة قطعة مسطحة من لوح معدني رقيق بسلك قطر ٣ مم .

## الطريقة :


- ١- قص قطعة من المعدن بالمقاسات المطلوبة .
- ٢- إدخال حافة القطعة في الثنية ، مسافة تساوى ٢,٥ مرة قدر قطر السلك .
- ٣- ثني أحرف القطعة كما هو متبع في حالة قفل الدسرة ، كما في المنظر (أ) من الشكل رقم (٦-٧) .
- ٤- قطع السلك بالطول المطلوب .
- ٥- استعدال السلك بالدقماق على سطح مستو .
- ٦- إدخال السلك في الطية ، كما هو مبين في المنظر (ب) من الشكل السابق .
- ٧- وضع الطية وبداخلها السلك ، بين بكرتي مكنة التسلية ، كما في المنظر (ج) .
- ٨- الضغط بالبكرة على المعدن ، ثم لفها مع سنادة القطعة في وضع أفقى ، فتقفل المعدن حول السلك .
- ٩- إمالة اللوح ( القطعة ) إلى أعلى مع زيادة ضغط البكرة وإدارتها .
- ١٠- تكرار هذه العملية عدة مرات حتى يتم لف المعدن حول السلك تماماً ، كما في المنظر (ج) .

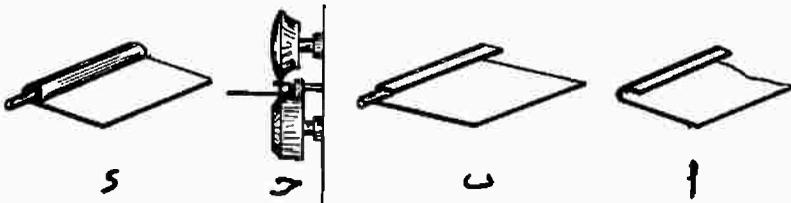

٧ - ٦ خطوات تسلية حافة لوح باستخدام الثنية ومكنة التسلية

إجراء العملية باستخدام الثاية ولف الحرف حول السلك يدويًا :

- ١- قص قطعة اللوح بالمقاس المطلوب .
- ٢- حتى حافة اللوح بمقدار سماح التسليج ، حنية قائمة كما في المنظر (أ) من الشكل رقم (٧-٧) .
- ٣- قطع السلك بالطول المطلوب بواسطة الزرادية .
- ٤- استعدال السلك على سطح مستو ، بالدقماق .
- ٥- وضع السلك في الشفة الحنية ، كما في المنظر (ب) .
- ٦- لف المعدن حول السلك بالدقماق ، ، كما في الخطوات المبينة في المناظر (ج ، د ، هـ) .
- ٧- إكمال العملية على مكنة التسليج .

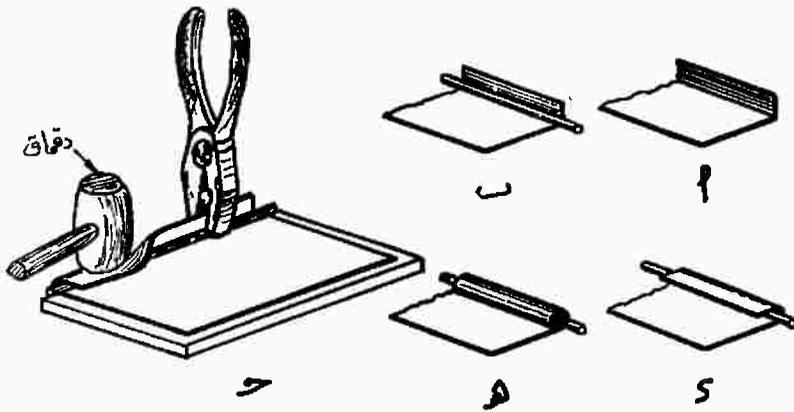

٧-٧ عمليات تسليج حافة لوح

تدريب رقم (٢)  
(عمل وصلة مبرشمة في ركن صندوق)

الهدف :

التدريب على حتى وتسليح أحرف جوانب الصندوق المبرشمة .

المادة :

فضلة من لوح معدني رقيق - مسامير برشام - سلك قطر ٣ مم .

الأحوات :

- |                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| ١ - مسطرة مدرجة . | ٨ - مقص يدوى .            |
| ٢ - قدة .         | ٩ - زراذية قصافة .        |
| ٣ - شوكة علام .   | ١٠ - دقماق .              |
| ٤ - ذنبه علام .   | ١١ - ثناية .              |
| ٥ - شفاط برشام .  | ١٢ - مكنة تسليح .         |
| ٦ - سنبك مسط .    | ١٣ - سندان بجوانب مائلة . |
| ٧ - ذنبه مراكز .  | ١٤ - ساند يدوى .          |


المطلوب :

صنع ركن واحد من صندوق جوانبه مبرشمة ، وحوافه مسلحة بالسلك .  
مقاسات الصندوق : الطول = ٢٥٠ مم ، العرض = ٢٠٠ مم ، الارتفاع = ٧٥ مم .

( يستعمل ربع الأبعاد فقط للطول والعرض ، أما الارتفاع فبالكامل ) .


الطريقة :

- ١ - رسم أفراد ربع الصندوق مشتملا على أحد الأركان ، كما هو مبين في الشكل رقم (٧-٨) ، مباشرة على لوح التشغيل المعدني .
- ٢ - قص المعدن حول الرسم ، مع شطف الأركان للشفه المطلوب برشمتها وعمل الخدس لتسليح الحرف .

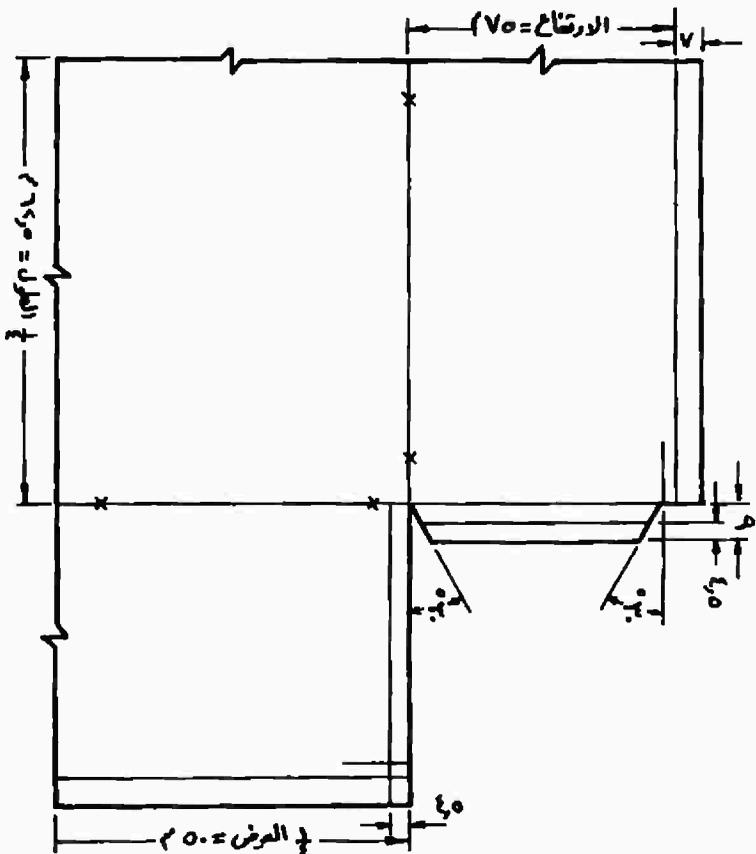


٧-٨ نموذج لربع حوض مينا أحد الأركان المطلوب وصلها بالبرشام


- ٣ - حنى الجانب (أ) فى شكل (٧-٩) بزاوية ٤٥ ثم فرده ثانية .  
 ٤ - حنى الجانب (ب) بالثنائية : بزاوية قائمة .  
 ٥ - إعادة حنى الجانب (أ) بزاوية قائمة ، مع حنى الشفة .

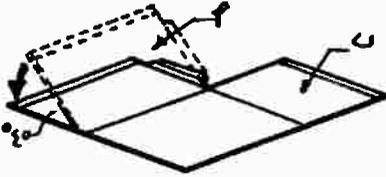

حنى الجانب (أ) ، معاً تم فرده .

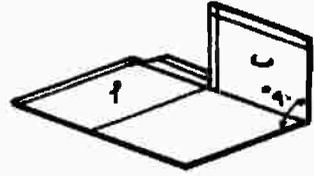

حنى الجانب (ب) زاوية قائمة

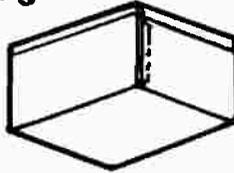


### وصل الجانبين

٧-٩ تشكيل جوانب الحوض

- ٦ - وضع ركن الصندوق على السندان ، كما هو مبين فى المنظر (أ) من الشكل رقم (٧-١٠) .  
 ٧ - حنى شفة التسليح ، كما فى المنظر (ب) .  
 ٨ - حنى السلك فى المنجلة وتربيعة ، كما هو مبين فى المنظر (ج) .  
 ٩ - وضع السلك كما فى المنظر (د) ، وحنى الشفة بالدقماق . وبيّن المنظر (هـ) ، الشفة وقد تم لفها حول السلك بعد إكمال العملية على مكنة التسليح .

### ملحوظة :

يمكن استخدام الساند اليدوى لحنى شفة التسليح .

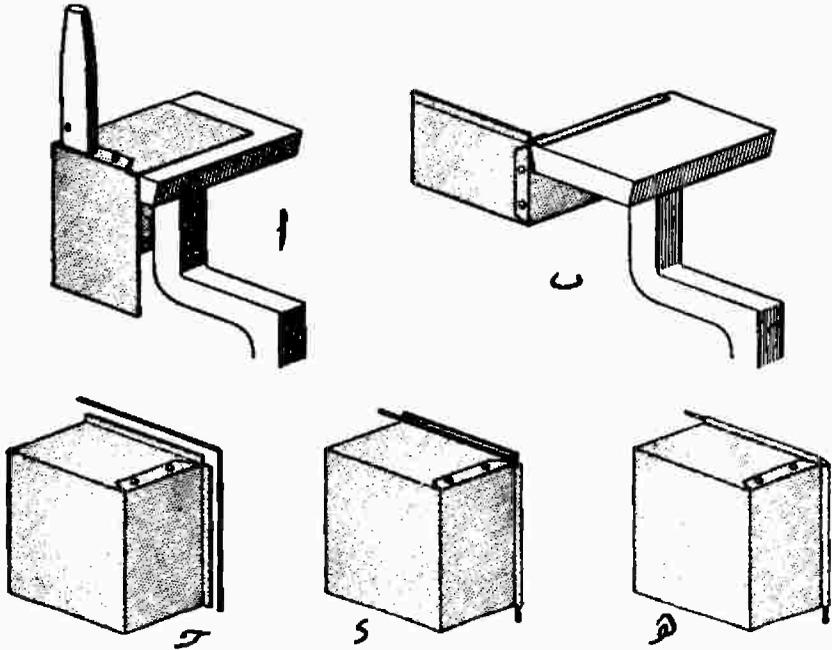

٧-١٠ طريقة برشمة ركن الحوض وتسلية حافته بالسلك

تدريب رقم (٣)

(صنع حوض معدني كامل ، أركانه مبرشمة وحوافه مسلحة)

الهدف :

اكتساب مهارة في الحني والتسلية بالسلك .

المادة :

فضلة من لوح معدني رقيق - مسامير برشام بحجم مناسب - سلك

قطر ٣ مم .

## الأدوات :

كما في التدريب رقم (٢) .

## المطلوب :

صنع حوض معدنى بالكامل ، كالمبين فى المنظر (أ) من الشكل رقم (٧-١١) ، طوله ٢٥٠ مم ، وعرضه ٢٠٠ مم ، وارتفاعه ٧٥ مم . ثم وصل الجوانب بالبرشام وتسلّيح حافة الحوض بسلك قطر ٣ مم .

## مراجعة عامة للمعلومات :

١ - تضاف شفة البرشام إلى الجوانب الطويلة عند الأركان ، كما هو مبين فى المنظر (ب) من الشكل رقم (٧-١١) .

٢ - حتى الجوانب الطويلة أولاً ، ثم فردها ، كما اتبع فى شكل (٧-٩) . فهذه الطريقة تترك علامة عند الحنية ، ويمكن إكمال العملية يدوياً على السندان بعد أن تكون الجوانب القصيرة قد حنيت بزاوية ٩٠° .


أما الطريقة التى تتبع فى حتى الشفة للسلك ، فهى اختيارية ، إذ يمكن تشكيلها على السندان أو بواسطة زراوية الدسرة . وعند صنع أحواض كبيرة ، تتم هذه العمليات بواسطة الثناية .

## الطريقة :

١ - رسم نموذج الحوض على الورق ، كما فى المنظر (ب) من الشكل (٧-١١) .


٢ - قص الشكل الخارجى للنموذج .

٣ - نقل النموذج الورقى على لوح التشغيل ، ثم تذيب جميع خطوط الحنى .

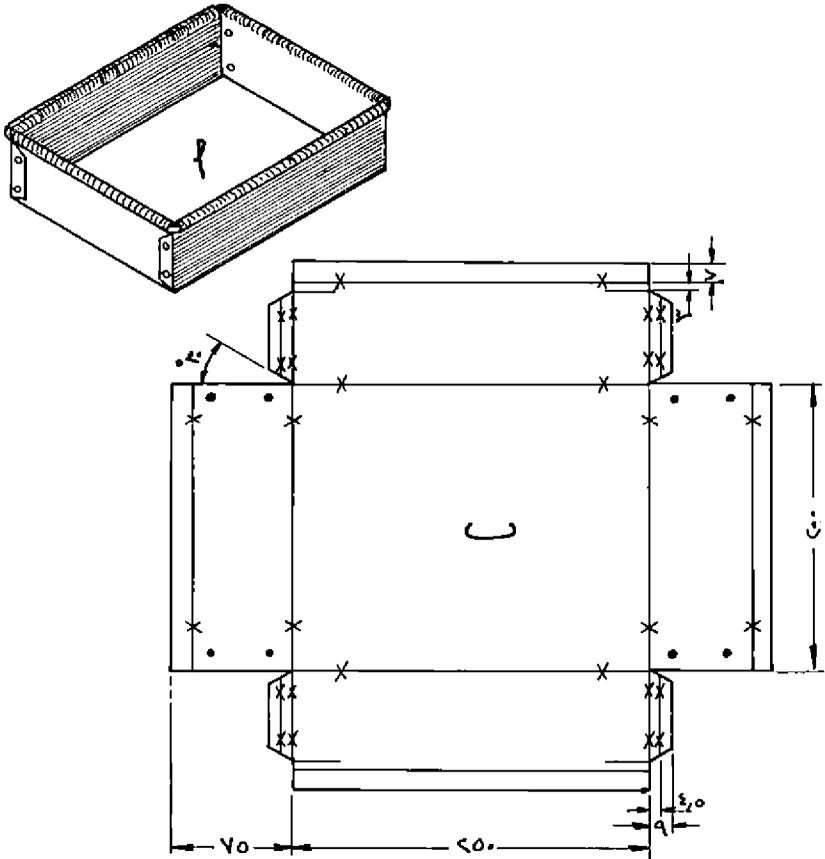


٧-١١ نموذج لحوض معدني

- ٤ - قص النموذج المعلق ونحش الأركان .  
 ٥ - حنى الجوانب الطويلة بواسطة الثناية ثم فردها . كما هو مبين في المنظر (أ) من الشكل رقم (٧-١٢) .  
 ٦ - حنى الجانبين الآخرين إلى أقصى ما يمكن . كما في المنظر (ب) .

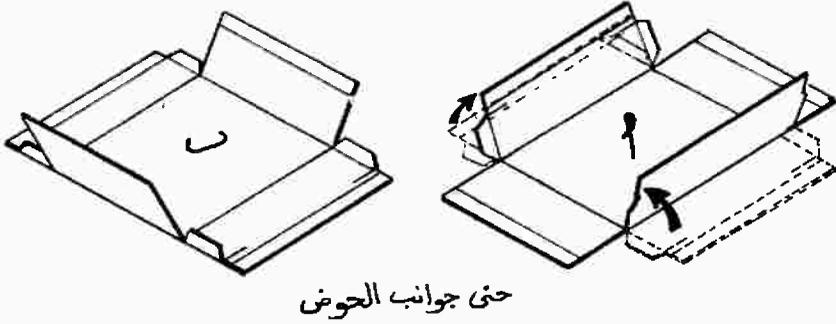

حتى جوانب الحوض

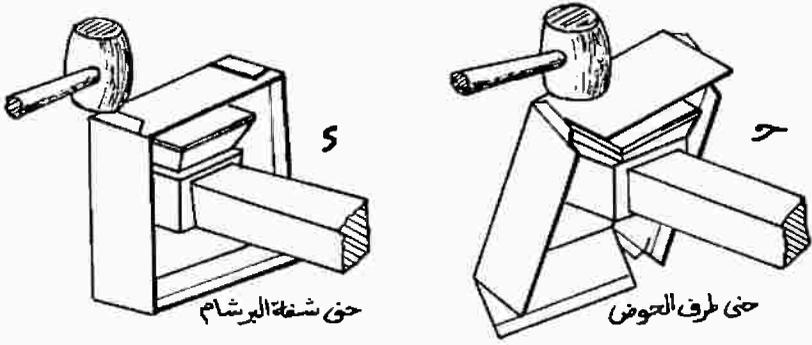

حتى شفاة البرشام

حتى طرف الحوض

٧-١٢ حتى الجوانب وشفاة البرشام


٧ - إكمال عملية الحني على السندان ، كما في المنظر (ج) بواسطة الدقماق .

٨ - حتى شفاة البرشام على السندان ، كما في المنظر (د) ، بواسطة الدقماق .

٩ - برشمة الأركان .

١٠ - حتى الشفاة للتسليح باستخدام الدقماق ، كما في المنظر (أ) من

الشكل رقم (٧-١٣) .

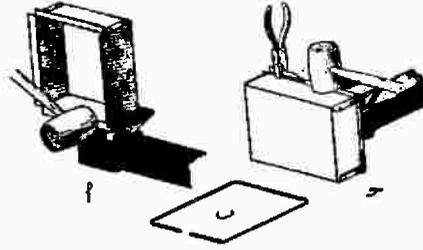

٧-١٣ طريقة تسليح الحواف بالسلك

- ١١- تشكيل إطار (برواز) من السلك ، كما في المنظر (ب) ، بمقاسات تناسب أبعاد الحوض .
- ١٢- حتى الشفاه فوق سطح السلك بالدقماق ، كما في المنظر (ج) .
- ١٣- إكمال عملية تقفيل الشفاه حول السلك بواسطة مكينة التسليح .

### تدريب رقم (٤)

(صنع حوض معدني مع وصل الأركان بدسرة مزدوجة وتسليح الحواف بالسلك)

الهدف :

التدريب على وصل جوانب الحوض بدسرة ركنية مزدوجة واكتساب مهارة في هذه العملية .

المادة :


لوح من الحديد المجلفن الرقيق - سلك قطر ٣ مم .

## الأدوات :

كالمستخدمة في التدريب رقم (٢) .

## المطلوب :

صنع حوض معدني ، جوانبه موصولة بدسرة ركنية مزدوجة .  
مقاسات الحوض : الطول = ٢٥٠ مم ، العرض = ٢٠٠ مم ، الارتفاع = ٧٥ مم ، كما هو مبين في الشكل رقم (٧-١٤) .

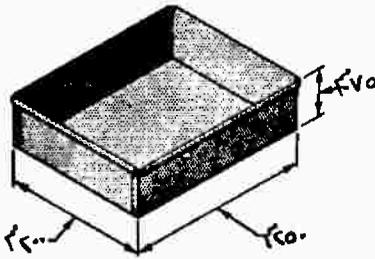

٧-١٤ حوض معدني بدسرات مزدوجة  
في الأركان


## الطريقة :

- ١ - رسم نموذج لأحد أركان الحوض ، كالمبين في الشكل رقم (١٥٧) .  
مبيناً عليه خطوط الحنى ( يفضل للمبتدئ أن يدرب نفسه على صنع ركن واحد من الحوض ، قبل محاولته صنع الحوض بأكمله ) .
- ٢ - رسم نموذج كامل للحوض ، كما هو مبين في الشكل رقم (٧-١٦) .

٣ - قص اللوح حول النموذج ، ثم خدش جميع الأركان .


٤ - حنى جانبي الحوض ، كما في المنظر (أ) من الشكل (٧-١٧) ،

ثم فردهما كما في المنظر (ب) .

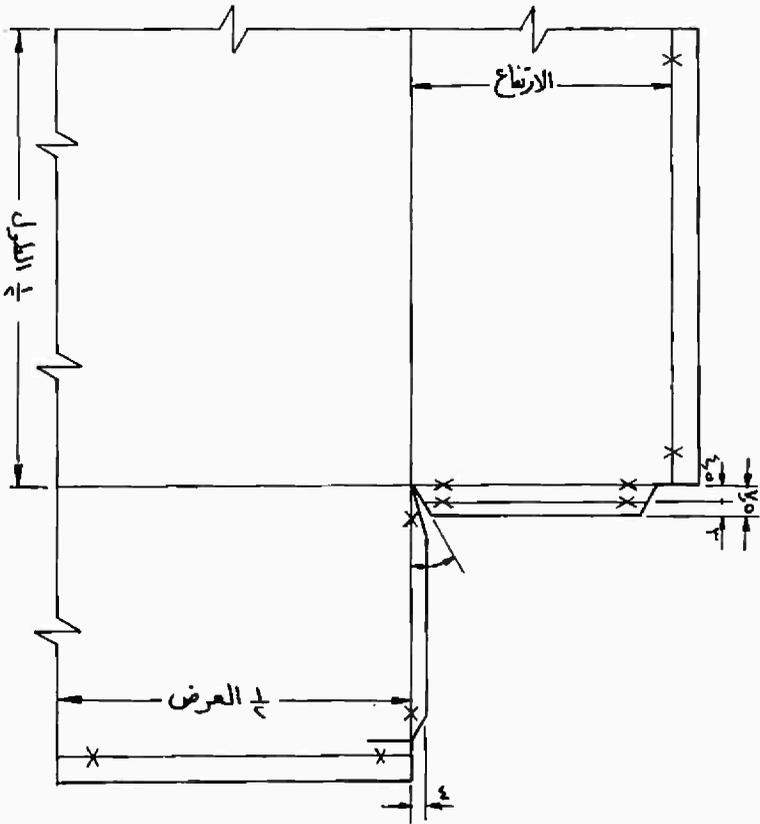


٧ - ١٥ نموذج لأحد أركان الحوض مبنياً عليه مقدار السباح للدرسة المزدوجة

- ٥ - حتى نهايتي الحوض ، كما في المنظر (ج) ، ثم فردهما ، كما في المنظر (د) .
- ٦ - حتى شفة الدسرة بزاوية قائمة ، كما في المنظر (هـ) ، باستخدام زراعية الدسرة .
- ٧ - إعادة حتى الجوانب ، كما في المنظر (و) وتقفيل الدسرة .

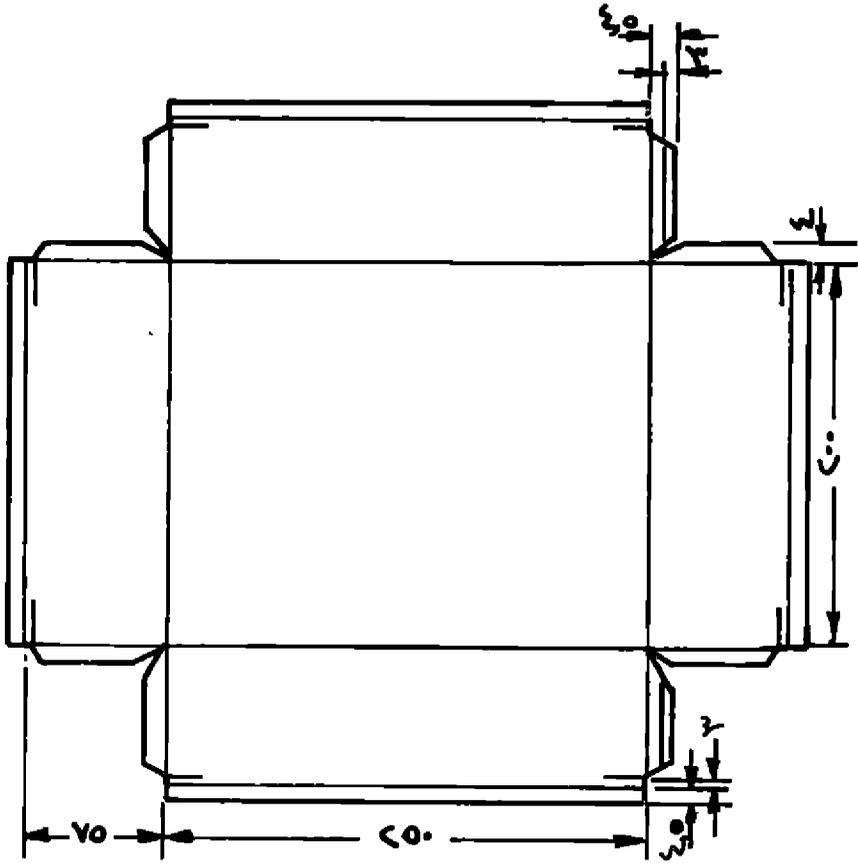


٧-١٦ نموذج كامل للحوض مبيناً عليه مقدار السماح للدمرة المزدوجة

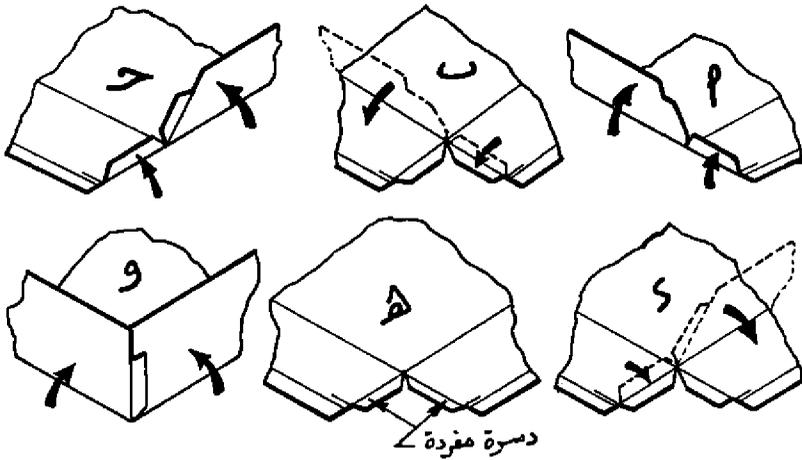


٧-١٧ خطوات حتى جوانب الحوض

- ٨ - إكمال عمليات الحنى على السندان ، كما هو مبين في الشكل رقم (٧-١٨) .
- ٩ - بين الشكل رقم (٧-١٩) ، خطوات صنع الدسرة المزدوجة .
- ١٠ - كى الدسرة بواسطة الدقماق كما هو مبين في الشكل رقم (٧-٢٠) .
- ١١ - حتى شفة التسليح ثم وضع السلك وتقفيها بزيادة الدسرة .
- ١٢ - تقفيل المعدن حول السلك بمكنة التسليح .

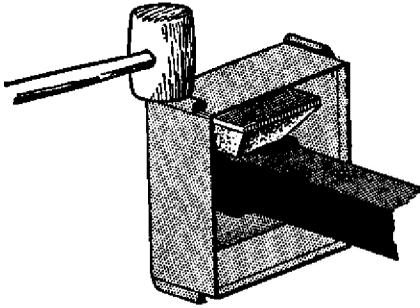


١٨-٧ تقطيل الدسرة المزدوجة

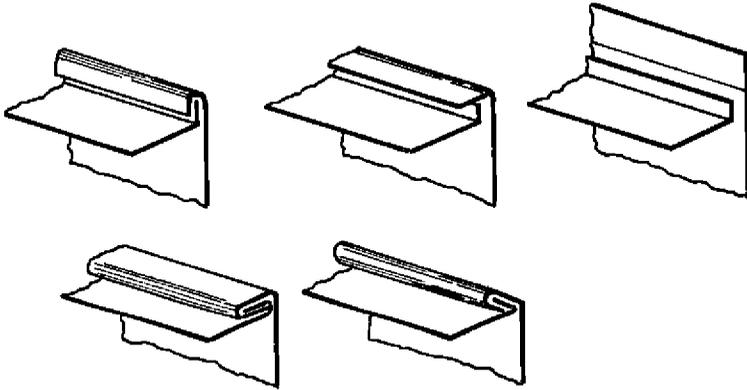

١٩-٧ خطوات صنع الدسرة المزدوجة

٢٠-٧ كى الدسرة المزدوجة

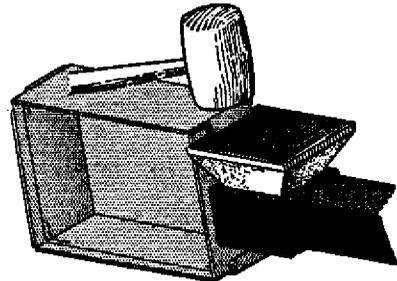

## تدريب رقم (٥) (صنع طوق من السلك لدلو معدني)

الهدف :

اكتساب مهارة في تشكيل طوق من السلك وضبط أذني الدلو .

المادة :


سلك قطر ٣ مم - دلو صغير - أذنان للدلو .

المطلوب :

صنع الطوق (أى اليد) للدلو صغير مع تحديد وصنع الأذنين .

الطريقة :

- ١ - قطع السلك بطول يساوى ٢.٥ مرة قدر قطر فتحة الدلو (الجردل) .
- ٢ - تشكيل السلك بلفه في مكنة لف الألواح ، بين المجارى الجانبية في الدرفيلين السفلى والخلقى .
- ٣ - ربط السلك في المنجلة بحيث يبرز أحد طرفيه بمقدار ٦ مم ، ثم حنيه بالطرق عليه لكى يصنع زاوية قدرها ٤٥° . كما في المنظر (أ) من الشكل رقم (٧-٢١) .
- ٤ - إبراز ٢٠ مم أخرى من المنجلة وحنيتها بزاوية ٤٥° أيضاً . كما في المنظر (ب) . ثم تكرار العمليتين (٣-٤) مع الطرف الآخر للسلك .
- ٥ - إدخال طرفي السلك الحنية ، في أذني الدلو . كما في المنظر (ج) . ثم قفل الطرفين بالزرادية .

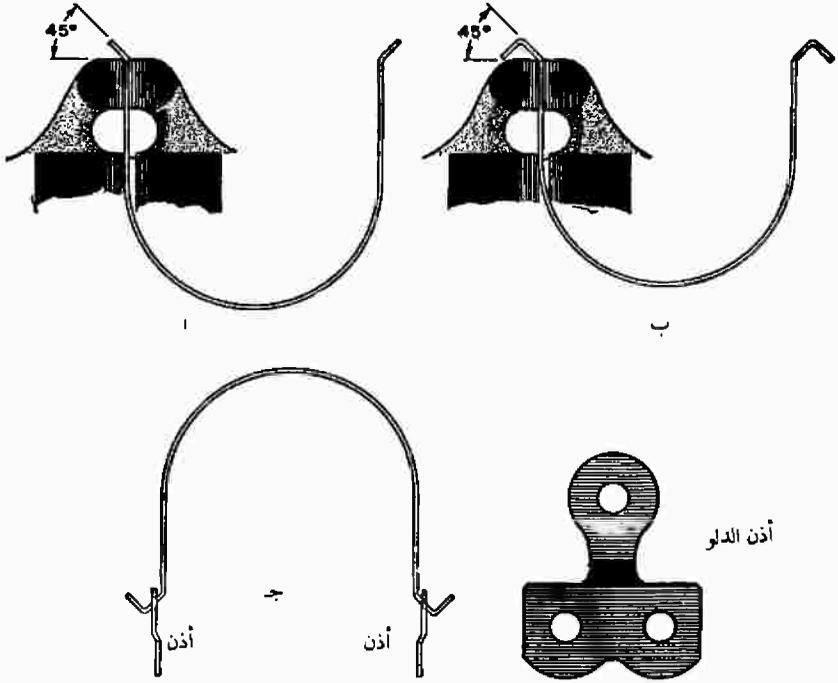


٧-٢١ تشكيل طوق الدلو من السلك

٦ - رسم دائرة تمثل الحافة الخارجية للدلو ثم يحدد مكان اختياري لإحدى الأذنين على محيط الدائرة ، كما في المنظر (أ) من الشكل رقم (٧-٢٢) .

٧ - وضع الزاوية القائمة بحيث يمر أحد ضلعها بالنقطة (أ) . ويمس الكعب محيط الدائرة في (ب) ، فيتقطع الضلع الآخر محيط الدائرة في نقطة (ج) ، تكون هي موضع الأذن الأخرى للدلو .

٧-٢٢ تعيين مكان أفق الدلو

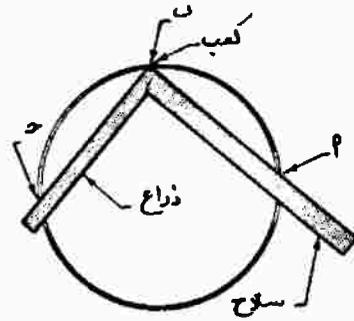

### تدريب رقم (٦) (صنع مقبض من السلك)

الهدف :

التدريب على حتى سلك لصنع مقبض .

المادة : فضلة من سلك قطر ٣ مم .

المطلوب : صنع مقبض من السلك ، كالمبين في الشكل رقم (٧-٢٣) .

الطريقة :

١ - قطع السلك بالمقاس المطلوب للمقبض .

٢ - حتى السلك على ربان السندان ، كما هو مبين في الأوضاع


(س ، ص ، ع) في المنظر (أ) من الشكل رقم (٧-٢٣) .

٣ - قص قطعة من لوح معدني بمقاس مناسب للمقبض ، ثم تشكيل

كردون على سطحها بمكنة الكردون ، كما هو مبين في المنظر (ب) من

الشكل السابق .

٤ - إكمال المقبض كما هو مبين في المنظر (ج) .

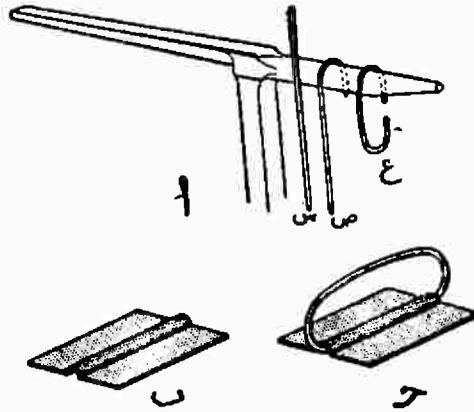

٧-٢٣ صنع مقض من السلك

### تدريب رقم (٧) (صنع مفصلة معدنية)

الهدف :

التدرب على عمل خلدوش مربعة ، وتركيب سلك لصنع مفصلة معدنية .

المادة :

فضلة من لوح من الحديد المجلفن نخانة ٠.٦ مم - سلك قطر ٣ مم .

العدد والأدوات :


كما في التدريبات السابقة .

المطلوب :

صنع مفصلة معدنية من معدن نخانة ٠.٦ مم وسلك قطر ٣ مم .

## الطريقة :

- ١ - رسم نموذج المفصلة ثم خدش أركانها . كما في المنظر (أ) من الشكل رقم (٧-٢٤) .
- ٢ - لف الأجزاء البارزة وتركيب السلك وتثقيب المعدن حوله بمكنة التسليح . ثم سحب السلك من العراوى المشكلة ، كما في المنظر (ب) .
- ٣ - تعشيق جناحي المفصلة معاً .
- ٤ - تركيب السلك داخل العراوى ، فيكتمل صنع المفصلة المطلوبة ، كما في المنظر (ج) من الشكل (٧-٢٤) .

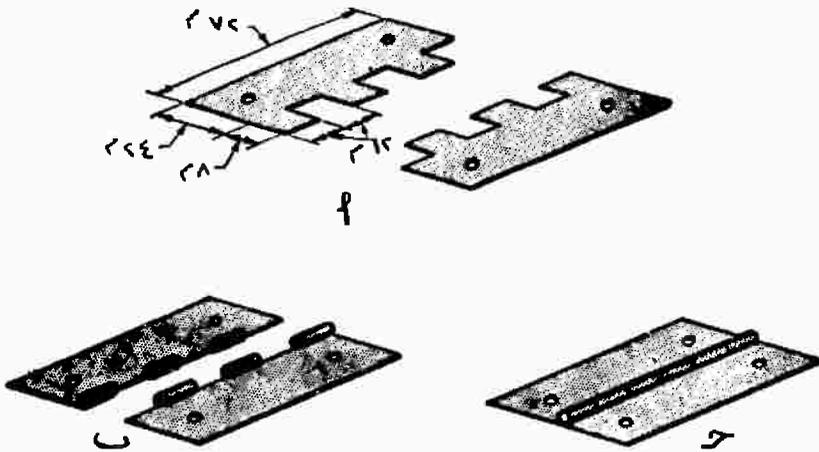

٧-٢٤ طريقة صنع مفصلة معدنية