

الفصل الثامن

اللحام بالسبائك الرخوة (اللحام بالقصدير)

مقدمة :

تستعمل اللحامات الرخوة المؤداة بواسطة الكاوية . في كثير من أشغال الألواح المعدنية الرقيقة ، لوصل معظم أنواع الألواح ، والحصول على دسرات ووصلات صامدة للماء (أى لا يتسرب الماء من خلالها) .

ولكى يستطيع الصانع المبتدئ ، إنجاز لحام جيد ، عليه أن يعرف نوع المعدن المراد لحامه ، ونوع سبيكة اللحام اللازمة ، ونوع المنظف (مساعد الصهر) المناسب للعملية ، وأخيراً شكل وحجم الكاوية التي تستخدم في أداء عملية اللحام .

وقد يرتكب الصانع المبتدئون ، خطأ فاحشاً باستعمال كمية زائدة من

سبيكة اللحام أثناء العمل ، فتكون النتيجة وصلة مشوهة وضعيفة . ولذلك قدمت المعلومات الكافية في هذا الفصل ، لا لكي ترشد الصانع إلى طريقة اللحام الصحيحة فقط ، بل وتعرفه بالغرض من أداء كل خطوة .

سبائك اللحام الرخوة

يشير التعبير « لحام رخو » إلى وصل أو اتحاد أو التحام قطعتين أو أكثر من المعدن ، بواسطة سبيكة تنصهر في درجة حرارة منخفضة عن درجة انصهار المعدن الأصلي (أى معدن الوصلة أو المعدن المراد لحامه) .

ويمكن تقسيم اللحام بالسبائك : بصفة عامة : إلى نوعين : لحام رخو . ولحام صلد ، وحيث إن اللحام الرخو هو الأكثر استعمالاً في مجال تصنيع الألواح المعدنية . فإن هذا الفصل سوف يتناول طرق اللحام الرخو فقط . الاسم المتداول بين الصانع هو « اللحام بالقصدير » .

وتتكون سبيكة اللحام الرخو ، أو السبيكة الرخوة من عنصرين هما القصدير والرصاص ، وتتوقف درجة انصهارها على نسب مكوناتها من هذين العنصرين . فالسبيكة المكونة مثلاً ، من النصف قصدير والنصف رصاص (تعرف عادة بسبيكة نصف ونصف) ، تنصهر في درجة حرارة حوالى ١٨٥ درجة مئوية . بينما السبيكة المكونة من (١٠٪ قصدير + ٩٠٪ رصاص) - تنصهر في درجة حرارة حوالى ٢٩٥ درجة مئوية .

ملحوظة :

درجة انصهار القصدير النقي = ٢٣٢ درجة مئوية .

درجة انصهار الرصاص النقي = ٣٢٧ درجة مئوية .

ومن الجدير بالذكر ، أنه كلما تغيرت نسبة الرصاص إلى القصدير ، تغيرت تبعاً لها درجة انصهار السبيكة . علماً بأن قوة تماسك الوصلة الملحومة لا ترتبط كلية بدرجة انصهار السبيكة . فالكاوية الرديئة ، قد تسخن إلى درجة ٣٧٠ درجة مئوية ، ومع ذلك لا تنصهر السبيكة وتجعلها تناسب بين سطحي الوصلة المطلوب لحامها .

أسيخ اللحام :

تستعمل سبيكة اللحام على شكل أسيخ ، يمكن إعدادها في الورشة ، بصهر الرصاص والقصدير بالنسبة المطلوبة وهي عادة (٥٠٪ قصدير + ٥٠٪ رصاص) . ويلاحظ أنه كلما ارتفعت نسبة القصدير . انخفضت تبعاً لذلك درجة انصهار السبيكة .

ملحوظة :

عند تكوين السبيكة في الورشة ، يصهر المعدن الذي درجة انصهاره مرتفعة أولاً وهو الرصاص وبعد أن ينصهر تماماً ، يضاف إليه المعدن الأقل منه في درجة الانصهار وهو القصدير ، وليس العكس .

المنظفات (مواد التنظيف)

تتوقف درجة انسياب سبيكة اللحام على سطح المعدن ، إلى حد كبير ، على قدرة مادة التنظيف (تعرف أيضاً بمساعد الصهر) ، على إزالة طبقة الأكسيد كلما ارتفعت درجة حرارة المعدن ، ومنعت الالتحام ، (أى التحام جزئي الوصلة) .

ويوجد نوعان أساسيان من المنظفات ، أحدهما مؤكسد والآخر غير مؤكسد . فجميع الحوامض مؤكسدة ويجب غسل الوصلة جيداً بالماء أو غمرها في محلول قلوي مخفف مثل محلول الأمونيا (النشادر) المخفف لكي يتعادل مع الحامض ، وذلك عقب الانتهاء من عملية اللحام . أما الراتينجات مثل القلفونية ، فهي غير مؤكدة .

وتوجد المنظفات على هيئة جسم صلب أو مسحوق أو عجينة أو سائل .

حامض الأيدروكلوريك :


يستعمل حامض الأيدروكلوريك المخفف ، كمنظف جيد بمفرده في لحام الحديد المجلفن أما الاسم التجاري لهذا الحامض ، فهو حامض المورياتيك .

كلوريد الزنك :

يستعمل كلوريد الزنك كمنظف جيد في عمليات اللحام للحديد المجلفن والزنك والحديد المقصدر (الصفيح) إذا كان قد فقد لمعانه من طول تعرضه لهواء رطب .

تحضير كلوريد الزنك :

يحضر كلوريد الزنك بوضع حامض الأيدروكلوريك في إناء زجاجي متسع الفوهة ، كالمبين في الشكل رقم (٨ - ١) ، حتى لا يفور الحامض أثناء التفاعل الكيماوي الشديد فينسكب من الإناء . ثم يضاف إلى الحامض قطع صغيرة من معدن الزنك (اللفظة العربية هي الخارصين) غير أن الاسم المعروف به هذا المعدن والاسم المتداول في المصانع هو (الزنك) . فيتفاعل الحامض مع الزنك مكوناً كلوريد الزنك . ويتصاعد من الإناء غاز خائق

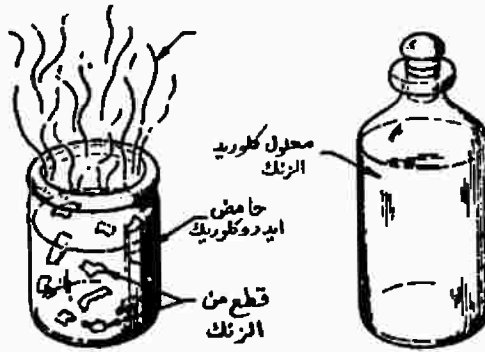

٨ - ١ تحضير كلوريد الزنك

أخضر اللون ، هو غاز الكلور . ولذلك يفضل وضع الإناء في مكان متجدد الهواء حتى يتبدد الغاز المتصاعد منه أولاً بأول . وعندما يهبط الغليان ، يكون التفاعل قد ضعف ويصبح لا لزوم لإضافة المزيد من قطع الزنك لأنها لن تتفاعل مع الحامض . وبعد ذلك يرشح السائل من خلال مصفاة من النحاس الأحمر ، أو قطعة من القماش لحجز المواد التي قد تكون عالقة بالزنك ، عند إسقاطه في الحامض . ثم يحفظ السائل المرشح ، وهو كلوريد الزنك ، في زجاجة جيدة الغلق ويصبح معداً للاستعمال .


راتينج القلقونية :

القلقونية مادة معروفة للمشتغلين بالصناعة ، وهي من المنتجات الثانوية للترينتين وهي مادة غير مؤكسدة ، وتستخدم كمنظف عند لحام المعادن مثل الصفائح . ويمكن استعمالها على هيئة مسحوق ينصهر تحت تأثير درجة حرارة الكاوية ، أو تضاف على هيئة عجينة مكونة من القلقونية وزيت النخيل .

كاويات اللحم


تصنع كاويات اللحم من النحاس الأحمر لموصليته الجيدة للحرارة ، فتنتقل حرارتها بسرعة إلى معدن الوصلة ، كما تصهر سبيكة اللحم . وهي على أشكال وأحجام مختلفة . كما في الشكل رقم (٨ - ٢) .

وتتكون الكاوية من الرأس المصنوع من النحاس الأحمر ، مثبت به ساق من الصلب لها طرف مدبب ، يدخل في مقبض خشبي بالطرق عليه ، أو يبرز منه ويرشم تبعاً لحجم الكاوية .
وتستخدم الكاوية لى صهر سبيكة اللحم (المعروفة بالقصدير) ونقله إلى مكان الوصلة وتسخينها حتى يظل القصدير سائلا وينساب بينها .

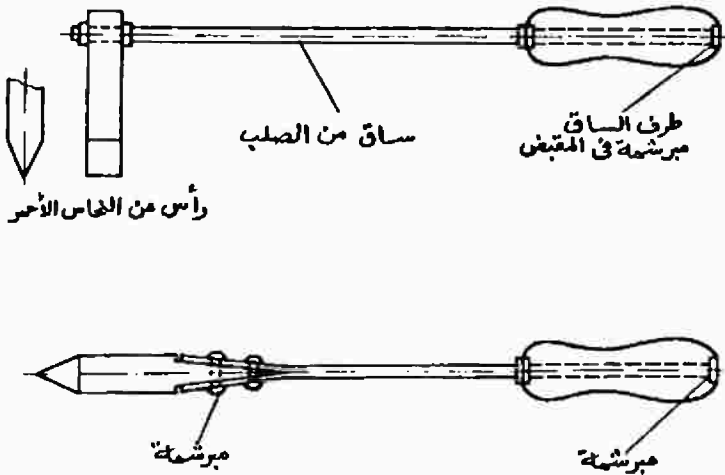

٨ - ٢ كاويات اللحم

وتسخن كاوية اللحام بتعريضها إلى هب من موقد كيروسين مثلاً ،
كالمين في الشكل رقم (٨-٣) ، أو تعريضها إلى أى مصدر حرارى
آخر

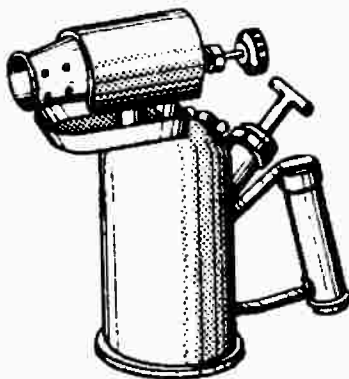

٨-٣ موقد كيروسين (وابور لحام)

ويوجد نوع آخر من الكاويات يسخن ذاتياً بواسطة ملف كهربائى
بداخلها ، كالمين في الشكل رقم (٨-٤) .


إعداد الكاوية لعملية اللحام :

تقصد الكاوية ، أى يطلى طرفها بطبقة رقيقة من القصدير (سبيكة
اللحام) ، وبذلك يمكنها التقاط حبات القصدير أو قطرات منصهرة منه
إلى الوصلة المراد لحاملها .




٨-٤ كاوية كهربائية

وتسبق عملية القصدير ، عملية هامة ، وهي نظافة الكاوية . وتم هذه العملية بتسخين الكاوية إلى درجة الاحمرار ، ثم برد الأسطح المستخدمة في عملية اللحام ، بواسطة مبرد خشن كما هو مبين الشكل رقم (٨ - ٥) ، لإزالة الأكسيد والحفر التي نتجت عن تسخينها تسخيناً زائداً .

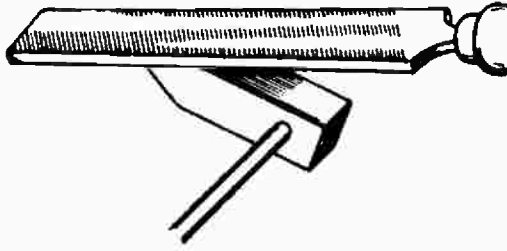

٨ - ٥ برد الكاوية

وبعد الانتهاء من برد الكاوية ، يعاد تسخينها إلى درجة تكفي لصهر القصدير ثم تدلك في قطعة من ملح النشادر ، كما في الشكل رقم (٨ - ٦) ، مع إضافة قليل من القصدير على سطحها . ويستمر التدليك إلى أن يغطي سطح الكاوية بطبقة من القصدير اللامع ، وتصبح معدة للعمل ، غير أنه

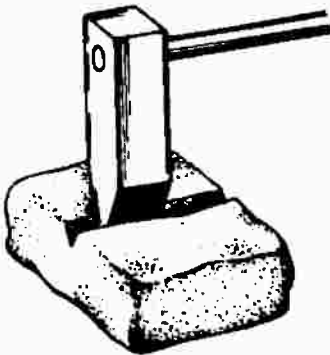


٨ - ٦ ذلك الكاوية في النشادر

يجذر تسخينها أكثر من اللازم وإلا احترق القصدير الذى يغطى سطحها ويصبح من اللازم إعادة بردها ، كما سبق .

إعداد الوصلة لعملية اللحام :

يصفر سطحى التماس فى معدن الوصلة مكان اللحام ، لإزالة ما بها من صدأ أو أكسيد ، ثم تطفى بالمادة المنظفة . فإذا كان هذا المنظف سائلا مثل كلوريد الزنك ، يفضل إضافته بفرشاة من النحاس الأحمر ، كما فى الشكل رقم (٨-٧) .

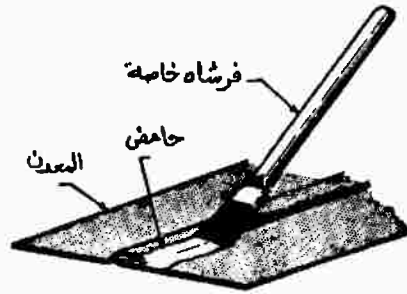

٨-٧ إضافة السائل المنظف بالفرشاة

وإذا كان المنظف هو القلفونية ، تطحن وتذر على مكان اللحام ، أو تنصر بواسطة الكاوية الساخنة .
ويوجد فى الأسواق أنواع متعددة من المنظفات على هيئة عجينة تباع تحت أسماء تجارية .

إجراء عملية اللحام :

بعد إعداد كل من الكاوية والوصلة ، يصبح من الميسور إجراء عملية

اللحام ، بإضافة قصدير اللحام إليها سواء من السخج مباشرة بصهره بالكاوية الساخنة ، أو بالتقاط بعض منه بالكاوية وإضافته إلى الوصلة ، ثم تحريك الكاوية ببطء على طول الوصلة لتسخينها وصهر القصدير ، الذى ينتشر سريعاً متخللاً الوصلة ، وعندما ترفع الكاوية ، يبرد القصدير ويتجمد ، فيلتحم جزءا الوصلة تماماً .

ويلاحظ أن بريق طبقة القصدير التى تغطى سطح الكاوية ، ينطق من كثرة التسخين والعمل ، فيفضل نظافتها قبل كل عملية ، بغمس طرفها فى محلول ملح النشادر بنسبة ١٥ جم من الملح إلى كوب ماء نظيف .
وتوجد طريقة أخرى أقل منها كفاءة ، وهى مسح طرف الكاوية بقطعة من القماش (والحذر من مسحها بقطعة من الصوف لأنه يتلف طبقة القصدير) .


ويراعى عدم وضع الوصلة المعدنية على سطح معدنى أثناء إجراء عملية اللحام ، لأن هذا المعدن سوف يمتص حرارة الوصلة بسرعة ، فتبرد ولا يتحد القصدير معها .

وبعد الانتهاء من عملية اللحام ، تكون الكاوية مازالت ساخنة ، فيفضل وضعها على حامل معدنى لحين طلبها . وبين الشكل رقم (٨ - ٨) ، بعض تصميمات هذه الحوامل .

لحام المعادن المخططة

لحام الحديد المجلفن :

عند لحام الحديد المجلفن ، يثار سؤال دائماً . هل يستعمل حامض الأميدروكلوريك بمفرده كمنظف ، أو يستعمل كلوريد الزنك ؟

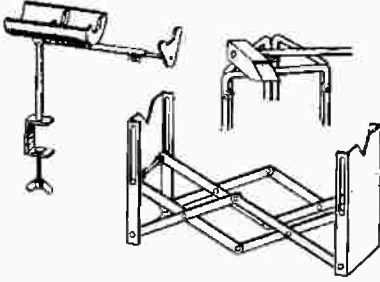

٨ - ٨ بعض تصميمات لحوامل الكاوية

والواقع أن الحديد المخلفن يكون لامعا ونظيفا ، فاستعمال كلوريد الزنك يناسبه للحصول على وصلة لحام جيدة ، أما إذا كان صدئاً ومتسخاً ، فالأفضل استعمال حامض الأيدروكلوريد المخفف بمفرده .

لحام الصفائح :

يمكن لحام الصفائح ، أى ألواح الحديد المقصودة ، باستعمال العديد من المنظفات ولكن أفضلها راتينج القلقونية ، لأنه ليس له تأثير مؤكسد على المعدن الملحوم . أما إذا كان الصفائح قديماً وصدئاً ، فيناسبه كلوريد الزنك ، ولكن تغسل الوصلة بعد اللحام بالماء أو تعادل بمحلول النشادر القلوى ، لحمايتها من الصدأ .

لحام النحاس الأحمر والأصفر :

إذا كان سطح المعدن خالياً من الأكسيد ، فيمكن لحامه باستعمال كلوريد الزنك ، أما إذا كان صدئاً ، فينظف بفرشاة مغموسة فى حامض الأيدروكلوريك ، ثم تمسح بقطعة قماش مبللة بالماء ، ثم يضاف ، بعد ذلك ، كلوريد الزنك :

لحام الألومنيوم :

يعتبر الألومنيوم من أصعب المعادن عند لحامه بالفصدير نظراً لسرعة تأكسده ، غير أنه يوجد الآن أنواع من المنظفات التجارية ، يمكنها إزالة طبقة الأكسيد وحماية المعدن من الأكسدة أثناء اللحام فيتيسر بذلك لحامه مثل المعادن الأخرى .

لحام الصلب الذى لا يصدأ :

يمكن لحام جميع أنواع الصلب الذى لا يصدأ ، إذا ما توافرت المنظفات المناسبة ، أما إذا لم يتوافر وجودها ، فتعد الوصلة كما هو متبع في حالة النحاس ، كالاتى .

يصنفر السطح ثم يضاف حامض النيتريك إلى مكان اللحام بواسطة فرشاة خاصة . ويترك الحامض لفترة تتوقف على نوع الصلب ودرجة تركيز الحامض . ثم يمسح بقطعة قماش مبللة بالماء . وبعد ذلك . يلحم بالطريقة المتبعة مع النحاس الأحمر . أى باستعمال سبيكة لحام (٥٠/٥٠) مع إضافة كلوريد الزنك كمنظف .


لحام الزنك :

يمكن استعمال كلوريد الزنك في هذه الحالة . مع سبيكة الفصدير (٥٠/٥٠) كالمعتاد .

لحام الدسرات

لحام دسرة مسطحة :

يبين الشكل رقم (٨ - ٩) الطريقة الصحيحة والطريقة الخاطئة للحام دسرة مسطحة . أى في وضع أفقى .

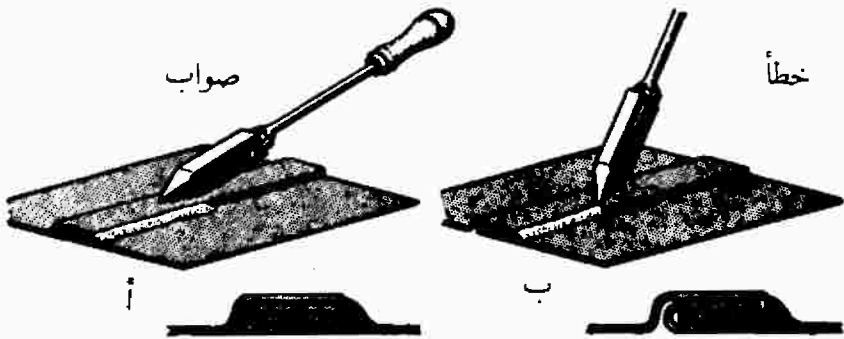


٨-٩ لحام دسرة مطحة

فالدسرة الميينة في المنظر (أ) قد استخدمت في لحامها كاوية ساخنة ومقصدة ، بدليل أن سبيكة اللحام المنصهرة قد انسابت بين طيات الدسرة . أما الدسرة الميينة في المنظر الآخر (ب) ، فيبدو أن الكاوية لم تكن ساخنة بالدرجة الكافية لتسخين الدسرة والحفاظة على القصدير في حالة انصهار ، لأن القصدير قد تجمد عند حافة الدسرة ولم ينسب إلى داخلها .


لحام دسرة رأسية :

هذه العملية تختلف تماماً عن العملية السابقة . والطريقة المتبعة في لحام دسرة رأسية ، هي وضع إحدى أوجه الكاوية الساخنة ملاصقاً للمعدن عند طرف الدسرة العلوى مع جعل يد الكاوية مرتفعة عن رأسها قليلاً ، ثم يبدأ في قصدة الدسرة (أى طلائها بالقصدير) بذلك الكاوية المحملة بالقصدير ذهاباً وإياباً بعرض الدسرة ، مع تحريك الكاوية إلى أسفل ، كما هو مبين في المنظر (أ) من الشكل رقم (٨-١٠) . وبعد إتمام عملية القصدة ، يعاد تسخين الكاوية ثم توضع على الطرف العلوى للدسرة أيضاً ، وفي وضع

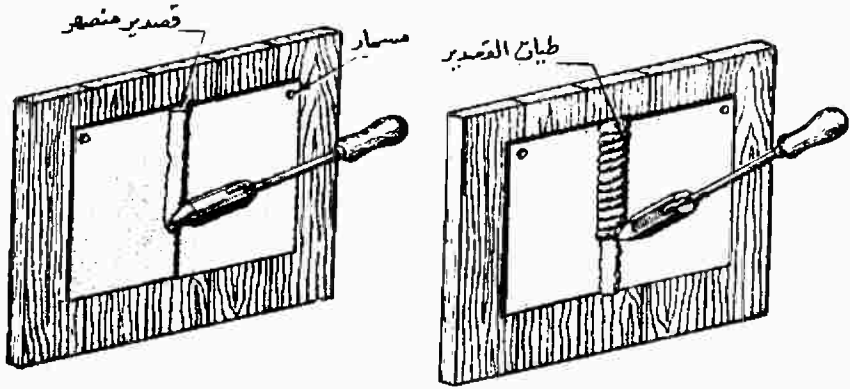

٨ - ١٠ الطريقة المثلّي للحام دسرة رأسية .

مائل ، أى أن يد الكاوية تكون مرتفعة عن رأسها . ثم يضاف قليلا من القصدير مع تحريك الكاوية بنفس الطريقة ، كما فى المنظر (ب) من الشكل السابق . ويستمر العمل إلى أن يكتمل لحام الدسرة . ويبين الشكل رقم (٨ - ١١) طريقة خاطئة للحام الدسرة الرأسية . إذ أن الكاوية ممسوكة فى وضع خاطئ . يدها أسفل رأسها ، فيتساقط منها القصدير المنصهر .

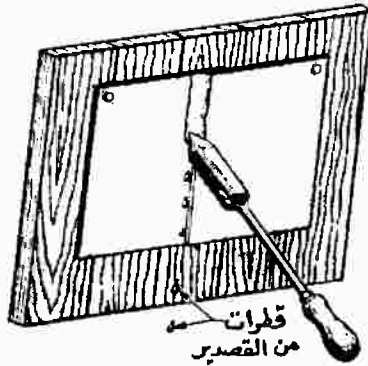

٨ - ١١ طريقة خاطئة للحام دسرة رأسية .

ويوضح الشكل في هذه الحالة استحالة لحام الوصلة الرأسية واليد منخفضة عن رأس الكاوية .

متطلبات اللحام بالقصدير

تتوقف عملية اللحام الناجحة على عدة عوامل مثل نسبة خلط السبيكة ، نوع المنظف المستعمل ، جودة طلاء الكاوية ، نوع الكاوية وحجمها ، درجة حرارة الكاوية ، الإعداد الجيد للوصلة ، ثم مقدرة الشخص الذي يؤدي عملية اللحام . . . إلخ .

وفيما يلي البنود الواجب تجنبها للحصول على لحام جيد :

- ١ - رداءة سطح الكاوية ودرجة طلائها :
من المحال اللحام بكاوية بهذا الشكل .
- ٢ - التسخين الزائد للكاوية :
الحرارة الزائدة للكاوية تجعل من المحال احتفاظها بطبقة الطلاء (القصدير) .
- ٣ - اليد مكسورة :
من المتعذر التحكم في عملية اللحام باستخدام كاوية يدها مكسورة .
- ٤ - استعمال حامض مباشر في لحام الصفائح :
سبيكة اللحام لن تلتصق جيداً بسطح الصفائح في هذه الحالة .

- ٥ - سبيكة اللحام متسخة :
من غير الممكن اللحام بسبيكة متسخة أو عليها شحم أو مواد دهنية .
- ٦ - سيخ اللحام قصير جداً :
إذا كان الجزء المتبقى من سيخ اللحام قصيراً ، يصعب مسكه باليد لسخونه الشديدة ، يمكن في هذه الحالة لحامه في سيخ طويل .
- ٧ - وضع معدن الوصلة على سطح معدني أثناء عملية اللحام :
الجسم المعدني أسفل معدن الوصلة ، يمتص منها الحرارة ، فتبرد سبيكة اللحام أثناء العملية ، ويتج عن ذلك وصلة لحام رديئة .

تدريبات تطبيقية

تدريب رقم (١)

(لحام مسطح لمعادن مختلفة)

الهدف :

التدرب على طريقة اللحام المسطح .

المادة :

سبيكة لحام (٥٠ / ٥٠) - حامض أيدروكلوريك - قطعة قماش مبللة بالماء - محلول نشادر - مسحوق قلفونية - كلوريد زنك (سائل) - فضلات من حديد مجلفن ونحاس أحمر تحتوى على دسرة مخصورة طولها حوالى ٢٠ سم تقريباً .

الأدوات :

مصدر حرارى - مبرد - فرشاة من سلك النحاس للحامض - كاوية لحام مديبة .

الطريقة :

أولاً - لحام الحديد المجلفن :

١ - تسخين الكاوية وقصدها ، إذا كانت تحتاج إلى إعادة طلاء .

- ٢ - وضع الوصلة المطلوب لحامها ، على منضدة العمل .
- ٣ - إضافة قليل من الحامض إلى الوصلة ، بواسطة الفرشاة .
- ٤ - غمس طرف الكاوية في محلول النشادر أو مسحها بقطعة القماش المبللة بالماء .
- ٥ - عمل نقط لحام متباعدة (بنط) في فتحة الدسرة .
- ٦ - مسك الكاوية باليد اليمنى ، ثم وضعها فوق سطح الدسرة لتسخينها .
- ٧ - تحريك الكاوية بطول الدسرة ، مع إضافة قليل من القصدير عند اللزوم ، مبتدئاً من أحد طرفي الوصلة ومتجهاً نحو الطرف الآخر .
- ٨ - إعادة تسخين الكاوية من وقت لآخر حتى يتخلل القصدير جميع الفراغات في الدسرة بانتظام .
- ٩ - غسل الحامض لتنظيف الدسرة بعد انتهاء العمل .

ثانياً - لحام النحاس الأحمر :

- ١ - إضافة قليل من حامض المورياتيك (الأيدروكلوريك) إلى الدسرة بواسطة الفرشاة وتركه لبضع دقائق ثم مسحها بقطعة من القماش المبللة بالماء .
- ٢ - تسخين الكاوية وقصدها .
- ٣ - إضافة مادة تنظيف (مساعد صهر) إلى الوصلة ، وهو كلوريد الزنك .
- ٤ - بدء اللحام بكاوية ساخنة من أول الدسرة إلى آخرها .
- ٥ - تكرار تسخين الكاوية عدة مرات للاحتفاظ بها ساخنة أثناء العمل .
- ٦ - غسل الحامض من وصلة اللحام .

ثالثاً - طلاء النحاس الأحمر بالقصدير (أى قصديرته) :

- ١ - تنظيف الأجزاء المراد لحامها بإضافة حامض أيدروكلوريك خالص .
- ٢ - غسل الحامض بمسح المعدن بقطعة القماش المبللة بالماء .
- ٣ - صهر قطعة صغيرة من القصدير على المعدن بواسطة الكاوية الساخنة بتركها على المعدن بعض الوقت ، حتى تسيل ويدخل القصدير في ثنايا الدسرة .
- ٤ - تحريك الكاوية بطول الدسرة ، فتعمل على طلائها .
- ٥ - إزالة الحامض بمسحه بالقماش .

تدريب رقم (٢)

(لحام دسرة في وضع رأسى)

يتطلب لحام الدسرة في وضع رأسى ، مهارة فائقة وصبراً . وعلى الصانع المبتدئ أن يعيد دراسة الشكل رقم (٨ - ١٠) جيداً .

الهدف :

تعلم طريقة لحام دسرة رأسية في قطعة من الصفيح أو النحاس الأحمر أو الحديد المجلفن .

المادة :

فضلات من المعدن - سبيكة لحام (٥٠/٥٠) - منظف مناسب .

الأدوات :

فرشاة للحامض - كاوية لحام - مصدر حرارى - علة لصنع الدسرة .

الطريقة :

- ١ - صنع الوصلات المسطحة ، استعمال الفضلات المتاحة من الصفائح أو النحاس الأحمر أو الحديد المجلفن ، ثم تقفيل الدسرة .
- ٢ - وضع الألواح الموصولة بالدسرة (المدسرة) فى وضع رأسى مستندة على مسطح مناسب غير معلنى .
- ٣ - إضافة المنظف ، أى طلاء الدسرة بالمنظف .
- ٤ - بل الدسرة من أعلى إلى أسفل بالقصدير .
- ٥ - إضافة مزيد من المادة المنظفة .
- ٦ - بعد إعادة تسخين الكاوية ، يبدأ العمل من أعلى إلى أسفل مع تحريك الكاوية بعرض الدسرة وإضافة قليل من القصدير أثناء حركة الكاوية إلى أسفل .
- ٧ - لحام باقى الوصلات .