



obeykandi.com



obeykandi.com


مقدمة :

تتلخص السباكة فى الحصول على المسبوكات، اى المصنوعات و الخامات النصف مصنعة المستعملة لصناعة الاجزاء الماكينات بطريقة صب المعدن المنصهر فى قوالب السباكة، و اهم مميزات السباكة كطريقة تكنولوجية هى سهولة الحصول بواسطتها على اجزاء ذات شكل هندسى بالغ التعقيد . و تستعمل قوالب السباكة الرملية المجهزة من خلائط خاصة لانتاج مسبوكة واحدة فقط و تتحطم عند اخراج المسبوكة منها (قوالب تستعمل مرة واحدة او وقتية) . و تستعمل فى الانتاج المسبكى الحديث بالاضافة الى القوالب الرملية قوالب شبه دائمة من الحراريات و قوالب معدنية (السباكة فى قوالب و السباكة الطاردة المركزية و السباكة تحت الضغط) و السباكة فى القوالب المعدنية هى اكثر طرق السباكة تقدما ، و تسمح بتحسين جودة المسبوكات و زيادة دقتها .

و بشكل (92) اوردنا العناصر الاساسية لقالب السباكة فى مثال لسباكة الجلبة 1 و يتكون القالب من نصفين - الاسفل 4 والاعلى 3 و يجهزان فى الريزقين الاسفل و الاعلى فى الترتيب .

و يحصل على تجويف القالب و هو عبارة عن طبعة للمسبوكة المستقبلية، باستعمال النموذج 6 المصنوع من الخشب، او من المعدن عند الانتاج بالجملة، و هو من نصفين يمكن فصلهما، و يتكون التجويف الداخلى للجلبة بواسطة القالب (الدليك) 2 الذى يوضع فى القالب . و يصنع الدليك من رمل الدليك فى صناديق دليك خاصة . و بالنموذج بروازات دليبية تكون بالقالب اماكن لوضع الدليك (مواطىء الدليك) . و يملأ المعدن السائل الذى نحصل عليه بافران الصهر تجويف القالب

عن طريق قنوات نظام الصب 5 (المصببات) و يكون بتجمده فيها المسبوكة، و بعد اخراج المسبوكة من القالب و اخراج الدليك من المسبوكة، تقطع المصببات و تنظف المسبوكة من الرمل الذى يلتصق محترقا به .

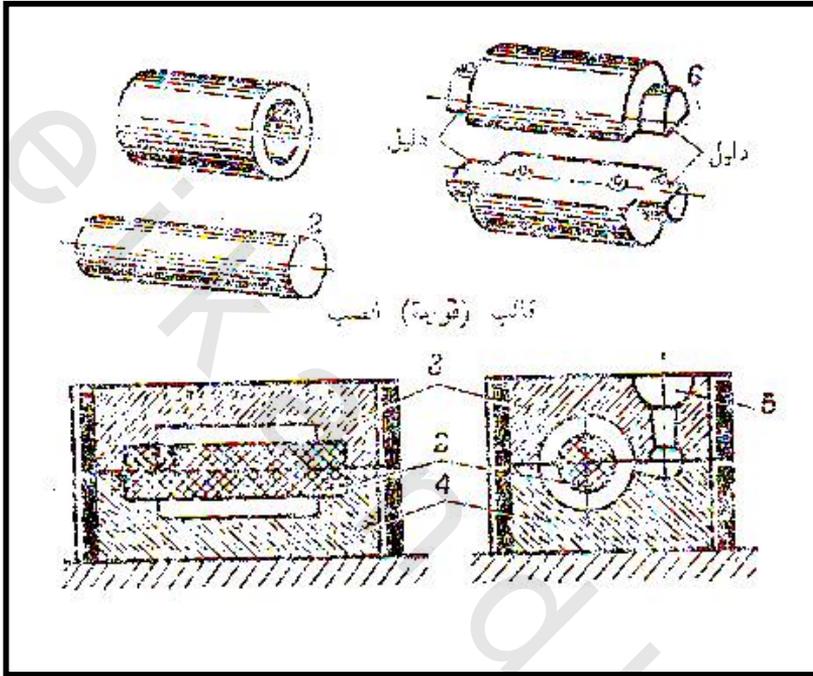

شكل رقم 92 ، العناصر الاساسية لقالب السباكة

و تنقسم عملية السباكة الاساسية الى العمليات التالية : ختم الاجزاء، صب المعدن السائل فى القوالب، اخراج المسبوكات بعد تجمد المعدن، تنظيف المسبوكات المنتجة من القوالب و كسر مصباتها .

المواد والمعدات اللازمة لتجهيز قوالب السباكة :

1- رمل السباكة و رمل الدليك :

تصنع القوالب الرملية من مواد تسمى بخلائط السباكة وتصنع الدلائيك من خلائط الدليك . و بالرغم من استعمال القوالب المعدنية فى الانتاج المسبكى الحديث الا ان 90% من المسبوكات ما تزال تصنع فى قوالب رملية تجهز من رمل السباكة ، و يتكون اساسا من الرمل و الطين مع بعض الاضافات .

و يجب ان يكون رمل السباكة و الخلائط التى تجهز منه للسباكة و لصناعة الدليك رخيصة و ان تكون ذات خواص معينة العجينة ، و المقاومة و انفاذية الغازات و مقاومة الحرارة و توصيل الحرارة ، و طول مدة الاستعمال و الانضغاط .

* العجينة :

و هى التى تحدد قدرة الرمل على اتخاذ شكل النموذج المختوم بدقة او شكل صندوق الدليك ، و تزداد عجينة الرمل عند احتوائه على المواد الطينية و الماء (حتى 8 % من الماء) .

* المقاومة :

و تحدد مقاومة القالب للقوى التى تحاول تحطيمه كالصدمات التى تحدث عند تجميع القالب و عند نقله و كذلك عند ملئه بالمعدن السائل . و تزداد مقاومة الرمل عند زيادة ما يحتوى عليه من الطين و غيره من المواد الرابطة ، و تتوقف المقاومة كذلك على مقاييس و شكل حبيبات الرمل ، و تحدد المقاومة بشد عينات جافة او ضغط عينات رطبة بأجهزة خاصة و تقاس بال كجم/سم² .

* انفاذية الغازات :

و تحدد قدرة الرمل و الخلائط على تمرير الغازات و تتوقف على المسامية، و الانفاذية العالية للغازات و هى مطلوبة لتسهيل خروج الهواء و بخار الماء و بصفة اساسية الغازات التى تتصاعد من المعدن عند تبريده و تجمده فى القالب من تجويف القالب .

و فى حالة انفاذية القالب و الدليك غير الكافية للغازات لا تستطيع الغازات ان تخرج خلال جدران القالب، و تبقى فى المعدن مسببة تكون فقائيع غازية . و تتوقف انفاذية الرمل و الخلائط للغازات على ابعاد الحبيبات و شكلها (بنية الحبيبات)، و الرطوبة و نسبة المكونات الطينية و درجة التكيس، و تعطى الحبيبات الكبيرة التى تتكيس اقل من الصغيرة مسامية كبيرة . و تحسن الرطوبة فى الحدود 4 - 6 % من الانفاذية بترطيبها للحبيبات الجافة، و ازلتها لخشونتها و تغطيتها بغشاء ناعم من الماء .

* مقاومة الحرارة :

و تحدد قدرة الرمل على تحمل درجة حرارة كبيرة للمعدن المنسوب فى القالب دون ان يلين او ينصهر او يحترق ملتصقا بسطح المسبوكة، و عندما تكون مقاومة الرمل للحرارة غير كافية تتكون على المسبوكة طبقة من الرمل المحترق تعوق تنظيف المسبوكات و تشغيلها بالألات القاطعة و ترفع من تكاليفها، و تخفض الشوائب التى تعطى مع SiO_2 مركبات سهلة الانصهار مثل CaCO_3 ، MgCO_3 ، Na_2CO_3 و غيرها من مقاومة الرمل الحرارى .

* توصيل الحرارة :

يؤثر توصيل الحرارة لمادة القالب على سرعة تبريد المعدن المصبوب فى القالب و بالتالى على بنيته، و يتوقف توصيل الحرارة على درجة رطوبة القالب و لذلك كثيرا ما يلزم تجفيف القوالب المستعملة لسباكة المسبوكات الكبيرة من الصلب و الزهر لتقليل توصيلها للحرارة، و يمكن التوصل الى تخفيض توصيل الرمل للحرارة باضافة الفحم الحجري المسحوق اليه .

* الانضغاط :

و هو قدرة رمل القالب و الدليك على الانضغاط قليلا تحت ضغط المعدن الذى ينكمش نتيجة التبريد، و فى حالة عدم انضغاط القالب او الدليك يمكن ان تحدث به شقوق و الرمل النهري الكبير ذو قدرة جيدة على الانضغاط، و يقلل الطين من هذه الخاصية .

* طول مدة الاستعمال :

و هى قدرة الرمل على الاحتفاظ بخواصه عند استعماله مرات اخرى لصناعة القوالب، و تحدد خصائص الرمل و الخلائط باجراء اختبارات معملية لها فى مختبرات الرمل على اجهزة خاصة، و لا يمكن استعمال الرمل المستخرج بحالته الطبيعية لصناعة القوالب و الدليك، اذ يجب فى الغالب ان يكون الخليط المسبكي و خليط الدليك من عدة مواد مختلفة : الرمل و الطين مع بعض الاضافات .

و تقسم خلائط المسبك :

1) حسب نوع المعدن الى - خلائط لسباكة الزهر او الصلب او المعادن غير الحديدية .

2) حسب حالة الرمل فى القالب الى - قوالب رطبة (نبيئة) و جافة .

3) حسب استعمالها فى القالب الى - خليط ظهارة و خليط حشو و خليط عام .

و يمكن اجراء جميع انواع السباكة بالختم فى الرمل النيىء او الجاف حسب وزن المسبوكة و شكلها ، و يحتاج الختم فى الرمل النيىء فى جميع الاحوال الى خليط (يسمى بالرمل القليل العضوية) يحتوى على 8 - 10 % طين و 4.5 - 5.5 % رطوبة ، و يضاف الى خلائط سباكة الزهر غبار الفحم الحجري لتجنب احتراق الرمل و التصاقه بالمسبوكات .

و يستعمل للقوالب الجافة ما يعرف برمل المسبك المدهن ، و يحتوى على 20% طين كما يجب ان تكوت حبيبات الرمل به اكبر من تلك المستعملة للقوالب النيئة ، و تضاف الى الخليط المستعمل للقوالب الجافة لتحسين عجنته و انضغاطه اضافات عضوية هى الفحم النباتى و النشارة و غيرها .

و ينخل خليط الظهرة او ينثر على شكل طبقة سمكها 20 - 30 مم على النموذج لتكوين السطح الداخلى العامل للقالب الذى يتلامس مع المعدن السائل ، و يملأ باقى القالب بخليط الحشو الارخص و الاقل جودة بدكه فى الريزق ، و يتكون خليط الحشو اساسا من الرمل (الراجع) اى - المحترق بعد اخراج المسبوكات - و يضاف اليه الماء و احيانا الرمال الطينية و الكوارتزية لجعله طازجا .

و يجب ان تكون خلائط الظهارة اكثر جودة من خلائط الحشو و لذلك يضاف عند تجهيزها 40 % من الرمل الطازج ، و يستعمل

للختم الميكانيكى عند الانتاج بالجملة ما يعرف بالرمل العام او الموحد و يملأ به الريزق كله، و يضاف عند تجهيز الخليط المسبكى العام الى الرمل المحترق (المستعمل قبل ذلك) 7 - 15% من المواد الطازجة - الرمال الطينية .

و يمكن ان يكون خليط الدليك نوعين حسب التركيب :
رمليا طينيا ، او خليطا يعتمد على مواد رابطة خاصة .

و تستعمل كمادة رابطة لخليط الدليك بالاضافة الى الطين زيت الكتان و بديلاته (الرماتول و محاليل الزيوت النباتية و الشحوم فى اللاكيه الكيروسينى و غيرها) و القلفونية و القار و البيتومين و القلوى الكبريتى و الاسمنت ، و بعد تجفيف الدلايك فى درجة الحرارة المناسبة تأخذ الدلايك المتانة المطلوبة .

و لحماية المسبوكات من التصاق الرمل المحترق بها يغطى سطح تجويف القالب و سطح الدليك بطبقة رقيقة من مواد خاصة مضادة لالتصاق الرمل المحترق، فيغطى سطح القوالب النيئة لسباكة الاجزاء الزهر بطبقة رقيقة من الغبار - الفحم الخشبى المسحوق او الجرافيت شبه المسحوق و ذلك بهز كيس من قماش رقيق ممتلى بالرماد فوق القالب، و يرش سطح القوالب النيئة لسباكة الصلب بمسحوق الكوراتز او المارشاليت .

و لما كان الغبار لا يلتصق بسطوح القوالب الجافة و الدلايك فانها تغطى بطلاءات السباكة، و يدخل فى تركيب الطلاء المستعمل عند سباكة الزهر الجرافيت، و للمسبوكات المصنوعة من الصلب المارشاليت او المجنزيت المفتت، و لسباكة المعادن غير الحديدية - الطلق .

و ترش السطوح العاملة بالليكو بودى او بديلاته لمنع التصاق الرمل بالنموذج او بصندوق الدليك ، و يرش سطح انفصال القالب برمل نهى ناعم جاف يسمى برمل الفصل حتى يمكن فصل نصفى القالب دون تكسير سطح الانفصال .

2- تكنولوجيا تجهيز خلأط المسبك و الدليك و المواد المساعدة:

- تتكون عملية تحضير المسبك و الدليك من العمليات التالية :
- 1) عملية التجهيز الاولى للمواد الرملية - الطينية الطازجة المستخرجة من المحاجر .
 - 2) التجهيز الاولى للرمل المستعمل (المحترق) الذى يحصل عليه بعد اخراج المسبوكات .
 - 3) تجهيز خليط من المواد المكونة المجهزة تجهيزا اوليا .

تحضير المواد الرملية - الطينية الطازجة :

تجفف الرمال الطازجة و تطحن و تتخل لفصل الجزيئات الكبيرة و الاشياء الغريبة التى تختلط بالرمل . و تستعمل فى المسابك الحديثة لتجفيف المواد الرملية - الطينية افران تجفيف ميكانيكية رأسية افقية ، و تطحن المواد المجففة بصورة اسهل و تسمح بضبط ترطيب الخلأط التالى ضبط صحيحا ، و يجرى نخل رمال المسبك بواسطة مناخل مختلفة .

تحضير الرمل المستعمل (او المحترق) :

المستخرج من الروازق و يتلخص فى العمليات الثلاثة الاتية :


تكسير كتل الرمل المحترق بتمريره فى اسطوانات ناعمة ،
فصل الجزيئات المعدنية المغناطيسية باستعمال فاصلات مغناطيسية ،
النخل مناخل اسطوانية او اهتزازية .

تحضير خلأط المسبك و الدايك :

و يتلخص فى تحديد التركيب و خلط الاجزاء المكونة
والمجهزة قبل ذلك و ترطيبها المناسب للحصول على خليط رخو متماثل ،
وكثيرا ما يجرى خلط رمال المسبك فى خلأط الرمل .

خلأط الرمل :

(شكل رقم 93) عبارة عن وعاء اسطوانى ثابت به رحوانيان
اسطوانيان ناعمان 3 و 5 يدوران حول محور رأسى 4 و فى نفس الوقت
يدوران حول محورهما الافقى نتيجة للاحتكاك بالرمل الذى يصب فى
الوعاء ، ويتوجه الرمل المصبوب فى الوعاء باستمرار تحت الرحى بواسطة
النصابين الموجهين : فيوجهه النصاب 2 تحت الرحى 3 و النصاب 7 تحت
الرحى 5 . و يلقى الرمل المجهز الى الخارج بواسطة النصابين خلال
فتحتين 6 على طرفى قاع الوعاء ، و تفتح الفتحتان و تغلقان بواسطة
اسطوانات هوائية موضوعة فى الصندوق 8 بواسطة الشدادتين 9 . و
يذهب الرمل من الخلأط الى صناديق خزن تسع ما يكفى ساعتين
او ثلاث ساعات من العمل ، و هناك تتوزع الرطوبة على الرمل كله توزيعا
متساويا و منتظما .

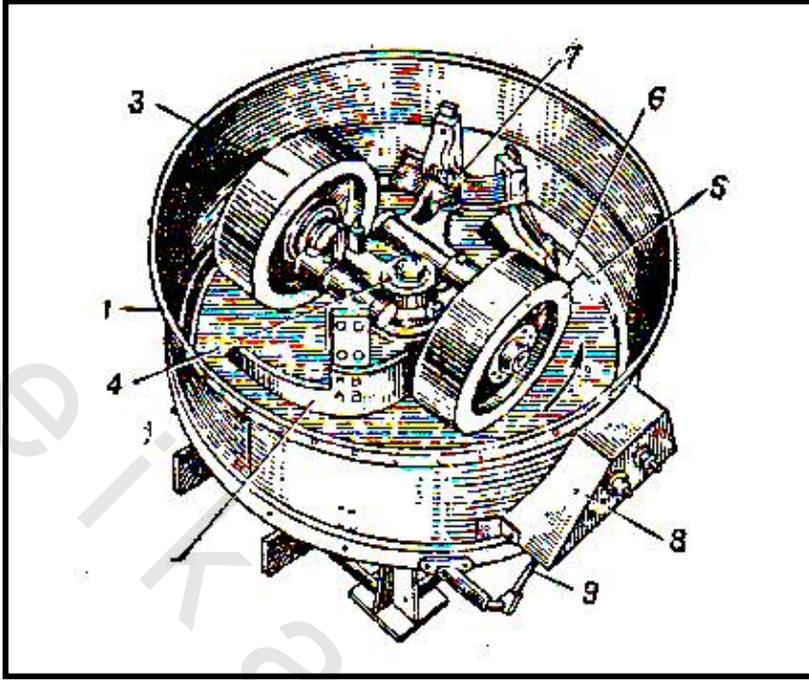


شكل رقم 93 ، خلاط الرمل

و بعد بقاء الرمل مدة ما يخلخل فى مخلخلات الرمل (شكل رقم 94) و يتكون مخلخل الرمل من عمود افقى 1 عليه انصبه مثبتة ، و يصب الرمل فى قمع الماكينة 2 باستمرار فيقع على الانصبه التى تلقيه على الجنازير 3 المعلقة تعليقا حرا فى الغطاء ، و تقوم الجنازير بخلخلة الرمل ثم يقع الرمل على الجهة الاخرى من الجنازير و يتجه الى فتحة الخروج ، و مخلخلات الرمل ذات انتاجية عالية (10 - 80 متر³/ ساعة) و تستعمل عادة فى المسابك الاوتوماتيكية للانتاج بالجملة ، و يخلخل الرمل عند تجهيز كميات محدودة من الرمل بتقليبه بالكوريك .

قسم تحضير الرمل :

بالمسابك الحديثة و هو عبارة عن مجموعة معقدة من التركيبات الميكانيكية التي تجهز خلائط المسبك و الدليك، و من الناقلات المستعملة لنقل مواد الخام و توصيل الخلائط الجاهزة الى اماكن استعمالها .

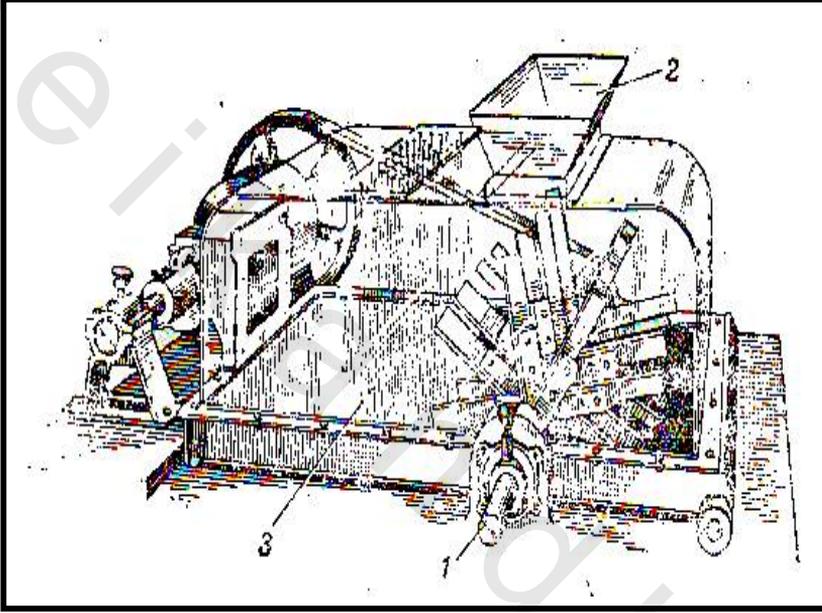


شكل رقم 94 ، ماخلل الرمل

3- مجموعة النموذج و صندوق الدليك :

لاعداد القالب اللزم لصب المعدن نحتاج الى نموذج يحاكي شكله الخارجى شكل المسبوكة المطلوبة، و تتكون التجاويف الداخلية للمسبوكة بوضع قلوب معينة (دلايك) فى القالب (الفورمة)، و تجهز هذه الدلايك فى صندوق الدليك من خليط مناسب، و يتوقف تركيب مجموعة النموذج و صندوق الدليك، التى تشمل النموذج و جميع

صناديق الدليك على شكل المسبوكة المطلوبة و كريقة تجهيز القالب،
و تجهز مجموعة النموذج و صندوق الدليك حسب رسم المسبوكة،
ويمكن ان تصنع النماذج و صناديق الدليك من قطعة واحدة او قطعتين
او اكثر قابلة للانفصال (شكل 95)، و يصنع النموذج قابلا
للانفصال حتى يمكن سحبه من القالب بسهولة، و بالمثل فكثيرا ما
يصنع صندوق الدليك قابلا للانفصال حتى يكون من السهل تجهيز
الدليك فيه و اخراجه منه دون تلف .

و بشكل (95) بينا مسبوكة جاهزة لجلبة 1 و النموذج 2
اللازم لها، و يختلف النموذج عن المسبوكة بكونه مصمما (وليس
مجوفا) كما ان به بروزات aa تسمى (بديل الدليك) تستعمل لتكوين
طبقات فى القالب ليتركز عليها الدليك عند وضعه بها .

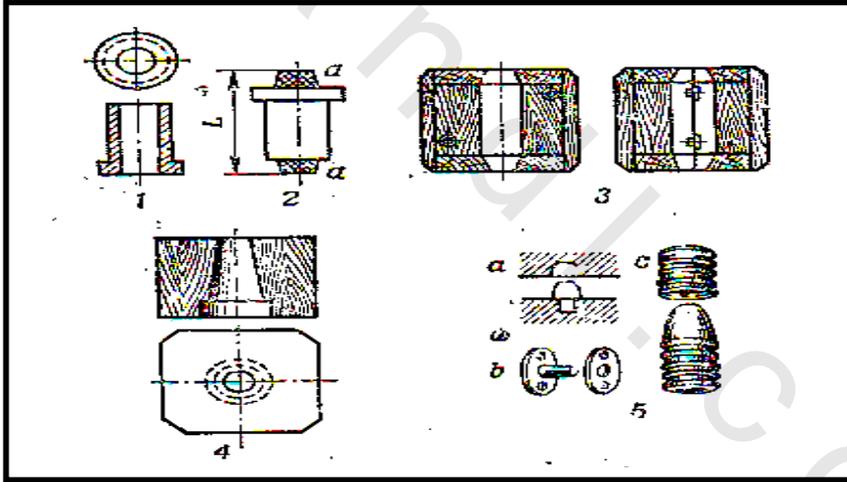

شكل رقم 95 ، مجموعة ختم النماذج :

- 1- الجلبة المسبوكة . 2- نموذج الجلبة . 3- صندوق دليك قابل للفك
- لدليك الجلبة . 4- صندوق دليك غير قابل للانفصال . 5- دسر خشبية و
- معدنية لوصول نصفى النموذج و صندوق الدليك .

و بشكل (95) مبين صندوق دليك 3 من نصفين للجلبة المبينة
. و بشكل (95) صندوق دليك 4 من قطعة الدليك مخروطى الشكل ،
و بشكل (95) دسر 5 خشبية و معدنية a,b,c لتوصيل اجزاء النموذج
و صناديق الدليك .

و تصنع جدران النموذج الرأسية مسلوقة قليلا لتسهيل اخراج
النموذج من القالب و تجعل السلبية فى النماذج الخشبية عادة فى الحدود
من 1 - 3 ° ، و تصنع النماذج المعدنية للختم بالماكينات بسلبية 0.5 -
1.0 % .

و لما كان المعدن المصبوب فى القالب ينكمش عند التجمد و
التبريد ، فان النموذج يجب ان يصنع بمقاسات اكبر قليلا من مقاسات
المسبوكة ، و يكون مقدار الانكماش الطولى للسبائك الصناعية فى
المتوسط : للزهر الرمادى 1 % ، وللصلب 2% ، و لسبائك النحاس و
الالومنيوم 1.0 - 1.5 % و كثيرا ما تستعمل سهولة القياس عند صناعة
النماذج (مسطرة انكماش) و بها يؤخذ بعين الاعتبار الانكماش
الطولى للسبائك الصناعية المعنية .

و يراعى عند صناعة النموذج اعطاء علاوة للتشغيل
الميكانيكى ، اى سمك طبقة المعدن التى تزال فى عملية التشغيل
الميكانيكى للمسبوكة على الآت الورش .

و تعطى عند الختم بالماكينات علاوة تشغيل اقل مما تعطى
عند الختم اليدوى نظرا لان السباكة فى هذه الحالة اكثر دقة ، و
تحدد المواصفات القياسية او الشروط الفنية معدلات علاوات التشغيل
المسبوكة .

و يستعمل الخشب لصناعة النماذج و صناديق الدليك فى الانتاج الفردى و بالمجموعات الصغيرة، و المعدن - عند الانتاج بالجملة، و يستعمل لتجهيز النماذج الخشبية خشب الصنوبر و الحور و القيقب و الزان و الزيزفون . و يجب ان يكون الخشب المستعمل لصناعة معدات الختم على شكل الواح و مجففا جيدا و الا يحتوى على اكثر من 10% رطوبة .

و لتجنب الاعوجاج تلتصق عدة طبقات من الخشب بالغراء ثم تربط تحت الضغط فى منجلة حتى تجف لتكون الخامة التى تستعمل لصناعة النماذج و صناديق الدليك، و بعد ذلك تشغل هذه الخامات يدويا او بالماكينات، و تراجع جميع مقاييس النموذج او الصندوق حسب رسم المسبوكة، و تسوى الخشونات و الحفر بمعجون يصنع من مسحوق الطباشير و زيت الزيتون او الغراء، ثم يدهن النموذج بطلاء زيت و يطلى بلاكيه قلوئى للحصول على سطح عامل ناعم و لمنع امتصاص الخشب للرطوبة من رمل السباكة و الدليك .


و تطفى نماذج المسبوكات الزهر عادة باللون الاحمر، و نماذج المسبوكات من سبائك النحاس باللون الاصفر، و المستعملة لسباكة الصلب باللون الازرق .

النماذج المعدنية :

تستعمل على نكاق واسع فى الانتاج المسبكى الحديدى (كما تستعمل عند الختم بالماكينات دون غيرها) و تمتاز هذه النماذج على النماذج الخشبية بكونها كثر دقة و اطول عمرا و ذات سطح انعم .

و تركيب النمادج المعدنية عادة على لوح معدنى، و تسمى اللوحة و اجزاء النمودج المركبة تركيبيا متينا (بلوحة النمودج) و بشكل (96) بينا طرق وضع اجزاء النمودج على اللوحة، و يمكن ان تكون لوحات النمادج : بجهة واحدة (شكل 97 - a,b) عندما تثبت اجزاء النمودج العلوية فقط او السفلية فقط على ناحية واحدة من اللوحة، او بجهتين (شكل 96 - c)، عندما تثبت اجزاء النمودج بالتماثل بالنسبة لسطح الانفصال على ناحيتى اللوحة ، او عكسية (شكل رقم 96 ، d)، عندما يثبت نصفا النمودج على ناحية واحدة من اللوحة بحيث يمكن ان يكملا بعضهما عند ارداتهما 180 °، كما يثبت على لوحة النمودج نماذج مانعات الخبث و قنوات التغذية و قواعد المصببات مما يخلص السباك من عمل كبير متعب لتجهيز اجزاء نظام الصب .

شكل رقم 96 ، لوح
الختم :
a,b) بجهة واحدة .
c) بجهتين .
d) قابلة للعكس .

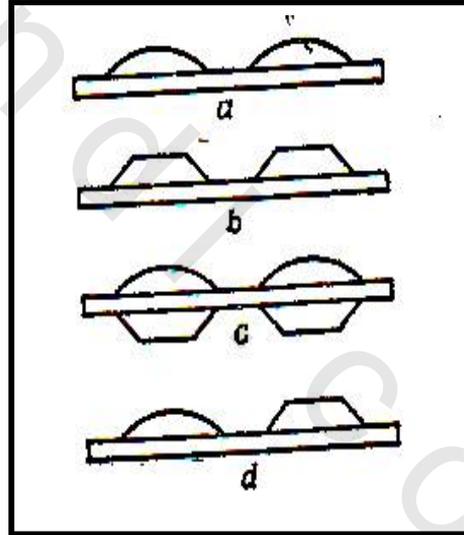


4- أدوات و معدات الختم :

يجب ان تكون عند السباك مجموعة من الادوات الخاصة للختم اليدوى (شكل 970)، فيستعمل الكوريك (شكل 97 - h) لنشر فى الريزق، و تستعمل لدك الرمل فى القوالب الرملية (شكل 97 - a-d) و يمكن ان تكون مدببة (سهمية الشكل) او مسطحة يدوية او بالهواء المضغوط (شكل 97 - n) و يدك بالرملية المدببة الرمل قرب حوائط الريزق و حول النموذج و فى الاماكن الضيقة من القالب، فى حين تدك بالرملية المسطحة الطبقة العلوية من الرمل بالقالب .

و تستعمل لعمل السطوح المستوية و لتشطيب القالب تراولات (شكل 97 - e) مختلفة الاشكال و المقاسات، و لتسوية القالب عند التجايف تستعمل ركنيات (شكل 97 - f) بالشكل المناسب، و تستعمل لتشطيب القالب بالاماكن الصعبة المنال و لازالة الرمل الزائد و لشق قنوات نظام الصب ملاعق (اسباتوليات) وسكاكين خاصة (شكل 97 - g) و لاجراج الرمل الواقع فى تجايف القالب تستعمل خطاطيف (شكل 97 - i) و تستعمل شوك ذات طرف مدبب او مقلووظ لاجراج النموذج من القالب و هى مبينة بشكل (97 - k)، و تستعمل المناخل اليدوية (شكل 97 - l) لنخل رمل الظهارة على النموذج و الفرشة من الياف الكتان او القنب (شكل 97 - m) تستعمل لترطيب اطراف تجويف القالب قبل اجراج النموذج لتجنب انهيار الرمل عند اجراج النموذج . و يجب ان تكون عند السباك شوك تنفيس مستقيمة و منحنية لعمل ثقوب لتسرب الغازات من القالب المدكوك، و مصباح بعاكس و كيس للعيار و فرشاة لتنظيف سطوح النموذج و ميزان مائى و مسطرة، و يتحدد استعمال هذه او تلك من الادوات المذكورة بطريقة

الختم و نوع الانتاج و المستوى الفنى بالمسبك، و لا يحتاج الامر فى المسابك الميكانيكية و عند الختم بالماكينات الى استعمال معظم الادوات المذكورة .

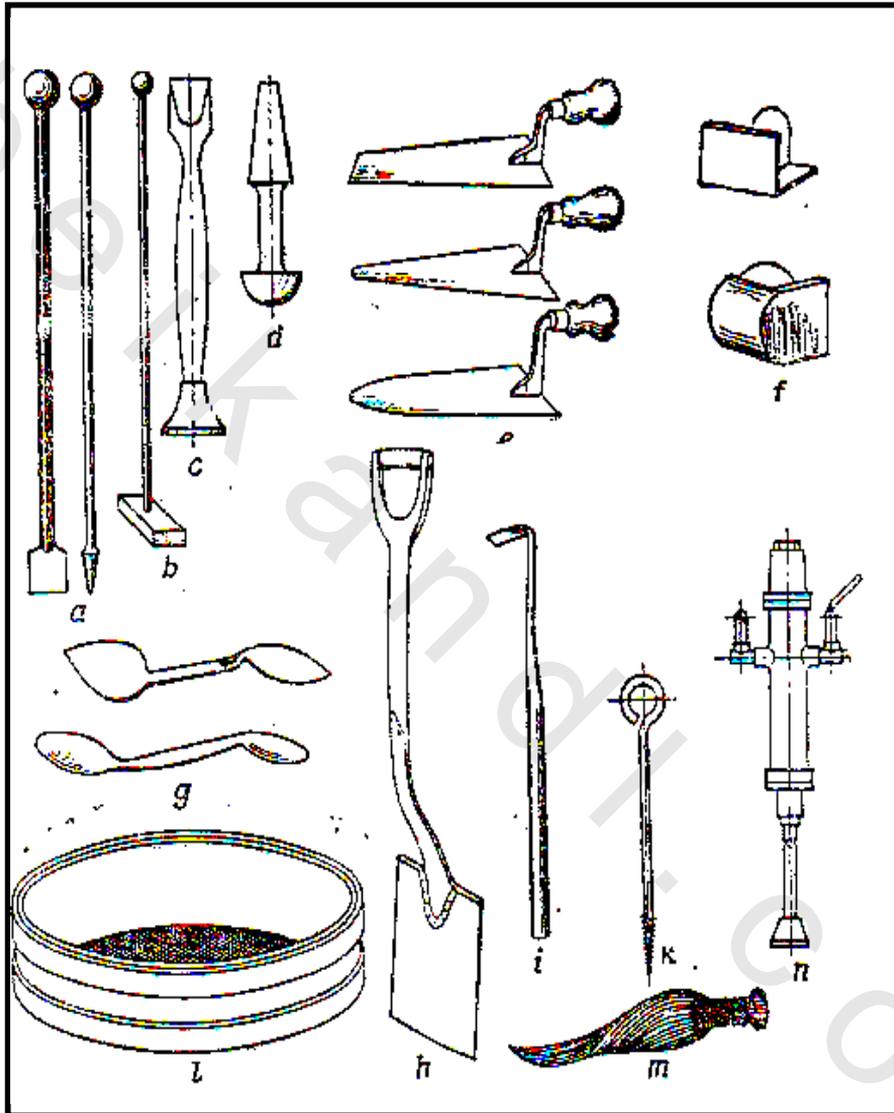


شكل رقم 97 ، أدوات الختم

الروازق :

تجهز القوالب من الرمل بدكه فى هياكل جسئة خاصة تسمى بالروازق (شكل 98)، و يمكن ان تصنع الروازق من الزهر، او الصلب او سبائك الالومنيوم .

و تصنع فى جدران الروازق الكبيرة المسبوكة ثقوب مستطيلة متبادلة كرقعة الشطرنج لتسهيل خروج الغازات من القالب و لتخفيف وزن الريزق .

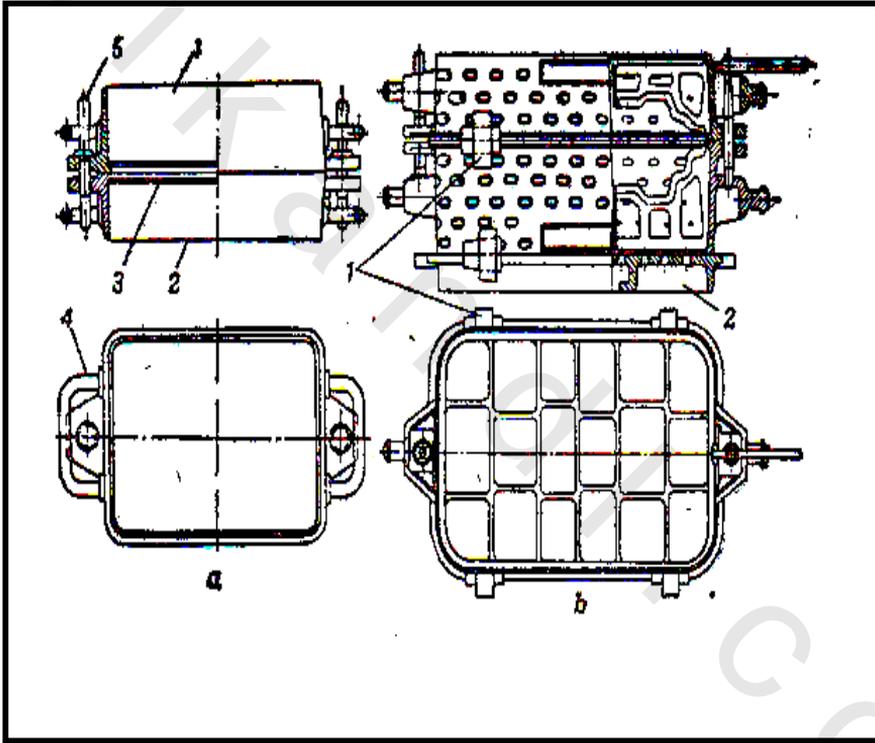

شكل رقم 98 ، الروازق :

- (a) يدوية من الزهر . (1) الريزق العلوى . (2) الريزق السفلى . (3) حرف لمنع سقوط الرمل . (4) أيدى . (5) مسامير التوصيل (التمرکز) .
- (b) مسبوكة من الصلب الختم بالماكينات . (1) اذن التوصيل . (2) لوحة السند



الباب السابع عشر
صوغ القوالب بالرمل (ختم النماذج)

obeykandi.com

1- أنواع الختم :

ينقسم صوغ القوالب (ختم النماذج) حسب حالة القالب الرملى الذى يصب فيه المعدن الى نوعين : الختم النىء و الختم الجاف .

كما ينقسم حسب طريقة تجهيز القوالب الرملية الى ختم يدوى و ختم بالماكينات . وتجهيز معظم قوالب السباكة من رمل مسبكى قليل العضوية (يحتوى على الرطوبة بنسبة 4.5 – 5.5 %، و على نسبة 8 – 10% من الطين)، ويصب المعدن السائل فى قوالب نيئة اى غير جافة، و تسمى هذه التكنولوجيا بالختم النىء و الصب (على النىء) .

و تجهز القوالب الكبيرة لسباكة الزهر و الصلب و كذلك للسباكة المعقدة للمعادن غير الحديدية من رمل مسبكى طينى او من الطين و تحفف، و تسمى هذه التكنولوجيا بالختم الجاف و الصب (الجاف) .


2- الختم اليدوى :

الختم فى الارض :

و هو احد انواع الختم اليدوى، و فى هذه الطريقة يجهز القالب فى سطح الارض مباشرة، و يسمى فى هذه الحالة بالفرش، و ذلك فى قسم الختم بالمسبك .

و بشكل (99) بينا ختم غطاء كرسى محور فى الارض، ويختم النموذج 1 فى الفرش فوق الطبقة من فحم الكوك 2، وينثر رمل الفصل على سطح الرمل المدكوك حول النموذج، ثم يوضع فوق النموذج ريزق 3 و تدق عند اركانه اربعة اوتاد 4 حتى يمكن، بعد رفع الريزق عند انتهاء الختم ان يوضع فى مكانه بالضبط عند تجميع القالب،

ويصنع فى الريزق نظام الصب (المصب 5 و قدح الصب 7 و قناة التغذية المتصلة به 6 و المصعد 8) و بعد تغيير النموذج ترش عليه خلال المنخل طبقة الرمل من الظهارة تضغط باليد للحصول على طبقة دقيقة للنموذج فى الرمل .

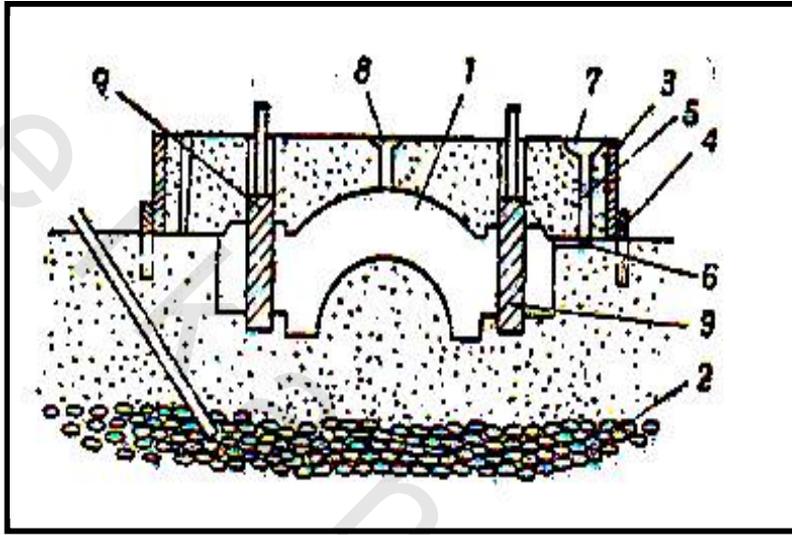

شكل رقم 99 ، الختم فى الارض

و يملأ باقى القالب برمل الحشو مع دكه بالرملية حتى الكثافة اللازمة . و يزال الرمل الزائد عن وجه الريزق بمستوى جوانبه ، و تثقب فى القوالب ثقوب بواسطة شوكة النفس لتحسين تهوية القالب (تنفيس الغازات) ، و بعد حفر اقداح للمصب و للمصعد 8 يسحب نموذجا المصب و المصعد الى اعلى ، ثم يرفع الريزق عن القالب و يقلب لتشطبيه - لاصلاح الانهيارات ، و يغير بمسحوق ناعم من الفحم الخشبي ، و تشق فى النصف الاسفل من القالب قناة (التغذية 6) من المصب الى النموذج ، ثم تبلل اطراف الرمل الملامسة للنموذج و ينزع


النموذج من القالب، و تصلح الكسور الناتجة عند اخراج النموذج، و بعد تغطية القالب بالغبار يوضع فيه الدليكين 9 يغطى بالريزق .

الختم فى الريزق :

و هو اكثر انواع الختم انتشارا و يمكن استعماله فى جميع حالات تجهيز القالب تقريبا، و اكثر الطرق شيوعا فى المصانع هى طريقة الختم فى ريزقين .

الختم فى ريزقين بنموذج من نصفين ودليك:

مثال ختم اسطوانة بفلانشتين (شكل 100 ، a) و بشكل (100 ، b) نموذج المسبوكة و هو نصفين m و n و موطنين (دليلين) للدليك x, x1 .

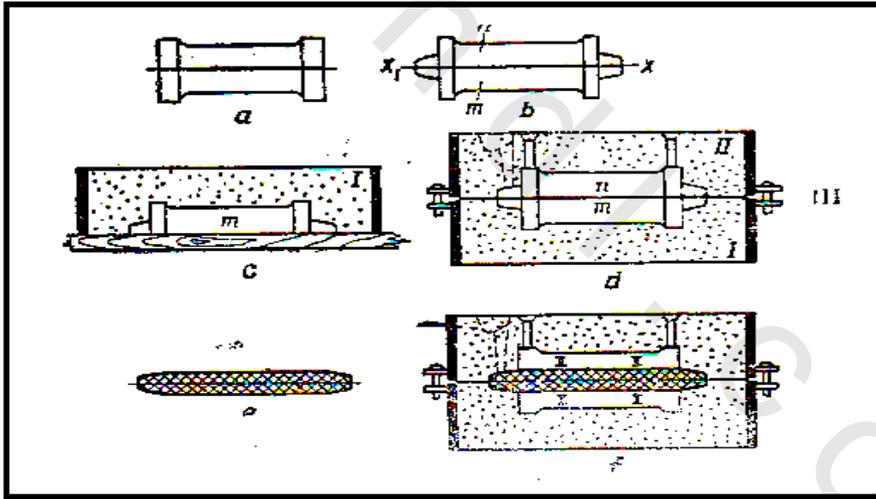

شكل رقم 100 ، ختم ماسورة بشفتين ريزقتين :

(a) المسبوكة (b) النموذج (c) الريزق السفلى مدكوكا . (d) ختم الريزق العلوى . (e) الدليك (f) القالب مجمعا .

1) يوضع النصف الاسفل من النموذج على لوحة الختم بمستوى الانفصال و يغطى الريزق السفلى I يجرى الختم بالترتيب التالى : يغطى النموذج بالحمرة ثم يغطى (ينخل عليه) برمل الظهارة ، يضغط عليه ثم يدك رمل الحشو ، ثم تثقب ثقوب النفس بواسطة شوكة النفس (شكل 100 ، c) ثم يرفع الريزق من على اللوحة و يدار 180 ° ثم يرش سطح القالب برمل الفصل .

2) بعد ذلك يوضع النصف الاعلى من النموذج n بحيث تستقر دسره فى ثقوب النصف الاسفل من النموذج m ، و يوضع الريزق العلوى II على الريزق السفلى I و يربط المسامير III ، ثم يوضع نموذج مانع الخبث و المصب على سطح الرمل فى الريزق السفلى و المصاعد على اعلى نقط بالنصف العلوى من النموذج و يجرى ذلك الريزق بالترتيب المذكور اعلاه ثم تحفر اقداح للمصب و المصاعد ، ثم تسحب الى اعلى نماذج الصب و المصاعد (شكل 100 ، d) .

3) يرفع الريزق العلوى II من على السفلى I و يدار 180 ° و يوضع على الارض بجوار الريزق السفلى ، ثم تشق بالريزق السفلى قناة التغذية من أثر مانع الخبث الى النموذج ، ويخرج نصف النموذج من الريزقين المدكوكين و كذلك يخرج نموذج مانع الخبث من الريزق العلوى ثم تصلح العيوب و تقوى الاماكن البارزة من القالب بالمسامير و يرش سطح القالب بمسحوق الفحم و ينعم .

4) و اخيرا يجمع القالب استعدادا للصب فيوضع فى الريزق السفلى الدليك على موطنيه (شكل 100 ، e) و يثبت فى مكانه بالمساند ثم يفلق الريزق السفلى بالريزق العلوى (شكل 100 ، f) و يصبح القالب جاهزا للصب ، و المساندة لازمة فقط فى حالة وجود خطر ان

انحناء الدليك اثناء الصب، و عند انتفاء هذا الخطر من المستحسن عدم وضع مساند .


الختم بنموذج من قطعة واحدة :

اذا كان بالنموذج غير القابل للانفصال (قطعة واحدة) سطح مستو و سلبية تمتد فى اتجاه البعد عن هذا المستوى، فان من السهل ختمه فى ريزقين، اما اذا لم يكن بالنموذج مثل هذا السطح المستوى الذى يمكن وضعه عليه على اللوحة، فانه لا يمكن ختمه بالطريقة المعتادة و يضطر الى ختمه بطريقة شق سطح منخفض للانفصال او بطريقة الريزق غير الفعلى .

3- الختم بالفورمة :

من المفضل عند انتاج المسبوكات المنفردة بشكل الاجسام الدورانية استعمال الختم بالفورمة .

و بشكل (101) يبين رسم تخطيطى للختم بالفورمة حيث يتكون من غطاء a و تثبت قاعدة 1 التى يوضع فيها المحور الرأسى 2 فى التربة، و تصنع حول المحور فرشاة صلبة بها ماسورة لتنفيس الغازات، ثم تنثر طبقة من رمل المسبك عليها و تدك و يركب على المحور الذراع 3 و الفورمة 4 المثبتة عليه لتكوين السطح العلوى للمسبوكة abcde عند الدوران و ذلك بكشط الرمل، و يحدد الارتفاع اللازم للفورمة عند العمل بواسطة حلقة الزنق 5 .

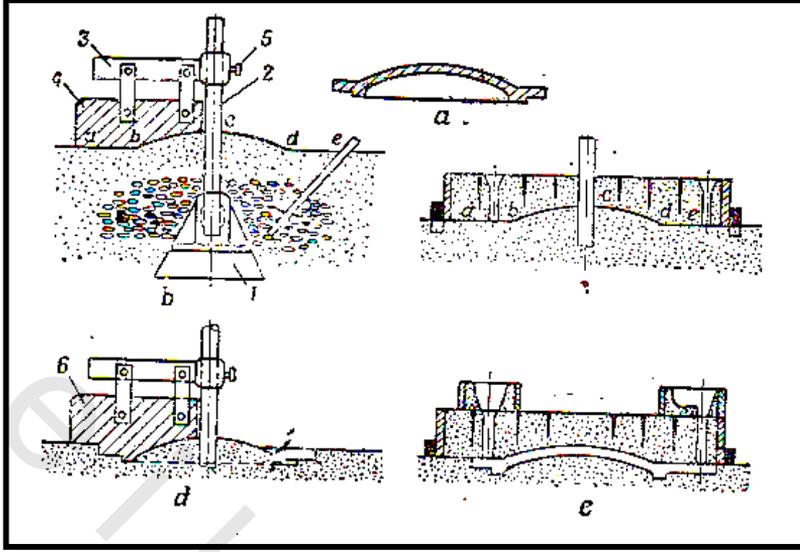

شكل رقم 101 ، ختم غطاء بالفورمة :

- (a)الغطاء . (b) السطح العلوى للقالب يكون بواسطة الفورمة الاولى 4. (c) الريزق عند صوغه . (d) السطح السفلى للقالب و يكون بالفورمة الثانية 6 . (e) القالب مجمعا .

و بعد تكوين السطح العلوى حسب المقطع abcde ينزع الذراع مع الفورمة الاولى 4 و يرش السطح برمل الفصل (و احيانا يغطى السطح بورق رقيق) ثم يوضع الريزق و يثبت مكانه بالاوتاد . و بعد وضع نماذج المصب و قناة التغذية و المصعد ، يدك الريزق بالطريقة المعتادة (شكل 101 ، c) ، و بعد ذلك يرفع الريزق بعد ان تسحب اولاً نماذج المصب و قناة التغذية و المصعد ، ثم تكشط طبقة من الرمل تساوى سمك جسم الغطاء باستعمال الفورمة الثانية 6 فيتكون السطح الاسفل من القالب (شكل 101 ، d) ، و اخيراً ترفع الفورمة و المحور و يسد الثقب الذى كونه المحور ثم تشق قنوات التغذية و يوضع الريزق فى مكانه (بواسطة

اللاتاد) و توضع اقداح فوق المصب و المصعد فيصبح القالب جاهزا للصب (شكل 101، e).

4- الختم بالماكينات :

الختم بالماكينات هو اهم طريقة للختم فى المسابك الحديثة للانتاج بالجملة او المجموعات، و يمتاز الختم بالماكينات بما يلى :

- 1) امكانية دك القالب و اخراج النموذج دون افساد القالب .
 - 2) تحسين ظروف عمل السباك الذى يتحرر من عدد من العمليات المساعدة - كوضع النموذج على اللوحة و شق قنوات التغذية واصلاح القالب و ما أشبه .
 - 3) الحصول على قوالب كثافتها اكثر تماثلا و مقاومتها اعلى .
 - 4) الحصول على مسبوكات باقل علاوة تشغيل ممكنة .
 - 5) تقليل العطب .
 - 6) امكان اتقان العمال بسرعة للعمل بالماكينات و تعودهم عليه، فى حين ان اتقان الختم اليدوى يتطلب خبرة عملية طويلة .
- و يجرى الختم بالماكينات باستعمال لوحات النماذج فقط و فى ريزقين .


انواع ماكينات الختم و طريقة عملها :

تنقسم ماكينات الختم حسب طريقة دك الرمل فى اليزق الى ثلاثة انواع : ماكينات الختم بالكبس، و ماكينات الختم بالهز، وقاذفات الرمل .

1) ماكينات الختم بالكبس :

و تتلخص طريقة عمل هذه الماكينات فى دك الرمل فى الريزق بكبسه بدلا من الدك، و يمكن اجراء الدك بالكبس من اعلى او من اسفل، و تنقسم ماكينات الختم بالكبس تبعا لذلك الى ماكينات كبس علوية و سفلية .

* طريقة الكبس العلوى : و هى مبينة بشكل (102 ، a)
فعلى منضدة الماكينة 1 تثبت لوحة النموذج 2 و يوضع الريزق 3 على اللوحة بواسطة الدسر و يوضع فوقه اطار الماء 4 . و يملا الريزق و الاطار العارضة 5 و القبقاب المثبت بها 6 و مقاييسه اقل قليلا من مقاييس اطار الماء 4 ، بعد ذلك ترتفع منضدة الماكينة بالريزق و الاطار الى اعلى، و لما كانت العارضة ثابتة فان القبقاب 6 يدخل فى اطار 4 عند ارتفاع الماكينة فيخرج منه الرمل و يضغظه فى الريزق و يجب ان يصل السطح السفلى للقبقاب فى هذه الحالة الى الطرف العلوى للريزق وان يحدث به التكثيف المطلوب للرمل .

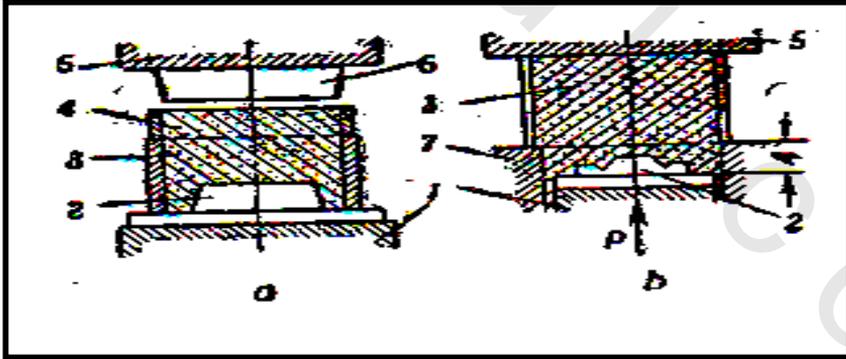

شكل رقم 102 ، رسم تخطيطى لماكينة الختم ذات الكبس العلوى a و الكبس السفلى b: 1- منضدة الماكينة. 2- النموذج على اللوحة .
3- الريزق. 4- اطار الماء. 5- عارضة. 6- قبقاب. 7- الاطار السفلى

و بشكل (102 ، b) بينا طريقة الكبس السفلى، و بها تتحرك المنضدة 1 داخل الاطار الثابت المحيط بها 7 مثل المكبس داخل الاسطوانة، و تكون لوحة النموذج بالنموذج 2 حتى بدء الكبس اسفل الطرف العلوى للاطار 7 الذى يوضع عليه الريزق 3 بحيث تتكون عند ملء الريزق حتى حافته برمل المسبك من صندوق الرمل طبقة من الرمل 4 فى الاطار تحت الريزق، كافية لتكثيف الرمل داخل الريزق فى حين يعمل الاطار 7 كاطار ملء .

و بعد تحريك العارضة 5 (دون قبقاب) حتى تضغط على الريزق ترفع المنضدة الى اعلى فتكبس الرمل من الاطار 7 داخل الريزق من اسفل - اى من ناحية النموذج . و يجب ان يكون مشوار المنضدة مساويا بالضبط لارتفاع الطبقة بحيث ينطبق السطح العلوى للوحة النموذج عند انتهاء الكبس على سطح انفصال الريزق تماما .

و يعطى الكبس السفلى نتائج افضل من الكبس العلوى من ناحية كثافة الرمل حول النموذج نظرا لان الكبس يجرى بواسطة النموذج ذاته فى حين ان تأثير الكبس يصل الى سطح النموذج بدرجة اضعف فى حالة الكبس العلوى و تستعمل ماكينات الكبس لدك الروازق غير العالية .


(2) ماكينات الختم بالهز :

و تستعمل لدك الرمل فى الروازق العالية و بشكل (103) بينا طريقة دك الرمل بالهز تثبت على منضدة ماكينة الهز لوحة النموذج و تغطى بالريزق، الذى يملأ من صندوق الرمل، ثم ترفع منضدة ماكينة الهز ومعها الريزق المملوء بالرمل الى ارتفاع بسيط تحت تأثير الهواء المضغوط (حتى 6 ص. ج) ثم تترك لتقع مصطدمة بمسند صلب، و

عند اصطدام المنضدة يمتص الرمل طاقة الحركة و يتكثف فى الريزق و يتم الحصول على درجة التكثيف المطلوبة للرمل فى الريزق بعدد من الصدمات .

و تتراوح مسافة رفع منضدة الهز فى الماكينات الحديثة بين 30 – 100 مم، و يتراوح عدد صدمات المنضدة بين 10 – 300 صدمة فى الدقيقة . و يحصل نتيجة للهز على تكثيف غير متساو للرمل فى الريزق، و تحصل طبقة الرمل الموجودة حول النموذج على اكبر تكثيف لان قوة القصور الذاتى لكل كتلة الرمل الموجودة فوق هذه الطبقة تؤثر عليها عند الصدمات .

و كلما ابتعدنا عن النموذج كلما نقصت درجة تكثيف الرمل بحيث تظل الطبقة العليا من الرمل غير مدكوكة، و يبين الرسم البيانى (شكل 103 على اليمين من اعلى) توزيع التكثيف d بطول ارتفاع الريزق عند الهز، و من هذا البيانى نرى ان $db < dh$.

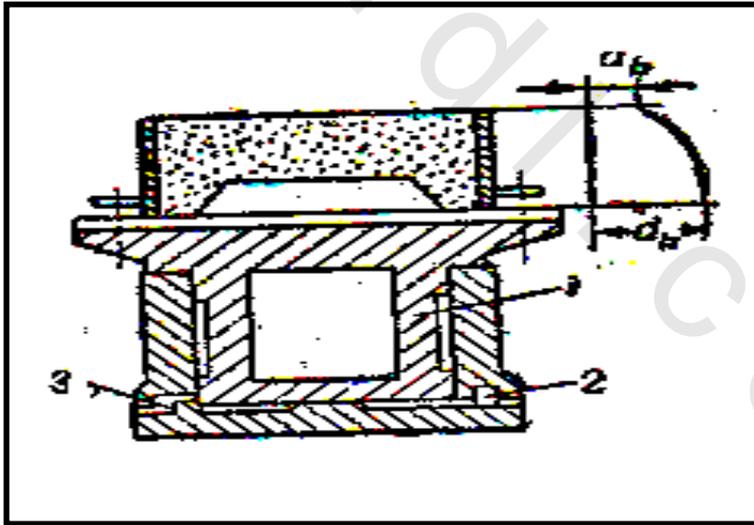

شكل رقم 103 ، رسم تخطيطى لتكثيف و عمل ماكينة الختم بالهز :
1- منضدة الماكينة . 2- مدخل الهواء المضغوط . 3- مخرج الهواء .


و فى العادة يستعمل الكبس لذك الطبقات العيا من الرمل فى الروازق الصغيرة و المتوسطة - و الذك اليدوى بالقرص و الرملية اليدوية او الهوائية للروازق الكبيرة، كما يستعمل الهزمع وضع ثقل على شكل زهرة على الرمل من اعلى .

3- قاذفات الرمل :

تستعمل فى المسابك التى تنتج مسبوكات كبيرة على نطاق اسع ماكينات الختم القاذفة للرمل، و تستعمل لملى الروازق بالرمل و تكثيفه بها . و بشكل (104) قاذفة رمل ثابتة (الطراز 293 للمكتب المركزى لتصميم معدات المسابك) و تثبت الماكينة على كرسى زهر 1 يمكن ان يدور حوله فى المستوى الاقوى ذراع كبير 2، و يمكن ان يدور حول طرف الذراع الكبير ذراع صغير 3 فى المستوى الاقوى كذلك و على طرف هذا الذراع الرأس القاذفة 4 .

و الرأس القاذفة للماكينة (طريقة عمل هذه الرأس مبينة تخطيطيا بشك 104 الرسم السفلى) - عبارة عن غطاء 5 بداخله مجرفة 6 بقادوس تدور بسرعة (1400 - 1600 لفة / دقيقة) حول محور افقى، و ينتقل الرمل دون انقطاع بواسطة ناقل شريطى 8 خلال فتحة 7 فى طرف الغطاء، فيحمله القادوس و يلقى به خلال فتحة الخروج 9 على شكل كتل منفصلة C بسرعة كبيرة الى اسفل فى الريزق . و عند سقوط الرمل يتكثف و لتخديم كل مساحة الريزق تثبت رأس القاذفة بحيث يمكن ان يحركها السباك يدويا (بواسطة مقبض D) فى مستوى افقى فوق الريزق . و ينقل الشريط 10 الرمل من القمع A الى الناقل الشريطى 8 خلال القمع B و يحرك المحرك الكهربائى بشفة 12 الرأس القاذفة و الناقل الشريطى للذراع الصغير .

و تختلف قاذفات الرمل النقالى عن الثابتة بكونها مركبة على عربة بمحرك، تتحرك بواسطتها على قضبان بطول الورشة فى وسطها، و يمكن ان تقوم بدك الروازق الموضوعة على جانبي القضبان .

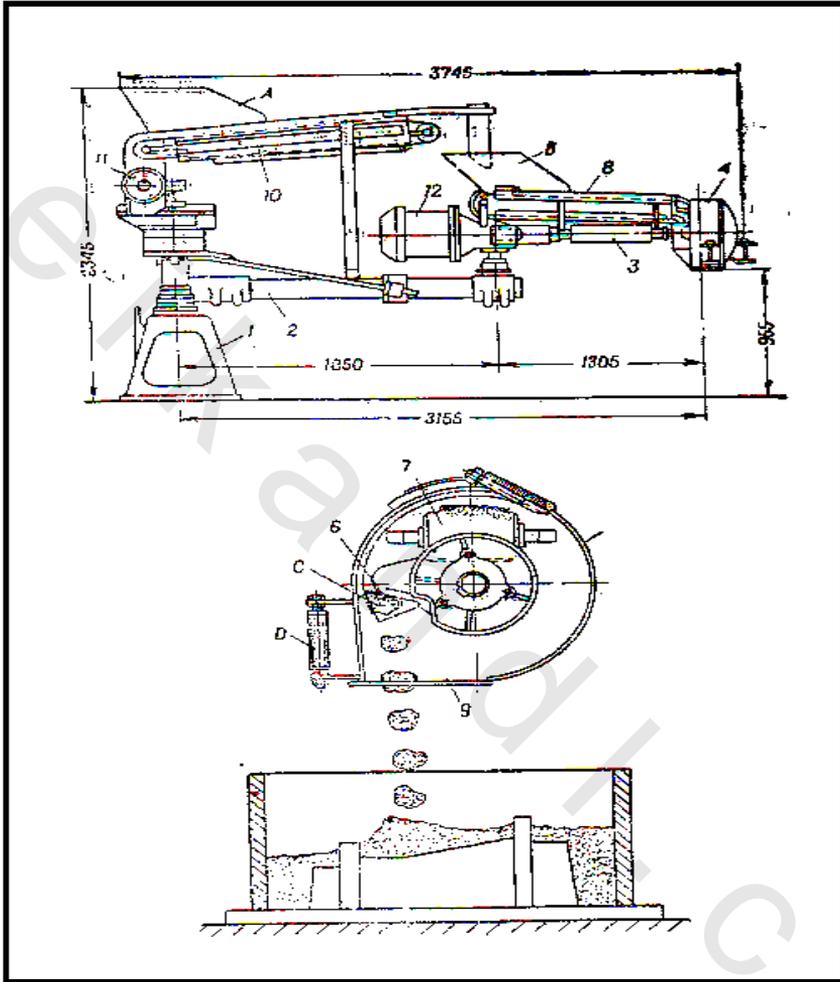

شكل رقم 104 ، قاذفة الرمل الثابتة 293 :

- 1- كرسى. 2- الذراع الكبير. 3- الذراع الصغير. 4- الرأس القاذفة. 5- غطاء الرأس. 6- مجرفة. 7- فتحة بالغطاء. 8- الناقل الصغير. 9- فتحة الخروج بالرأس. 10- الناقل الشريطى للذراع الكبير. 11- المحرك الكهربائى الناقل. 12- محرك كهربائى بشفة.

5- صناعة الداليك :

تستعمل الدلاليك لتكوين الفراغات اللازمة بالمسبوكات . و عند صب المعدن فى القالب يحاط الداليك من جميع الجهات بالمعدن المصهور (باستثناء دليلى الداليك) و يتعرض الداليك لانفعال الانثناء تحت تأثير وزنه الذاتى و الاكثر من ذلك تحت تأثير ضغط المعدن المصهور عليه ، من هذا نستنتج ان مادة الداليك (خليط الداليك) يجب ان يكون اكثر متانة و انفاذية للغازات من مادة القالب . و تجهيز الدلاليك اما يدويا او بالماكينات :


تجهيز الدلاليك يدويا فى صناديق الدلاليك :

تستعمل لتجهيز الدلاليك المستطيلة ، ذات المقطع الدائرى او البيضاوى او المستطيل صناديق (شكل 105 ، a) تتكون من نصفين وتوصل بواسطة الدسر و تربط معا بواسطة قامطة 2 . و يضع الصندوق المجمع على لوحة او على لوح خشب و يدك فيه من أعلى رمل الداليك ، ثم تنزع القامطة و يبعد نصفا الصندوق عن الداليك بدقهما برفق بمطرقة . وعند تجهيز الدلاليك ذات الشكل الاكثر تعقيدا (شكل 105 ، b) يدك الرمل على حدة فى كل من نصفى الصندوق و بعد تجفيف نصفى الداليك يلصق هذان النصفان بواسطة طين صلصالى فى حالة تقرب من الحالة السائلة او بمحلول الدكسترين و الدقيق فى الماء الساخن و المعد حتى ثخانة النشا (نشا اللصق) . و لتحسين التهوية فى القالب تثقب الدلاليك المستطيلة الشكل بابر او بوضع قضبان حديدية عند دك صناديق الداليك و عند ازالة هذه القضبان تبقى فى الداليك قنوات تهوية و لصنع مثل هذه القنوات فى الدلاليك ذات الشكل المنحنى حيث لا يمكن ثقب قنوات نافذة ، توضع فتائل من الشمع او من مواد اخرى

صناعة الدلايك باستعمال فورمة :

تستعمل لصناعة الدلايك الكبيرة بشكل اجسام دورانية ماكينة عبارة عن قاعدتين من الزهر (شكل 106)، فتركب على المحور المعدنى المستدير ماسورة 1 بها عدد من الثقوب، ثم يوضع المحور بطرفيه فى تجويفى القاعدتين و يدار بواسطة اليد . و لتحسين انفاذية الدليك للغازات و تداعيه يلف حبل مجدول 2 حول الماسورة 1 ثم يبلى الحبل بالماء و يحاط بطبقة من طين التشكيل، بعد ذلك تثبت بطول الدليك فورمة خشبية 3 تقوم بوظيفة القاطع . ثم تدار الماسورة عن طريق اليد فتقطع الفورمة الطين الزائد و يأخذ الدليك الشكل المطلوب .

و تستعمل فى الورش الحديثة لسباكة المعادن لتجهيز الدلايك استعمالا واسعا الماكينات الكابسة و ماكينات الرج (الهز) و ماكينات قذف الرمل (قاذفات الرمل) التى تشبه لحد كبير ماكينات الختم . و يتسع فى صناعة الجملة و الانتاج فى مجموعات، استخدام ماكينات نافخة للرمل لصناعة الدليك و تقوم هذه الماكينات بملء صناديق الدليك بالرمل (نفخ الرمل) .

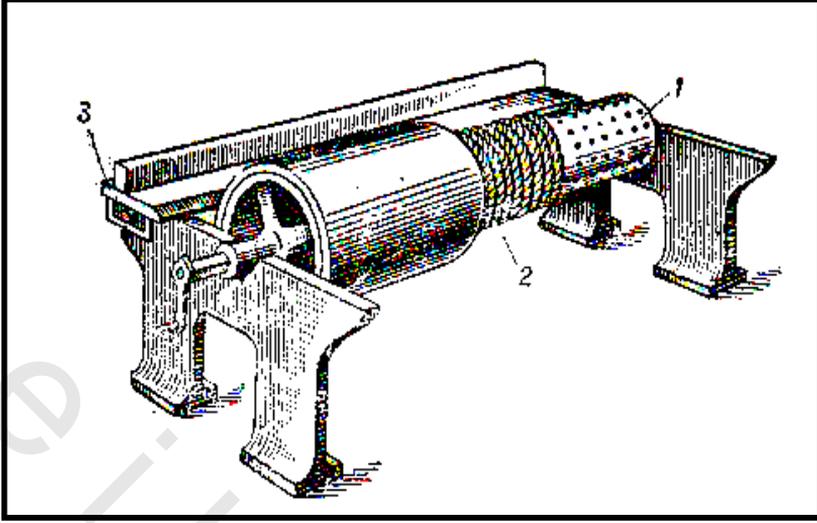

شكل رقم 106 ، تجهيز الدليك بخرطه على المخرطة باستعمال فورمة :
1- ماسورة . 2- حيل من القش . 3- الفورمة .

6- تجفيف القوالب و الدلايك :

تصنع قوالب السباكة اللازمة لصب المسبوكات السمكية الجدران و الثقيلة و المعقدة الشكل و الكثيفة من رمل ختم دهنى او من الطين، و لرفع متانة القوالب و انفاذية الغازات بها و لتقليل تكون البخار بها عند صب المعدن تجفف هذه القوالب، و ان كانت عملية التجفيف تعقد عملية الانتاج و ترفع من تكاليف المسبوكات .

عند صب المعدن تحاط الدلايك فى القالب بالمعدن السائل الموجود فى درجات حرارة عالية لذا يجب ان تكون الدلايك عالية المقاومة و منفذة للغازات و لهذا فان الدلايك عادة تجفف هى الاخرى، و يمكن استعمال الدلايك الاماكن النيئة التى تتطلب ذلك .

و تجفف القوالب الرملية المعتادة و الدلائيك المصنوعة من الطين مع اضافات عضوية فى افران التجفيف عند درجات حرارة لا تزيد عن 300 – 350 ° م .


و تجفف القوالب و الدلائيك المصنوعة من الطين عند درجة حرارة 400 – 450° و يجرى تجفيف الدلائيك الزيتية و الدلائيك المصنوعة من رماد الخشب عند درجة 200 – 250 ° ، كما تجفف الدلائيك المصنوعة من بواقى التقطير الكيروكحولية و صمغ البنجر عند درجة 150 – 180 ° .

فرن التجفيف دورى العمل:

و يستعمل فى الانتاج المسبكى لتجفيف القوالب التى يمكن نقلها و تنتشر انتشارا واسعا فى المسابك افران التجفيف الغرفية ذات العربات المنزقة و توضع القوالب و الدلائيك على العربات التى تنزلق على قضبان الى غرفة الفرن خلال باب فى الجدار الطرفى للفرن و افران هذا النوع قد تكون نافذة او مسدودة .

و تستعمل لتجفيف الدلائيك الصغيرة على نطاق واسع دواليب التجفيف و هى عبارة عن غرفة مستمرة التسخين (شكل 107) ، و تتحرك على العارضتين 1 عربة 2 يثبت بها اطار معلق ذى تركيبه لقطر الارفف و سحبها من الدولاب، و يقرب العامل الاطار الى واجهة دولاب التجفيف و يعشق الخطاطيف 4 بالبروز الموجود بالجدار الامامى لاي رف و ذلك بادارة اليد 3 ثم يسحب الرف من الدولاب و عليه الدلائيك الجافة و ذلك بتحريك العربة فى اتجاهه . و ينزلق الجزء الخلفى من الرف على عجلتين صغيرتين 6 بداخل الدولاب يغلق الجدار الخلفى 7 للرف فى وضعه الجديد بعد سحب الدولاب فيمتنع بذلك تسرب الغاز

منه، و يركب فوق الارفف المتحركة غطاء لسحب الغازات المتكونة عند تجفيف الدلائيك. وتستعمل لتسخين دواليب التجفيف جميع انواع الوقود - الصلب و السائل و الغازى .

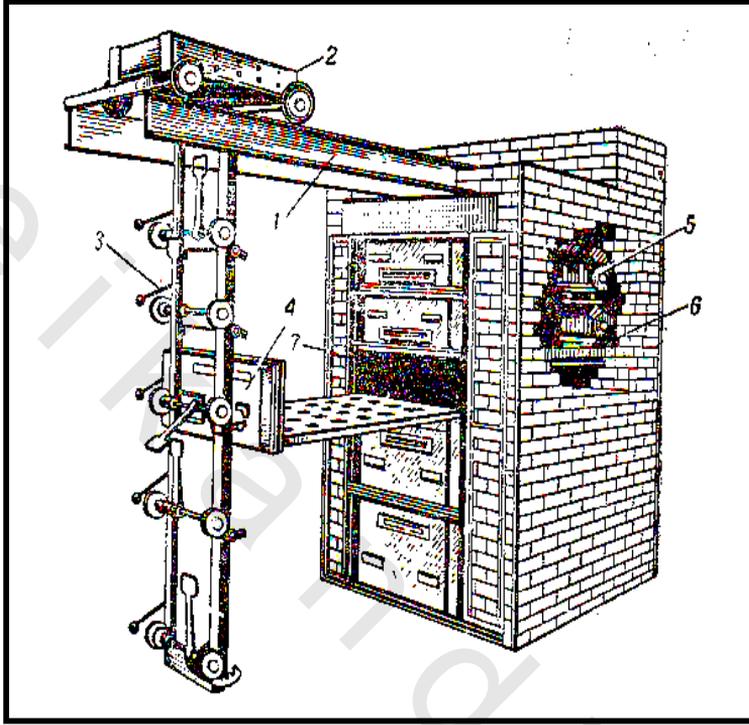


شكل رقم 107، فرن تجفيف دورى العمل بالتسخين المستمر ذو ارفف متحركة: 1- عوارض. 2- عربة باطار. 3- يد. 4- خطاطيف. 5- عجلات. 6- زوايا. 7- الجدار الخلفى.

و تستعمل بالاضافة الى افران التجفيف المتقطعة العمل بمسابك المصانع الميكانيكية الكبرى افران تجفيف متواصلة العمل ذات نظام لنقل الدلائيك و تكون هذه الافران رأسية او افقية . و قد بدء فى الاتحاد السوفييتى لأول مرة فى العالم تجفيف الدلائيك بالتيار العالى التردد، و تستغرق عملية التجفيف فى هذه الحالة بضعة دقائق .

7- نظام الصب :

من اهم عناصر الحصول على مسبوكة سليمة الملاء الصحيح لقالب السباكة بالمعدن السائل بحيث يضمن ابعاد ما قد يقع فيه من خبث او قذارة، و ملء القالب بالمعدن دون انقطاع و تغذية المسبوكة اثناء انكماشها . و يسمى نظام القنوات التى يصب بها المعدن خلالها فى القالب عادة بنظام الصب . و يتكون نظام الصب من العناصر الاتية (شكل 108 ، a,b) : قدح الصب 1 و المصب 2 و مانع الخبث 3 و قنوات التغذية 4 .

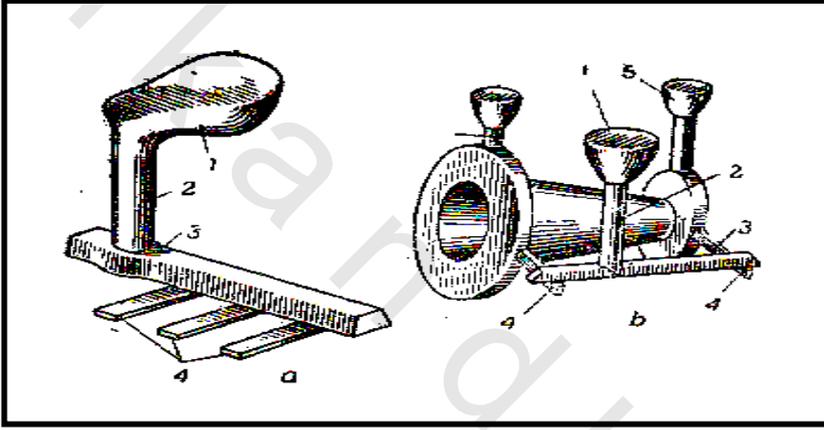

شكل رقم 108 ، نظام الصب :

a- تركيب نظام الصب المعتاد . b- وضع المصب و المصاعد على المسبوكة .

قدم الصب 1 :

عبارة عن خزان يصب فيه المعدن من بودقة الصب فيوجهه الى المصب و يضمن تغذية غير منقطعة للقالب بالمعدن، و يجفف قدح الصب الجيد التصميم من صدمة تيار المعدن بالقالب و يمنع الخبث الذى يطفو على سطح المعدن لخفة وزنه من الوقوع فى المصب و فى تجويف القالب .

المصب 2:

عبارة عن قناة رأسية على شكل مخروط ناقص مسلوب الى اسفل بسلبية قدرها 2 - 4 %.

مانع الخبث 3:

عبارة عن قناة افقية مقطوعها على شكل شبه منحرف تشكل بالريزق العلوى عند مستوى الانفصال و تستعمل لمنع الخبث و توزيع المعدن على قنوات التغذية .

قنوات التغذية 4:

هى اخر جزء من اجزاء نظام الصب يسير فيه المعدن و يتصل مباشرة بتجويف القالب . و يتوقف عدد قنوات التغذية و وضعها على شكل المسبوكات المصبوبة، و توضع قنوات التغذية عند الختم بالريزق السفلى عند سطح الانفصال، و تصنع باعلى القالب مصاعد 5 (شكل 108 ، b) عبارة عن قنوات رأسية تتسع الى اعلى على شكل قمع والغرض من المصاعد هو اخراج الهواء و الغازات من القالب فى لحظة صب المعدن، و اخراج الاحتواءات غيرالمعدنية التى قد تقع فى المعدن بعد مروره على مانع الخبث و لملاحظة سير عملية ملء القالب، ولا تصنع للمسبوكات الصغيرة مصاعد عادة، اما المسبوكات كبيرة فتكون ذات عدة مصاعد . و عند صناعة المسبوكات من المعادن الكبيرة الانكماش كالصلب، تكون فائدة المصاعد هى تغذية القالب بالمعدن السائل فى لحظة تجمدها و بذلك تمنع تكون فجوات الانكماش فى الاماكن التى تتجمد اخيرا .

الباب الثامن عشر
الحصول على المسبوكات

obeykandi.com

1- سبائك و مواد السباكة :

الخواص المطلوبة فى السباكة :

يجب ان تكون السبائك المعدنية المستعملة لانتاج المسبوكات ذات خواص تكنولوجية معينة، و ان تعطى مسبوكات ذات خواص ميكانيكية معينة، و اهم الصفات التى تميز بها السبائك : السيولة ومقدار الانكماش عند التجمد و التبريد و الميل للانغزال .

1) السيولة :

و هى قدرة المعدن على ملء قالب السباكة جيدا، و لا تتوقف سيولة المعدن على تركيبه الكيمائى فحسب، ولكنها تتوقف كذلك على درجة حرارة الصب و الزهر اكثر سيولة من الصلب، و تزداد سيولة الزهر بزيادة نسبة الفوسفور به (ولا تزيد عن 0.25 - 0.30 %) وتنخفض بزيادة نسبة الكبريت (ولا تزيد عن 0.1 %) و تزداد سيولة السبيكة عند ارتفاع درجة حرارتها .

2) الانكماش :

و هو خاصية انكماش المقاييس الطولية و الحجمية للمعادن والسبائك عند تجمدها و تبريدها، و يعبر عن الانكماش الطولى (او الحجمى) بالنسبة المئوية من كولى (او حجم) المسبوكة الباردة، فاذا كان l_1 - طول النموذج، l_2 - طول المسبوكة الناتجة فان النقص فى الطولى $\Delta l = l_1 - l_2$ والانكماش الطولى يساوى $100\% \frac{l_1 - l_2}{l_1}$ ، و اذا كان v_1 - حجم النموذج، v_2 - حجم المسبوكة فان النقص فى حجم المسبوكة $\Delta v = v_1 - v_2$ و الانكماش الحجمى يساوى $100\% \frac{v_1 - v_2}{v_1}$.

و يؤدي انكماش المعادن و السبائك الى تكون فجوات و مسام فى المسبوكات، و اكثر الوسائل استعمالا لقاومة تكون الفجوات هى وضع مصاعد فى الاماكن التى يحتمل ظهور فجوات انكماش بها فى المسبوكة .

و قد اثبت الاكاديمى بوتشفار العلاقة بين طبيعة تبلور السبيكة (من منحى التسابك) و قسافة الانكماش، اذ يؤدي طول فترة التبلور فى السبائك الى انتشار المسامية داخل الدرنديتية و بين الدرنديتية، و لا يمكن تجنب هذه المسامية بوضع المصاعد، فى حين ان نقص فترة التبلور يساعد على تجمع فجوات الانكماش التى يمكن اخراجها من المسبوكة فى اماكن المصاعد .

(3) الانعزال :

فى السبائك، و قد تكلمنا عنه فيما سبق، و يتوقف كذلك الى حد كبير على طبيعة السبيكة و تكنولوجيا السباكة، و كلما زاد المدى بين درجتى حرارة التبلور كلما زادت خطورة حدوث الانعزال .

مواد الشحنة المستعملة للحصول على الزهر و الشحن :

تسمى المواد التى تشحن بها افران الصهر بمواد الشحنة، وتتكون مواد الشحنة عند الصهر فى الافران الكهربائية او اللهبية من المعدن و الفلक्स و يضاف اليهما الوقود عند الصهر فى افران الدست .

(1) الشحنة المعدنية :

يستعمل عند تجميع الشحنة لسباكة الزهر حديد التماسيح (زهر الفرن العالى) حسب المواصفات القياسية للاتحاد السوفيتى، و السبائك الحديدية و الزهر السبائكى الطبيعى و مخلفات انتاج المسبك (نظام الصب و المسبوكات غيرالصالحة) و خردة الزهر و الصلب

والرايش على شكل قوالب صغيرة . وتتكون الشحنة عادة من 25 - 40% من حديد التماسيح، و 40 - 60 % من خرده الماكينات و مخلفات انتاج المسابك، و نحو 15 % من خرده الصلب و من السبائك الحديدية بنسبة تحدد بالحساب .

(2) الوقود :

افضل انواع الوقود لصهر الزهر فى فرن الدست هو فحم الكوك ولا يحتوى على مكونات متطايرة و يعطى لها مركزا و درجة حرارة عالية و يشكل استهلاك الكوك فى فرن الدست 12 - 15 % من وزن الزهر المصهور . ويمكن استبدال الكوك جزئيا بالانثراسيت و يستعمل الفحم الحجرى و البترول و الغاز عند صهر المعادن فى الافران اللهبية .

(3) الفلكس (المادة المساعدة) :

و لزيادة سيولة الخبث المتكون عند صهر الزهر من رماد الوقود و اكاسيد المعادن و الرمل و بطانة الفرن توضع فى فرن الدست كمية من الفلكس على شكل حجر جبرى و دولوميت و سبار صهر و اباتيت و خبث افران مارتن، و بما ان الوزن النوعى للخبث السائل اقل منه للمعدن، فان الخبث يطفو على سطح المعدن و يخرج من فتحة الخبث و شكل استهلاك الفلكس (حجر الجير) من 25 - 40 % من استهلاك الكوك .

(4) حساب الشحنة المعدنية لسباكة الزهر :

يجرى حساب المواد المعدنية الداخلة فى الشحنة حسب تركيبها الكيمايى المطلوب عند الصهر فى فرن الدست او الافران اللهبية . و قد اوردنا بجدول (17) مقدار احتراق العناصر .

احتراق العناصر عند صهر الزهر
فى فرن دست و الافران اللهبية

جدول 17

النسبة المئوية لاحتراق العنصر ، %		العنصر الكيميائى	النسبة المئوية لاحتراق العنصر ، %		العنصر الكيميائى
بفرن اللمب	بفرن دست		بفرن اللمب	بفرن دست	
0	0	الفوسفور	30 - 10	-	الكربون
0	0	النكل	50 - 25	15 - 10	السليكون
-	30 - 20	الكروم	60 - 30	20 - 15	المنجنيز
0	الى 5	المولبدنيوم	50 - 25	50 - 40	الكبريت

2- افران الصهر :


فرن الدست :

يصهر فى افران الدست - و هى الاختراع الرائع لمعدنى القرن الثامن عشر - نحو 80 - 90 % من الزهر المصهور فى المسابك، و فرن دست بسيط التركيب، سهل الاستعمال، اقتصادى فى استهلاك الوقود، ذو انتاجية عالية، ويمكن استعماله فى نظام الانتاج المستمر او المرحلى فى المسبك . و فرن الدست كما هو موضح بشكل (109 ، a) عبارة عن قصبه 1 مبطنة بالطوب الشاموت و مبينة داخل غلاف حديدى، وتعتمد القصبه من اسفل على قاعدة ترتكز على الاعمدة 2 . و تغلق فتحة القصبه من اسفل بالابواب ذات المفاصل التى تثبت فى مكانها بمسند، و عليها يدك قعر الدست 3 من رمل مسبك قليل العضوية، و بأعلى القصبه باب الشحن الجانبى 4 و يجرى خلاله شحن الوقود و الشحنة المعجنية و الفلكس فى الفرن . و تشحن هذه المواد على شكل طبقات متوالية فى الفرن، و تسمى المنصة المقامة بارتفاع عتبة

باب الشحن بمنصة الشحن . و يغطى قعر الفرن 3 المرتكز على المسند
13 بطبقة فحم الكوك تسمى بالطبقة العاطلة 5 و يجب ان يكون
سطحها العلوى اعلى بـ 700 – 800 مم عن مستوى فتحات الهواء (التويير) 6،
التي يدخل منها الى الفرن بواسطة مروحة، الهواء اللازم
لاحتراق الكوك و تكون الطبقة العاطلة قاعدة للطبقات الاخرى
العامة، وتظل فى مكانها طول فترة الصهر و الجزء الاعلى من الطبقة
العاطلة (الموجودة فوق فتحات الهواء) حيث يجرى احتراق الكوك وتتولد
درجة حرارة عالية، هو منطقة انصهار الزهر . و تتساق قطرات الزهر
المنصهرة هنا بين كتل الكوك فى الطبقة العاطلة الى القعر، و من
هناك يصب الزهر من آن لآخر عند تجمعه خلال فتحة الزهر الى القناة
7 و منها فى البودقة و ينساب الخبث الطافى على سطح الزهر خلال
فتحة الخبث فى قناة قصيرة خاصة 8 . و يمتلىء فراغ فرن الدست من
مستوى الطبقة العاطلة الى مستوى باب الشحن بطبقات المعدن 9 المتبادلة
مع طبقات الوقود العامة 10 و الهدف من الطبقات العامة من الوقود هو
تعويض استهلاك الطبقة العاطلة عند احتراقها لحفظ مستوى السطح
العلوى للطبقة العاطلة و وضع منطقة الانصهار على ارتفاع ثابت طول مدة
الصهر . وبأعلى كل طبقة من طبقات الوقود العاملة تشحن طبقة من
الفلكس (الحجر الجير) 11 . و تتصاعد نواتج الاحتراق الى اعلى فى
القصة فتشحن الشحنة الهابطة و تمر الى الماسورة 12 .


و فرن الدست هو فرن متواصل العمل، يمكن ان يعمل دون
توقف 15 – 20 ساعة، و تنصهر فى فرن الدست 5 – 8 طبقات من
المعدن فى الساعة، و يجب شحن نفس العدد من الطبقت ثانية (اى
بمعدل طبقة واحدة كل 8 – 12 دقيقة تقريبا)، و يوجد عادة فى افران

الدست الحديدية صقان او ثلاثة من فتحات الهواء توضع بحيث تكون متبادلة فيما بينها على شكل لوحة الشطرنج . و يتراوح عدد فتحات الهواء فى الصف الواحد من 4 - 8 حسب حجم الفرن، و يدخل الهواء المضغوط بواسطة مروحة بقميص الهواء باتجاه المماس لتضمن توزيعا متساويا للهواء على الفتحات .

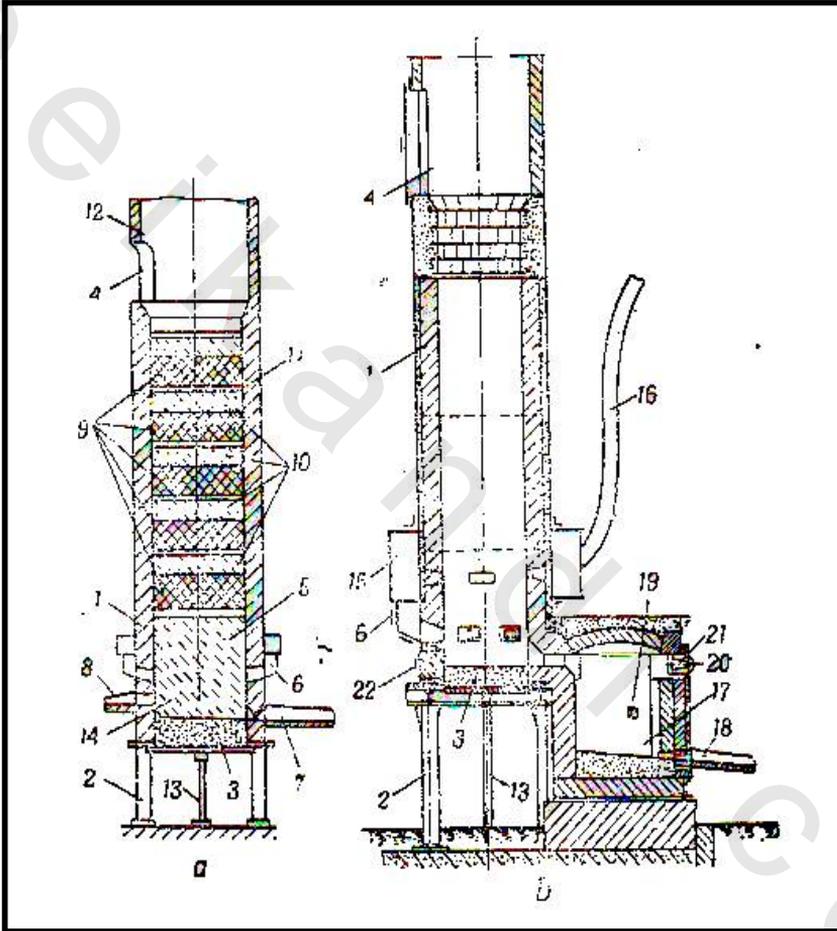

شكل رقم 109 ، رسم تخطيطى لفرن الدست :
 -a بدون مجمع المعدن السائل . -b بمجمع المعدن .

و بشكل (109 ، a) رسم تخطيطية لفرن الدست دون مجمع للمعدن السائل ، ويتجمع الزهر السائل فى الكور 14 مباشرة ومنه يصب من آن لآخر بواسطة قناة الصب فى البودقة وكثيرا ما يزود فرن الدست بمجمع للمعدن السائل 17 (شكل 109 ، b) و ينساب فيه المعدن السائل دون انقطاع من قعر الفرن ، و المجمع 17 عبارة عن وعاء اسطوانى الشكل مبطن بالطوب الشاموت و قعره من الرمل المدكوك . و يوجد فى المجمع ثقب لصب المعدن المصهور و قناة صب 18 و ثقب 19 لاجراج الخبث و قناة للخبث ، و يجرى تعهد تجميع خلال الباب 20 و به شباك للمراقبة 21 ، و يستعمل باب التشغيل 22 لتعهد قعر الفرن واشعاله . و الغرض من المجمع هو تجميع كمية كافية من المعدن السائل للحصول على مسبوكات كبيرة باستعمال فرن صغير ، و يكون تركيب الزهر عند وجود المجمع اكثر تساويا ، كما ان تجميع الزهر بعيدا عن الطبقة العاطلة يجعل الزهر اقل تشبعا بالكربون و الكبريت . و فى المسابك التى يجرى فيها لصب القوالب على ناقل ، ينساب المعدن باستمرار من فرن الدست الى مجمع يدور على محاور بواسطة تركيب خاصة . و مثل هذا التركيب للمجمع يجعل من الممكن الاستغناء عن سد ثقب الصب بعد كل صبة .

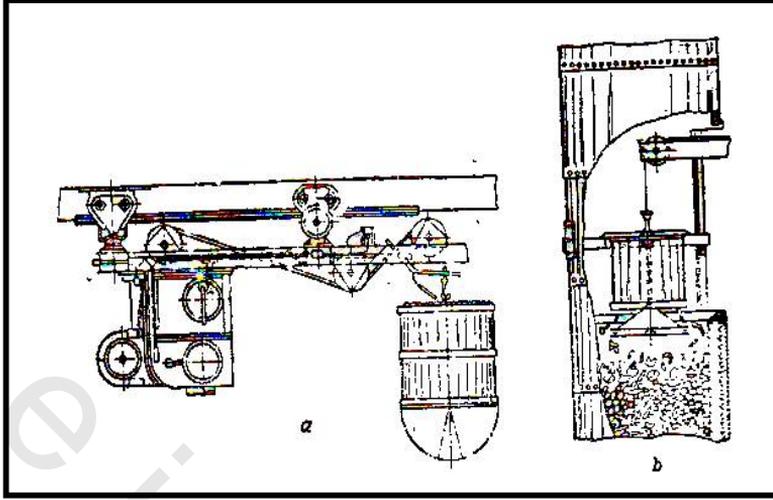

شكل رقم 110 ، شحن فرن الدست :

a - عربة بقعر قلاب . b - عربة بقعر مخروطى قابل للانزلاق .

و ينتهى فرن الدست بمدخنة تزود فوهتها بمظلة او بمطفاىء للشرار لاطفاء الشرار و لمنع الشرار و الغبار المتطاير من الخروج من المدخنة مع الدخان و يجرى شحن افران الدست الكبيرة بواسطة اوناش شحن خاصة تستعمل لرفع المواد الى منصة الشحن و لشحنها فى الفرن (شكل 110) .

الابعاد الرئيسية لفرن الدست :

لما كانت قصبه فرن الدست من القعر حتى باب الشحن اسطوانية فان اهم بعد للفرن هو القطر الداخلى للقصبه ، و تتراوح الانتاجية النوعية لفرن الدست ، اى انتاجية المعدن المصهور لكل متر مربع من مقطعه ، حسب البيانات المستقاة من الصناعة من 7 الى 8 طن / ساعة . و يتراوح القطر الداخلى لافران الدست عمليا من 700 - 2000 مم ، و تتراوح انتاجيتها من 3 - 25 طن / الساعة .

وتؤخذ نسبة المساحة الكلية لفتحات الهواء الى مساحة مقطع الفرن حسب ابعاد الفرن، فتكون للافران الصغيرة - 1 : 4، و للمتوسطة - 1 : 5، وللكبيرة - 1 : 6

و يتراوح ارتفاع الحرف السفلى للصف الاسفل من فتحات الهواء عن القعر فى افران الدست الحديثة ذات المجمع من 250 - 300 مم و فى الافران التى لا يوجد بها مجمع من 500 - 600 مم . و يحدد الارتفاع النافع لفرن الدست ع، اى المسافة من الحرف العلوى للصف الاعلى من فتحات الهواء حتى عتبة باب الشحن عمليا حسب قطر الفرن، و تؤخذ النسبة ع : ق فى الحدود التالية :

للافران الصغيرة من 1 : 3.7 الى 1 : 5، و للمتوسط من 1 : 3 الى 1 : 4.5، وللكبيرة من 1 : 2.5 الى 1 : 3.5 .

ويصل حجم الهواء الذى يدخل فرن الدست من 100 - 130 متر³/ دقيقة لكل متر² من مساحة مقطع الفرن . و يحسب ضغط الهواء فى القميص من المعادلة :

$$P = 64 \sqrt{q_0 F}$$

حيث P : ضغط الهاء بال مم، F : مساحة مقطع الفرن بال متر،

q_0 : الحجم النوعى للهواء المضغوط بال متر³/ دقيقة لكل متر من مقطع الفرن .

و يتراوح ضغط الهواء عمليا من 400 مم . ماء لافران الدست الصغيرة الى 1000 - 1100 مم . ماء لافران الدست الكبيرة .

عملية صهر الزهر فى فرن الدست :

بعد الاصلاح الدورى للفرن و تبطينه و دك القعر يجفف الفرن
باشعال الخشب على القعر، و بعد ذلك تشحن طبقة عاظمة من الوقود و
تشعل، و بعد اشتعال الطبقة العاظمة تشحن فوقها طبقة من المعدن ثم
طبقة عاملة من الكوك و يرش فوقها الفلكس، ثم تشحن طبقات من
المعدن و الكوك و الفلكس ثانية و هكذا .

3- صب المسبوكات :

يصب المعدن المصهور فى افران الدست فى بواقق ومنها يصب
فى القوالب .

و بواقق الصب ذات اشكال و ساعات مختلفة حسب حجم
المسبوكة المطلوبة، و بشكل (111) بينا اشكال البواقق :


a - ملعقة يدوية سعتها تصل الى 20 كجم (و وزنها يصل الى
12 كجم) و يستكيع عامل واحد بمساعدة هذه البودقة نقل المعدن،
من فرن الصهر الى القوالب .

b,c - بواقق يدوية على شوكات حاملة و سعتها تتراوح من 50
الى 80 كجم و احد اطراف هذه الحوامل على شوكة بواسطتها يوجه
السباك تيار المعدن فى قده الصب، و الطرف الثانى للحامل دون شوكة
و يقوم بحمله عامل مساعد و يحمل البواقق ذات الحوامل الشوكية
عاملان او اكثر (شكل 111 ، b,c) .

اما البواقق الاكبر من ذلك فتحمل بواسطة الاوناش او على
قضبان مفردة (شكل 111 ، d)، و تستعمل لصب الصلب فى القوالب
بواقق كتلك المستعملة لصب الصلب، اى انها ذات ثقب فى القاع يغلق
بتركيبة خاصة .

طريقة صب المعدن :

يجب ملء القوالب بتيار مستمر من المعدن اذ تتكون طبقة من الاكاسيد على سطح الجزء المصبوب من المعدن فى القالب ويصب معدن اضافى بعد ذلك يتكون بينهما فى القالب سطح التحام ، ويصب المعدن فى القالب الى ان يظهر بالمصاعد ، وتشغل الغازات المتصاعدة من القالب اثناء الصب حتى لا يتسمم جو المسبك .

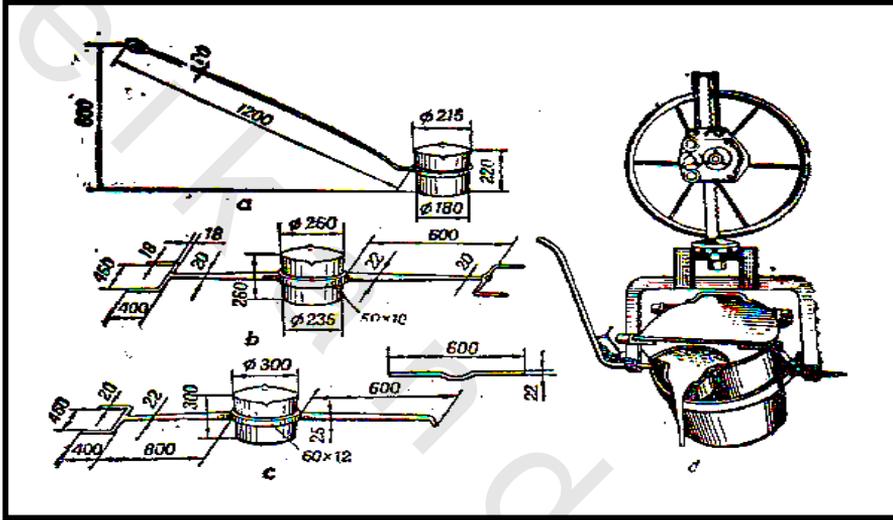


شكل رقم 111 ، بوادق الصب :

a,b,c - بوادق يدوية . d - بوادق بتركيبات للرف و انزال و غطاء واق .

4- اخراج المسبوكات و تنظيفها :

بعد تجمد المسبوكات تماما و تبريدها بدرجة كافية تخرج من القوالب ثم تخرج الدلائيك من داخل المسبوكات، و يتم اخراج الدلائيك و المسبوكات فى المسابك الحديثة ميكانيكيا ، و تستعمل لذلك معدات خاصة . و بشكل (112) شبكة لاجراج المسبوكات

تعمل بضغط الهواء و يوضع الريزق على الاطار 2 لشبكة الاهتزاز، وبواسطة البدال 5 تشغل الهزازات 3 . و يسقط الرمل المهزوز خلال الشبكة 1 فى حين تبقى المسبوكة و الريزق الفارغ على الشبكة، ويدخل الهواء المضغوط خلال الماسورة 4 . اما فى المسابك الصغيرة فيجرى اخراج المسبوكات يدويا او باستعمال هزازات تعمل بضغط الهواء و تثبت الى الروازق التى تعلق على عارضة، و تخرج الدلائيك اما باستعمال هزازات او بواسطة تيار من الماء فى غرفة هيدروليكية .

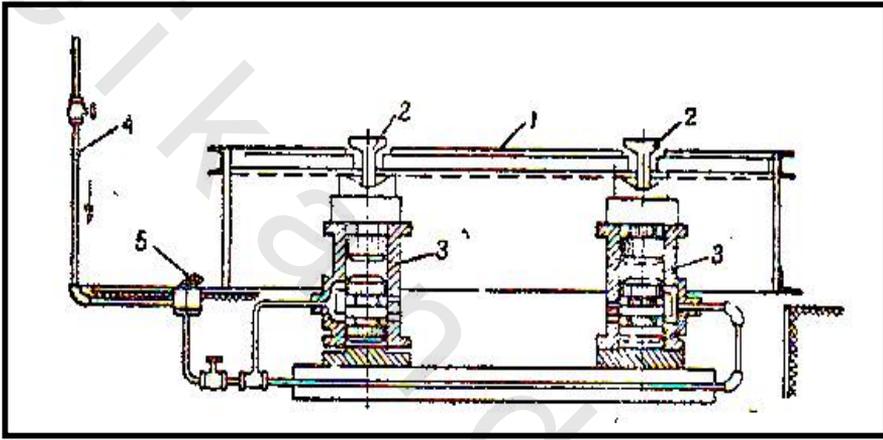

شكل رقم 112 ، شكل تخطيطى لشبكة تكسير رمل القالب و الدليك

ازالة المصبات :

تزال المصبات و المصاعد من المسبوكات الزهر عادة بضربات من المطرقة عند اخراج المسبوكات من الريزق . و تزال المصاعد ذات المقطع الكبير بالمسبوكات الزهر و اجزاء نظام الصب بالمسبوكات الصلب و من المعادن غير الحديدية باستعمال المناشير القرصية او


الشريطية، و يستعمل القطع بالغاز لازالة المصببات من المسبوكات الصلب .

تنظيف المسبوكات :

الغرض من تنظيف المسبوكات هو تخليص سطحها من الرمل الملتصق و المحترق بها و تنظيفها من الزوائد المتكونة عند سطح الانفصال و عند ادلة الدلايك و من الخشونة المتبقية فى اماكن اتصال عناصر نظام الصب . و يجرى التنظيف الميكانيكى للمسبوكات فى البراميل الدوارة او فى ماكينات التنظيف بالرمل .

و تحمل المسبوكات المراد تنظيفها فى البرميل الفارغ حتى 3/4 حجمه و تلقى به كذلك زهرات مسننة حجمها من 20 – 65 مم او قطع صغيرة من الصلب بمقدار 30 – 35 % من وزن المسبوكات .

شكل رقم 113 ،
مائدة دوارة لتنظيف
المسبوكات بالرمل

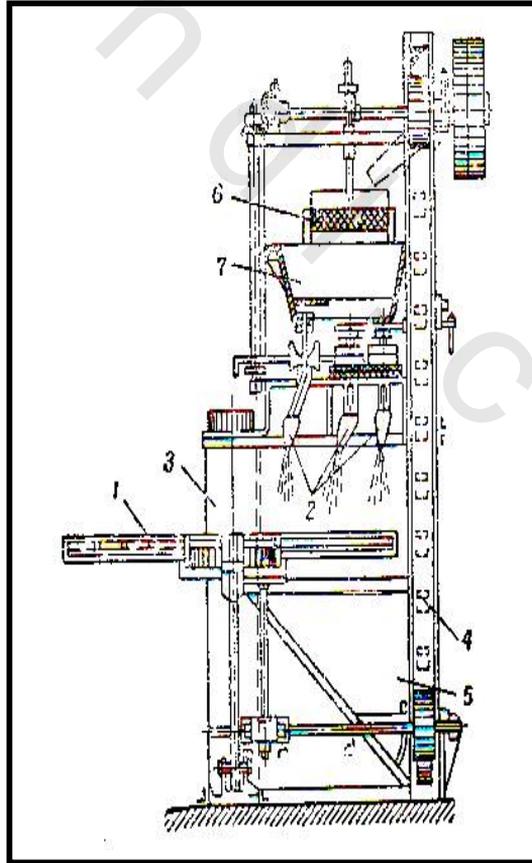

و عند ادارة البرميل تحتك المسبوكات بعضها ببعض و تحتك الزهرات المسننة بسطح المسبوكات كما انها تدخل فى تجاوبها مساعدة بذلك على تنظيف سطوحها الداخلية، و بشكل (114) رسم تخطيطى لتركيبة المائدة الدوارة لتنظيف بالرمل و تقدم المسبوكات الموضوعة على المائدة الشبكية 1 الى الفونيات 2 التى تقوم بالتنظيف داخل غرفة، و عند تنظيف احد جانبي المسبوكات تقلب ثم تغذى تحت الفونيات بادارة المائدة، و هكذا فان نصف المائدة و ما عليه من مسبوكات يكون داخل الغرفة و يفصل بواسطة فاصل من المطاط 3 حتى لا ينتشر الرمل و الغبار خارج الغرفة، و ينظف الرمل المقذوف من الفونيات المسبوكة ثم يسقط خلال ثقب المائدة فى المجمع 5 و منه يرفع بواسطة رافعة قادوسية 4 يمر خلال المنخل 6 الى صندوق الصرف 7.

و تعمل ماكينات التنظيف بالكسر بطريقة مشابهة، و بها يتم تنظيف المسبوكات بواسطة تيار من كسر الزهر او الصلب قطرها 0.8 - 1.5 مم ، و لتنظيف المسبوكات الكبيرة تستعمل الماكينات الهيدروليكية للتنظيف بالرمل، و تجرى ازالة الزوائد و الخشونات بعد التنظيف على ماكينات الصنفرة المختلفة الانواع .

5- عيوب المسبوكات و اسبابها :

تعتبر المسبوكات المحتوية على عيوب غير مسموح بوجودها فنيا غير صالحة، و سنبين هنا الانواع الرئيسية لعطب المسبوكات و اسباب حدوثها بمختلف انواع السباكة بوجه عام .

الزوائد :

و تحدث بالمسبوكات عند سطح انفصال القالب و عند ادلة الدليك نتيجة لوجود خلوص بين نصفى الريزق .

اعوجاج المسبوكات :

و يحدث نتيجة لعدم تساوى سمك جدرانها لذا يجب تحسين التصميم و استعمال مبردات للاجزاء السميكة للمسبوكة .

الفصوص :

و هى نقط المعدن غير الملتحمة تماما مع المسبوكة ، و هى النقط التى صبت فى القالب اولاً ، و تتجمد هذه الفصوص فى المسبوكات الزهر على شكل زهر ابيض صلد يجعل من الصعب تشغيل المسبوكة بالقطع .

الالتحام :

و هو على شكل انخفاض اخدودى ينتج بسبب عدم التحام اتام بين تيارات المعدن الداخلة من جهات مختلفة و يرجع حدوث الالتحام الى عدم سيولة المعدن بالدرجة الكافية او عدم توجيه المعدن توجيهها صحيحا و بالذات لانقطاع تيار المعدن عند ملء القالب .

نقص المعدن :

بجزء من المسبوكة ، و يلاحظ عند عدم سيولة المعدن بالدرجة الكافية ، و عند تجمع غازات تمنع ملء القالب بالمعدن ، و يحدث كذلك عند تسرب المعدن خلال الثغرة المتكونة عند سطح الانفصال نتيجة لسوء ربط نصفى الريزق .

الفقاعات الغازية :

وهى فقاعات من الهواء او الغازات التى تتكون فى القالب وتبقى بالمسبوكة على شكل فراغات صغيرة موزعة بأجزائها المختلفة، و اسباب ظهور الفقاعات الغازية بالمسبوكة هى عدم انفاذية القالب للغازات بدرجة كافية (شدة الدك مع تهوية رديئة) و رداءة انواع رمل القالب و الدليك و سوء تهوية الدلائيك، و رطوبة الدلائيك عند وضعها فى القالب، و صب معدن لم يتخلص بعد جيدا من الغازات، يجب تجنب المستويات الافقية الكبيرة بالمسبوكات و الاستغناء عنها حيث يمكن ذلك باستعمال مستويات مائلة .

فجوات التجمد :

و هى الفراغات التى تتكون نتيجة لعدم كفاية المعدن المغذى للمسبوكة فى اماكن تجمع المعدن، و كثيرا ما ترى فجوات التجمد بالمسبوكات على شكل عدد كبير من الفقائيع الصغيرة تسبب انسحاقية المسبوكة و مساميتها .

و الاسباب التى تنجم عنها فجوات التجمد و الانسحاقية هى :
التصميم الغير صحيح للمسبوكة و لاوضاع المصببات و المصاعد ، و ملء القالب بمعدن اسخن من اللازم، و الخطأ فى تركيب المعدن مما ينتج عنه انكماش زائد .

و يجب ان يكون الانتقال من الاجزاء السميكة الى الاجزاء الرقيقة بالمسبوكة تدريجيا حتى يعوض ذلك فرق درجات الحرارة فى عملية تجمد المعدن، و تصبح مشكلة فجوات التجمد ذات اهمية بالغة بالنسبة للمسبوكات من السبائك العالية الانكماش (كالزهر الطريق و المسبوكات المصنوعة من الصلب) .

فصوص الخبث :

و هى احتواءات من الخبث بجسم المسبوكة تقع فى القالب من بودقة الصب، و اسباب حدوث هذا العيب : سوء تنظيف المعدن من الخبث فى البودقة، الخطأ فى الصب، سوء تصميم نظام الصب .

اصلاح عيوب المسبوكات :

يمكن اصلاح نقص المعدن بالمسبوكات الكبيرة بملء المكان الناقص بالمعدن باللحام او بصب المعدن السائل عليه .

ويمكن اصلاح العيوب بالاجزاء التى تحمل ميكانيكيا بنجاح استعمال اللحام بالغاز او بالقوس الكهربائى، و تكنولوجيا هذه العمليات موضحة فى جزء (لحام المعادن)، ويمكن ان تستعمل لسد الشقوق الصغيرة و الفجوات غير العميقة بالمسبوكات المعدنية باستخدام اجهزة خاصة، و تستعمل للمعدنة اسلاك من الصلب الطرى و النحاس الصفر و الزنك، و ينظف سطح المسبوكات قبل المعدنة بعناية بجهاز تنظيف المسبوكات بالرمل او بالكسر .

و فى الختام يجب ان نذكر ان عطب المسبوكات كثيرا جدا ما ينتج عن سوء تصميمها، الذى وضع بدون اعتبار الخصائص التكنولوجية لعملية انتاجها، و يجب عند تصميم المسبوكات اعتبار خواص المعدن المسبكية و مقاسات المسبوكة و تصميم قالب السباكة و عملية صب المعدن بالقالب و كذلك طرق التشغيل الميكانيكى للمسبوكة .

obeykandi.com



الباب التاسع عشر

سباكة الصلب

وسبائك المعادن غير الحديدية

obeykandi.com

1- سباكة الصلب :

تستعمل سباكة الصلب الواجهة فى الصناعة الميكانيكية الحديثة على نطاق واسع لمختلف اجزاء الماكينات التى يتراوح وزنها من 10 جم الى 200 طن، و لا تقل الخواص الميكانيكية للمسبوكات المصنوعة من الصلب دون عيوب مسبكية عن مثيلتها للاجزاء المطروقة، وقد ازدادت اهمية سباكة الصلب الواجهة فى الصناعة الميكانيكية للاتحاد السوفىيتى فى الاعوام الاخيرة وزيادة كبيرة فى الناحيتين الكمية و النوعية .

و يستعمل لسباكة الواجهة الصلب الكربونى و السبائكى، وللحصول على مسبوكات من الصلب ذات بنية فيرريتية - بيرليتية يستعمل صلب كربونى يحتوى على $0.15 - 0.45\% C$ ، $0.2 - 0.5\% Si$ ، $0.5 - 1.0\% Mn$ ، وحتى $0.6\% P$ ، وحتى $0.6\% S$.


و يستعمل الصلب المنخفض السبيكة على نطاق عندما يطالب الحصول على خواص ميكانيكية عالية للاجزاء، و يستعمل الصلب العالى السبيكة عندما يكون المطلوب ان تكون المسبوكات ذات خواص طبيعية - كيميائية خاصة (مثل الصلب $\Gamma 13$) .

شروط الحصول على مسبوكات سليمة من الصلب :

يصل انكماش الصلب الكربونى فى المتوسط الى نحو 2% ، اى انه ضعف انكماش الزهر الرمادى، اما الانكماش المسبكى للصلب المحتوى على نسبة كبيرة من المنجنيز $\Gamma 13$ فيصل الى $2.6 - 3.0\%$. و الصلب الاقل سيولة من الزهر كما انه يتطلب درجة حرارة اعلى عند صبه فى القالب وتزيد كل هذه الخصائص من صعوبة الحصول على مسبوكة سليمة من الصلب .

ويتطلب الانكماش الكبير للصلب تجهيز القوالب و الدلائك بطبقات قابلة للانضغاط و تركيب المصاعد لتغذية المقاطع الكبيرة، ونظرا لانخفاض سيولة الصلب تزداد المساحة الكلية لمقطع قنوات التغذية بالنسبة لما تكون عليه عند سباكة الزهر .

و يلعب التصميم الصحيح للمسبوكة دورا حاسما فى الحصول على مسبوكة سليمة من الصلب : و يجب اثناء التصميم مراعاة الات توجد تجمعات محلية للمعدن و ان تكون التحولات من مقطع الى اخر تدريجية. و لما كانت بنية الصلب الناتجة عن عملية تجمد و تبريد المسبوكات الصلب فى القالب كبيرة الحبيبات، فان مسبوكات الصلب الواجعية تعامل حتما بالتلدين الذى يزيل الاجهادات الداخلية الناتجة بالمسبوكات اثناء عمليات التجمد و التبريد و يصغر الحبيبات ويرفع من خواصها الميكانيكية .

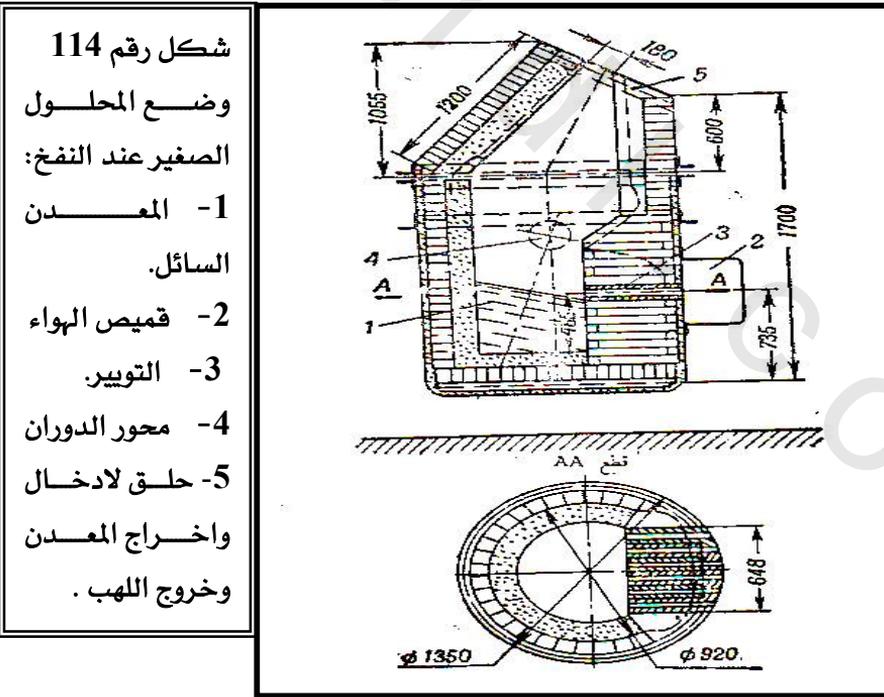

افران الصهر لسباكة الصلب الواجهية :

وهى افران مارتن و الافران الكهربائية، و يستعمل فى الصناعة الميكانيكية الحديثة محول بسمر الصغير ذو السعة 1 - 3 طن لصهر الصلب .

و يختلف محول بسمر الصغير ذو بان الهواء المضغوط يغذى اليه خلال فتحات 3 (شكل 114) بجانب المحول مائلا على سطح المعدن السائل 1، و ليس خلال قاع المحول كما فى عملية بسمر المعتادة .

و يصهر الزهر لمحول بسمر الصغير فى فرن الدست ثم يصب بواسطة بودقة - ونش فلا المحول خلال عنقه . و نتيجة لنفخ الهواء تحترق الشوائب الموجودة بالزهر السائل - و هى الكربون و السليكون و المنجنيز و خلال 15 - 20 دقيقة من النفخ يتحول الزهر السائل الى صلب سائل درجة حرارته 1600 - 1700 ° و هنا يوقف النفخ و يدار المحول على محاوره الى الوضع الافقى و يصب الصلب فى بوقدة تحمل لصب القوالب الجاهزة .

2- سباكة سبائك المعادن الغير حديدية :

تستعمل فى الصناعة الميكانيكية انواع مختلفة من سبائك المعادن غير الحديدية، تختلف خواصها و استعملاتها، و تنقسم كل انواع سبائك المعادن غير الحديدية المستعملة لسباكة الواجهة الى نوعين : السبائك الثقيلة على اساس النحاس، و السبائك الخفيفة على اساس الالومنيوم و الماغنسيوم .

السبائك ذات الاساس النحاسى :

وهى البرونز و النحاس الاصفر و تستعمل عند تجهيز سبائك النحاس على نطاق واسع اضافات على شكل سبائك ثنائية : Cu - Si

Al - Cu , Cu - p , Cu - Mn , Cu - Ni , وغيرها ، و تتميز بان درجة انصهارها اقل من درجة انصهار العناصر الصعبة الانصهار المكونة لها . و يجرى صهر البرونز و النحاس الاصفر القصديرين فى افران بودقية و لهبية و كهربية تعمل بقوس وحيد الطور ، و يجرى صهر البرونز الالومينى اساسا فى افران من طراز (مشتا) ، و تميل سبائك النحاس الى التأكسد فى الحالة السائلة و لذلك تختزل قبل صبها من الفرن ، وذلك عادة بشحن البرونز الفوسفورى فى الفرن .

المسبوكات من السبائك الخفيفة (سبائك الالومنيوم و المغنسيوم)

تستعمل عند تجهيز سبائك الالومنيوم اضافات على شكل سبائك ثنائية و ثلاثية :

Al - Mg (10%Mg), Al - Cu30 - 50%Cu ، Al - Mn - Si (7%Mn, 10%Si) ، Al - Cu - Ni (30 - 50 %Cu, 15 - 25 %Ni)

و يجرى صهر سبائك الالومنيوم عادة فى افران المقاومة الكهربائية ، و ينصح لحماية السبائك من التأكسد و للحصول على سبائك جيدة باستعمال فلوكس واق عند الصهر ليفصل حمام المعدن المنصهر عن جو الفرن ، مثل هذا الفلوكس يمكن ان يكون خليك من كلوريد الكالسيوم و ملح الطعام . و عند صهر AJI8 (الماغناليوم) يستعمل كفلوكس خليط من كلوريد البوتاسيوم و كلوريد الماغنسيوم . و تتقى سبائك الالومنيوم قبل صبها بغرض تخليصها من الغازات و الاكاسيد و الاحتواءات غير المعدنية .

و تجرى التنقية اما بتمرير كلور شبه غازى خلال حمام المعدن المنصهر او باضافة كلوريد الالومنيوم او كلوريد الخارصين الى المعدن .

سبائك الألومنيوم:

(السيلومينات) و تعدل بالصوديوم المعدنى بنسبة 0.1 % من وزن السبيكة او بخليط من كلوريدات او فلوريدات الصوديوم و البوتاسيوم (1 - 3 من وزن السبيكة) و نتيجة لذلك تصبح بنية السبيكة دقيقة الحبيبات فترتفع خواصها الميكانيكية .

و يجرى صب سبائك الألومنيوم فى القوالب بالطريقة العادية ، ولا بد من ذكر طريقة صب القوالب الرملية مع التبلور تحت الضغط بطريقة الاكاديمى بوتشفار و البروفيسور سباسكى ، و بهذه الطريقة يجرى الصب فى اوعية ضغط خاصة ، فيقفل الوعاء بعد صب القالب اقفالا محكما و يرسل فيه الهواء المضغوط تحت ضغط 5 - 6 ض. ج ، و هكذا فان عملية تبلور المعدن فى القالب تجرى تحت الضغط مما يضمن تحقيق كثافة عالية للمسبوكات .

سبائك الماغنسيوم:

و هى سهلة التأكسد و لهذا يجب اتخاذ الاحتياطات لحماية المعدن من التأكسد ، و عند صب سبائك الماغنسيوم فى القالب يمكن ان تتحلل الرطوبة (الماء) الموجودة بالقالب مكونة غاز الميثان ، مما قد يؤدي الى انفجار القالب ، و لحماية القالب من تحلل الرطوبة بواسطة السبيكة يضاف الى رمل المسبك و رمل الدليك مسحوق الكبريت او حامض البوريك . و يكون الكبريت بتأكسده اسرع من المعدن SO_2 الذى يعمل كطبقة واقية بين المعدن و الرمل . كما يكون حامض البوريك بتحوله الى انهيدريد البوريوم B_2O_3 و باتحاده مع اكاسيد المعدن طبقة واقية للمعدن ، و يجب ان نذكر ان سبائك الماغنسيوم فى الوقت الحاضر تصب اساسا فى قوالب معدنية .

و لتجنب التأكسد عند صب القوالب بسبيكة الماغنسيوم
يرش تيار المعدن المناسب بمسحوق الكبريت . و تعمل الاجزاء الضخمة
من المسبوكة مصاعد لتجنب حدوث فجوات التجمد .

كما تستعمل المبردات على نطاق واسع لمساواة سرعة التبريد
باجزاء المسبوكة المختلفة، كما ان المعدن يصب خلال الاجزاء الرقيقة
من المسبوكة لنفس السبب.

و تستعمل عند الحصول على سبائك الماغنسيوم اضافات من
السبائك الثنائية و الثلاثية التالية :

Al – Mg – Mn(30%Mg.10%Mn), Al – Mn(10%Mn)



الباب العشرون

أنواع وطرق السباكة الخاصة

obeykandi.com

1- السباكة فى القوالب المعدنية :


تستعمل القوالب الرملية مرة واحدة فقط و تتحطم عند اخراج المسبوكة، و تستعمل فى الانتاج المسبكى الحديث القوالب المعدنية (الاسطمبات) على نطاق واسع للسباكة الواجيهة للسبائك غير الحديدية و كذلك الصلب والزهر . و تستعمل للسبائك الخفيفة (سبائك الالومنيوم و الماغنسيوم) عندئذ دلاليك معدنية، و تستعمل للسبائك غير الحديدية الثقيلة و للزهر و الصلب دلاليك من رمل الدليك .

و بشكل (115 ، a) اوردنا رسما تخطيطيا لقالب سباكة مكبس محرك السيارة من سبيكة الالومنيوم، يصنع القالب المعدنى الذى يكون الشكل الخارجى للمسبوكة من نصفين 1 و 2 ، و يصنع الدليك الذى يكون تجويف المكبس من ثلاثة ليسهل اخراجه من المسبوكة، فيخرج اولا الجزء الاوسط و هو بشكل وتدى 3، ثم الجزء 4 و ذلك بتحريكهما فى اتجاه افقى، يجعل نظام الصب عند سطح انفصال القالب مع تغذية المعدن بواسطة سيفون .

و تصنع القوالب المعدنية لسباكة الاحزاء من السبائك الخفيفة بصفة اساسية من الصلب السبيكى، و يبرد القالب عند العمل تبريدا طبيعيا عادة، كما تستعمل قوالب معدنية ميكانيكية ذات تبريد اجبارى او تسخين موضعى كهربائى لمساواة درجة حرارة الاجزاء المختلفة من القالب .

و تصنع القوالب المعدنية لسباكة الزهر و الصلب و السبائك غير الحديدية الثقيلة من الزهر، و لزيادة مقاومة القالب و لتجنب شدة تبريد المعدن السائل عند صبه فى القالب يغطى السطح العامل له بتغطية خاصة .

و بشكل (115 ، b) بينا قالباً معدنياً لسباكة المكابس
 الزهر لمحركات الجرارات . و يتكون القالب من نصفين 1 و 2
 يفصلهما سطح انفصال رأسى ، و يثبت احد نصفى القالب ، فى حين
 يصنع النصف الثانى متحركاً فى الاتجاه الافقى بواسطة الدفع .

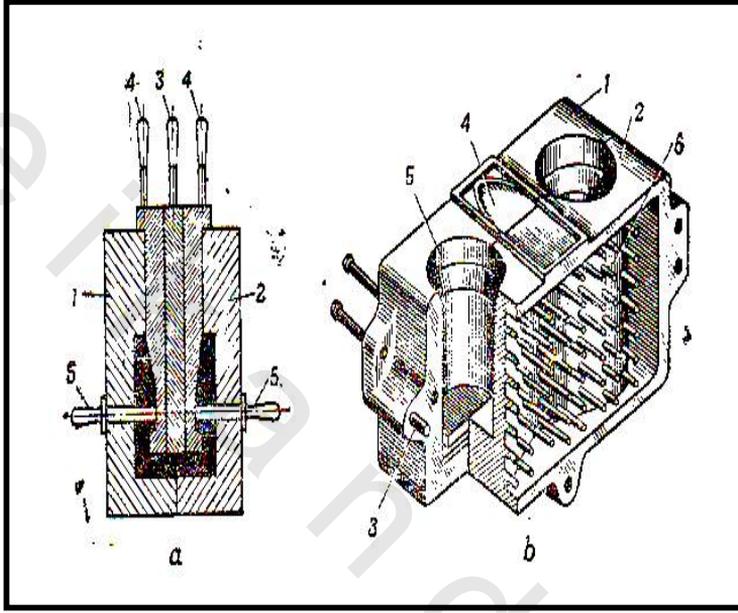

شكل رقم 115 ، السباكة فى قوالب معدنية :

- a رسم تخطيطى لقالب معدنى لسباكة مكابس محرك السيارة من
 سبيكة الومنيوم. - b قالب معدنى لسباكة المكابس الزهر لمحرك الجرار .

و يضبط القالب عند تجميعه بواسطة دسر ضابطة 3 ، و يصنع
 نظام الصب عند انفصال القالب له و قدح 4 ، و تركيب الدلائك فى
 القالب فى ثقوب خاصة معدة لادلتها 5 . و يتراوح سمك جدران القالب
 من 20 - 30 مم و على الجانب الخارجى لكل من نصفيه قضبان
 للتبريد 6 . و تكون المسبوكات الناتجة بالقوالب المعدنية ذات بنية

صغيرة الحبيبات و خوص ميكانيكية مرتفعة، و لكن هناك اجهادات تنشأ فى الطبقات السطحية نتيجة لسرعة التبريد، كما تتكون فى مسبوكات الزهر طبقة من الزهر الابيض و لهذا فاننا لاجزاء التى يحصل عليها بالسباكة فى هذه القوالب تعامل بالتلدين .

2- السباكة المركزية الطاردة :

تتسب فكرة الحصول على مسبوكات بالطريقة المركزية الطاردة الى تشرنوف، الذى اشار فى الاعوام 1875 – 1878 الى امكان الحصول على مسبوكات من الصلب بهذه الطريقة و قد اجرى المهندسان بيلياييف و ايفانوف فى سنتى 1908 – 1909 تجارب بمصنع بوتيلوف بمدينة بطرسبرج للحصول على اجزاء بشكل اجسام دورانية (كالمواسيرو الاطواق و القذائف) بالسباكة المركزية الطاردة، ولكن هذه الطريقة المتقدمة لم يبدأ تعميمها الا فى سنوات مشاريع السنوات الخمس، و عند السباكة بالطرد المركزى يصب المعدن السائل داخل قالب يدور بسرعة فتقذفه القوة المركزية الطاردة الى جدران القالب فيتجمد ملتصقا بها مكونا فجوة داخلية اسطوانى الشكل دون استعمال دليك . و اكثر المجالات مناسبة لاستعمال هذه الطريقة هو صناعة الاجزاء المجوفة بشكل اجسام دورانية بسيطة (كالمواسيرو الاسطوانات و المحاور المجوفة و تيجان الرؤس .. الخ)، و مع ذلك فان هذه الطريقة تستعمل فى ظروف الانتاج المسبكى الحديث للحصول على المسبوكات المعقدة الشكل .


و بشكل (116) طريقتان للحصول على مسبوكات بطريقة

الطرد المركزى :

a - فى قالب محور دورانه رأسى . b - فى قالب محور دورانه افقى .

و يتكون السطح الداخلى للمسبوكة اكثر سمكا من الجزء العلوى، ويزداد هذا الفرق بزيادة ارتفاع المسبوكة و لهد فان الماكينات ذات المحور الرأسى للدوران تستعمل لانتاج الاجزاء القليلة الارتفاع فقط مثل التيجان البرونزية للتروس و الاطواق و لثب سبائك كراسى المحاور وما اشبه . و لا يمكن استعمال هذه الطريقة لصب المواسير .

اما فى القوالب التى تدور حول محور افقى فان جدران المسبوكة تكون متساوية السمك على كل طول الاسطوانة المجوفة الناتجة اذا كانت سرعة دوران القالب عالية .

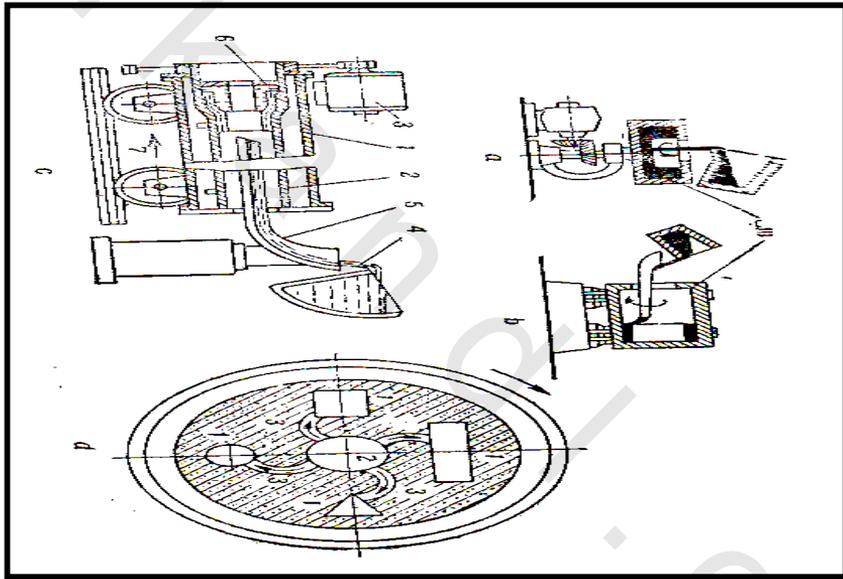

شكل 116 ، ماكينة للسباكة بالطرد المركزى :

- a - بمحور رأسى للدوران .
- b - بمحور افقى للدوران .
- c - سباكة المواسير بالطرد المركزى .
- d - سباكة الاجزاء الواجهية بالطرد المركزى بمبدأ السنترفوجية .

اما اذا كانت سرعة الدوران منخفضة فان الجدران تكون مختلفة السمك، و تحدد المعادلة التالية التى اقترحها كونستانتينوف الحد الادنى لسرعة دورانال قالب للحصول على مسبوكة سليمة عند سباكة الاجزاء المجوفة بالطرد المركزى .

$$n = \frac{5520}{\sqrt{\gamma R}}$$

حيث ان : n - عدد لفات القالب فى الدقيقة

R - نصف قطر المسبوكة الداخلى بالسنتيمتر

γ - الوزن النوعى للسبيكة بالجرام / سم³

و تستعمل الطريقة الافقية للسباكة بالطرد المركزى عاى نطاق واسع لانتاج المواسير سواء مواسير مواسير المياه او مواسير الاعمال الصحية من الزهر، وقمصان اسطوانات المحركات و الجلب وما اشبه .

و هناك طريقتان تستعملان فى الانتاج المسبكى لسباكة

المواسير بطريقة الطرد المركزى :

1) الصب فى قوالب معدنية . 2) الصب فى قوالب رملية .

و فى الطريقة الاولى ننتج المسبوكات فى قوالب معدنية من الصلب او الزهر . و بشكل (116 ، c) رسم تخطيطى لماكينة للصب بالطرد المركزى فى قالب معدنى، فيدور القالب 2 داخل غطاء 1 بواسطة محرك 3 بواسطة تروس .

و يبرد القالب من الخارج بالماء الجارى داخل الغطاء، و يصب المعدن السائل من بودقة العيار 4 فى المجرى 5 الذى يصل الى الطرف الايسر للقالب و به الدليك 6 الذى يكون على السطح الداخلى لماسورة

الصرف، و يتحرك جسم الماكينة مع المحرك بعيدا عن البودقة فىالاتجاه الايسر المبين بالسهم 7 على عجالات و ذلك عند صب المعدن .

و تضمن هذه الطريقة لصب المعدن فى قالب دائرى و فى نفس الوقت متقدم ببطء توزيعا متساويا له على طول القالب، و عند وصول طرف المجرى الى الطرف الايمن للقالب توقف تغذية المعدن . و يستمر القالب فى الدوران حتى تجمد المعدن و يتطلب هذا نحو دقيقة .

و تخرج الماسورة من القالب بواسطة قوابض خاصة تمسك بها من الداخل عند نقطة اتساعها و يعود جسم الماكينة فى هذه العملية الى وضعه الاول، و لضمان التغذية المنتظمة للمعدن فى القالب تستعمل بودقة العيار 4 و هى بشكل قاطع دائرى تحركه تركيبية خاصة متصلة بتركيبية تحريك الماكينة عند الصب .

و يتكون سطح المواسير المسبوكة فى قوالب معدنية الى عمق ما من الزهر الابيض و لهذا تعامل بالتلدين، فترسل المواسير بعد اخراجها من القالب مباشرة الى فرن التلدين و به تسخن الى درجة 850 – 950°، و بعد ابقائها عند هذه الدرجة لمدة تتوقف على عمق طبقة الزهر الابيض تبرد ببطء الى درجة 300 – 325°، و تركيب الزهر المستعمل لسباكة المواسير كالاتى :

$C \% 3.65 - 3.6$ ، $Si \% 2.0 - 1.75$ ، $Mn \% 0.55 - 0.5$ ،

$P \% 0.6 - 0.55$ ، $S \% 0.08 - 0.07$.

و فى الطريقة الثانية تصب المواسير داخل قوالب رملية مجففة اثناء دورانها و تجهز هذه القوالب فى رواق دائرية، فى هذه الحالة لا يبيض زهر المواسير و يصبح التلدين غير لازم، و يتميز تركيب الزهر فى

هذه الحالة عنه فى الحالة المذكورة اعلاه بانخفاض نسبة السليكون فتصبح نحو 1.6 – 1.7 % .

و بشكل (116 ، d) بينا ماكينة السباكة بالطرد المركزى على شكل سنترفوجة ، و بها تدور المائدة بما عليها من قوالب 1 حول محور رأسى 2 فينسب المعدن المصبوب فى القمع الموجود بالمركز فى قنوات الصب 3 فيملاً القوالب المعدنية او الرملية .

3- السباكة تحت ضغط :

و هى واحدة من احدى طرق السباكة فى قوالب معدنية ، وبها يملأ المعدن السائل القالب المعدنى (و يكون عادة من الصلب) تحت تأثير الضغط . و تنتج بهذه الطريقة الاجزاء الصغيرة الواجهية الرقيقة الجدران من سبائك المعادن غير الحديدية فى الانتاج بالجملة ، مثل اجزاء التركيبات الكهربائية ، و اجزاء الماكينات الحاسبة و اجهزة الراديو و بعض اجزاء السيارات و الجرارات و غيرها .

و يضمنالضغط الذى يبذل على المعدن السائل عند صب القالب حسن امتلائه بالمعدن الذى يفقد سيولته بسرعة فى تجويف القالب المصنوع من الصلب ، و اتخاذ المسبوكة لادق تشكيلات القالب ، و تقليل المسامية بالمقاطع السميكة بالمسبوكة ، و تتراوح الضغوط المستعملة عميلاً من 10 – 500 ض.ج ، و تصل سرعة صب المعدن فى القالب عندئذ الى 60 متر/ ثانية .

و تعتبر المسبوكة بعد اخراجها من القالب و تخليصها من المصببات جزءاً تام الصنع ، و لا تتطلب اى تشغيل ميكانيكي اضافى ، ويمكن بطريقة السباكة تحت ضغط الحصول على ثقوب صغيرة و على

قلاووظ مضبوط، و تصل دقة ابعاد المسبوكة الى 0.1 – 0.01 مم .
ولهذا فالمسبوكات المنتجة بهذه الطريقة تعد قابلة للتبادل فيما بينها
عمليا . و بنية المعدن بالمسبوكات المنتجة بطريقة السباكة تحت الضغط
تكون دقيقة الحبيبات نتيجة للتبريد السريع بالقالب الصلب، ولهذا
تكون الاجزاء عالية المقاومة .

للحصول على الضغط الذى يدخل المعدن تحت تأثيره فى
القالب تستعمل ماكينات مكبسية ذات غرف ضغط ساخنة او باردة او
ماكينات تعمل بمساعدة كباس الهواء، و يجب عند تصميم الاجزاء
التي ستتج بالسباكة تحت الضغط مراعاة الظروف الخاصة لهذه
الطريقة و جعل شكل الجزء المصمم ملائماً للخصائص التكنولوجية
لهذه الطريقة للسباكة .


الماكينات المكبسية ذات غرفة الضغط الساخنة :

و تستعمل للحصول على المسبوكات من السبائك التي لا تزيد
درجة انصهارها عن 450° (القصديرية و الزنكية و الرصاصية) . و
يصب المعدن فى حمام من الزهر 1 (شكل 117)، و تبقى درجة حرارة
الحمام ثابتة بتسخينه، و يملأ المعدن السائل خلال الفتحة 2 تجويف
الاسطوانة و قناة التغذية 3 .

و عند ادارة يد التشغيل يغلق نصف القالب 7 و يلتصق طرف
الانبوبة 6 بفوهة قناة التغذية، عندئذ تشغل الاسطوانة البنيوماتية 8
او توماتيكيا فتتحرك تحت تأثيرها المكبس 5 فى الاسطوانة 4 فيضغط
المعدن المنصهر فى القالب . وبتجمد المسبوكة فى القالب يرتفع المكبس
5 فينساب المعدن السائل من القناة 3 و يفتح القالب 7 محررا
المسبوكة، و بعد نفخ القالب تعاد عملية الصب .

و يقوم بخدمة الماكينة شخص واحد ، و تصل انتاجية
الماكينات النصف اوتوماتيكية من هذا النوع الى 250 و الاوتوماتيكية
الى 1000 مسبوكة فى الساعة، و يصل الضغط على المعدن الى 6 -
75 ض. ج .

و من اهم عيوب ماكينات هذا النوع هو تكون طبقة من
الاكاسيد بين جدران المكبس و الاسطوانة عند صب سبائك تزيد
درجة انصهارها عن 500 ° مما يسبب توقف الماكينة كثيرا .

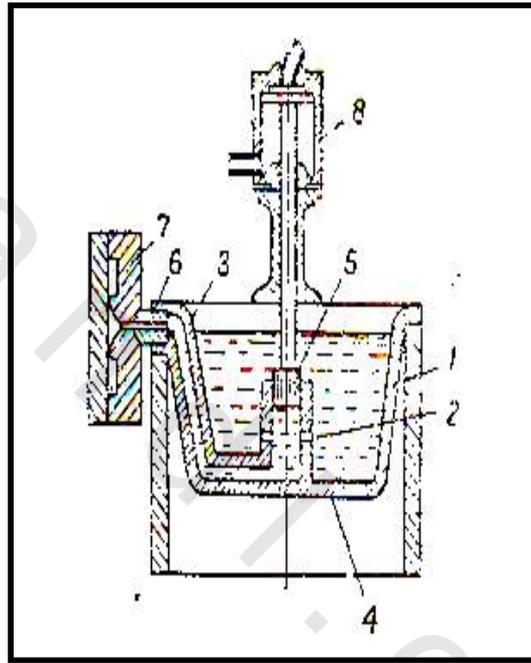


شكل رقم 117 ،
ماكينة مكبسية
تحت الضغط بغرفة
ساخنة للضغط

ماكينات بكباس للهواء بغرفة متحركة للضغط :


و تستخدم للحصول على المسبوكات من سبائك الالومنيوم
والمغنسيوم (شكل 118) حيث تعمل بهواء مضغوط من 10 - 100
ض. ج ، فبالحمام الزهر 1 توجد غرفة الضغط المتحركة المنحنية
بشكل عنق الاوزة 2 ، ويدخل المعدن السائل الى الغرفة خلال الفتحة 3

ويتخذ بها نفس مستوى المعدن بالحرارة في الوضع المبين بشكل (118)، وعند تشغيل تركيبية التشغيل تتحرك الغرفة 2 الى الوضع المبين بشكل (118، b) ويلتصق طرفها بفوهة قناة التغذية لقالب السباكة المغلق، و في نفس الوقت تغلق الفتحة 3 بواسطة الابرة الثابتة 4، ويدخول الهواء المضغوط الى الغرفة خلال الفتحة 5 فانه يطرد المعدن المنصهر منها ويدفعه في قالب السباكة. وبعد اخراج المسبوكة ونفخ القالب تعاد العملية، ويقوم بخدمة الماكينة شخص واحد، وتصل انتاجيتها الى 50-500 صبة في الساعة

شكل رقم
118 ،
ماكينة
بكباس للهواء
تحت الضغط
بغرفة متحركة
للضغط

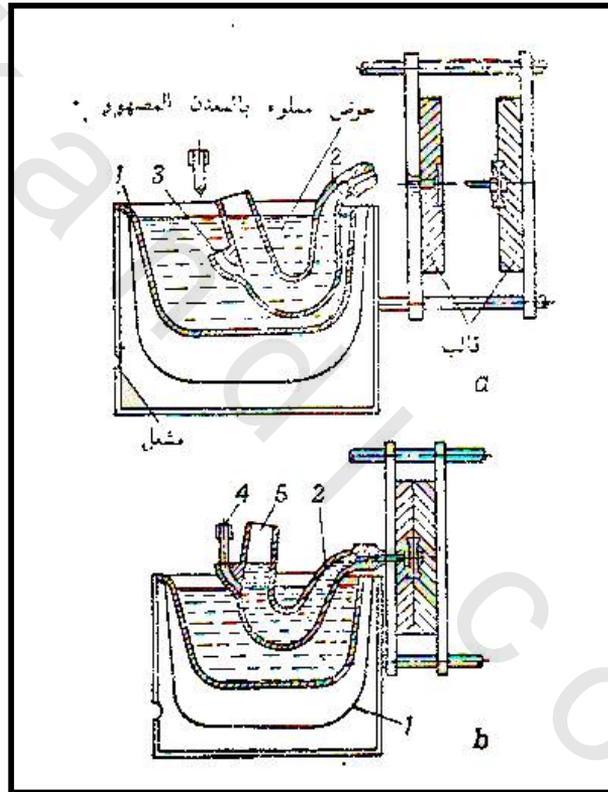

و تقعد درجة الانصهار العالية للسبائك النحاسية و غيرها
 للسباكة تحت الضغط . وفي هذه الحالة تستعمل الماكينات المكبسية
 ذات غرفة الضغط الباردة، وتعمل بمبدأ ضغط المعدن السائل . و مبدأ
 عمل هذه الماكينات مبين بشكل (119) .

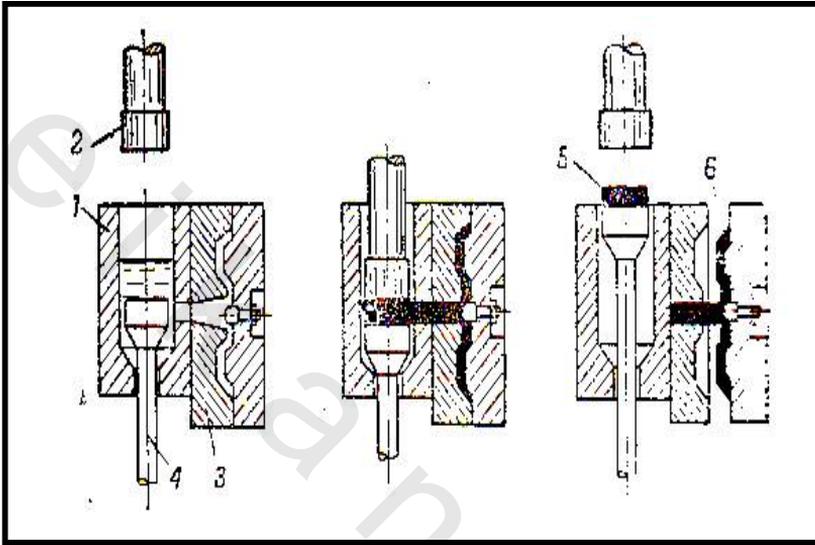

شكل رقم 119 ، رسم تخطيطي لتركيب و عمل الماكينة المكبسية
 للسباكة تحت ضغط بغرفة الضغط الباردة

و يدخل المعدن السائل الذى يصهر خارج الماكينة الى غرفة
 الضغط 1 بواسطة بودقة عيار، و يكبس المعدن بواسطة المكبس 2
 المدفوع هيدروليكيًا فى القالب 3 خلال قناة، و يبقى المعدن الزائد فوق
 المكبس السفلى 4، ثم يرفع المكبس 2 الى وضعه العلوى و يقص المعدن
 المتبقى 5 من المصب بتحريك المكبس السفلى 4 و يخرج من الغرفة .

بعد ذلك يفتح القالب 3 و تخرج منه المسبوكة 6 . و بعد القالب تكرر العملية ، و يصل الضغط فى هذه الماكينة الى 100 – 1000 ض. ج، و قد تصل انتاجيتها الى 500 صبة فى الساعة .

4- السباكة المضبوطة بواسطة النماذج المنصهرة :

تستعمل طريقة السباكة المضبوطة بواسطة النماذج المنصهرة لانتاج المسبوكات الصغيرة من اى سبائك على شكل اجزاء تامة الصنع ، (اجزاء او الآت) بدقة لا تقل عن الدرجة الخامسة للدقة حسب المواصفات القياسية السوفيتية دون استعمال اى تشغيل ميكانيكى لها بعد ذلك .

و تتكون تكنولوجيا انتاج المسبوكات بالطريقة المذكورة من المراحل التالية :

- 1) تجهيز نموذج قياسى للجزء .
- 2) تجهيز اسطوانات لسبائك النماذج الشمعية .
- 3) سبك النماذج الشمعية .
- 4) تجهيز قوالب السباكة باستعمال النماذج الشمعية .
- 5) صهر الشمع بالقالب و تحميصه .
- 6) صب المعدن السائل فى القوالب .
- 7) اخراج المسبوكة من القالب و تنظيفها .

ويصنع النموذج القياسى للمسبوكة من الصلب اوالسبائك النحاسية بالتشغيل الميكانيكى الدقيق مع اعتبار انكماش السبيكة التى ستصنع منها المسبوكات الدقيقة.

وتصنع طبقا للنموذج القياسى للمسبوكة من الصلب او من السبائك النحاسية بالتشغيل الميكانيكى الدقيق مع اعتبار انكماش السبيكة التى ستصنع منها المسبوكات الدقيقة .

و تصنع طبقا للنموذج القياسى قوالب من السبائك الخفيفة لكبس النماذج الشمعية، و يجرى سبك النماذج الشمعية فى هذه القوالب من سبيكة شمعية منصهرة بنفس الطريقة التى تسبك بها المعادن تحت الضغط، و تتكون السبيكة الشمعية المستعملة لتجهيز النماذج عادة من بدائل الشمع الطبيعى كالسيرزىن و الستيارين والبارافين و غيرها، و يجب ان يكون النموذج الشمعى ذا سطح نظيف وناعم دون فجوات او خدوش او اى عيوب اخرى .

و تكون من النماذج الصغيرة كتلة واحدة بتوصيلها بنظام موحد للصب من الشمع، و تطفى كتلة النماذج الشمعية هذه بغمرها فى محلول من المارشليت و كمية صغيرة من الزجاج السائل، ثم يرش سطح كتلة النماذج بمسحوق من الكورندوم او الكوارتز المحمص عند درجة 400 – 500 °، لتحسين تماسها مع رمل القالب ثم تجفف عند درجة 20 ° تقريبا لمدة 5 – 6 ساعات .

ثم تختم كتلة النماذج مع نظام الصب فى ريزق بحيث يمكن دخول المعدن الى نظام الصب، وعادة يجرى الختم بالهز على ماكينات الهز الخاصة (دون افساد كتلة النماذج) و يستعمل للختم رمل كوارتزى يضاف اليه الزجاج السائل، او خليط من الرمل الكوارتزى مع اضافة من الطين الحرارى بنسبة 5 – 6 %، ويجفف القالب المجهز عند درجة 20 ° تقريبا لمدة 2 – 3 ساعات، و تجرى اواله النماذج الشمعية (صهرها) من القالب فى الفرن عند درجة 100 – 120 ° على


صاجات، و لازالة النمادج تماما ببقى القالب فى فرن لافع (موفل) عند درجة 150 ° لمدة 1.5 – 2 ساعة، و بعد ذلك يحمص القالب فى نفس الفرن عند درجة 800 – 850 ° .

و يجرى صهر السبائك لصبها فى القوالب فى افران كهربائية - قوسية او حثية او بالمقاومة و ذلك حسب نوع السبيكة .

و يعطى صب المعدن فى القالب تحت ضغط من 2 – 5 ض. جـ او بطريقة الطرد المركزى افضل النتائج من ناحية الدقة .

و بشكل (120 ، a) رسم تخطيطى لفرن كهربائى 1 يدور على محاور، و بالفرن اقطاب افقية 2، و يثبت القالب 3 المحمص الساخن الى غطاء الفرن بعد انصهار المعدن بحيث ينطبق قدح المصب على الفوهة 4 بغطاء الفرن .

و يفصل التيار و يدار الفرن بالقالب المثبت عليه 180 ° . و يرسل الهواء المضغوط من الشبكة 5 خلال المحور المجوف فيمتلأ القالب بالمعدن السائل تحت ضغطه، و تستعمل نفس هذه الطريقة لملء القوالب عند صهر المعدن بالافران الحثية او افران المقاومة، و بعد تجمد المسبوكات يرفع القالب عن الفرن .

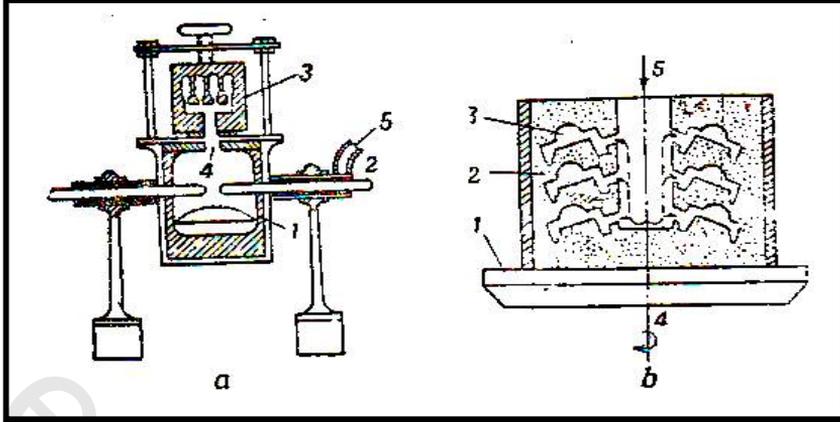

شكل رقم 120 ، رسم تخطيطى للحصول على المسبوكات الدقيقة :

a - صب كتلة القوالب بالمعدن من الفرن مباشرة تحت الضغط .

b - صب كتلة القوالب بطريقة الطرد المركزى .

و بشكل (120 ، b) بينا صب كتلة من القوالب المجهزة بواسطة النماذج الشمعية بطريقة الطرد المركزى ، فيثبت الريزق المحمص 2 ، و به كتلة النماذج 3 على المائدة الدائرة 1 لماكينة الطرد المركزى (السنترفوجة) بحيث ينكبق محور دوران الماكينة الرأسى 4 على محور دوران القوالب و المصب الاوسط 5 ، و بعد تبريد القالب تخرج منه المسبوكات و تخلص من المصببات و تتظف .


5- السباكة فى قوالب قشرية :

عند سباكة المعادن لا يسخن من الرمل الا الطبقة الرقيقة الملاصقة للمسبوكة ، اى ان باقى الرمل بالقالب لا يشارك فى عملية السباكة ، و قد روعيت هذه الحقيقة فى الطريقة الحديثة للحصول على مسبوكات بصبها فى قوالب رقيقة الجدران على شكل قشرة من خليط خاص للسباكة يتكون من الرمل الكوارتزى الناعم مع اضافة من البكاليت (صمغ صناعى) بنسبة 5 - 6 % .

و لخليط السباكة المذكور خاصية القابلية للتحميص و تكوين قشرة عند تلامسه كع سطح نموذج معدنى مسخن، وهذه القشرة ذات انفاذية جيدة للغازات .

و يتلخص تجهيز القالب بالطريقة المذكورة فى تجهيز قشرتين من الخليط المذكور لنصفى القالب ثم تجمعيهما لتكوين القالب .

و بشكل (121) رسم تخطيطي لتجهيز القالب القشرى وماكينة تجهيز هذه القوالب عبارة عن خزان معدنى يدور حول محور افقى .

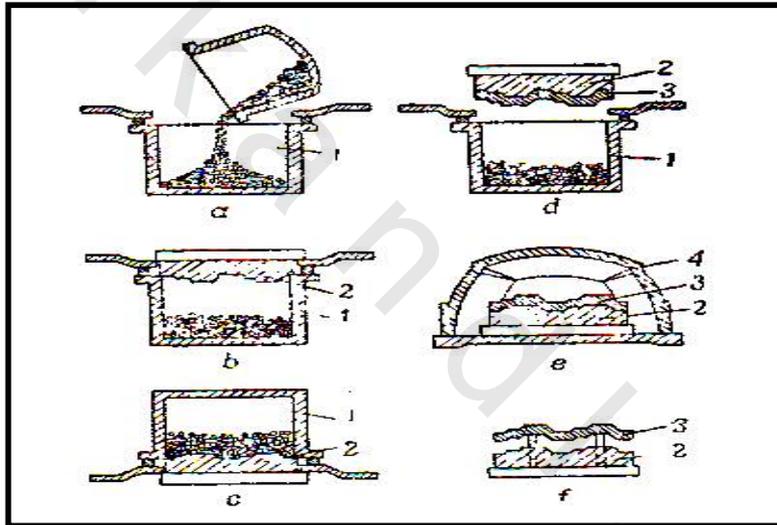

شكل رقم 121 ، رسم تخطيطى للحصول على القوالب القشرية :

- a صب رمل السباكة فى خزان الماكينة .
- b وضع لوحة النموذج الساخنة على خزان الماكينة . c - عملية القلب.
- d لوحة النموذج بعد قلبها مع القشرة المتكونة عليها من خزان الماكينة .
- e تحميص القشرة فى الفرن .
- f نزع القشرة المحمصه .
- 1- خزان الماكينة . 2- لوحة النموذج . 3- القشرة . 4- فرن التحميص .

و ينثر خليط من السباكة فى خزان الماكينة (فى الوضع a)
ثم تثبت من اعلى لوحة النموذج المعدنية المسخنة الى درجة 150 – 200 °
يحث تكون نماذجها موجهة الى داخل خزان الماكينة (الوضع b) .


ثم يدار الخزان بلوحة النموذج و الخليط المسبكى 180 °
و يبقى فى هذا الوضع لمدة 15 – 20 ° ثابته (الوضع c) ، و فى هذه
المدة تتكون على سطح النماذج قشرة رقيقة من الخليط المسبكى
سمكها 6 – 10 مم ، و تبقى عليها بعد ادارة الخزان الى وضعه الاول
(الوضع d) ، و تنزع اللوحة مع القشرة المتكونة عليها عن الخزان
و توضع فى فرن للتحميص (الوضع c) حيث تبقى لمدة 30 – 40 ثانية
عند درجة 250 – 300 ° و به تسوى القشرة و تزداد متانتها و تنزع
القشرة المسواة عن لوحة النموذج بواسطة الدسر (الوضع f) و ترسل
لتجميع قالب السباكة .

و يجهز قالب السباكة من قشرتين تثبتان معا برياطات (شكل
122 ، a) و يوضع رأسيا فى صندوق معدنى استعدادا للصب (شكل
122 ، b) و يملأ الفراغ بين جدران الصندوق و القشرة بكسر الزهر
وذلك لتجنب تحطم القالب القشرى تحت تأثير ضغط المعدن السائل .

و يمكن فى القوالب القشرية سباكة الزهر و الصلب و المعادن
غير الحديدية ، و لا تقل دقة المسبوكات المنتجة بهذه الطريقة عن دقة
المسبوكات المنتجة بواسطة النماذج المنصهرة (0.2 – 0.5 مم على
طول 100 مم) و يكون سطح المسبوكات الناتجة نظيفا لدرجة يمكن
معها الاستغناء عن التشغيل الميكانيكى للاجزاء بعد ذلك .

و تكنولوجيا انتاج القوالب القشرية بسيطة جدا و يمكن
مكنتها باستعمال معدات غير معقدة ، و طريقة انتاج المسبوكات فى

قوالب قشرية طريقة متطورة ذات امكانيات واسعة للتطبيق فى الانتاج المسبكى .

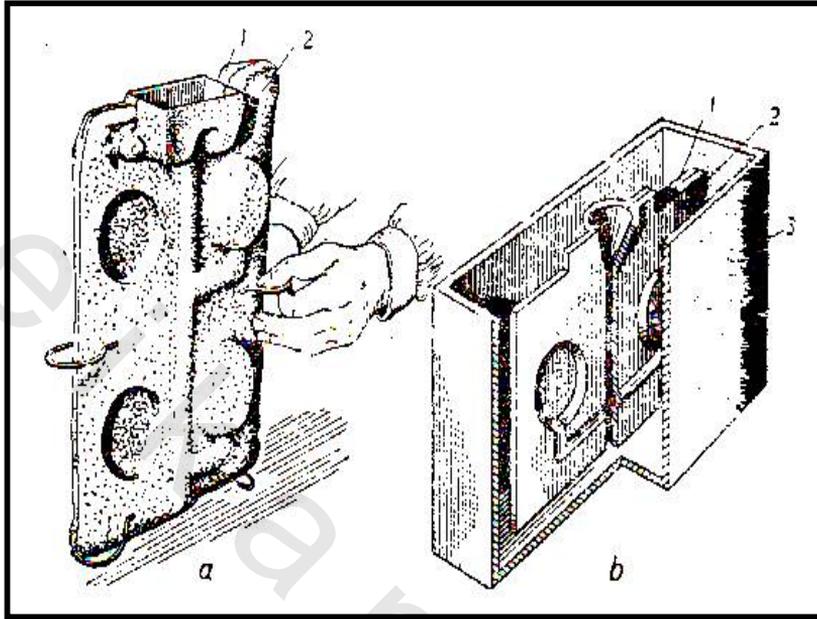

شكل رقم 122 ، وضع القالب القشرى فى صندوق للصب و ملئه بالكسر :
a - 1 ، 2 - نصفى القالب القشرى المجمع مربوطان برياطات .
b - القالب القشرى المجمع الموضوع بالصندوق المعدنى 3

6- السباكة المستمرة (الدلفنة) لالواح من الزهر :

تتلخص طريقة نيكولاي نيكوف و اوليتوفسكى لانتاج الواح من الزهر فيما يلى (شكل 123) :

يمر زهر سائل تركيبه كتركيب الزهر الطريق من فرن الدست فى قناة تغذية ذات مصب عريض الى الفرجة بين درفيلين دائرين لماكينة ، و ينساب الزهر السائل بين الدرفيلين على طول المماس لهما ،


وعند مرور الزهر فى الفرجة يتجمد لتلامسه مع السطح البارد للدرفيلين على شكل لوح عريض (شريط) يمكن تغيير سمكه بتغيير المسافة بين سطحي الدرفيلين فى الحدود من 06 – 1.2 مم .

و يقطع لوح المعدن الخارج من منطقة الدرافيل مباشرة اثناء حركته و هو فى حالة التوهج بلون احمر فاتح (1000°م) بواسطة مقصات الى الواح مستطيلة متساوية ابعادها 500×700 مم .

و ترص الواح الزهر الابيض الناتجة بهذه الطريقة فى مجموعات من 18 – 20 لوحا تعامل بالتلدين بالنظام التالى :

تسخين بطئ (ساعتان) حتى $950 - 1000^{\circ}$ ثم الابقاء لمدة ساعتين، والتبريد

حتى $700 - 650^{\circ}$ لمدة 4 ساعات، ثم اتمام التبريد فى الهواء . و تتحول الواه الزهر الابيض نتيجة للتلدين الى زهر طريق ذى اساس معدنى فيريتى و احتواءات من كربين التلدين و الخواص الكيميائية لالواح الزهر بعد تلدينها كخواص الزهر الفييريتى الطريق، و هذا الزهر يمكن ثبه و ثقبه بمسمار كما انه يتشكل فى الاسطمية.

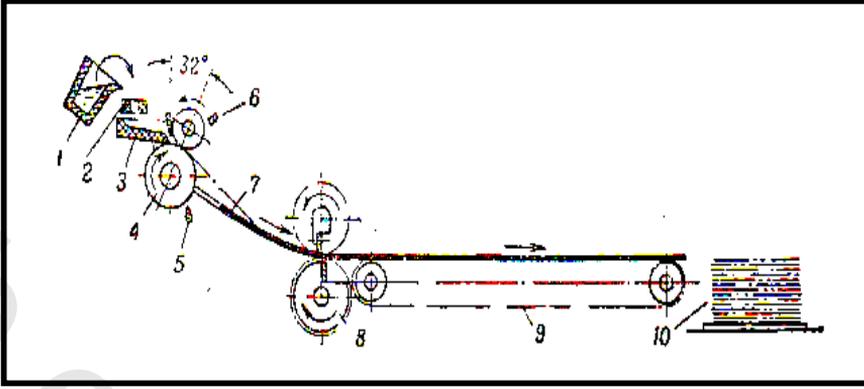

شكل رقم 123 ، رسم تخطيطى للسبابة المستمرة لالواح الزهر :

- 1- بودقة بها زهر سائل .
- 2- قمع الصب .
- 3- قناة (المغذى) .
- 4- درفيلان .
- 5 ، 6 - مكشطتان تنظيف الدرزيلين .
- 7- مستوى مائل .
- 8 - مقص .
- 9- ناقل .
- 10 - مجموعة من الالواح .