

التليس الكهربائي

بقلم انطوان باز

المهندس من المكتب الافرنسي في بيروت ، ومن مدرسة الكهربا. العليا في باريس


إن تليس المادن ، بواسطة الكهربا. ، شأنًا عظيمًا في عالم الصناعة ، خصوصاً في صناعة الحلي والمجوهرات . كيف لا وبه يمكنك ان تعطي ، للمادن المادية ، قشرة فضية او ذهبية ، فتريد في رونقها وجلالها دون ان يتجاوز ثمنها مبلغاً زهيداً . وهي طريقة جُلِّي اذ تجمع البئخ الى الاقتصاد ، وتمييز ، لامامة من الناس ، حمل الحلي ، وكانت قبلاً من مميزات الاغنياء . واصحاب الثروة . وقد عرف بانمو المجوهرات ان يستفيدوا منها فسدوا الى تذهيب الاسورة والحلق والحواتم ، وغيرها فزاد ذلك في اشغالهم التجارية وينقضون كثيراً من الحلي النحاسية لزيادة قيمتها الخارجية كسلاسل الساعات والدايبس وغيرها . وعند الاغنياء . يفخضون آنية الطعام من ملاعق وصحون ، حفظاً لها من التأكسد بالهراء والحوامض ولم ينحصر التليس الكهربائي بالفضة والذهب بل عمّ كثيراً من المادن الصناعية لاسيا النحاس والنكل . أما التنجيس فيستعمل لكثير من الحاجيات كالریش المدنية ، والسامر ، والشريط الفولاذي . والتنكيل يستوعب جميع الاشياء الحديدية فصد حفظها من الصدأ والزيادة في رونقها . وله اليوم اهمية كبرى في صناعة السيارات ، والتلفون ، وآلات الجراحة ، وماكنت الحياطة الخ الى حد ان ٩٩ في المائة مما زاه من الآنية المدنية البيضاء ، هو ملبَس بالنكل .

ولم تتوقف فوائد الكهربا. على التليس فقط ، بل اجازت نقل كثير من المسكوكات والنحوت ، فكانت مساعداً قوئاً للفتون الجميلة في انتشار بدائنها ، وسهلت اشغال الحفر في المطابع . وانا سندرس كيفية ذلك مع بعض مسائل

التليس في باين ، غير انه لا بُد لنا اولاً من ان نبين اساس النظرية اجمالاً ، وهي مرتكزة على مفعول الكهرباء في تجزء بعض المحلولات المعدنية

نظرية التليس

لنأخذ وعاء من الزجاج ، ولنضع فيه محلولاً لمخ معدني ، كمحلول كبريتات النحاس مثلاً ، وهو معروف عند العامة « بالشبة الزرقاء » . ثم نغس فيه قطعتين معدنيتين الاولى صفيحة من معدن المحلول اي النحاس ، والثانية آلة زبد تليها كفتاح مثلاً ، ونصل الصفيحة النحاسية بالقطب الايجابي من مجموع بطاريتين كهربائيتين ، والفتاح بالقطب السلي ، كما في الرسم ادناه . فاذا ذلك يدى المجرى من القطب الايجابي من البطارية الى الصفيحة النحاسية ، الى الفتح بعد مروره في السائل ، الى القطب السلي من البطارية . انما ذلك التيار ، بمجرد مروره في السائل ، يقسم الى اجزائه اي الى نحاس معدني والى اوكسجين كبريتي ، وهو كناية عن جزء من الكبريت لاربعة من الاوكسجين . وهذه

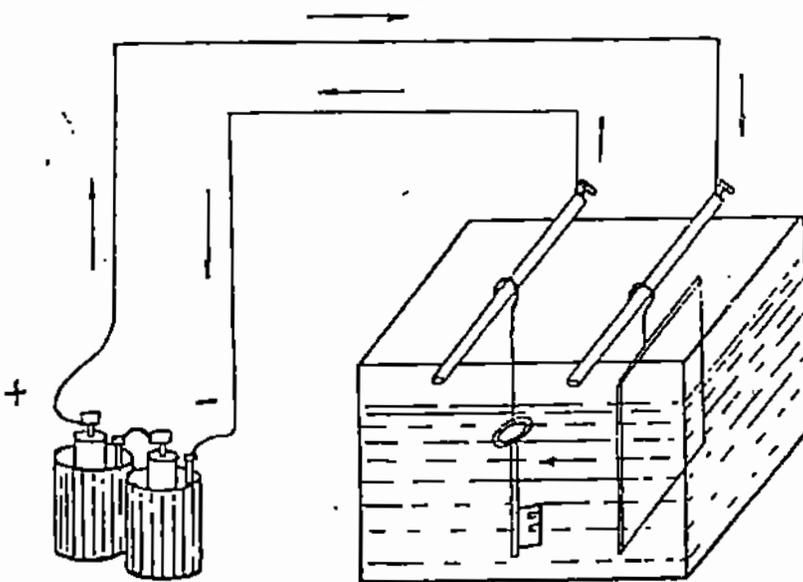

الرسم ١ - كيفية التليس + : القطب الايجابي - : القطب السلي

الاجزاء او الذرات (molécules) هي صغيرة جداً بحيث انما لا تُدرك بالعين. أما الذرة النحاسية فتسير مع المجرى وتلتصق بالفتاح فتكوّن قشرة معدنية. والذرة الكبريتية تعود الى الصفيحة النحاسية فتسلبها ذرة نحاسية لتكوّن بها كبريتات النحاس ، مجددةً هكذا المحلول الاولي . فكأننا ، والحالة هذه ، قد نقلنا النحاس من الصفيحة النحاسية في القطب الايجابي ، الى القطعة التي يزيد تليسيها في القطب السلي . اذلك فالصفيحة النحاسية لا تزال تبرى الى ان تذوب تماماً فيصير استبدالها بنبرها . ولا يُلبس من الفتاح الا الجهة المقابلة للنحاس . فاذا قصد تليس الجهتين ، كما في الغالب ، يُجعل هذا في وسط الوعاء ويُمدد الى صفيحة ثانية من النحاس تُوضع في الجهة العاكسة ، وتُوصل ايضاً بالقطب الايجابي .

يُستخرج مما سبق أنّ التليس بواسطة الكهربا . يستلزم :

١ - ينبوعاً كهربائياً كبطارتين مثلاً للاشغال الصغيرة او مولدة مخصوصة

للاعمال الصناعية

٢ - محلولاً من ملح المعدن الذي يُريد التليس منه

٣ - صفيحةً من نوع المعدن نفسه ، غارقة في المحلول ، موصولة بالقطب

الاجيبي من البطارية ، واذلك ندهوها « الاجيبيية » (anode)

٤ - القطعة التي يزيد تليسيها ، غارقة ايضاً في المحلول ، موصولة بالقطب

السلي ونسما « السلية » (cathode)

صناعة النقل

هذه هي عملية التليس . أما اذا اردنا نقل قطعة حفرية ، بواسطة الكهربا . ،

فا علينا الا ان نستبدل السليّة ، في الثل السابق ، بقالب من الشع او

الطبرخي (gutta percha) أخذت فيه علامات الرسم او المصكوكة

(médaille) المتوي نقاها ، فتجتمع عليه قشرة معدنية يمكن فسخها عن القالب

الشعبي فتعطي نسخة للصورة الحقيقية . وكثيراً ما تُعمل هذه النسخ من النحاس

لأنّ القشرة التي يكوّنها المجرى ، بالنحاس ، متساوية ، وتُعمل باسرع ممّا في

بقية العادن. وقد تبلغ ثخانة هذه الثمرة او الراسب الكاثاثاني مليمتراً واحداً في الاربعة والشرين ساعة ، للنحاس . ولا يخفى أن هذه القشرة قابلة بدورها التفضيض والتذهيب الخ

ويُعمل القالب بان تؤخذ قطعة من الطبرخي ، تُغلى في الماء الساخن بدرجة ٧٠ ستغزاد ثم تُفرك بالأسرب (plombagine) كي لا تعود تلتصق بالرسم المتقوس عند طبعه فيها . وبعد ذلك تنظف المسكوكة ، او القطعة النوي نقلها ، بالبرتين لإزالة ما يكون قد علقَ بها من المراد الزيتية او الدهنية ، ثم تُطبع في الطبرخي تُثبتي رسها فيه . ومن الضروري ، اذ ذلك ، فرك هذا القالب بالاسرب تكررأ ، بواسطة فرشاة صغيرة ، ليسهل مرور المجرى الكهربائي ، اذ إن الاسرب مرصلاً حسن والطبرخي مرصلاً ردي

وقد يُستعاض عن الطبرخي ، في عمل القوالب ، بتراكيب شهي ، خدراً اذا كانت التقوس خفيفة ، خالية من الدقة . فينديون في انا. تسعة اجزاء من الشغ الميلي مع جزء ونصف من التريتينا الجامدة وربع جزء من الاسرب الناعم ثم يسكبونها صفائح ، ثخانتها سنتيمتر واحد ، تُعمل عند الحاجة كما سبق

المطس الكاثاثاني

أما السائل المتعمل غالباً او المطس الكاثاثاني فهو محلول من كبريتات النحاس او « الشبة الزرقاء » حسب الوصفة الآتية :

١٠ اجزاء	ماء مقطر
١	كبريتات النحاس
٠.٥٠	حامض كبريتي

وقد يُستغنى عن الحامض الكبريتي ، انما وجوده يزيد في ايضالية السائل الكهربائي (conductibilité électrique) فيسهل مرور المجرى فيه ويسرع في انهاء العملية


كيفية العمل

بعد تحضير القالب يوضع قسم من المحلول السابق في وعاء زجاجي ، او برسلاني ، او خشبي مبطن داخله بالطبرخي حفظاً من مفول المادة الكيماوية ، ثم يغطس فيه ، القطعة النحاسية من جهة ، والقالب من جهة اخرى بحيث يكون النقرس مقابلاً للقطعة الاولى . ثم توصل هذه بالقطب الايجابي والقالب بالقطب السلي من بطارية او ينبوع كهربائي . فلا يلبث ان يتشقى وجه القالب قشرة نحاسية تزداد ثخانة مع الوقت ، فاذا بلغت المليمتر الواحد ، او الاثني ، عد ذلك كافياً فقطع المجرى ، وأخرج القالب من السائل ، وترعت عنه القشرة المعدنية التي جاءت بالرسم الاول فأغسلت بالماء ، وكشفت بنشارة الخشب . وكثيراً ما يزيدون سمك هذه القشرة ، ضناً بحفظها ، لاسيما اذا استعملت للبطع ، فيصبرون وراها مزيجاً (alliage) من معدن لين

تلك هي عمية النقل ، وقد اخذت اليوم دوراً مهماً في الطابع لحفظ صفحات المراتات ، كما فعلت المطبعة الكاثوليكية في «المنجد» وغيره . فبعد ان صُفّت حروف هذا الكتاب صفحات صفحات ، أخذت نسخة من كل واحدة منها ، بواسطة الكهربا ، فجات الاحرف فيها قطعة واحدة . وهذه النسخ اسهل حفظها من الحروف المركبة ، وبها يمكن اعادة طبع الكتاب تكراراً دون عتا .

صناعة التليس

بقي علينا ان نبحث في القسم الثاني من هذا الفن ، ألا وهو فن التليس بذاته وفي التنجيس ، والتنكيل ، والتفضيض ، والتذهيب الخ . وفي كل الاحوال ينبغي ، قبل كل شيء ، جلي القطعة المقصود تليسيها ، لتساوى سطوحها . وهذه العملية تجرى على الدوار (tour) بواسطة حجر ناري ، او دولاب خشبي ملبس من جلد الثور ، او دولاب من اللباد او الجوخ ، كما في الرسم ٠٢٥ . والدوار كناية عن محور سطحي ، محكم في طرفيه دولابان ، يدور بسرعة . فاذا

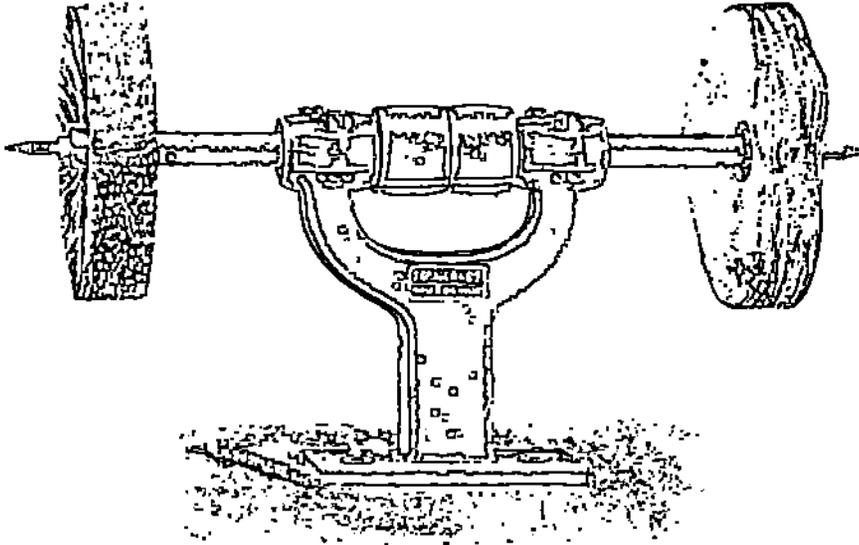

الرم ٣ : صورة الدّوّار

قربت القطعة المعدنية الخشنة من احد هذين الدولابين، اخذت بالاحتكاك نعمة واماناً . وكثيراً ما يُبدأ بالجلي على الحجر الناري ، كي يذهب بالخدش الكبيرة ، ثم يصير التنعيم بالدولاب اللبادي بعد ان يدهن وجهه مادة آكلة

وعندما تُجلى القطعة المذكورة يُرسد الى ازالة المواد الدهنية عنها ، وهي مانع لمرور الجري ومئاته التليس ، فتُغمى في النار او تُغلى في محلول قلوي ككربونات البوتاس ، او الصردا ، او محلول ١٠٪ من القطرون . ثم تُغسل بالماء وتُنظف في محلول من الحامض الكبريتي جزء لشرة يذهب بالاكسيدات التي تتغشى سطح المعدن . وعلى اثر ذلك تؤخذ فرشاة نظيفة ناعمة منموسة في متلي الكلس فيُفرك بها جيداً سطح القطعة ، لازالة ما يكون لحي بها من المواد الدهنية بلمس الايدي ، ثم تعلق بشاكل ، وتُغسل طويلاً بالماء الحلو ، جاهزة لأن تلبس اي معدن كان

تلك هي الاعمال الاولية في التليس ، وهي واحدة سواء قصدت التنحيس او التشكيل او التفضيض او التذهيب الخ

التنجيس

تُنَجَّسُ الاشياء المعدنية بان تُلبَسَ قشرة نحاسية بواسطة الكهرباء .
 والتنجيس ضروري قبل تليس بعض المعادن بالنقطة والذهب كالحديد والتوتيا ،
 لان تلك المعادن تملق بالنحاس اكثر منها بالمعادن الشينة . فاذا اردت اذاً
 تليس قطعة حديدية نقية او ذهباً عليك اولاً ان تلبسها قشرة خفيفة
 من النحاس الاحمر ثم تعرد فتغسها او تدغمها بالطريقة نفسها . وفي
 التنجيس يجب ان تكون الايجابية قطعة من النحاس الاحمر والمغس النحاسي
 كما يأتي :

ليتر واحد	٠.١ قطر
٢٠ غرام	خلات النحاس
٢٠	كربونات الصردا
٢٠	بيسولفيت الصردا
٢٥	سيانور البوتاس

ويُعدَّلُ المجرى بحيث لا يتجاوز التة اعشار الامبير (ampère) لكل
 مائة سنتيمتر مربع من السلية او القطعة النوي تنجيسهما ، فيجبي التليس
 ناعماً متساوياً . فلر فرضنا قطعة عرضها ١٠ سنتيمترات وطولها ١٥ ، اي مساحتها
 ثلاثمائة سنتيمتر مربعاً ؛ لاظطرنا الى مجرى قوته ١,٨٠ امبير على الاكثر .
 والامبير مقياس السيلان الكهربائي كما سنرى

التكيب

تمتد اليوم صناعة التليس بالنكل من اهم الصناعات ، لرخص هذا المعدن
 نوعاً ، ولجماله اذا صقل . ومما زاد في استعماله ، ثبوته ضد عوامل الرطوبة ،
 كالتأكد بالهواء وغيره ، وصلاحيته لتحضير الاطعمة فيه دون خطر ما . وكاد لم
 يترك صناعة الأترب اليها . وقد اعنا في بدء هذه المقالة الى صناعات شتى
 زاد التكيب في انتشارها . اما المغس المستعمل فركب من :

كبريتات النكل او الفادر المزدوج	٦٠٠ غرام
النكل	٣٠٠
ملح طعام عادي	٣٠٠
ماء	١٠ لترات

وهو محلول ذو لون اخضر جميل . وثقل الجرى (densité de courant) يتراوح بين ٠,٣٠ و ٠,٥٠ امبير لكل مائة سنتيمتر مربع من السليّة ، فلا تلبث تلك ان تاخذ قشرة بيضاء ، تبلغ ، بساعة واحدة ، ثخانة جزء من اربعين من المليمتر وهذا كافٍ لسطحها الصلابة المطلوبة . ثم تُخرج القطعة من المحلول فتغسل جيداً ، وتنقى بنشارة الخشب ، وتغسل على الدوّار بواسطة دولاب من اللباد مدهون بعجون كياربي

التفضيض

واذا اردت تفضيض آلة ما ، فان كانت نحاسية عليك ان تضعها بضع ثوانٍ في محلول بيوكسيد الزينك (غرام واحد في لتر ماء . يذوّب بان يضاف اليه قليل من الحامض الكبريتي) قبل عملية التليس . واذا كانت مفضضة من ذي قبل ، و اردت تجديد التشرة الفضية ، فن الضروري نزع التشرة الاولى تماماً ، وذلك بان تضع القطعة في مزيج من الحامض الكبريتي والحامض الفضي ، اجزاء عشرة لواحد ، ثم تبدأ بالتليس حسب الاصول . والمنطس الفضي محلول مركب من سيانور الفضة والبرتاس

التذهيب

لقد بيّنا سابقاً انه يمكن تذهيب الاشياء النحاسية والفضية رأياً دون وسيط . اأ القطع الحديدية وغيرها فالاحسن تنجيتها قبل التذهيب . ومنطس التذهيب مزيج من فوسفات الصودا المباشرة ، وسيانور البرتاس ، وكالوردر الذهب ، يُباع تجارياً ضمنَ علبٍ محضرة تُذوّب في الماء . والتذهيب الكهربائي يكون أما بالطريقة الباردة وإما بالطريقة الساخنة وهي تفرق عن الاولى بان يُسخن المنطس ، قبل استعماله ، حتى درجة ٦٠ ستغراد . لأمّ الايجابية ، فاذا علمنا بحسب النظرية العمومية ، يجب ان تكون سبيكة من الذهب الخالص .


أما التليس ، في تلك الحال ، يجيء بطيئاً . لذلك فكثيراً ما يُستعاض عنها بشريط من البلاطين ، على أن يجدد المحلول كلما ضمفت فيه المادة الذهبية التي تكون قد تجتمعت قشرة صفراء على السلية . ومن الغريب انه يمكن الحصول على الزاين شتى منها الذهبي الاصفر، والاحمر، والاخضر، حسب قوة المجرى واملاح كبريتية تضاف الى المغطس كسيانور النحاس للون الاحمر، وسيانور الفضة للاخضر . هي بعض عمليات التليس احببنا تبيانها . واننا ، مخافة ان نملأ القراء ، نضرب صفحاً عن كثير غيرها كالتليس بالنحاس الاصفر والتصدير والتوتيا الخ . غير انه لا بد لنا من كلمة في تليس القطع الصغيرة كالسامير والسدبابيس التي ، لو قصد تليسيها واحدة واحدة كالقطع الكبيرة ، لما استطيع الى ذلك سبيلاً ، اولاً لضعفها ، وثانياً لمددها الوافر . اذ انك غالباً ما توضع هذه كأها ضمن مصفاتٍ من خزف تتدل في المغطس او الاحسن ضمن برميل ، كثير الثقوب من جميع جهاته ، يدور في المغطس بجرعة خفيفة ، كي يتسكن الراسب الكافافي من الوصول الى سطوح كل السامير على السواء . هذا وتعميماً للفائدة نعطي ادناه جدولاً بخصائص كل من العمليات السابقة من مثل توتر المجرى ، وقوته ، وكية الراسب الذي يتجمع على السليسة في الساعة ، والوقت اللازم لكل من تلك العمليات :

نوع التليس	توتر المجرى فولت	ثقل المجرى امبير لكل مائة سم	كمية الراسب المدني في الساعة لنوع امبير واحد	معدل الوقت اللازم ساعة
نحاسي ، لثقل التوتوت نحاسي (للتليس) نكحل على الحديد	١.٥٠ الى ٥.٥٠	١ الى ٣	١.١٨	يختلف بحسب الشحنة من ١/٢ الى ١
نحاس الاصفر	٣ الى ٣	٠.٢٠ الى ٠.٥٠	١.٠٦	١ الى ٢
فضي	٠.٥٠ الى ٠.٢٠	٠.٦٠ الى ٠.٢٠	٢.٠٢	١ الى ٨
ذهبي	٢.٥٠ الى ٣	٠.١٠ الى ٠.٢٠	٣.٦٨	١ الى ١٢

نوع المجرى المستعمل للتليس

ان نظرية التليس مرتكزة على نقل المدن من الايجابية الى السلية كما بيناه . فلهذا يجب استعمال المجرى المستمر ، اي ما كان قطبه الايجابي ثابتاً ، وكذلك السلي . أما المجرى المتناوب فلا يصلح للتليس لان قطبيه يتمكان مائة مرة في الثانية (للمجرى العادي ذي التكرار ٥٠ دفعة) . فالندرات التي

تكون نُقلت من القطب الايجابي الى القطب السلي ، مدة $1/100$ من الثانية الاولى ، تعود فتُنقل بالعكس متى تقلب القطبان مدة $1/100$ من الثانية ايضاً وهلم

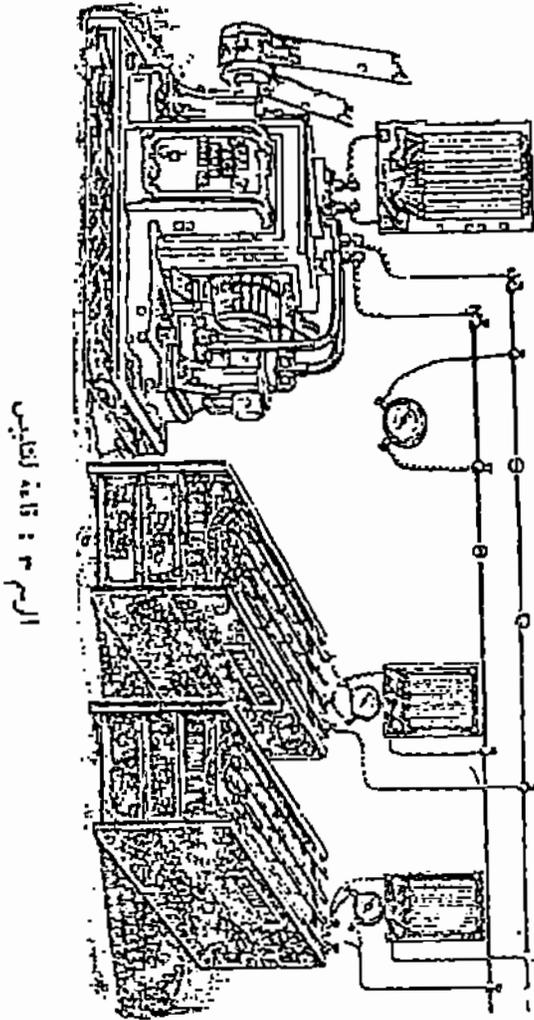

جراً بحيث انه في آخر الامر لا يعلق بالسلبية شيء من المعدن . وهذا ما منع
المجرى المستمر من الثلاثي ، رغم تقدم الجرى المتناوب . فهو لا يزال يستعمل
في احوال مخصوصة منها الجرى ، وصناعة التليس ، والكيميا الكهربائية . وتوتر
المجرى في التليس يتراوح بين ٠,٥٠ و ١٠ فولت حسب نوع المعدن . اما قوة
المجرى ومقياسها الامبير ثابتة لمساحة النقطه النوري تليها ونوع التليس كما

وأينا . ويجب ان لا نخلط قوة المجرى ، ومقياسها الامبير ، بقوة التوتّر ومقياسها الثولت . فلو اردنا التشبيه بين السّال الكهربائي والسّال المائي لقلنا انّ قوة المجرى اشبه بشخانة القطر المائي ، والتوتّر بالضغط او سرعة سيلان الماء . أما القوّة الكهربائيّة فمقياسها الثولت اي جزء من ٧٣٦ من الحصان . وهي نتيجة ضرب التوتّر بقوة المجرى . مثلاً مولدة كهربائيّة تعطي مجرى عشرة امبير بتوتّر ٦ فولت تكون قوتها $10 \times 6 = 60$ وات ، اي $60/736$ من الحصان . وهذه القاعدة لا تصح تماماً إلا في المجرى المستمر

قلنا اذاً انّ التليس الكهربائي يقتضي مجرى مستمراً . ففي الاشغال الصغيرة من مثل تفضيض ايقونة او آلة دقيقة ، نقدر ان نعمل بطاريتين او خزّانين . أمّا الاحسن استعمال موالدة مخصوصة ، خصوصاً لمن اتخذوا هذا الفن مهنة يعيشون منه . ففي المدن ، حيث لم يعد للمجرى المستمر اثر ، يحولون المجرى المتناوب الى مجرى مستمر بواسطة مجموع مرّكب من محرك كهربائي ومولدة كهربائيّة . يسير الاول بقوة المجرى المتناوب فيدير الثانية فتعطي المجرى المستمر . والرسم ٣ ، في الصفحة القابلة ، يمثّل قاعةً للتليس يورى عن شمالها المولدة الكهربائيّة ، وعن اليمين الصناديق المتعملة للتليس ، منها للتكبير ومنها للتخسيس ، وفي كلّ منها المحلول الكيماوي اللازم لهذه الغاية . أمّا التيار الكهربائي فيأتي لكل واحد منها بواسطة جهازٍ مخصوص ولوحة لوزن التوتّر وتعديل المجرى

المهرصة

يظهر ممّا سبق أنّ صناعة التليس صناعة جلي تشهد بقوة السّال الكهربائي وبنا له من المكانة في تغيير هيئة المعمر واحواله الاقتصادية . انما نأسف ان يعدد الانسان احياناً الى استعمال ما وضعه الله بين يديه ، من الوسائل العالمية ، لعمل المنكر . فقد تبين أنّ البعض كانوا يمدون الى طريقة التليس ، لنقل السمك والتعود ، غير ان هؤلاء الجناة كثيراً ما لقوا جزاءهم اشد العقوبات . ثم كم من الصاعقة يستعملون التليس قصد النش وترويح بضائهم ، وهو فعل مستقبح اجارنا الله من شره . . .