

الفصل الاول

الطلاء الكهربي لأبى لجميع أنواع المعادن

بالنيكل - بالنحاس - بالفضة - بالذهب

تتأسس عملية الطلاء الكهربي على نظرية التحليل بالتيار الكهربي فإنه عند ما يمر تيار كهربائي في محلول معدني فإنه يحل هذا المحلول إلى عناصره الأولى ويرسب معدنه على الموج السالب وعلى ذلك فالقطع المعدنية المراد طلاؤها أو تلميعها بمشيرة أو طبقة من معدن آخر أرقى من معدنها يجب أن تربط في القطب السالب وتغمر في الإناء المحتوي على المعدن المحلول في الأحماض وهذا النوع من الطلاء يسمى الطريقة (الجانفانية) وهي أفضل من الطرق الأخرى

ويلزم لا جراه عملية الطلاء أن يكون لديك تيار كهربائي في المنزل أو المعمل فإن لم يكن فلا بأس من أن تجرى العملية بواسطة البطاريات الكهربائية والبطاريات تتألف من أناء من الزجاج أو الفخار المدهون جوفه ومن اسطوانة من التوتيا ملحوم في أعلاها قطعة من النحاس الأحمر وآناء من الخزف الصيني ذو مسام وقطعة من كربون الفحم الحجري بها مشبك من النحاس لا مسالك السلك. وأسلاك من النحاس المغطى بالحرير طولها بحسب الإرادة..

وهذه البطارية تحصل بواسطتها على تيار كهربائي كاف لعملية الطلاء وذلك بأن تملأ نصف الإناء الأول من مزيج مؤلف من ١٢ جزءا من حمض الكبريتيك الثقيل و ١٠٠ جزءا من الماء. ثم تأخذ اسطوانة التوتيا

فتغمرها في ذلك المزيج. ثم تملأ الأناء الصينية الى نصفه من (حمض الكبريتيك) الثقيل وتضعه في قلب اسطوانة التوتيا. ثم تأخذ قطعة كربون الفحم فتضعها في قاب الأناء الصيني. وبعد ذلك تأخذ سلكا من المفطى بالحري فتضعه في ثقب المشبك الموجود عند رأس قطعة كربون الفحم. وتربط المشبك جيدا. فيصبح هذا السلك سائبا. ثم تأخذ سلكا ثانيا فتربطه ايضا في القطعة النحاسية الماحومة عند رأس اسطوانة التوتيا فيصبح هذا السلك موجبا

ويوجد بالسوق بطارية من نوع آخر تقوم بالعملية ايضا. ولكن التيار الكهربائي الذي تنتجه اخف من تيار البطارية المتقدم شرحها وتلك البطارية مؤلفة من اناء من الزجاج واسطوانة من كربون الفحم مغلقة بطبقة خفيفة من صيني ذو مسام. وفي رأسها قلاووظ من النحاس ومن عامود رفيع من التوتيا في أعلاه قطعة سلك ماحومة به.

ولتجهيز هذه البطارية للحصول على التيار الكهربي هو أن تضع في الأناء الزجاجي من (ملح الشادر) مقدار ربعه وتضيف اليه من الماء العادي الى ان يرتفع الى نصف الأناء ثم تأخذ اسطوانة كربون الفحم وتغمرها في قلب محلول ملح الشادر ثم تغمر أصبع عامود الزنك في المحلول بجوارها وبعد ذلك تربط سلكا بالطول المطلوب في ذلك القلاووظ النحاسي المتصل باسطوانة كربون الفحم فيصبح هذا السلك سالبا. وتربط سلكا آخر في عامود التوتيا فيصير موجبا

وتوجد بطاريات أخرى جافة تعطيك التيار الكهربي المطلوب مدة من الزمن وبعد ذلك تفرغ شحنتها الكهربية وتصير عديمة الفائدة فتبدل ببطارية أخرى جديدة

وأفضل من هذه البطاريات. البطاريات المكثفة أي ذات الشحن

والتفريغ . فان التيار الذى يمكنك الحصول عليه بواسطة تيار قوى جدا سهل عليك العمل ويوفر الوقت . وهذا النوع يعمل مدة من الزمن حتى تفرغ شحنته وعند ذلك يلزم أن تشحن بواسطة التيار الكهربائى مرة أخرى وتستعمل حتى تفرغ ثانياً ثم تشحن وهكذا وهذه البطارية تعيش عدة سنوات متى أحسنت استعمالها واعتنت بها وجراجات السيارات غالباً تكون مجهزة بألة شحن للبطاريات وأصحابها يقومون بتلك العمالية نظير أجر شهري بسيط لا يتجاوز العشرة قروش

تنظيف المعادن قبل الطلاء

واعلم ان عملية الطلاء او التلميس لن تتم الا بعد تنظيف القطعة أو القطع المعدنية التى تريد ان تطليها تنظيفاً جيداً . فان كانت من الحديد فيجب ان تغمرها فى جانب من (حمض الكبريتيك) المخفف بالماء بنسبة ٣ فى المائة (من الماء) مدة لا تقل عن ٣ دقائق . وان كانت من النحاس او الفضة فتغمرها فى (حمض الكبريتك) المخفف بالماء بنسبة ١٠ فى المائة . وان كانت القطع النحاسية أو الفضية خالية من اللحام كالملاعق والشوك وما شابهها فيجب ان تحميها بالنار بواسطة ابور اللحام ذى الالهب الجانبى . وبعد أن تحمى القطعة وتصل لدرجة الاحمرار تمسكها بالملقط الحديدى ثم ترميها فى السائل الحمضى السابق ذكره بعد ان تضعه فوق وابور الغاز الخاص بالطبخ - وافضل وابورات اللحام . ووابورات . الطبخ - هى وابورات بريموس الاصلية (١) وتترك القطعة فى قلب السائل الحمضى حتى تتعري من القشرة السوداء التى علتها من الاحماء . وعند ما يتم ذلك ترفع وعاء السائل الحمضى من

(١) المتعهد الوحيد لفابريقة وابورات الغاز (بريموس الاصلى) وبائعيها ن. جاقجيان . و ل . كستكيان - بميدان العتبة الخضراء بمصر . ب . رقم ٥٠٣ - تليفون رقم ٤٥٣٦٣ - وتأكدوا أن وابورات بريموس الاصلية هى أفضل وأمن الوابورات فى العالم كله

على النار وترفع منه القطعة بالملقط .

وان كانت القطع المعدنية ماحومة فلا تجمها بالنار كيلا يتفكك
لحامها . ويكفي لتنظيفها أن تدعكها بالرمل الناعم المبلل بالماء بواسطة
فرشة من السلك الرفيع (وتلك الفرش تباع جاهزة) وبعد ذلك تغمر
القطعة في المزيج الآتي ثم تخرجها منه في الحال
جرام ١٠٠ من حامض النتريك الثقيل
» ١٠٠ » الكبريتيك »
» ٠٠١ » ملح الطعام النقي

وهذا المزيج يجب ان تحضره في الهواء الطلق وذلك بأن تضع
(الحامض النتريك) في اناء من الصيني او من الفخار المدهون باطنه او
من البلور أو من الزجاج ثم تصب فوقه حامض الكبريتيك
بالتدريج وأنت تمزجها بقضيب من الزجاج . وبعد ذلك تضع
فوقهما الملح فيتصاعد منهما اذ ذاك بخار يضر بالصحة اذا استنشق
ولذا يجب ان تبعد عنه في تلك اللحظة . وفي اليوم التالي تستعمله
وبعد ان تغطس القطعة النحاسية في المزيج المتقدم ترفعها منه في
الحال بواسطة الملقط . ثم تغسلها بالماء الجاري البارد غسلا جيدا
دون أن تلمسها بيدك

ولازالة ما قد يكون مختبئا في ثنايا الزخرفة الموجودة فوق القطع
يجب ان تضعها بعد ذلك في محلول (البوتاسا) وهو يتركب من ١٠٠
جزء من (البوتاسا الكاوية) و ١٠٠ من الماء . أو من ٢٥ جزء من تحت
(كربونات البوتاسا) و ١٠٠ من الماء وتغليه مدة عشر دقائق على النار
ثم ترفع الوعاء وتلتقط منه القطع وتغسلها بالماء الجاري البارد غسلا
جيدا فتصبح القطع عند ذلك معدة للطلاء . فان كانت من الحديد

وتريد ان تطايبها بالتمضة أو بالذهب . فيجب أن تطايبها بالنجاس اولا
لأن التمضة أو الذهب من المستحيل ان يرسبا فوقها او ياتصقا بها
مهما حاولت . وبالتجربة وجدنا ان المغطس الآتي هو أحسن المغاطس
وهو يتركب من المواد الآتية :-

درهم ٣٢ من خلات النحاس

» ٣٢ « تحت كبرونات الصودا

» ٣٢ « ثاني كبريتات الصودا

» ٣٣ « سيانور البوتاسيوم

اقعة ٤ « الماء المقطر

وكيفية تحضيره هي أن تضع خلات النحاس في اناء من الزجاج
او الصيني . او الفخار المدهون . وتعجنها بقايل من أصل الماء المقدر
للمغطس . ثم تضيف اليه بعد ذلك وزن ربع الماء مع تحت كبرونات
الصودا . وتحرك حتى يصير لون المازيج اخضر فاتحا . فتضيف اليه
نصف الماء الباقي مع ثاني كبريتات الصودا فيصير لونه اصفر مكندا
ثم تصب فوقه باقى الماء مع السيانور وتحرك حتى يتم ذوبان الاملاح
ويصفو لون المازيج ويروق . ويصير بلون الماء الطبيعي

وإذا ذابت الاملاح وبقى السائل بلون اصفر فذلك دليل على ان
السيانور ليس نقيما بالدرجة المطلوبة وعند ذلك يضاف الى السائل كمية
اخرى وتحرك الى يصير المازيج بلون الماء الصافي

وعند اجراء عمالية التابيس بهذا المغطس يجب ان يكون المجرى
الكهربائي قويا وبعد تنظيف القطعة كما تقدم تعلقها في الموصل الساسي
وفي الموصل الايجابي تعلق لوحا نحاسيا احمر بحجم اتساع القطع
المراد تلبسها . ثم تغطس الاثنتين في المغطس . ويجب ان يكون

اللوح النحاسي بعيدا بمقدار ٢ سنتيمترات عن القطع المراد تلميسها
ويجب ان تحرك السائل بقضيب من الزجاج او الخشب بين وقت
واخر اثناء العملية وبعد برهة . وجيرة تتابس القطع بغشاء من النحاس
فتترك الى ان تتابس بقشرة بالسلك المطلوب

واعلم ان اللوح النحاسي المعلق بالقطب الايجابي يذوب في
المغطس ويعوض بذوبانه عن كميات النحاس المنحلة والتي ترسب
فوق القطع المتصاة بالقطب السالب (تطلي المعادن) . وقد يحدث
احيانا ان هذا التعويض لا يكون متعادلا مع النحاس الذي يرسب
على القطع من اصل النحاس المنحل في الماء والاحماض . فيكون اقل
منه بكثير ففي هذه الحالة تجد ان عملية التلميس او الطلاء تسير
ببطيء زائد فتعلم ان المغطس في حاجة الى نحاس محلول لينتظم عمله
ففي هذه الحالة يجب ان تضيف اليه كمية من خلات النحاس واخرى
من السيانور . واذا تكررت هذه الاضافة وجب ان تضيف الى
المغطس كمية تعادل ثقلها من الماء المقطر

واذا علق لوح نحاسيا في القطب الايجابي اكبر مساحة من
القطع المعلقة في السلبى . او اذا ترك هذا اللوح داخل المغطس بعد
انتهاء العملية زمنا طويلا تذوب منه كمية من النحاس تعيق الفعل
وعند ذلك يتلون المغطس بلون اخضر او ازرق فيضاف عليه في
هذه الحالة قليل من (السيانور) فيصفو لونه كما كان . وقد يعلو احيانا
هذا اللوح النحاسي قشرة سمراء او بيضاء تمنع ذوبانه . وتقال فعل
المجرى الكهربائي فيجب عند ملاحظة ذلك ان يضاف الى المغطس
كمية من (خلات النحاس) محلوله بسائل النشادر كما مر الى ان يصير اللون
الازرق المسبب عن هذه الاضافة بطيء الزوال . واذا تصادف ووضع

منه كمية اكثر من اللازم فتضاف اليه كمية من (السيانور) الى ان يصفر لون السائل والنتيجة ان من اعتاد على ذلك مدة قليلة ولاحظ التغيرات التي تحصل في هذا المغطس يقدر باضافه السيانور . تارة أو باضافة خلاصات النحاس تارة اخرى . أن يبقى مغطسه بحالة جيدة واذا أردت تفضيض أو تذهيب القطع بعد تنحيسها . تخرجها من المغطس في الحال . وتغطسها في محلول نترات ثاني أكسيد الزئبق وهذا هو : —

جرام	٦٥	حامض كبريتيك ثقيل
»	٣	نترات ثاني أكسيد الزئبق
»	٣٠٠	ماء مقطر

وترفعها منه في الحال . ثم تغسلها بالماء البارد بدون ان تمسها بيدك وتعلقها في القطب السلبى وتغمرها في المغطس الفضى

التنحيس الاصفر

والتنحيس الاصفر الكهر بائى كثير الاستعمال فى أوروبا فكل ما تراه من البراغى والشناكل والزررد والاسلاك والثريات والقناديل النحاسية أغلبه من الحديد المصبوب أو التوتيا ومغطى بقشرة سميكة من النحاس الاصفر . والمغطس الآتى يصلح لتلميس كل انواع المعادن بدون استثناء . ويتركب من المواد الآتية

درهم	٣٢	من كربونات النحاس المحضر حديثا
»	٣٢	من « التوتيا » »
»	٦٤	من تحت كربونات الصودا
»	٦٤	من كبريتيت الصودا
»	٧٥	من سيانور البوتاسيوم النقى

نصف درهم من حمض الزرنيخوس (طعم النار الأبيض)
أفة ٨ من الماء المقطر

وينبغي تحضير (كربونات النحاس والتوتيا) أولاً. وكيفية ذلك ان
تأخذ ٤٨ درهماً من (كبريتات النحاس). ومشاهاً من كبريتات التوتيا
وتذوب المادتين في اقتين من الماء. وتذوب ايضاً ١٢٨ درهماً من
(تحت كربونات الصودا) في اقتين من الماء وأضف المحلولين الى
بعضهما وحركهما فيتكون في قاع الاناء راسب أخضر هو (كربونات
النحاس والتوتيا) المطلوب. فأتركه ٦ ساعات. حتى يتم رسوبه
ثم أرق عنه الماء. وخذ منه المقدار المطلوب بالوزن ثم أضف اليه
سبع أقات من الماء المذكور في التركيب. ثم أضف اليها كبريتات
الصودا. وتحت كربونات الصودا. ثم سخن أفة الماء الباقية من الثمانية
وذوب فيها (حمض الزرنيخوس والسيانور) وأضف ذلك الى المزيج
الاول فيصفو لونه حالاً. والافضاف اليه كمية من (السيانور) فيصير
معداً للاستعمال

والسبب في وضع (حمض الزرنيخوس) في هذا المغطس هو
لكي تصير القطع الملبسة لامعة. واذا وضع منه كمية أكثر يصير
لونها أبيض كالقولاذ ولكنها تصفر فيما بعد

واعلم ان اللوح النحاسي الاحمر المعلق في القطب الايجابي
يجب أن تضع بدلاً منه في هذا المغطس لوحاً من النحاس الاصفر
ويضاف الى هذا المغطس عقب كل عمية كمية قليلة من محلول
(كربونات النحاس والتوتيا والحامض الزرنيخوس وسيانور
البوتاسيوم)

ومن المستحيل تعيين كمية الاملاح التي تازم لهذا المغطس

هند افتقاره واحتياجه اليها . فعلى العامل الحاذق ان يلاحظ ذلك بنفسه . فهو من لون الراسب . يعرف أى ماح يجب اضافته اكثر من غيره أو أقل . ولزيادة الايضاح نقول : —

اذا كان الرسوب بطيئاً يجب إضافة كربونات نحاس وتوتيا بدون سيانور
وإذا كان لون الراسب قرانياً وخصوصاً إذا كان ماء المغطس
أزرق أو أخضر . يضاف اليه من السيانور وحده قليلاً حتى يزول اللون
وإذا كان لون الراسب اسمرًا وغير متساو . يضاف اليه قليل
من حمض الزرنيخوس . بعد حله بسيانور البوتاسيوم

وإذا كان لون الراسب أبيض . أو أبيض مشرباً باخضرار . يضاف
اليه كمية من كربونات النحاس وحده . أو بعد حله بالسيانور
وإذا تكررت هذه الاضافات مرات عديدة . ولوحظ أن
الرسوب (أى التاميس) لا يتم بسرعة يضاف الى المغطس كمية ماء
كافية . وبعد تاميس القطعة . إذا كانت غير معدة للتذهيب أو التفضيض
تمسح بفرشة نحاسية ثم تغسل بالماء وتجنف فى نشارة الخشب
وبعضهم يضيف الى المغطس النحاسية المتقدمة جزءاً من محلول
الأملاح الستة لاصلاحها ولكي تعطى نتيجة حسنة وهذه هي الأملاح

درهم	٣٠	بى فوسفات الصودا
»	١٠	بى كربونات الصودا
»	٦	فوسفات الصودا
»	١٢	كربونات البوتاسا
»	٦	بوتاس كوستيه
»	٣٠	سيانور البوتاسيوم النقى
»	٥٠٠٠	ماء مقطر

وتحل هذه الاملاح في الماء ثم توضع في « جمدانه » كبيرة من الزجاج
وتسد جيداً الجين الحاجة اليها
التفضيض بالتغطيس البسيط

هذه العملية تتم في مغطس على الساخن أو في مغطس على البارد والمغطس
الساخن يتركب من :-

درهم	١٥٠	من سيانور البوتاسيوم
»	١٥٠	من نترات الفضة المصبوبة
أقة	٨	من الماء

ويحضر بأن تأخذ من الماء ٨ اوقات تضعها في وعاء المغطس الساخن
ثم تذوب فيها السيانور . وتأخذ وعاء آخر من الزجاج فتضع فيه
أقة الماء الباقية وتذوب فيها نترات الفضة . وبعد أن تذوب تضيف
السائل الثاني إلى الأول بالتدريج : وأنت تحرك المزيج حتى يروق
ويصبح بلون الماء . فتغطس فيه القطع التي تريد تفضيضها وهو
يغلي على النار

واعلم أنه يجب تتميم كل عمليات التنظيف للقطع المراد تليسيها
في الحال وبدون ابطاء فما ان تنظفها حتى تنحسها . وما ان تنتهي من
تنحيسها حتى تدخلها الى مغطس الفضة . ولالزوم لتغطيس هذه
القطع في سائل نترات ثاني اكسيد الزئبق لأن ضرره اكثر من نفعه
وكثير من الملبسين يستعملون اليوم البطاريات الكهربية لتليسي
في هذا المغطس فيطابق عليه في هذه الحالة اسم « كلفاني »

اما المغطس على البارد فهو أجود من جميع المغطس الفضية البسيطة
على الساخن . لأن التليسي به يكون اكثر التصاقاً بما تحته ويكون لونه
جميلاً لامعاً غير قابل للتغير كالذي يحدث بعد التليسي في المغطس

الأخرى وكلما طالت مدة إبقاء القطع في هذا المغطس تكون القشرة أسمك
وكما افتقر هذا المغطس إلى فضة لكثرة إستعماله يضاف إليه
من محلول نترات الفضة كمية بدل التي خرجت منه . وعند ما يصير
في درجة لا يعود يمكن ثانی كبريتت الصودا فيها أن يذيب محلول
نترات الفضة يضاف إليه من الكبريتت المذكور كمية صغيرة جدا
فيعود كما لو كان المغطس جديدا
التفضيض بالبطاريات

التفضيض « الكلفاني » هو اليوم أكثر استعماله يتم تلبس
أكثر الأواني المزخرفة كالأكؤوس والصواني والصحون والملاعق
والشوك والفناجين والاباريق والزهريات والشمعدانات وماشا كل
ذاك . وبواسطته نحفظ صحتنا من مضرات النحاس . ونزين قاعاتنا
وموائدنا . وبتكاليف أبسط وقل جدا من اثمان هذه الاواني فيما
لو كانت من فضة خالصة . مع ان منظر النوعين واحد

ومن المغاطس التي جربناها ونوصي باستعمالها المغاطس الآتية بعد
درهم ١٦٠ من سيانور البوتاسيوم النقي

» ٤٠ من الفضة النقية

أقة ١٠ من الماء المقطر

وكيفية تحضيره هي ان تأخذ الفضة المذكورة بعد أن تسحبها
بواسطة الجلاخ شريطا رقيقا . ثم تقصه قطعا صغيرة ما يمكن . وتضع
القصاصه في وعاء الحل الخاص (١) وتضع فوقها ٧٥ درهما من حمض
النتريك النقي . ثم تضع الاناء فوق حمامة صغيرة من الحديد وتحتها
قنديل السجوتو وتكون ناره هادئة . فتذوب الفضة ويتصاعد منها

(١) وعاء من الصيني يباع في مخازن الأدوية

بخار اصفر يازم احتراسك من استنشاقه لأنه مضر بالصحة . ولما يبطل
تساعد هذا البخار يبقى في الأناء سائل اخضر أو أسمر . أو بلا لون
بحسب كمية النحاس الموجودة بالفضة . فيترك الى أن ينشف ويندوب
ثابتة ويصير بقوام الشمع السائل . فرفعه عن النار وتحرك اثناء الحل
حتى يمتد ما فيه على اطرافه ويجمد . وهذا الجامد يسمى نيترات
الفضة المصبوب او (حجر جهنم) فلا تمسه بيديك لأنه كاو . وعقب
ذلك تذيب هذا النيترات في الماء المذكور انفا ثم تضيف اليه السيانور
وتحركه حتى يدوب ايضا فيصفو لونه . ولا يختلف تركيب المغطس
الثاني . عن تركيب هذا المغطس . الا باننا نضع عوضا عن نيترات الفضة
كلورور الفضة

وكيفية تحضير كلورور الفضة هي ان تحضر النيترات كما سبق ثم تذوبها
في كمية وافرة من الماء . وتضيف اليها وانت تحركها محلولاً مشبعاً من
كلورور الصديوم الى ان يختلط الصديوم بالماء . ثم تتركه حتى يرسب
تماماً . فتأخذ ورقة ترشيح ثم تضعها في القمع الزجاجي . ثم تأخذ المحلول
السابق وتفرغه في ورقة الترشيح حتى ينتهي فما تجده فوق ورقة
الترشيح : هو كلورور الفضة فتضعه في الأناء المعد للمغطس مع الماء
والسيانور . فيصير جاهزاً للاستعمال

وهذان المغطسان على الساخن وعلى البارد سواء . ولكن الأفضل
استعمالهما على البارد

وإذا استعمل احدهما على الساخن . يجب ان تكون القطع المراد
تلييسها والمعلقة في القطب السلبى . تكون دائماً الحركة . وان يقلب
المغطس بين وقت وآخر بقضيب من الزجاج . وان يربط في القطب
الاجابى قطعة من البلاتين مسحوبة بشخانة (فتلة الدوباره الغليظة)

وان يكون خيط البلاتين اثناء التلميس غارقا في قاب المغطس الى ثلاثة ارباعه . وبعيدا بعدا كافيا عن القطع التي تابس . والقطع تكون بعدة عن قعر المغطس او جوانبه

هذا اذا اردت اجراء العملية على السخن ولكننا نفضل ان نحررها على البارد . وذلك بأن تضع بدلا من قطعة البلاتين رقاقة من النفضة النقية . وتغطسها في المغطس وتربط القطع بالسلك السابى وتغطسها ايضا وتتركها بدون تحريك الى انتهاء العملية

ويمكنك فى التفضيض أن تستغنى عن البطاريات أثناء اشتغالك على السخن . وذلك ان تحيط داخل المغطس برقاقة من التوتيا تكون ملتفة حول القطع . وتربط كل قطعة تحيط من التوتيا تعلقه فى رقاقة التوتيا المذكورة . وبعد انتهاء عمالية التلميس تجد محل الربط مسودا ولكى تزيل ذلك السواد . يكفى ان تغطس القطع فى المغطس دون أن تربطها . مدة دقيقة واحدة

وحينما يحتاج المغطس الى فضة لكثرة استعماله . يضاف اليه كمية مناسبة لما فقد منه من نترات أو كلورور النفضة . بالمقادير المذكورة . واعلم أن الماء الذى يكون فى المغطس وهو على السخن يتطاير جزء منه بالتبخر . فيجب أن يعوض بغيره من الماء

وإذا غطست فى المغطس الفضى قطعة من النحاس دون ان تربطها بسلك البطارية . وعلاها غشاء فضى . فاعلم أن كمية السيانور

او كمية الفضة قليلة . واذا أجريت عمالية التلميس فلا تكون القشرة الملبسة تامة الالتصاق بما تحتها من النحاس . خصوصا فى القطع المنحسة بقصد التفضيض لأن السيانور يحل القشرة النحاسية ويرسب بدلا عنها قشرة فضية تزول بأدنى احتكاك . فيضاف الى المنحس كمية

من النيترات أو الكورور . وتجرب بوضع قطعة نحاس اخرى فاذا لم تبيض يكون المغطس جيدا

واعلم ان الآنية التي توضع فيها المغاطس تختلف حسب اختلاف المغاطس . فاذا كانت على السخن فلا يوافقها الا اناء من الفخار الأحمر المدهون باطنه . أو الحديد الملبس داخله بالميناء . أما إذا كان على البارد فيوضع في وعاء من خشب محكم الضبط . وملبس داخله بمادة (الكوتابرخا) والاوفق ان يكون في وعاء من الفخار من نوع (القدرة المستطيلة) المطلية من داخلها ويوضع على دائرة فوهتها برواز من الخشب وعلى هذا البرواز يرتكز السلك النحاسي المتصل بالقطب السلبى وبه القطار المعدة للتأبيس . والسلك النحاسي الآتى من القطب الايجابى وبه رقيقة الفضة .

ويجب ان تحترس من ان تجعل القطع الملبسة تمس الرقاقة الايجابية أو ان أحدهما تمس جانب المغطس لان ذلك يضر وينفسد العملية . ويجب أن تكون القطع والرقاقة بعيدتان عن قعر المغطس وأطرافه بعدا متساويا . وتكون الاسلاك النحاسية مرتكزة فوق برواز الخشب المذكور . وفي منتصف العمامة يجب ان تفك القطع وتقاب ثم تربط بعد أن يجعل اعلاها أسفها وأسفها أعلاها . وان لم تقاب تابس الجهة التي كانت الى أسفل المغطس بقشرة أسمك من القشرة التي تابستها الجهة العليا . وذلك لأن السائل في الجهة السفلى يكون متشعبا من الاملاح أكثر من الجهة العليا . ويجب أن يحرك السائل بضع مرات أثناء العمامة الواحدة

ومن العادة أن تابس (الديستة) من أواني المائدة كالملاعق والشوك وماشا كها من ٢٠ الى ٣٠ درهما من الفضة ليكون تابيسها اصوليا

وهذه الكمية من الفضة يتم رسوبها فوق القطع المذكورة في ٣ ساعات كاملة وبعد تنظيف القطع وإمرارها في محلول (نترات ثاني أو أكسيد الرثيق) تربط بالسلالك السلبى وتغطس في المغطس الفضى . وعند ما تكتسى طبقة من الفضة . ترفع من المغطس وتمسح (بالفرشة) النحاسية وتعاد ثانية الى المغطس - ويستحسن بعد مسحها أن تغسل بالسيرتو لان مسحها باليد يترك مادة دهنية تمنع التصاق الفضة بها - واعلم أن المغطس الجديدة عادة تكون أبطأ سيرا من المستعملة . فاذا كان لديك مغطس قديم سبق استعماله . فخذ من السائل الذى به كمية صغيرة وأضفها الى المغطس الجديد وإن لم يكن فأضف اليه كمية من سائل النشادر بنسبة واحد الى ألف من الماء . أو اغاه ساعة وعوض الماء المتبخر بمثل وزنه .

ويحدث أحيانا أن القطع التى تلبس بالفضة يصفر لونها بعد تلميسها ولمنع هذا الاضفرار غطس القطع بعد انتهاء عملية التلميس فى المغطس مدة ٥ أو ١٠ دقائق دون أن تربطها بالسلالك السلبى . ولا تضع الايجابى فى المغطس .

وإذا لاحظت أن الرقاقة الفضية المربوطة فى السلك الايجابى صارت مسودة اللون فذلك يدل على أن المغطس يحتاج الى سيانور ، وأن الفضة التى تظلى القطع وتخرج (المحللة بالمغطس) لا يذوب عوضا عنها من الرقاقة الفضية ، فيجب إضافة السيانور الى المغطس حتى يتحول لون الرقاقة الفضية من اللون الاسود الى اللون الرمادى

الطلاء بالذهب

يتم طلاء القطع أو تلميسها بالذهب من أى معدن كانت ، إما بواسطة التغطيس البسيط ، أو بواسطة البطاريات الكهربائىة . والأول عادة

يستعمل لتذهيب الحلي الصغيرة المصنوعة من النحاس وسبكباته ، وهالك
أحسن مغطس من هذا النوع : —

درهم	٢٦٥	من بيرو فوسفات الصودا
»	٨	» الحامض الهيدروكلوريك النقي
»	٥	» » النترك
»	٣	» » الذهب
أقة	٨	» الماء المقطر

وهذا المغطس يحضر بأن تأخذ من كمية الماء ٧ أقات وتضعها في إناء
من الفخار المدهون . ثم تضع هذا الاناء فوق النار وقبل أن يغلي ضع
فيه (بيرو فوسفات الصودا) وحركها حتى تذوب ، وعند ذلك ارفع
الاناء عن النار ، ورشح ما فيه (بورقة الترشيح) ثم اترك السائل حتى
يبرد ، ثم خذ قطعة من الذهب واسحبها بواسطة (الجليخ) شريطا رقيقا
ثم قصها قطعاً صغيرة وضعها في إناء الحل ، وضع فوقها (حمض النترك
وحمض الهيدروكلوريك) ثم ضع الاناء فوق نار (قنديل السبرتو) فيتصاعد
منه بخار كثيف ، ويذوب الذهب ويتحول الى سائل أصفر مشرب بحمرة
وعند ذلك ضع فوق (جمالة) القنديل رقا من الصفيح مثقوبا من وسطه
وركز فيه قعر الاناء واتركه حتى يتم تبخر الحامضين . وترى الذهب قد
تحول الى سائل أحمر بلون العقيق . ولا تدعه يجف فوق النار ، وارفعه
سرعة وضعه فوق قطعة من الخشب واتركه حتى يبرد — واحذر أن يجف
المحلول الذهبي وهو على النار لانه إن حصل ذلك تفرقع بشدة وربما ضر
محضره — ثم أضف اليه وأنت تحرك أقة الماء الباقية من أصل المغطس حتى
يتم ذوبان (كلورور الذهب) فأضفه الى المحلول الاول . ثم اغسل إناء الحل
بالماء غسلا جيدا وأضف ماء الغسيل الى ما في المغطس من سائل . وبعد ذلك

اربط القطع التي ترغب في طلائها - بعد تنظيفها كما أروضنا سابقاً في سلاك من النحاس وغطسها في محلول (ثاني أكسيد الزئبق) مدة ثانية واحدة ثم ارفعها واغسلها بالماء ، وضعها في المغطس وهو قريب من الغليان واربط طرف السلك الآخر في قطعة من الخشب أو الحديد وضعها فوق فوهة المغطس الذهبي . ففي برهة وجيزة تكسب غشاء ذهبياً فارفعها من المغطس واغسلها بالماء البارد . ثم جففها في (نشارة الخشب) الناعمة . وإن أردت أن تزيد سمك الطبقة التفضية الملبسة على القطع ، غطس القطع في محلول (ثاني أكسيد الزئبق) مدة ثانية واحدة كما تقدم . ثم اغسلها بالماء وغطسها في المغطس وهكذا تكرر العملية حتى تلبس القطع بطبقة بالسمك المطلوب .

ولا تفرط في هذا المغطس عند فراغه من الذهب بل احفظه وحضر خلافه وعند التذهيب تغطس القطع في القديم ، وهو في درجة الغليان ، وبعد برهة ترفعها منه ، ثم تغطسها في الجديد ، وهكذا حتى يفرغ المغطس الثاني . فتحضر مغطساً ثالثاً وتمر القطع في الأول ، ومنه الى الثاني ، ومنه الى الثالث وهكذا . وبهذه الطريقة لا يفقد شيء من الذهب المستعمل في المغطس

واعلم أن المغطس المتقدم تركيبه وعمله لا ينفع أبداً إلا لتذهيب النحاس ومركباته . فإن أردت أن تذهب (تطلي) فيه قطعة من الفضة تضيف اليه عند تركيبه درهمين ونصف درهم من حمض (البروسيك) عيار ٨ . ويلزم تحريك ما في هذا المغطس من محلول أثناء العملية وهو على النار ، سواء أكان لتذهيب الفضة أم لتذهيب النحاس وهذه صفة تركيب مغطس آخر للتذهيب بالتغطيس البسيط :-

درهم ٦٤	من ثنائي كربونات البوتاسا
» ١٦٠	» البوتاسا الكاوية
» ٣٠	» سيانور البوتاسيوم
» ٣	» كلورور الذهب
» ٨	» الماء البارد

وطريقة تجهيزه ان تحمل الجوامد ، ماعدا كلورور الذهب في ٧ اقات من الماء . وتذيب (الكلورور) في الأفة الباقية . ثم تضيفه الى المحلول الأول وبعد ذلك ضع المغطس على النار حتى يقرب من الغليان . وغطس فيه القطع فتذهب في الحال وكما اطالت المدة زادت القشرة سمكا . واعلم انه كلما قل الذهب في هذا المغطس لكثرة استعماله . يضاف اليه درهم ونصف درهم من كلورور الذهب . ويمكن تكرار ذلك الى ٥ مرات . دون اضافة أملاح اخرى وعند المرة السادسة ، تضيف اليه كمية الذهب ومن الاملاح الأخرى بالمقادير السابق ذكرها . ويفضل هذا المغطس عن السابق . ولا يلزم ان تغطس ما يطل في سائل (نترات ثنائي أكسيد الزئبق) لأنه في غير حاجة الى ذلك .

التذهيب بالبطاريات الكهربائية «الكلفاني»

التذهيب بالبطاريات أي (الكلفاني) أفضل من غيره . لأنه يمكنك به أن تكسو القطع التي تريد تلميسها قشرة من الذهب لا يحد سمكها . ويمكنك أن تجرى العملية دون استعمال البطاريات الكهربائية وذلك برابط القطع المراد تلميسها بالذهب بسلك من التوتيا ، ثم تغطسها بالمغطس وتربط طرف السلك الاخر في فوهة المغطس ليتم التلميس كما اذا كانت متصلة ببطارية كهربائية . والتلميس بهذه الطريقة يتم إن كان المغطس ساخنا أو باردا على حد سواء . غير أن الأفضل لتلميس القطع الكبيرة الحجم هو المغطس البارد ، ولتلميس القطع الصغيرة المغطس الساخن . وبكمية ذهب متساوية

الوزن يتم التلبيس على الطريقتين . غير أن المغطس الساخن يعطى لعمانا أكثر ، ويكون الذهب الملبس على القطع أشد التصاقا بها . وفيما يأتي نذكر ثلاثة مغاطس ذهبية تستعمل على البارد .

درهم	١٠٠	من سيانور البوتاسيوم
»	٣	» الذهب النقي
»	٧٠	» حمض الهيدروكلوريك
»	١٥٠	» سائل النشادر
»	٤٠	» حمض النتريك
أقة	٨	» الماء العادي

ويحضر هذا المغطس بأن تضع في إناء الحل حامض (الهيدروكلوريك) وحامض (النتريك) فوق الذهب - بعد سحبه شريطا وقصه كما أوضحنا ذلك سابقا - ثم تضع الاناء فوق قنديل (السيرتو) حتى ينحل الذهب ويتبخر الحامض فترفع الاناء عن النار ، وتضعه فوق قطعة من خشب حتى يجف وتذيبه في اقة ونصف اقة من الماء المعد للمغطس ، ثم تضع فوقه سائل النشادر ، وبعد أن يذوب ويختلط ببعضه ترشح السائل بورقة (ترشيح) فيرسب فوقها مسحوق هو أومنيورالذهب (سيانورالذهب) الذي لا يجوز تجفيفه لانه ينفجر اذا جف . ثم تذيب (سيانورالبوتاسيوم) في الكمية الباقية من الماء وتضيف الى السائل (أومنيورالذهب) الذي استخلصته من النشادر والماء ، وتحركه حتى يختلط بالسائل ، وعند ذلك تعلق المغطس على النار وتستعمله للطلاء والتلبيس كما أوضحنا وعند ما يحتاج هذا المغطس لذهب حضر (أومنيورالذهب) كما أوضحنا ثم حاه في الماء (كل درهم من الاومنيور له مائة درهم من الماء) وعقب ذلك ضع فوقه بتأن كمية من الماء حتى يصفو لونه ويصير بلون

الماء الصافي ، ثم امزجه بالمعطر المستعمل وهذا هو المعطر الثاني : —

درهم	١٢٥	من سيانور البوتاسيوم
»	٣	» الذهب النقي
»	٧٠	» حمض الهيدروكلوريك
»	٤٠	» النتريك

وطريقة تحضير هذا المعطر أن تحلل الذهب ، ثم تحوله الى (كلورور) وعندما يبرد تذيبه في أقة ونصف أقة من الماء . ثم تذوب (سيانور البوتاسيوم) فيما بقي من الماء . وتمزج المزيجين فيصفونهما باختلاطهما معاً . وإن لم يتم ذلك فأضف الى المعطر كمية أخرى من (السيانور) حتى يصبح لون السائل صافياً كالون الماء . وإذا غلي هذا المعطر مدة نصف ساعة كان تلبسه وطلاؤه جيداً . وإذا احتاج بعد استعماله لذهب أضف اليه كمية منه بواقع درهم لكل درهمين من (سيانور البوتاسيوم) وهذا هو المعطر الثالث : —

درهم	٦٤	من سيانور البوتاسيوم
»	٥٠	» كربونات البوتاسا أو كربونات الصودا
»	١٠	» كلورور النشادر
»	٣	» من الذهب النقي
أقة	٨	» الماء العادي

ولتحضير هذا المعطر ضع الأملاح كلها في الماء العادي واغله مدة نصف ساعة فقط . ثم ارفعه عن النار . واتركه حتى يبرد ويرسب ما يتكون فيه من (كربونات الحديد) ثم رشح السائل واستبعد منه الكربونات التي تجدها فوق ورقة الترشيح . ثم حضر (كلورور الذهب) وبعد أن يجف حله في كمية قليلة من الماء وامزجه مع محلول الأملاح التي فصلت

عنها (كربونات الحديد) فيصير المغطس معداً للاستعمال .
وفي كل هذه المغطس (الكلفانية) يجب أن تعاق في السلك الايجابي
للبطارية لوحة كبيرة من الذهب . تغمرها أثناء العمل في المغطس أمام القطع
التي تريد تلميسها أو طلاؤها . لتعوض هذه اللوحة بذوبان جزء من ذهبها
عما يفقده المغطس مما فيه من ذهب محلول (من أصل ما وضع فيه عند
تجهيزه) . ولكن ذلك لا يكفي للتعويض في غالب الأحيان ، ففي هذه
الحالة أضف الى المغطس عند الازوم كمية من (كلورور الذهب) محلوطة
في الماء مع (سيانورالبوتاسيوم)

وإذا لاحظت أثناء العملية أن لون الذهب الملبس فوق القطع رمادياً
فارفع القطع من المغطس وامسحها جيداً (بالفرشة النحاسية) واغسلها
بالماء ثم ارجعها الى المغطس ثانية . وإذا وضع - سهواً - في المغطس كمية
من (كلورور الذهب) أكثر من اللازم ووجدت الذهب الملبس على القطع
مسوداً أو محمراً يميل الى السواد ، أضف الى المغطس كمية من السيانور
وإذا وضع السيانور أكثر من اللازم تجد عملية التلميس تسير ببطء
وترى الذهب الذي يلبس على القطع ذا لون أزرق ، وأحياناً بدلاً من أن
تلبس القطع تفقد ما اكتسبته وتتعرض منه ، ولاصلاح ذلك أضف الى
المغطس كمية كافية من (كلورور الذهب)

وإذا رأيت أن القطع التي تم تلميسها على البارد في المغطس الذهبي ليست بلون
زاه لامع ، فبعد أن تخرجها من المغطس تغسلها بالماء ، ثم تغطسها في محلول
(ثاني أكسيد الزئبق) ، ثم تحميها بالنار بواسطة وابور اللحام ، الى أن
يتصعد الزئبق الذي علاها ، ثم تمسحها بالفرشة النحاسية ، أو تغطسها في
(حمض الكبريتيك المركز) أي الغير مخلوط بالماء ثم تحميها بوابور اللحام
حتى يتصاعد منها بخار أبيض . وبعد ذلك تظفأ في محلول حمض بنسبة

١٠ الى ١٠٠ من الماء ، أو تغطيتها بمعجون من بورات الصودا والماء
وتحميها بوابور اللحام الى أن يبطل تصاعد بخار (الزئبق) من القطعة ثم تطفئها
في (حمض الكبريتيك) وتغسلها بالماء ، ثم تجففها في (نشارة الخشب) الناعمة
وقلنا فيما سبق إن تليس الذهب بواسطة البطاريات الكهربائية والمغاطس
ساخنة يكون أشد لعانا ، وأكثر التصاقا من عملية التليس التي يتم في
مغاطس باردة ، ونزيد بأن تقدم للقراء مغطسا مناسباً لهذه العملية وهو
يتركب من المواد الآتية :-

درهم	١٥٠	من فوسفات الصودا
»	٤٠	» ثاني كبريتيت الصودا
»	٢	» سيانور البوتاسيوم
»	٣	» الذهب النقي أو (كلورور الذهب)
أقة	٨	» الماء

ويحضر هذا المغطس بأن تضع في قدر من الفخار المدهون ٦ أقات
من الماء مع فوسفات الصودا ، ثم تضع القدر على النار وتحرك ما
فيها بقضيب من زجاج ، الى أن تذوب الفوسفات ، وارفع القدر عن
النار واتركه حتى يبرد . وذوب (كلورور الذهب) في أقة من الماء .
وذوب (سيانور البوتاسيوم) و (ثاني كبريتيت الصودا) في الاقة الباقية
من الماء المذاب فيه (الكلورور) الى (محلول الفوسفات) فيتعكر
لون المزيج . وفي الحال أضف اليه محلول (ثاني كبريتيت الصودا والسيانور)
قيصفو لون المزيج . ويصير المغطس صالحاً للاستعمال . وهذا المغطس
يلبس الحديد والفولاذ ذهباً بدون أن تجرى عملية تنحيسهما أولاً . أما
التوتيا والقصدير والرصاص ومركباتهم فمن الواجب أن تنحس قبل
تليسها : واعلم أن تنحيس جميع المعادن حتى الحديد والفولاذ قبل

التلميس بالذهب أفضل بكثير من تلميسهما بالذهب بغير تلميس .
وإذا أردت تلميس قطع صغيرة الحجم كالحلى وغيرها يجب أن تربطها في
السلك السلي . وتربط في السلك الايجابي قطعة من البلاتين مسحوبة
بواسطة (الجلاخ) كخيطة الدوارة الشخين وتغطس كلاهما في المغطس الذي
يكون فوق النار ، وقريب من الغليان . ويجب أن تحرك القطع أثناء
تلميسها وهي في المغطس الى أن تتم العملية .

أما إذا كانت القطع المراد تلميسها كبيرة الحجم فيمكن الاستغناء عن
اللوحة الذهبية بوصل خيط البلاتين بالسلك الايجابي للبطارية ووضعه
تجاه القطع المرغوب تلميسها (في المغطس) بغير تحريك ويكون المغطس
في درجة الغليان . وبواسطة خيط البلاتين تستطيع أن تجعل لون الذهب
فاتحاً ، أو غامقاً ، أو محمراً قليلاً . فان غطس الخيط كثيراً احمر لون
الذهب الملبس على القطع . وإن غطس جزء من الخيط اصفر لون الذهب
الملبس على القطع .

ويتم التلميس في المغطس المذكور بسرعة عظيمة . فان بضع دقائق
تكفي لان تلبس القطع قشرة سميكة جداً .

وهذا مغطس آخر للتذهيب على السخن أيضاً . وهو يتركب من
الأجزاء الآتية :-

درهم ٥٠	من سيانور البوتاسيوم والحديد
» ١٦	» كربونات البوتاسا النقي
» ٦	» هيدروكلورات النشادر
» ٣	» الذهب النقي (يحول الى كلورور)
» ٤	» الماء العادي

ويحضر بأن تحل كلورور الذهب في نصف اقة من الماء ثم تذيب الأملاح

الأخرى في بقية الماء بواسطة الغليان على النار . وتترك عقب ذلك حتى تبرد ثم تضيف إليها محلول (كلورور الذهب) وأنت تحرك السائل اثناء ذلك . ثم تغلى المزيج كله على النار مدة نصف ساعة . معوضا عن الماء الذي يتبخر بغيره فيصير المغطس تاما ويستعمل كالمغطس السابق ذكره قبل هذا المغطس واليك مغطسا آخر هو يتركب من : —

درهم ١٩ من سيانور البوتاسيوم النقي
» ٣ » الذهب المحول الى كلورور
» ١٠٠٠ » الماء العادى

ويحضر بأذابة كلورور الذهب في الماء كله . واطافة السيانور اليه عقب ذلك فيصفون المزيج في الحال . ويفضل هذا المغطس على غيره لسهولة تركيبه . ولكن يحدث احيانا ان القطع الموضوعة فيه للتلميس تتعري من الذهب الذي اكتسبته ، أو يكون سطح الذهب شحرا من جهة في اسفل القطعة مثلا ، مع أن اعلاها يكون مصفرا ، فان حدث ذلك ، يغلى المغطس على النار وجميع المغاطس . ان كانت باردة او ساخنة . يستطيع العامل ان يقلل فيها كمية الماء ولكننا وجدنا بالتجربة ان المغاطس المدودة بماء اكثر تابس دائما معدنا ابرج رونقا . واشد التصاقا . وان كانت العملية تتم في وقت أطول . ولما كان البعض من طالبي الطلاء يرغب أن يكون لون الذهب أخضر أو أحمر ورديا . رأينا قبل ان تنتهى من الكلام عن التذهيب (الكلفانى) ان تتكلم عن الطرق المختلفة التى تتبع لاجاد هذه الالوان . وهى : —

اذا اردت ان تلونه باللون بالأخضر أو الأبيض ، فانه يتم لك بأن تضيف الى احد المغاطس السابق ذكرها كمية محدودة (من سيانور البوتاسيوم) و (كلورور الفضة) او محلول (نترات الفضة) فقط فيصير لون الذهب أخضر أو أصفر مائلا الى البياض . وذلك بحسب كمية الفضة التى تضاف

أما طريقة تلويينه بالأحمر فهي أن تضيف كمية من مغطس النحاس الكهربي السابق الذكر الى احد تلك المغطس الذهبية . فيصير لون الذهب احمر . واللون الوردي لا يتم إظهاره على الذهب الا بالممارسة . وأنسب طريقة له ، هي أن تذهب القطعة أولاً في احدى المغطس التي مر ذكرها ثم تذهبها مرة ثانية - بعد ان تقوى المجري الكهربي لدرجة شديدة - في مغطس مركب من المواد الآتية : -

جزء ١	من مغطس فضي جديد
» ٢٥	» » ذهبى » على السخن
» ٢٠	» » نحاسى احمر » »

فان لم تصح العمالية اول مرة ، ضع القطعة لمدة خمسة ثوان في مزيج مؤلف من ٢٠ جزءا من (حمض الكبريتيك) وجزءا واحدا من حمض النريك) فيزول ماغشيتها من الفضة والنحاس ويعود الذهب الملبس عليها الى لونه الأصفر كما كان . ثم تعيد العملية الاولى نفسها فتتلون باللون الوردي انتزاع الفضة عن القطع الملبسة

اذالزم الامر لا انتزاع الفضة الملبسة فوق أى معدن . لسبب من الاسباب فأفضل طريقة لذلك هي أن تعلق القطعة المراد تعريتها في السلك الايجابي وتغطسها في المغطس الفضي ، ثم تغطس رأس السلك السلبي في المغطس دون ان تعلق فيه شيئا . وان كان المغطس المذكور موضوعا فوق النار كانت العملية أسرع انتزاع الذهب عن القطع الملبسة

الفولاذ والحديد يتعريان من القشرة الذهبية من غير ان يمسهما ضرر وذلك بتعليق القطعة المراد تعريتها بالسلك الايجابي و يربط خيط البلاتين في السلك السلبي ويفطسان معا في المحلول الآتى : -

درهم ٤٠ من سيانور البوتاسيوم

درهم ٤٠٠ « الماء العادي .

وبهذا التعاكس . تتم تعرية القطع في الحال وينحل جزء من الذهب الملبس بالقطع في الماء على هيئة (أمونيور الذهب) والجزء الثاني من الذهب يرسب فوق خيط البلاتين فهذا الخيط الذي يكون حينئذ مربوط بالسلي يحل منه ويربط في الايجابي ، ويغطس في مغطس ذهبي فيتعري في الحال بما فوقه من الذهب الذي علق به .

وإذا كان الذهب الملبس على الحديد او الفولاذ رقيقا فيستغنى عن البطاريات الكهربائية لتعريته . لأن مجرد وضعه في المحلول السابق يكفي غير انه يلزم لذلك مدة أطول مما لو استعملت البطاريات . والفضة والنحاس ومركباتها تتعري بهذه الواسطة ؛ ولما كان السيانور يحل مع الذهب الفضة والنحاس المراد تعريتها ، يفضلون الطريقة الآتية لتعرية الفضة من الذهب وكذلك لتعرية الفضة الملبسة على النحاس ، بأن تسمى القطع اذا كانت كبيرة بواسطة توجيه هيب و ابور اللحام اليها الى ان يحمر لونها ثم تطفأ في مزيج مركب من ٢٠ درهما من (الحامض الكبريتيك) و ١٠٠ من الماء فينحل عنها الذهب او الفضة ويرسب في قعر الاناء . وتكرر هذه العملية اذا لزم الحال الى أن تتعري تماما . واذا كانت القطع رقيقة فتعري بطريقة تعرية الفولاذ والحديد أما النحاس ومركباته فالقطع تتعري اذا كانت مذهبة تذهيبا خفيفا بواسطة تغطيتها في المحلول الآتي

جزء ١٠ من حمض الكبريتيك المركز

» ١ » » النترك »

» ٢ » » الهيدروكلوريك »

وعندما يضعف فعل هذا المزيج يضاف اليه كمية من (حامض النترك) و (كمية من حامض الهيدروكلوريك) بالمقادير المذكورة آنفا . وقد يستبدل الحامض

(الهيدروكلوريك) بملح الطعام و(الحامض النتريك) بملح البارود . ويجب ان توضع هذه الاملاح مسحوقة ويحرك المزيج حتى تذوب . واعلم ان الحامض الكبريتيك لا يحل النحاس طالما بقي مركزا - اى بغير اضافة ماء اليه . فلذلك يجب ان يسد الاناء الموضوع فيه هذا المزيج سدا محكما حتى لا يصل اليه الماء للحمام والورنيش اللازم لعمليات الطلاء

سبق ان قلنا ان القطع المراد تلميسها يجب ان تربط بأسلاك نحاسية وان تلك الاسلاك تربط في القضبان النحاسية الممتدة على فوهة اناء المغطس ، وان القضبان النحاسية المذكورة تربط بالسلك الآتى من البطارية . فننبه القارى الى ان جميع اتصالات الأسلاك كلها بالقضبان وبالغطس سواء كانت سلبية أم ايجابية يجب ان تكون نظيفة جداً . وان إهمال نظافتها يكون سبباً فى توقف قوة المجرى الكهربائى ، أو عدم نجاح العملية كلها ، ولمنع هذه الاشياء يجب ان تلمح كل الأسلاك بما تربط به فيستغنى بذلك عن تنظيفها فى كل وقت

وبما ان لحام النحاس وخصوصاً الأحمر منه لا يتم إلا بعد تنظيفه جيداً . فيجب ان تنظفه فى المحلول الآتى فيسهل لحامه . وطريقه تحضير هذا المحلول هى ان تشبع (حمض الهيدروكلوريك) بقطع من (التوتيا) وتضع ذلك على نار هادئة حتى يتصاعد الحمض واذ ذلك يصير بقوام الشراب فارفعه عن النار واتركه حتى يبرد . وكيفية اللحام به ان تأخذ على طرف ريشة (دجاجة مثلاً) وتدهن المحل المراد لحامه بعد ان تنظفه بماعليه بواسطة (مبرد) ثم تلمحه بمزيج من القصدير والرصاص . وذلك بواسطة إجماء الكاوية بعد تنظيف طرفها بالمبرد ثم غطها فى حجر النشادر ، وخذ جزءاً من اللحام على طرفها ، وضعه فوق المكان المراد لحامه . هذا من جهة اللحام . أما الورنيش فهو يلزم حتماً لتطلى به كل الاسلاك التى

تغطس في المغاطس . ما عدا محل اتصالها بالقطع المراد تلييسها او بالقطعة التي تربط في السلك الايجابي . وفائدة تلك الورنيشة هي لمنع رسوب والتصاق المعادن الموجودة بالمغاطس على الاسلاك المذكورة - فتكون خسارة على الصانع - واحسن أنواع الورنيش الذي لاتذيبه الحرارة هي الانواع الآتية :-

خذ من (الحمر) كمية . وذوبها في زيت (التربنتينا) حتى تصير بقوام العسل ، وادهن بها الاسلاك عدة مرات . كل مرة بعد ان تجف التي سبقتها . او خذ :-

درهم	١٥	من الكوبال
»	٣٠	» زيت الكتان المغلي
»	١٠٠	» » التربنتينا

وضع الكوبال في قدر من الحديد فوق النار . الى أن يذوب ثم أضف اليه زيت الكتان . وحركهما حتى يمتزجا . وبعد ذلك ارفعهما عن النار وأضف اليهما زيت التربنتينا . وأنت مداوم على التحريك ، الى أن يبرد المزيج ، فتدهن به الاسلاك عدة دهانات كما تقدم . أو خذ جزأين من مسحوق (الحمر) وجزءاً من مسحوق المصطكى وضعهما فوق نار هادئة وحركهما حتى يمتزجا . ويصيرا بقوام الشراب ، وادهن به الاسلاك بضع دهانات كل دهنة عقب جفاف التي قبلها . وهذا الورنيش الاخير يفضل على غيره لانه لا يتأثر في أي مغطس كان سواء على السخن أم على البارد وقد يطلب منك تفضيض كأس أو وعاء مثلاً من الخارج ، وتذهيبه من الداخل ، أو بالعكس ، فلاجراء العملية بنجاح تام ، يجب أن تدهن داخل الكأس بذلك الورنيش . وعقب جفافها جيداً اربطها وغطسها في المغطس فتفضض من الخارج ، أما الداخل فلا يعلق به شيء ، وبعد ذلك

اتزرع الورنيش من داخلها بطرف سكين ، أو وضعها في زيت التربنتين الساخن ، أو في السبرتو الساخن ، أو في البزيرين ، وهو أفضل لأنه يحل جميع المواد الدهنية والراتنجية في مدة وجيزة . وبعد أن ينحل الورنيش عن القطعة اغسلها بالماء الساخن ثم نشفها. واغسلها بالسبرتو. ثم اطل خارج الكأس بالورنيش ، وبعد أن تجرى عليها عملية تنظيف النحاس أو الحديد التي تقدم ذكرها . تربط الكأس في السلي ، وتغسلها في المغطس الذهبي وعند النهاية تزرع الورنيش ، وتغسل الكأس وتنشفه وتجففه بالشارية . وبهذه الوساطة يمكنك أن تكسو سطح قطعة واحدة بعدة معادن مختلفة أو بمعدن واحد ملون بأربعة ألوان كالذهب مثلاً . فإنه في جهة يكون أحمر ، وفي الثانية يكون وردياً ، وفي الثالثة يكون أخضر ، وفي الرابعة يكون أصفر وهكذا

الطلاء بالنيكل (النكلشة)

وعند ما تريد طلاء الحديد أو النحاس بالنيكل يجب أن تمر القطع المذكورة في محلول مكون من ٣ أوقيات من (سيانور البوتاسيوم) لكل جالون ماء . وبعد ذلك تغمر القطعة مدة قليلة في محلول (حامض الكبريتيك) أو (حامض النتريك) الخفف بنسبة ٥ في المائة . وكثيراً ما يستعمل لمتانة الشغل ، وسرعة العمل ، وتحسين رونقه . وجماله طريقة إعطاء القطع غشاء رقيقاً من الزئبق . خصوصاً في الطلاء بالنفضة أو أو النيكل وذلك بأن تغمس القطع في محلول محتو على أوقية من (كلورور الزئبق) لكل جالون من الماء .

وبعد أن تغسل القطع المراد (نكلشتها) غسلاً جيداً . وتنظف كذلك . يجب أن تغلى في محلول قلوي مثل (البوتاسا الكاوية) . أو ماء (الجير الحى) وذلك لازالة ما قد يعلق بها من المواد الدهنية أثناء التنظيف من

يدك ، أو التي قد تكون عالقة في ثنايا القطع . وبعد ذلك تغسل بالماء الجارى البارد لازالة القلويات ، ثم تربط القطع في السلك السلبي دون أن تلمس باليد ، وتربط بالسلك الايجابي رقيقة من النيكل . ثم تغمر القطع في المغطس الآتي ، وتجري عممية (نكاشتها) كما فعلت في عممية طلاء الفضة بالذهب ، أى تغطسها في محلول (الزئبق) بين آونة وأخرى . واعلم أن مغطس النيكل الآتى . هو أفضل مغطس عرف وجرب وان محلول النيكل المستعمل الآن هو (كلورور النيكل النشادرى) ويمكن الحصول على سطح لامع باضافة جزء من (الجلاتين) للمحلول ولطلاء معدن الحديد ايضا يستعمل المحلول المركب من : —

جزء ٤٠ من كبريتات النيكل النوشادريه

» ٦ من النشادر

» ١٠٠٠ من الماء المقطر او المرشح جيدا

ويمكن (نكاشة) وطلاء المواد العازلة ، كالجبس ، والخشب ، والحشرات بأن تغطسها بطبقة من الورنيش ، وفوقها طبقة من الجرافيت ، كي يصبح سطحها موصلا للكهربائية ، وبعد ذلك تجرى عليها عمليات الطلاء الكهربي بالذهب ، والفضة ، والنحاس ، والنيكل

وقبل ان نختم هذا الفصل تقدم للقراء الجدول الآتى وهو يبين لهم التيارات الكهربية المناسبة لطلاء المعادن المختلفة وهو يفيد جداً في الأحوال العملية ، حتى يستعمل له التيار القانوتى تبعاً لاختلاف سطحه ، ونوع مادته ، ويبين كذلك الضغط اللازم استعماله في كل حالة . واعلم أن كل ما كتبناه لك في هذا الفصل ، إن لم تتبعه حرفياً لن تنجح معك العملية ، ونحن على استعداد لارشادك إن أردت التوسع في الموضوع نظير ارسالك ٥ قروش عن كل سؤال

الفلوت المتعمل	امبير لكل بوصة مربعة من سطح المهبط	امبير لكل ديستر من سطح المهبط	العناصر
٥	من ٠.٣ الى ٠.٤	من ٠.١ الى ٠.١٥	نيكل
٤	» ٠.٥ » ٠.٦	» ٠.٠٨ » ٠.١٥	نحاس أصفر
٣	» ٠.٥ » ٠.٦	» ٠.١ » ٠.١٥	ذهب
٢	» ٠.٥ » ٠.٦	» ٠.١٥ الى ٠.٢	خارصين توتيا
١	» ٠.٥ » ٠.٦	» ٠.١ الى ٠.١٥	نحاس احمر
١	» ٠.٥ » ٠.٦	» ٠.١ الى ٠.١٥	فضة
	٠.١٥	٠.٥	حديد

٢١ صناعة

ويعد أن تتم عملية الطلاء يجب أن تأخذ مصقاة من الفولاذ فتصقل بها القطع التي تلبست لتصير لامعة زاهية اللون . وان لم تكن لديك مصقاة فيستحسن أن تمسح القطع التي تمت عايبها العملية بواسطة الفرشاة التي تدور بالكبرياء أو بواسطة ادارتها باليد كما تدور محرطة المعادن . ويمكنك أن تشاهد تلك الفرشاة في أي محل من محلات طلاء (السريراير) لان عملتها لا تتم الا بعد تجميع النحاس أو الحديد بواسطة الفرشاة بعد أن نلوت الفرشاة بواسطة (الحوماطة) وما يتم تنظيفها بهذه الطريقة حتى توضع في الحوض . وعند ما تنتهي العملية تلعب ثانية بالفرشاة ثم تلبف بالورق

الفصل الثاني

تقطير النباتات العطرية واستخراج زيوتها

التقطير - عمالية غايتها فصل جسم طيار من جسم ثابت أو أقل قابلية للتطاير . وهو مؤسس على نظرية الخاصية الموجودة في البخار . وهي تكاثفه على درجة حرارة أقل من الدرجة التي يتولد عليها . ويتم التقطير على درجة حرارة الغليان ، متى كان المتقطر في اناء مغلق جيدا ومتى خرج البخار حول الى سائل بواسطة التبريد . ويستعمل للتقطير الانبيق ، وهو يتركب من ٣ اجزاء - ١ - القرعة - ٢ - القانسوة - ٣ - الماتوى

والقرعة - هي (قزان) أو (حلة) اسطوانية من النحاس المقصود (المبيض) في أعلاها انتفاخ بسيط بقدر دائرة القانسوة - التي تابس به - وهذا القزان او الحلة يجب ان تتسع لكمية من الازهار او النباتات العطرية لا يقل وزنها عن ٦٠ رطلا ولكمية من الماء لا يقل وزنها عن ١٢٠ رطلا من الماء المقطر . ويستحسن أن يوضع بداخل القرعة ، قطعة من النحاس ذات ثقب كثقوب (المصفاة) وقطرها كقطر دائرة القرعة من الداخل تماما ، ولها في دوائرها عدة مشابك من سلك معدني ملتحمة بها . وهذه المشابك تشبك في عدة مسامير ملتحمة في دائرة القرعة من الداخل ورؤس هذه المسامير تكون متجهة إلى أعلى ومنحنية إلى الخلف بحيث يمكن شبك الشبكة النحاسية فيها ورفعها منها بسهولة - المسامير يجب ان تكون ملحومة على ارتفاع من قاع القرعة وبعيدة عنه بمقدار لا يقل عن ١٠ سنتيمترات من ارتفاع الماء المقطر الموضوع بداخل القرعة . والنبات او الازهار المطاوب تقطيرها توضع فوق هذا الشبكة . وبذلك تكون بعيدة عن خطر الاحتراق

او التشبيط الذي يحدث من قلة الماء ومن سقوط نبات او ازهار الى تحت سطح الماء ثم التصاقها في قاع القرعة واحتراقها .

القانسوة - هي قبة من النحاس فتحتمها السفلى متسعة قليلا عن فتحة فوهة القرعة . ووظيفتها تغطية القرعة - ويتم ذلك بأن تابس بالفوهة ويأخذ دائرها بقطعة من القماش مبللة بالدقيق المعجون بالماء ، او ان تكون فوهة القرعة مسطحة وفتحة القانسوة السفلى مسطحة ايضا وقطرها كقطر القرعة تماما . فتوضع القانسوة فوق القرعة وبينهما قطعة سميكة من الجلود او من الكاوتشوك بشكل الوردية وتشبك العليا بالسفلى بواسطة ضمها الى بعضها ضمنا شديدا حتى لا يتسرب البخار من بينهما . او تكون فوهة القانسوة مقلوطة من الداخل وفوهة القرعة مقلوطة من الخارج وتبرم الاولي في الثانية فينجبس البخار ولا يتسرب من بينهما - وفي الجانب العلوى من القانسوة فم واسع مائل قليلا من أعلى الى اسفل ، ومنه يخرج البخار الى الملتوى المرتبط بالفتحة المذكورة بواسطة لاكور وفي اعلى القانسوة من الناحية الأخرى فتحة صغيرة بارزة الى اعلى لها غطاء نحاسى يربط فيها بواسطة القلوطة - كغطاء وابور الغاز الخاص بالطبخ - ومن هذه الفتحة تستطيع ان تدخل الى القرعة ماء جديداً غير ما فقد منها بواسطة التبخر وبغير حاجة الى فك الجهاز .

والملتوى - ويسمى المكثف (أو المبرد) يكون غالبا مكونا من أنبوبة (ماسورة) نحاسية رفيعة متصلة بفتحة خروج البخار من القانسوة وممتدة أفقيا منه الى أن تصل الى حوض التبريد (وهذا الحوض من النحاس ويشبه عابرة مستديرة مستطيلة لا يقل قطرها عن ٩٠ سنتى مترا فى ٩٠ ، وارتفاعها يزيد عن ٢٠٠ سنتى مترا لتتسع لمقدار كبير من الماء ، وبأسفلها قبل قعرها بخمسة سنتيمترات فتحة صغيرة ما يحوم بها

(ماسورة) طولها خمسة سنتيمترات مرتفعة قليلا من أسفل الى أعلى تتصل
بها أنبوبة من الكاوتشوك تربط الى حنفية الماء التي تفتح وقت التقطير
لتغذية حوض التبريد بالماء البارد باستمرار ومن غير حاجة للملاحظة .
وفي أعلى الحوض قبل فتحه بثلاثة سنتيمترات تلحم قطعة (ماسورة)
أخرى لا يقل طولها عن خمسة سنتيمترات ، مائلة من أعلى الى أسفل
تعمل بها أنبوبة من الكاوتشوك ينتهي طرفها الآخر الى البوعة المياه
ومنها تتصرف المياه الساخنة من الحوض الى البوعة أول بأول ، وتحل
مخازن المياه الباردة الآتية من حنفية المياه ، لأن المياه الساخنة تعلق دائما
وعندما تصل الماسورة النحاسية الى أول فوهة حوض التبريد تلتوى على
شكل دوائر (سلبنتينه) ملتوية متعددة تبعد كل دائرة عن الأخرى
بمقدار لا يزيد عن ٣ سنتيمترات حتى تصل تلك الدوائر الى قعر حوض التبريد
فتمر منه ويخرج طرفها من جانب الحوض وعلى ارتفاع لا يزيد عن سنتي
واحد من قعره ويمتد هذا الطرف أفقيا بمقدار سبعة سنتيمترات ، ثم
ملتوى وينزل أفقيا الى أسفل بطول عشرة سنتيمترات أو أزيد قليلا ليصل
الى فم القابلة التي يقع فيها البخار المتقطر ، وتلحم الماسورة في مكان
خروجها من أسفل الحوض ، في الحوض نفسه حتى لا يتسرب الماء من الثقب
الذي خرجت منه . هذا هو وصف أفضل آلة تقطير يمكن صنعها بنفقات
قليلة ، وهي تأتي بفائدة لا يستهان بها ، وهي أفضل بكثير من الانبيق
العادي البسيط الذي يستعمل في أكثر البيوت .

قواعد يجب أن تراعى في التقطير

١ - من التحليل الكيميائي للنباتات العطرية ثبت أنها تحتوي على مواد أخرى
غير الزيت العطري ، يخرج بعضها أثناء استخراج العطر اذا زادت الحرارة
وقت التقطير عن الحد المطلوب .

٢ - يتم التقطير بتخالل البخار للنباتات العطرية . وبذلك يجب ملاحظة أن المياه التي توضع في قرعة الانبيق لا يزيد ارتفاع سطحها عن ٣٠ سنتيمتراً حتى لا تصل أثناء الغليان الى النباتات العطرية التي يجب أن توضع فوق الشبكة التي توضع بداخل القرعة . وأن لا تزيد حرارة البخار مائة درجة . وهي الحرارة المطلوب لاتمام عمالية التقطير .

٣ - بعد أن توضع الماء الكافي في القرعة توضع النباتات أو الازهار فوق الحاجب المثقب بعد تقطيعها قطعاً صغيرة . أو بعد أن تنقع في ماء لمدة ٢٤ ساعة . ثم توضع المياه التي تنعت فيها في القرعة . والنباتات فوق الحاجب وإن كانت لديك مياه متقطرة - من نوع النباتات التي ستجرى عمالية تقطير جديدة عليها - أخذت أي فصائل منها الزيت الموجود بها - فيحسن أن تضعها في القرعة فهي تعطيك نتيجة حسنة في العمالية الجديدة .

٤ - النباتات التي لا يخرج عطرها بسهولة يجب أن تنقع أجزاءها قبل عملية التقطير في ماء مملح - يكون الملاح فيه بنسبة ٢٠ جراماً لكل ٣٤٠ جراماً من الماء - مدة يومين أو ثلاثة أيام ، ثم يوضع الماء المملح و اجزاء النباتات المنقوعة في الانبيق .

٥ - الماء الذي يستعمل لنقع النباتات أو لتقطيرها يجب ان يكون مقطراً ، ويتم ذلك بأن تأخذ من الماء القراح كمية بالوزن فتضعها في الانبيق ثم تشرع في عملية تقطيرها ، ومتى تقطر في القابلة جزء من ٢٠ جزءاً من كمية الماء الاصلى تلقى بهذا المتقطر في البالوعة لاحتواءه على (ميكوى كربونات النشادر) ثم تضيف الى الماء الباقي في الانبيق كمية من ماء الجير المطفى حديثاً بنسبة ١٠ جرامات لكل ١٠٠٠ من الماء . وتشرع في عمالية التقطير الى أن يبلغ ما يتقطر في القابلة نحو ٩ أعشار الماء الاصلى فترفع الانبيق عن النار وتريق ما فيه من الماء الباقي ثم تغسله جيداً .

٦ — ضع ما يتم تقطيره من الأزهار وغيرها في أوان زجاجية وغطها بسدادات من الزجاج واعلم أن الزيوت العطرية لا يتم ظهورها فوق سطح الماء المتقطر إلا بعد أن تنخفض حرارته ويبرد ، وذلك يتم بحفظ الزجاجات في مكان رطب بعيدة عن الضوء .

٧ — لا يصح أن يزيد ما يجنى من التقطير في القابله عن مقدار من الماء وزنه كوزن الأزهار الموضوعه في الانبيق مرتين . أما النباتات العطرية الجافة فيجنى منها قدر وزنها ٤ مرات .

٨ — كما شاهدت أن المياه التي تقطرت في القابلات زادت عن نصف الماء الموضوع بالانبيق يجب أن تهدي النار الى آخر درجة ثم تفتح الفتحة العليا الموجودة بأعلى القانسوة وتضع ماء بارداً معوضاً عما خرج بواسطة البخار من الانبيق ، ثم تغلق الفتحة .

٩ — جنى الأزهار يجب أن يكون قبل انفتاحها وهي أزرار على وشك التفتح . وأحسن وقت لقطفها قبل شروق الشمس ، لأنها تكون حينئذ قوية الرائحة ، إذ زيتها العطري لم يتطاير بحرارة الشمس .

تقطير الورد واستخراج مائه وزيته

خذ من وريقات تويج الورد الجيد ١ جزء

ومن الماء المقطر ٣ »

ثم ضع الوريقات فوق الحاجب المثقب ، وصب فوقها الماء ، ورشها بقليل من ملح الطعام الجيد ، ثم اشعل النار تحت الانبيق واغلقه جيداً . وضع فم ماسورة التقطير في فوهة (القابله) وافتح حنفية الماء ليتملى حوض التبريد ولا ترفع درجة حرارة النار كثيراً . وبعد أن تقطر من الماء وزن الورق الموضوع بالانبيق . ارفع (القابله) وسدها بالغطاء جيداً ، ثم ضع محلها قابله أخرى . واعلم بأن الماء المتقطر في (القابله) الأولى هو ماء الورد

المحتوى على كمية كبيرة من الزيت العطري ، ويسمى (الرأس) . أما الذي يتقطر في (القابلة) الثانية فهو لا يحمل إلا كمية قليلة جداً (ويسمى البسيط) فأما أن يستعمل لتعطير الحلوى ، أو لتعطير ماء الشرب .

وإذا أردت الحصول على زيت الورد فاقطف الورد البلدي الجيد الطيب الرائحة قبل شروق الشمس (وفرط) الأوراق وارم كأس الوردة ثم اغسل الأنبيق جيداً ، وضع فيه الورد فوق الحاجب المثقب ، ثم صب فوقه الماء الذي حصت عليه من تقطير الورد في المرة السابقة في القابلة الأولى ، على أن يكون وزنه كوزن الورد الذي وضعته مرتين فقط — ثم اغلق القابلة واشعل النار تحته وضع الماسورة في فم القابلة ، وبعد أن تمتلئ القابلة الأولى إرفعها وسدها . ثم قطر نصف الماء المتبقى في الأنبيق واطفئ النار وافتح الأنبيق ، وأخرج بسرعة ما فيه من الورد والماء ، ثم ضع ورداً جديداً وصب فوقه مثل وزنه مرتين من ماء الورد « الرأس » وأملأ قابلة أخرى وأعد العملية لثالث مرة ، وبعد ذلك ضع كل ما في القابلات الثلاث في الأنبيق ، وقال حرارة النار وقطر ببطء حتى تملأ قابلة واحدة ثم وسدها وضعها في مكان رطب مظلم مدة خمسة أيام ، وبعد ذلك خذ من فوقها الزيت (بالشفاطه) وضع ما تشفطه في السحاحة . وبعد أن تأخذ كل الزيت الموجود في القابلة ضع السحاحة فوق حماتها ، وبعد عشرة دقائق افتح (حنفيتهما) السنبل حتى ينزل منها الماء كله ، ومتى وصلت إلى الزيت ، اقفل الحنفيه (وضع الزيت في الزجاج الخاصة به .

طريقة ثانية للورد

بعد أن تأخذ الكمية المطلوبة من ورق الورد الجيد تضعها في وعاء من الزجاج أو الصيني ، ثم ضع فوقها قدر وزنها ثلاث مرات من الماء المقطر مع كمية قليلة من ملح الطعام بنسبة ٢ في كل ١٠٠٠ من الماء والأزهار ، واغلق

الاناء وسده جيدا ، وضعه في الشمس ١٥ ساعة على أيام متوالية ، ثم ضع ذلك الماء والازهار المختمرة فيه في الانبيق ، وقطر ٣ أرباع الماء واستقبله في (قابلة) واحدة ثم خذ ما في القابلة وضعه في (الجمدانة) وانقع فيه كمية أخرى من الورد وضع لها ما يلزم من الملح . وسدها وضعها في الشمس كما فعلت في المرة الأولى ، ثم قطر المنقوع وكرر العملية ثلاث مرات فتحصل على كمية من ماء الزهور مشبعة بالزيت العطري . فتركها ٤ أيام في مكان مظلم رطب ، وبعد ذلك تأخذ بالشفاطه ماعلى وجهها من الزيت .

طريقة ثالثة للورد

ضع الورد في (جمدانه) كبيرة مع جانب من ملح الطعام بنسبة ٢٠ في المائة من كمية أوراق الورد ، وسد الجمدانة سدا محكما وضعها تحت أشعة الشمس على أيام مدة ٤٨ ساعة ، وبعد ذلك ضع فوق مافي الجمدانة قدر وزن الورد من الماء المقطر وهو في درجة الغليان . وسد الجمدانه في الحال ثم اهتمها بالشمع الاحمر . وعرضها لأشعة الشمس على أيام مدة ٩٠ ساعة - وفي كل يوم ترج الجمدانه ثلاث دفعات - وعند ما تمضى هذه المدة ، فرغ مافي الجمدانه في الأنبيق وقطره . وضع المتقطر في قابله مسدودة في مكان رطب الى أن يتجمع الزيت فتأخذه وتحفظه .

استخراج زيت الفل والياسمين

أنتقع الزهور في الكؤول درجة ٩٠ مدة ٧ أيام كاملة . وبعد ذلك اعصر الزهور وارمها ثم ضع الكؤول في (قابلة) فوق نار هادئة وقطر الكؤول بواسطة (مكثف لبيج) فينتقل الكؤول الى القابلة الثانية ، ويتبقى الزيت العطري في القابلة الاولى ومعه جزء من الماء فافصله بواسطة (السحاحة) واحفظه

إيضاح

ان الطرق التي تقدم شرحها تستعمل لاستخراج زيوت أزهار النارنج

والبرتقال والليمون الحلو (البرجموت) والليمون الحامض ، والاستيوب والحبوب الصغيرة للنارنج المعروف باسم هب الريح وجميع أزهار النضيلة النارجية . كذلك أزهار الياسمين والبنفسج والفلس والرجس والآس والزنبق .

أما قشور النارج والبرتقال والنفاش والليمون الحامض والليمون الحلو واليوسف افندى وما شابه ذلك من النضيلة النارجية ، فعند تقطيرها يؤخذ قشرها الأصفر الخارجى بواسطة المبشرة ، ثم ينقع فى الماء المقطر ٨ ساعات ثم يقطر كما تقدم . وللحصول على زيت تلك القشور تنشر كمية أخرى منها وتنقع فى الماء الناتج من عملية التقطير الأولى ، ثم توضع فى الأنبيق وتقطر ، ويؤخذ المتقطر فى زجاجة تسد جيداً ، وتترك فى مكان رطب مظلم ويؤخذ زيتها كما تقدم .

أما أوراق النارج والبرتقال والبرجموت والليمون الحامض وبقية أوراق النضيلة النارجية أو ما شابهها من النضائل الأخرى التى تحتوى أوراقها الخضراء على زيوت عطرية ، فتجمع أوراقها ثم تنشر مدة ٣ أيام أو ٤ فى مكان هادئ لا تدخله الشمس ، وبعد أن تجف تماماً توضع فى الأنبيق ومعها مثل وزنها ٣ مرات من الماء المقطر ثم تقطر كما قدمنا ، وللحصول على زيتها توضع فى الأنبيق أوراق جديدة خضراء — بعد تجفيفها فى الظل — وتغمر بالماء المأخوذ من التقطيرة الأولى . ويستحسن فى استخراج عطر هذا النوع من الورق والقشور أن يكون الحجاب الحاجز الموجود بالأنبيق — وهو الذى يحجز الأوراق ويرفعها عن الماء — غير موجود فيه إذ لافائدة من وجوده فى حالة تقطير القشر أو الورق الجاف ، أو المواد العطرية الجافة ، كالثرفة الواردة من سيلان ، وحب الهال (الحبهان) والقرنفل ، وجوزة الطيب ، والحبة السوداء (حبة البركة) ، وقشر العنبر

وقصب الزريرة ، وخشب الصندل ، وخشب العود ، وأعشاب المياسيا الجافة ، والكبابه الصينى ، والفلفل ، والكافور والزنجبيل والخانجان ، وحصا البان الجاف ، وزهر البابونج الجاف والمرسين والريحان والنعناع والبردقوش والقلية والشمر واليانسون والمحاب والسنبل والخزامى والصعتر وبالجماد كل ما هو جاف من أنواع الزهر ، أو النباتات العطرية . يجب أن يغمر فى الماء الموضوع فى الانبيق مباشرة ، وان تكون حرارة النار تحته منخفضة ما أمكن . ولا يحصل على الزيوت العطرية يجب أن تتكرر عمالية التقطير الى ثلاث مرات ، أو أربعة بعد اضافة أوراق جديدة ، أو نباتات جديدة منقوعة ، أو معطنة فى مقطر من تلك الاعشاب ، أو النباتات نفسها .

التعطين قبل التقطير

والاعشاب والنباتات العطرية التى يجب تعطينها هى : -
القرفة بعد تكسيرها قطعاً صغيرة أو جروشتها . وكذلك حب الهال (الخبيران) بقشره ، والحبة السوداء تنقى من المواد الغريبة الموجودة فيها ، وقشر العنبر وخشب العود والصندل والكبابه الصينى وجوز الطيب والشمر والآيسون والفلفل الاسود والفلفل الأبيض ، والخردل والكافور والزنجبيل والخانجان والمحاب ، والجميع يجب دقهما أولاً ، ثم تعطن لمدة لا تقل عن أربعة أيام .

النباتات التى لا تتحمل شدة الحرارة

أما الانواع اللطيفة من الازهار كالنبل والرجس والياسمين والآس والفتنة والزنبق ، فيجب أن توضع بغير تعطين فوق الحجاب الحاجز بعيدة عن الماء الموجود بالانبيق وأن تكون الحرارة تحتمها بسيطة جداً .

ولا استخراج عطر التمرحنه البلدى يجب أن تغمر فى الماء البارد مدة ساعتين ، ثم توضع فى الانبيق ، وترش بجانب من (الاكس ترافين) ثم يوضع فوقها جانباً من عطر (الشاه الابيض) ثم تقطر .

طرق أخرى للفصيلة النارنجية

وبعضهم يرش نباتات الفصيلة النارنجية كلها عند وضعها في قاب
الانبيق (بالاكس ترافين) . وكذلك الورد أيضا يرشونه بها . ولا بأس
من أن تجرب ذلك في كميات بسيطة لترى النتيجة .

ويمكن إستخلاص العطر من قشور البرتقال والليمون ومن كل أنواع
الفصيلة النارنجية وذلك بأن تعصر قشورها كلها بواسطة معصرة من حديد
ذات ضغط شديد ، وثقل لا يقل عن ربع طن ، وذلك بأن توضع القشرة
بين قطعتين من الحديد ثم تكبس وتضغط جيدا فيسيل منها الزيت وتخلط بما
فيها من عصارة مائية ، وتتجمع في (قابلة) موضوعة تحت المكبس .
وبعد الانتهاء من عملية العصر يفصل الزيت عن الماء بواسطة التقطير
بواسطة مكثف (ليبيج) أو بواسطة أخذ الزيت (بالشفاطة) وفصله بواسطة
(السحاحة) . وتلك الطريقة أى طريقة عصير القشور أفضل بكثير من كل
الطرق الأخرى وذلك لأنها تعطي نتيجة حسنة جدا (والمكبس المذكور
يمكن مشاهدته بمعمل استخراج الروائح العطرية بقسم البساتين بوزارة الزراعة)
ولدى هذا القسم جملة أنابيب حديثة وردت إليه من أوروبا ، يمكن للزائر
مشاهدتها وأخذ فكرة عنها ، وعن محل صنعها وقيمتها تكاليفها ، ومدير
هذا القسم جناب المحترم مستر براون ، ووكيله الاستاذ الجليل عبد العزيز
حسين ، يعطيان البيانات اللازمة لمن يطلبها منهما عن طيب خاطر ، وذلك
بما عرف عنهما من كرم الأخلاق ، وحميد السجايا .

استخراج الروائح العطرية بواسطة الدهن والزيت

لما كانت أزهار بعض النباتات مثل الياسمين والنرجس والبنفسج والفل
والنرجس والآس وما شابهها من الزهور اللطيفة تحتوى على رائحة زكية
جدا لا يمكن زيوتها حافظة لرائحتها الطيبة وخالصة من الشوائب

بواسطة العصر أو التقطير ، فاستخدم للحصول على زيوتها بعض زيوت
كزيت البان وغيره من الزيوت الخالية من الرائحة ، وبعض الادهان
كدهن البقر والغنم الموجود عادة في باطن البهائم حول القاب والكلبي .
فاذا أردت الحصول على رائحة أزهار بعض هذه النباتات ، خذ كمية

من تلك الزيوت وانمر فيها الزهور المطلوبة واتركها مغمورة فيها مدة ١٥
يوماً على الأقل في محل جاف ، وفي وعاء من زجاج مغلق جيداً ، وفي كل
أربعة أيام تضع فوقها زهوراً جديدة حتى يمتلئ الوعاء واتركها ١٥ يوماً أخرى
وبعد ذلك اخرج ما في الأوعية أو الزجاجات واعصر الزهور بمصرة قوية
فيخرج ما بها من الزيت حاملاً كل ما فيها من المواد العطرية . ثم خذ
الزيت الناتج من هذه العملية وكرر وضع أزهار جديدة فيه الى ٦ مرات
فيكتسب الزيت رائحة قوية زكية .

أو خذ صندوقاً من الصنوبر له غطاء محكم ، أبسط فيه قطع من القطن
أو من نسيج القطن ، متشعبة بزيت البان مثلاً ، أو أى زيت آخر خال
من الرائحة ، وغط سطح ذلك القطن أو النسيج بطبقة سميكة من الزهر
المراد الحصول على عطره وضع فوقه طبقة أخرى من القطن وابسط فوقها
الزهر وضعها بالصندوق وفوقها لوح آخر وهكذا الى أن يمتلئ الصندوق
ثم أغلقه غلقاً محكماً وبعد ٢٤ ساعة بدل أوراق الزهر بأزهار حديثة القطف
بعد أن تعصر القديمة فوق القطن وكرر هذا التغيير طول مدة وجود الزهر في
فصل الربيع مثلاً حتى يتشبع الزيت والقطن بالرائحة العطرية . وبعد ذلك تأخذ
النسيج أو القطن وتضعه في الانبيق بعد أن تضيف اليه قليل من الماء أو
السيرتو وتقطره ، فيكون الناتج من التقطير هو الزيت العطرى . وكذلك
يعمل في الطريقة التي تقدمتها فيوضع الزيت المتشبع بالرائحة العطرية في
الانبيق مع جزء بسيط من الماء أو يخلط بالسيرتو ويترك مغطى ٣ أيام

وإذا أردت الحصول على الزيت العطري بواسطة الدهن فاحضر جانبا من الدهن ونقه من المواد التي تفسدو اعجنه بجانب من ملح الطعام والشب المسحوقين جيدا مع الماء المعطر بماء زهر من النوع المراد استخراج زيتته بواسطة وتترك هذه العجينة على تلك الحالة حتى تزول رائحة الدهن منها وبعد ذلك تسخن بواسطة حمام مائي الى درجة ٩٠ أو ٧٠ ثم تلقى الازهار في هذا المزيج وتغمس فيه في كل اجزائها وبعد ساعات تفصل الازهار عن الدهن بواسطة العصر والتصفية بمنخل أو بمصفاة ويرمى التفل ثم تضع الدهن على النار وتلقى فيه ازهار حديثة القطف وهكذا تداوم على القاء الازهار في الدهن وعصرها فيه ووضع خلافيها من أسبوعين الى ثلاثة أسابيع ، فلرائحة العطرية تنفصل في كل مرة من الزهر وتتحد بالدهن ، وبعد ذلك تخلط الدهن بالسبرتو ثم تقطرة ، فتنفصل الرائحة العطرية عنه أو تضع كمية من العجينة الدهنية في قزان من النحاس ، وتضع معها من الزهور قدر نصف وزن العجينة ، وتضع القزان على النار حتى يسيح الدهن ويغلي مع ورق الزهور ١٠ دقائق ثم ترفع القزان على النار وتبرده ثم تغايه ١٠ دقائق أخرى ثم تبرده وتلقى فيه كمية جديدة من الزهور وتغايه ويستمر العمل هكذا مدة يومين أو ثلاثة ، حتى تتشبع العجينة تشبعا تاما بالرائحة العطرية ، وعقب ذلك تعصر الاوراق بمصرة قوية ساخنة وتستخرج الرائحة العطرية من الدهن أو الزيت بخاطهما بالسبرتو النقي في الانبيق ثم تقطيرهما فيتبخر السبرتو آخذنا معه الزيت العطري والزيوت المستخلصة بهذه الطريقة تنفع لصنع الروائح العطرية ، والكلونيات اللطيفة .

— من أراد زيادة معلوماته في هذا الموضوع فعليه أن يرسل الى مؤلف

هذا الكتلت مبلغ ٥ قروش صماغ عن كل سؤال —

الفصل الثالث

تركيب الصبغات والروائح العطرية والكافوريات

الكافور (السيرتو)

هو سائل شفاف عديم اللون شديد التطاير ذو طعم محرق ورائحة نفاذه مقبولة خاصة به . ويمكن اتحاده بالماء بأى مقدار كان ، واغلب الاحماض المعدنية تحالل تركيبه وتحوله الى (اثير) وهو يذيب الفوسفور والكبريت واليود والقلويات المعدنية والنباتية والراتنجيات . والادهان والبلاسم والصوابين ، وكذا الاملاح التى تتشرب الرطوبة ، ولكنه لا يذيب الا كاسيد الاخرى المعدنية ، ولا الاملاح المتزهرة .

ويستخرج الكافور ، أو الكحول ، أو السيرتو من نبيذ العنب والتفاح والكمثرى والبطاطا والكرز والقمح والشعير واللوبيا وأبوفروه والبطاطس والبنجر والتمر والارز وقصب السكر والشوفان ، وبالجملة من جميع السوائل الختمرة ، ويتم ذلك بتقطير نبيذ هذه الانواع فى إنبيق فيما تحصل من التقطير ان كانت درجته أقل من ٥٤ فهو العرق (العرقى) الذى يستعمل مشروبا روحيا ، وان زادت كان الكافور .

الكافوريات

يطلق لفظ الكافوريات على السيرتو المتحمل بمواد عطرية بواسطة ما ولاجل بيان كل نوع منها يضاف اليه اسم النبات الذى استخرج أو امتزج عطره بالسيرتو الى لفظ كافوريات فيقال كافوريات الخزامى ، أو كافوريات الميايسيا ، أو كافوريات النارنج .

وتقسم الكؤولات الى بسيطة ومركبة . فالبسيطة هي التي يقطر فيها على نبات واحد ، والمركبة هي التي يقطر فيها على جملة نباتات .

والكؤول ان قطر على نبات عطري أخضر وحب ان يعطن النبات في الكؤول مدة ٦ أو ٧ ساعات قبل التقطير . وان كان جافاً وحب أن يعطن النبات في الكؤول مدة أقاها ٨٦ ساعة . وفي الحالتين يجرأ النبات قبل وضعه في الكؤول . ويجب أن لا تقل درجة ذلك الكؤول عن ٨٠ .

الصبغات الكؤولية

تحضر الصبغات الكؤولية عادة بالتذويب البسيط . أو التعطين . أو التذويب بالتحويل . وتحضر بالتذويب اذا كانت المادة تذوب بتمامها في الكؤول . كالكافور واليود والبلسم والزيوت العطرية . أما التعطين فهو الطريقة المستعملة غالباً لتحضيرها . وتحضر في اناء زجاجي أو صيني أو فخاري مدهون الباطن محكم السد . ويازم أن تكون المادة خشنة (مجروشة) ويستمر تعطينها في الكؤول مدة من ٤ أيام الى ١٠ مع تحريكها (تقايبها) كل يوم مرة . وبعد ذلك تعصر ويرشح المحلول . وفي العادة يستعمل لتحضير الصبغات الكؤولية جزء من المادة و ٥ أجزاء من الكؤول ، ماعدا بعض استثناءات . كصبغة العنبر ، ودودة الصباغين ، فمقداره الى ١٠ أجزاء .

والمستعمل من الكؤولات ثلاث درجات . فالكؤول الذي هو في درجة ٦٠ يستعمل لتحضير صبغات الاجسام الغير راتنجية . والذي هو في درجة ٨٠ لتحضير صبغات الاجسام المحتوية على كثير من الراتنج ، أو على زيت طيار . والذي في درجة ٩٠ لتحضير صبغة اليود والكافور وصبغات الانطار . وفي المثل الآتي بيان العمل .

صبغة الجاوى

خذ من الجاوى جزءا ومن الكؤول درجة ٩٠ أربعة أجزاء . ثم جزء الجاوى فى الكؤول فى اناء من زجاج أو صينى أو فخارى مدهون باطنه ، واتركه أربعة أيام وهو مغطى جيدا ، ثم اغل السائل حتى ينوب الجاوى فيه . أو يهضم على البارد لعدم ضياع شىء من الكؤول . وان جهزت الصبغة على الحرارة ينبغى أن يغطى الاناء بجلمدة رقيقة مشتبوبة (بالدبوس) ثقوبا صغيرة وذلك ان كانت الكمية صغيرة . وان كانت كبيرة ينبغى أن تجهز الصبغة داخل حمام ماريا أو داخل الانبيق لعدم ضياع ما يتقطر من الكؤول .

تركيب الكاونيات والروائح العطرية

ان النباتات العطرية المحتوية على زيوت هي : —

جميع أنواع الزهور من البلدية واغرنجية تزرع فى مصر أو فى الخارج .
وحصا البان والمرسين والسنبلى والخزامى والنعناع الصعتر والورد والريحان
والفاية وأوراق زهر البابونج وزهر الليمون الحامض والليمون الحلو واليوسف
افندى والنارنج والنفاش والسكباد وجميع الفصيلة النارجية وقشورها أيضا
وعرق الجناح والقرفة وحب الهال وخروب الأمريكا واللوف أرفط . وقشر
العنبر والسدب والمرسين وقصب الذريرة وجوز الطيب وخشب الصندل
والعود والجاوى واكليل الجبل والغار ، والميسايا وابرة الراعى والعطر
الاخضر الخ .

وكل تلك الزيوت العطرية تحتوى على نوعين ، نوع طيار ونوع ثابت
ويمكن فصل الطيار عن الثابت بالتقطير بواسطة قابلة صغيرة متصلة
بمكشف (ليبج) لأن الطيار ينفصل عن الثابت بمجرد حرارة بسيطة وينتقل
الى القابلة الثانية ويبقى الثابت فى القابلة الاولى الموضوعة فوق نار القنديل

والروائح العطرية المستعملة في جميع أنحاء العالم تتركب من الزيوت الطيارة ، والزيوت الثابتة ، بإضافة أجزاء من كل منها أو من أنواع أخرى من زيوت النباتات ، أو القشور تخاطب ببعضها مع كميات من الماء والسبرتو النقي ، وكذلك بكميات صغيرة منه ، أما الكلوينات فتتركب من الزيوت الطيارة والثابتة من أنواع مختلفة ، بخاطبها أيضا ثم حانها في الماء أو السبرتو بكميات كبيرة جدا منه .

ولما كان الحكم في المفضلية تركيب وتحضير تلك الروائح والكلوينات يرجع الى حاسة الشم أولا ، وللفرض المقصود من المركب ، قد رأينا هنا أن نبين للقراء القسم المتعلق بحاسة الشم فقط ، أما الفرض فقد تركناه لمعالج التركيب والتحضير يعمل فيه ما يشاء .

تركيب ماء الكلوينات على أنواع مختلفة

خذ من الزيوت العطرية والمواد الآتية

جرام ١٦	زيت قشر الليمون الطيار	جرام ١٦	زيت حبوب النارنج
» ١٦	البرجموت	» ١٦	الاستيوب
» ٨	النارنج	» ٤	الترفة
» ٨	الأترج	» ٨	اكليل الجبل
» ٨	الخزامى	» ٨	أزهار البرتقال
» ١٥٠٠٠	سبرتو درجة ٨٥	» ٥٠٠٠	ماء مقطر

ثم تحل الزيوت في السبرتو وتترك ٣ أيام . ويضاف اليها الماء المقطر وتقطر بواسطة حمام ماريا حتى يقرب المزيج الموجود من الجفاف . ويضاف الى الناتج في القابلة ٣٠٠ جراما من كئوولات الملبيسيا المركب ، و ٣٠٠ جراما من كئوولات إكليل الجبل ، وبعد يومين أو ثلاثة تعبأ الكلوينا في

زجاجات نظيفة وتغطي جيدا (بالفاة) و (الكبسولة) وياصق على الزجاجاة الورقة التي تحمل الاسم والماركة ودرجة السبرتو المحضرة منه تلك الكلوونيا .
أو خذ من الزيوت والمواد الآتية : —

جرام	٨٦	زيت الليمون
»	٩٦	» البرجموت
»	٢٤	» القرفة
»	١٤٠٠٠	سبرتو درجة ٨٥

» ١٥٠٠ كؤولات المليسيا المركب ١٠٠٠ كؤولات اكليل الجبل

ثم تحمل الزيوت في الكؤول وبعد ساعة تضيف اليها كؤولات المليسيا واكليل الجبل ثم تغطي الوعاء الذي يشترط أن يكون من الفخار المدهون باطنه ، أو من الزجاج (جمدانه) وتحكم الغطاء جيدا ، وتترك هذا المزيج مدة ٨ أيام وتضيف الماء ثم تقطره بواسطة حمام ماريا الى أن لا يبقى في الحمام غير واحد من ٥٠ من المزيج . فترفع القابضة بما فيها من الكاونيا وتركها مغطاة الى أن تبرد تماما ، ثم تضعها في الزجاجات كما تقدم .

أو خذ من الزيوت والمواد الآتية : —

جرام	١٠	زيت البرجموت	جرام	١٠	زيت الليمون
»	١٢	زيت البرتقال	»	٢	» حصا لبان
»	٢	» النارنج	»	٢٠٠٠	كؤول درجة ٣٥

تذاب الزيوت العطرية في الكؤول وتترك ٧ أيام كاملة ثم يضاف اليها ٢٠٠ جراماً من الماء المقطر وترشح بوضع ورقة ترشيح في القمع وبها جزءا صغيرا من المانيزيا المكسسه المسحوقة .

أو خذ من الزيوت والمواد الآتية : —

نقطة	١٠	صبغة العنبر	نقطة	١٠	صبغة الجاوى
------	----	-------------	------	----	-------------

جرام ٣٠ زيت النارج العطري جرام ١٠ زيت الاترج العطري
جرام ١٠ « البرجموت العطري جرام ١٠٠٠ كئول درجة ٧٠
» ٢٥٠ ماء مقطر

ثم تذوب الزيوت في الكئول وبعد ذلك تضيف اليها الصبغات ثم تسد
الوعاء وتتركه في الشمس مدة ٤ ساعات ، ثم تضيف اليه الماء وترشحه .
أو تأخذ من الزيوت والمواد الآتية : —

جرام ١٥٠ زيت اكليل الجبل جرام ٨ زيت الكباد
» ١٠ زيت البرجموت » ١٦ « الليمون
» ٥٠٠٠ كئول درجة ٧٠ ٩٠٠ ماء مقطر

ثم تذوب الزيوت في الكئول وتسد الوعاء وتتركه ٣ أيام وتضيف اليه
الماء ثم تقطره بالانبيق أو ترشحه .
أو تأخذ من المياه والزيوت الآتية : —

جرام ١٠ من زيت الليمون جرام ٢٠ من زيت البرجموت
نقطة ٦ من زيت الصعتر نقطة ٣٠ من زيت زهر النارج اولبلوبه
جرام ٥٠٠ من ماء الزهر المقطر جرام ١٠٠٠ كئول درجة ٧٠
يمزج الكل ويسد الوعاء ويترك في الشمس أربعة أيام الى تمام الامتزاج ويرشح
أو خذ من الزيوت والمواد الآتية : —

جرام ٤ من الجبهان بقشره نقطة ١٢ زيت قشر البرتقال
نقطة ١٢ « زيت الاترج » ١٢ « البرجموت
» ١٢ « » النارج » ١٢ « حصالبان
جرام ٣٠٠٠ كئول درجة ٧٠ ٦٠٠ ماء مقطر

تذوب العطور في الكئول وتضيف اليها الجبهان بعد سحقه بقشوره
وتسد الوعاء وتتركه أربعة أيام ثم تضيف اليه الماء ثم تقطره أو ترشحه

تركيب أنواع الكالكونيا

خذ من الزيوت والبلاسم والصبغات الآتية : —

جرام ١٠	من زيت البرجموت	جرام ٥	من زيت الليمون
» ٢	» » النارج	» ٢	» بلسم الطولو
» ٣	» زيت إبرة الراعي	نقطة ٣	» صبغة الدودة
» ١٠٠٠	كثول درجة ٩٠	جرام ٣٠٠	ماء مقطر

تذوب الزيوت في الكثول وتتركها ٦ أيام وتضيف الماء إليها ثم ترشحه
أو خذ من الصبغات الآتية : —

جرام ٣٣٤	ماء مقطر أو ماء زهر	جرام ١	صبغة خروب الامريكا
» ٨	صبغة البرجموت	» ١٠	» الخزامى
» ١٠	» الورد	» ١٠	» الصندل
» ١٠	» الزهر	» ٦٤٦	كثول درجة ٩٠
» ٣٠٠	ماء مقطر		

نخرج هذه العطور مع الكثول ثم نترك ٧ ساعات في الشمس بعد
سد الوعاء جيداً ، ثم يضاف إليها الماء وترشح ، وقد رأينا أن لا لزوم لذكر
كيفية تركيب الروائح العطرية التي تستعمل لتعطير الملابس لأنها كلها
يعتمد فيها مركبها على ذوقه وحاسة الشم عنده .

وكل تلك الروائح عبارة عن خلط نوع من أنواع العطر المستخرج من
أى مادة عطرية بالكثول النقي جداً ، بعد تخفيفه بالماء ثم ترشيح المزيج
ووضعه في الزجاجات وختمها جيداً ، أو خلط مجموعة منها بالكثول
وتخفيفها وترشيحها عقب ذلك .

والزيوت التي تستعمل لهذا الغرض هي النرجس . النفل . الياسمين .
البنفسج . الزنبق . التمرحنه . الورد . البرجموت . زهر النارج ولبوبه .
العطر الاخضر . الآس . الفنتنه . وجميع الانواع الافرنجية التي هي من

الفصيلة الزهرية ، أما عطور الفصيلة النارجية فلا يصح خلطها أو تركيب عطور منها لثقل رائحتها على النفس ، وبعدها عن الذوق .

الفصل الرابع

صناعة الحبر بجميع أنواعه وألوانه

الحبر مادة لا يستغنى عنها انسان لضرورة لزومها . وفي الصفحات الآتية يجرد القارئ كيفية صنع وتجهيز جميع أنواع الحبر بكل الألوان مع قلة النفقات ، وسهولة العمل .

الحبر الاسود

يتركب الحبر الأسود من المواد الآتية بعد : —

درهم ٢٥ عفص درهم ٢٤ كبريتات الحديد

» ٤ صمغ عربي أقه ٣ ونصف ماء عادي

أغل العفص في الماء بعد أن تسحقه ناعماً ثم ارفعه عن النار واتركه الى أن يبرد ، ثم صفيه بمنخل من حرير وأضف اليه بقية الاجزاء ، واتركه ٧ أيام ، وفي كل يوم تحركه (تقابه) مرتين ، حتى تجده أصبح حالك السواد فاغله على النار ، ثم برده ، وضعه في زجاجات محكمة السد .

أو خذ من المواد الآتية : —

درهم ٣٧٥ عفص مدقوق جيداً درهم ٢٥٠ كبريتات النيل (نيلاهندي)

» ٦٧٥ صمغ عربي مسحوق » ٢٥٠ كبريتات الحديد (زاج أخضر)

» ٣ كبش قرنفل » ٣٠٠٠ ماء في درجة الغليان

اتقع العفص والقرنفل في الماء المغلي مدة ٢٤ ساعة ، ثم أضف اليهما

بأقى الأجزاء وأغلبها على النار ، وصففها بمنخل الحرير ثم ارفعها . وبعد أن تبرد ضعها فى الزجاجات واختمها .

أو خذ من المواد الآتية : —

درهم ٦٠ بقم ٦٠ شب أبيض
» ٦٠ كبريتات الحديد ٣ اقة ونصف ماء

ثم أغل البقم أولاً وأضف إليه الشب الأبيض والكبريتات واستمر فى تحريك المزيج بعد رفعه عن النار حتى يبرد واتركه ٨ أيام وأنت تحركه كل يوم جملة مرات حتى يسود لونه ويصبح حالكا ، فصفه بمنخل من الحرير وضع المصفى فى الزجاجات .

أو خذ من المواد الآتية : —

درهم ١٣٢ عنقص ٢٩ كبريتات الحديد
» ٢ صمغ عربى ١ سكر
أقه ٣ ونصف ماء

ثم اجر العملية التى عماتها فى التركيب الأول تماماً .

أو خذ من المواد الآتية : —

درهم ٥٠٠ عنقص ٢٥٠ كبريتات الحديد (زاج أخضر)
» ٦ صمغ عربى ١٢ اقه فى درجة الغليان

اسحق العنقص وانقعها فى الماء المغلى مدة ٣٤ ساعة بعد أن تغطيه بغطاء محكم ، وبعد ذلك أضف إليه المواد الأخرى ، وضعه على النار واتركه يغلى مدة ١٠ دقائق ، ثم ارفعه عن النار وصفه بمنخل من الحرير ، وضع فوقه نقطتان من زيت القرفة لتحفظه من التعفن ، وعند ما يبرد وضعه فى الزجاجات وسدها ، واعلم أن التفل الباقى منه ينفع للكتابة على البالات والصناديق الخشبية إذا أضفت إليه قليلا من الماء وقت الكتابة .

أو خذ من المواد الآتية : —

درهم ٣٠٠ عفص مسحوق جيداً درهم ٣٢ بقم مسحوق جيداً
» ١٣٢ كبريتات الحديد أقه ٢ ماء

ثم أغل الأجزاء المذكورة كلها في اقتين من الماء مدة ساعة كاملة ، ثم
صف السائل بالمنخل الحرير وأضف إليه : —

درهم ٧ سكر درهم ٧ صمغ عربي
وضع السائل على النار مرة أخرى حتى يتبخر جانباً منه بمقدار الربع
ويصير بقوام العسل فأضف إليه الأجزاء الآتية : —

درهم ٨ نيل درهم ٦ كلورور النشادر (ملح النشادر)
» ٤ سيانور البوتاسا » ٣ زيت اللاوندا
٨ حمض الخليك أقه ١٧ ماء

وحرك الجميع والمزيج على النار ان يغلي مدة ١٠ دقائق ، وبعد ذلك
ارفعه على النار وصفه بالمنخل الحرير ، ثم املاً به الزجاجات وسدها
وهذا الحبر يعيش بضع سنوات دون أن يفسد تركيبه أو ينحل .

أو خذ من المواد الآتية : —

درهم ٥٠ كبريتات الحديد درهم ٥٠ خشب بقم مدقوق
أقه ٢ ماء

ثم اغل الكبريتات والبقم في الماء مدة نصف ساعة ، ثم ارفع المغلي
عن النار وأضف إليه : —

درهم ٨ شب درهم ٦٠ عفص مسحوق
واغل المزيج مدة ساعة ، وبعد ذلك اتركه لمدة ٨ أيام ، ثم أضف إليه :

درهم ١٣ سكر نبات مسحوق درهم صمغ عربي مسحوق
واترك المزيج ٨ أيام أخرى وأنت تحركه كل يوم مرتين ، وبعد أن

تصفه بالمنخل الحرير ضعه في الزجاجات .

أو خذ من المواد الآتية : —

درهم ٥٠ خلاصة خشب البقم درهم ١٠ ثانی كرومات البوتاسا
ذوب هذه المواد في كمية مناسبة من الماء ، واغلبها على النار مدة ١٠
دقائق ثم ضعها في الزجاجات كما تقدم .

أقراص حبر أسود تحل بالماء

خذ من المواد الآتية : —

درهم ٦ فوة	درهم ٨٤ عفص مسحوق
» ٤ خلات الحديد	» ٣ نيل
» ٤ صمغ عربي	» ١١ كبريتات الحديد
	» ٢ سكر

وانقع العفص في كمية كافية من الماء وهو في درجة الغليان ، واتركه
حتى يبرد ، ثم رشحه بالمنخل ، وضع ما نتج من السائل في وعاء من
الأنحاس الغير مبيض وضعه فوق نار هادئة ، واضف اليه خلات الحديد
والكبريتات والنيل والصمغ والسكر وحرك الجميع أثناء الغليان حتى يصير
المزيج بقوام العجين فارفعه عن النار ، وقرص العجين أقراصاً مستديرة أو
أو مفرطحة قليلاً ، أو أصابع كأصبع الطباشير ، ثم اتركها في الهواء حتى تجف
جيداً ، ثم لف كل واحدة منها في ورقة من الورق المفضض ، وعند الاستعمال
ذوب جزءاً من الأقراص في ٦ أجزاء من الماء المغلي فتصبح حبراً جيداً .
أو خذ من المواد الآتية : —

درهم ٤٧ هباب المداخن	درهم ٤٨ كبريتات الحديد
» ٩٦ عفص مسحوق	» ٢ صمغ عربي مسحوق

اخلط المواد كلها واسحقها وأضف اليها كمية كافية من الماء واغلبها على
النار مدة ربع ساعه ، واترك المزيج ٨ أيام وأنت تحركه مرتين في اليوم ثم
صفه بالمنخل وضعه في الزجاجات .

تركيب الحبر الاسود الصيني أو (الشيني)

والعمل الحبر المسمى بالشيني وهو المستعمل في الرسم وفي كتابة العقود والحجج الرسمية تأخذ من السناج (هباب المدخن) جزءاً ثم تضعه في هاون من الصيني وتعجنه بصبغة الكاد الهندى حتى يصير بقوام الزيت فارفعه من الهاون وضعه في وعاء آخر فوق نار هادئة وحركه حتى يصير بقوام العجين اليابس ، وعند ذلك حوله الى أقراص بالحجم المطلوب وهذه الاقراص تخل بالماء عند الطاب كالحبر السابق .

تركيب حبر ازرق

خذ من المواد الآتية : —

درهم ٣٦ سيانور البوتاسيوم الجاف درهم ٦ حمض الاوكساليك .
اسحقهما جيداً في هاون بعد تنديتهما بالماء ثم اضف اليهما كمية مناسبة من الماء واغل المزيج على النار ثم ارفعه عنها وصبه في الزجاجات .
أو خذ من المواد الآتية . —

درهم ٨ نيل	درهم ٨ كبريتور الزرنيخ
درهم ٨ كربونات البوتاسا	درهم ٦ جير غير مطهى
درهم ٢ صمغ عربى	درهم ٤٠٠ ماء

اسحق المواد كلها في هاون صيني وانمرها بالماء واغلبها على النار ٥ دقائق ثم صف المزيج بالمنخل ، وبعد ان يبرد السائل صبه في الزجاجات .
أو خذ من المواد الآتية : —

درهم ٢٤٠ بقم	درهم ٥ صمغ عربى
درهم ٢٨ نيل	درهم ١١ شب ابيض
درهم ٥ سكر	درهم ٥٦٠٠ ماء في درجة الغليان

ضع المواد كلها في الماء واغلبها على النار مدة ربع ساعة ثم ارفعها وبرد السائل ثم صفه بالمنخل وصبه في الزجاجات .

تركيب حبر ازرق للكتابة على القماش

خذ من المواد الآتية : —

درهم ١٠	نيترات الفضة	درهم ٣٠	سائل النشادر
درهم ٥	كبريتات النجاس	درهم ١٥	صمغ عربي
درهم ١٥٠	ماء مقطر		

ذوب النيترات في النشادر ، وبقى المواد تذيبها في الماء ثم اخاط المزيجين
واكتب على القماش ما شئت فلا يمحي بالغسيل .

تركيب حبر أصفر

خذ من المواد الآتية : —

درهم ٤٠	بذور فارسية أو	درهما ٢٠٠	من الكركم المسحوق
» ٢٠	شبه بيضاء مسحوقه	درهم ٣	صمغ عربي مسحوق
» ٧٠٠	ماء مقطر		

تغلي البذور أو الكركم والشبة في الماء ١٥ دقيقة ثم تضيف الى المزيج
الصمغ العربي ، وبعد ذلك تقامه جيداً ثم تغط القلم فيه وتكتب به على
ورقة فان وجدت اللون جميلاً وثابتاً فارفعه عن النار ، والا فابقه حتى
تراه كذلك ، وبعد ذلك صفه بمنخل حرير ، ثم صبه في الزجاجات .

تركيب حبر اخضر

خذ من المواد الآتية : —

درهم ٢	خلات الرصاص	درهم ١٦	ثاني طرطيرات البوتاسا
درهم ٢	صمغ عربي مسحوق		

ذوب المواد كلها في ماء مغلي يكفي ليكون اللون جميلاً والكتابة
ظاهرة ، وبعد ذلك صب الحبر في الزجاجات .

تركيب حبر احمر

خذ من المواد الآتية : —

درهم ١٨٠ بقم	درهم ٢ سكر
درهم ٥ شب ابيض	درهم ٢ صمغ عربي
درهم ٦٥ لعل كارمن	درهم ٤٠٠ خل ابيض

انقع البقم في الخل ٣ ايام وبعد ذلك صفيه بالمنخل ثم اضف اليه بقية الاجزاء وضع المزيج على النار واضف اليه المقدار الكافي من الماء ، ومتى جربت الكتابة به على الورق ووجدت اللون زاهياً وجميلاً ارفعه عن النار وصبه في الزجاجات :

أو خذ من المواد الآتية : —

درهم ٣٠ كركم	درهم ٢٠ شب ابيض
درهم ٥ صمغ مسحوق	درهم ٢٥٠ ماء

اغسل أولاً الكركم والشب في الماء ، وضع الصمغ اثناء الغليان ، وبعد ذلك صف المزيج بالمنخل ، وعند ما يبرد ضعه في الزجاجات .

أو خذ من المواد الآتية : —

درهم ٣ لتر مسحوق	درهم ٣ دودة مسحوقة
» ٣ صمغ عربي	» ٣ شنان
» ١٠ شب ابيض	» ٥٠ لعل كارمن
» ٤٥٠ ماء	

اغسل أولاً اللتر والشنان في نصف الماء ، وبعد قليل اضف الى السائل مسحوق الدودة واللعل وحركها جيداً ، ثم ارفع المزيج عن النار وجرب الكتابة به فان وجدته ثقيلاً فأضف اليه من كمية الماء الباقي ما يجعله بالقوام المطلوب ، وبعد ذلك ضعه على النار حتى يغلي ، ثم ارفعه وبرده وصنعه بالمنخل وصبه في الزجاجات .

أو خذ من المواد الآتية : —

درهم ١٥٠ بقم مسحوق درهم ٤٠٠ خل احمر

» ١٢ شب » ١ صمغ مسحوق

اتقع البقم في الخل ٣ ايام ، ثم اغله بضع دقائق ، واضف اليه الشب والصمغ وعقب ان يبرد ضعه في الزجاجات .

أو خذ من المواد الآتية : —

درهم ٨ لتر مسحوق درهم ٨ طرطير

» ٣٠ عقص مدقوق » ٦٠ شب

» ٣ صمغ مسحوق

اغل أولاً العقص والالت في ماء كاف ، واضف اليهما بقية الاجزاء ، وصف واعمل كما تقدم .

أو خذ من الكارمن جزءاً وذوبه في سائل النشادر المخفف بالماء واضف اليه جانباً من الصمغ العربي واغله كما تقدم

الحبر السري بأنواعه

لبعض المواد الكيميائية ميزات غريبة مذهشة ، فمنها ما اذا كتبت به على الورق لم تر ما كتبت به ، فاذا ما عرضته لحرارة الشمس أو النار ظهرت الكتابة وثبتت ، ومنها ما اذا عرضت ما كتبت به لحرارة ظهر ، واذا ما ابعدت الورقة عن الحرارة اختفت الكتابة وهكذا ، وبعضها اذا كتبت به لم تظهر الكتابة نهائياً وظهرت ليلاً على ضوء المصابيح ، وبعضها لا يظهر الا اذا بللت الورقة بالماء ، وبعضها لا ترى كتابته الا اذا عرضت لتفاعل مادة كيميائية أخرى .

والمواد المستعملة بهذا الغرض كثيرة جداً لا تقع تحت حصر ، ونحن هنا نقدم لك بعضاً منها .

(١) اذا كتبت بمحلول خفيف من (كلورور الكوبلت) بنسبة ١ جرام الى ٥٠ من الماء ، أو بمحلول (خلاص الرصاص) أو بمحلول (نترات الكوبلت) مع مثل وزن ربع احدهما من (كلورور الصوديوم) كان حبرا سريا يظهر بلون ازرق اذا عرضت الورقة المكتوب عليها للحرارة ، واذا ابعدها عنها اختفت .

(٢) اذا اضفت الى محلول (الكوبلت) ربع وزنه من (كلورور الحديد) بدلا من كلورور (الصوديوم) وعرضت الورقة للحرارة ظهرت الكتابة بلون اخضر ، واذا ابعدها اختفت .

(٣) اذا كتبت بمحلول (خلاص الرصاص) أو بمحلول (نترات المرقشينا) وعرضت الكتابة لبخار (الهيدروجين المكثرت) أو وضعت الورقة فوق فوهة وعاء به (كبريتور البوتاسيوم) أو (الصوديوم) ظهرت الكتابة بلون اسود في الحال ، وتبقى اذا ابعدها ، ولا تختفي كالكتابة السابقة .

(٤) اذا كتبت بمحلول من كبريتات الحديد) وتركت الورقة حتى تجف ثم غطستها في محلول مخفف من (سيانور البوتاسا والحديد) ظهرت الكتابة بلون اسود وبقيت .

(٥) اذا كتبت بمحلول (كبريتات النحاس) وعرضت الورقة لبخار سائل (النشادر) ظهرت الكتابة في الحال بلون ازرق جميل وبقيت .

(٦) اذا كتبت بمحلول مخفف من (حمض الكبريتيك) وعرضت الورقة للحرارة ظهرت الكتابة بلون اسود وبقيت .

(٧) اذا كتبت بتراب (الزرنيخ) المحلول في الخل والماء وعرضت الورقة للحرارة ظهرت بلون اخضر واذا ابعدها اختفت .

(٨) اذا كتبت بزيت (الكافور) الطيار وتركت الورقة حتى تجف

جيداً ثم بلمتها بقليل من الماء ظهرت الكتابة في الحال بلون رمادي وبقيت .
(٩) واذا كتبت بجزء من محلول (النشادر) ومثل من الحليب
ظهرت الكتابة ليلا واختفت نهاراً ..

(١٠) واذا كتبت بماء البصل وعرضت الورقة لاجرارة ظهرت بلون
اصفر وبقيت .

صناعة حبر المطابع

هذا الحبر عبارة عن مزيج مكون من صبغة وورنيش ، ويحضر الورنيش
من زيت بذر (الكتان) و (الراتينج) و (الصابون) ، ويجب ان يكون
الزيت عتيقاً و (الراتينج) اسود او كهرمانيا . والصابون (وهو ضروري)
يجب ان يكون من النوع الاصفر . او من صابون (التربنتينا) للحبر الغامق
ومن صابون ابيض للحبر الفاتح اللون .

ويحضر الورنيش بالطريقة الآتية : - يسخن الزيت على النار باعتناء
الى ان يمتط جيداً (بمعنى اننا اذا اخذنا نقطة من الزيت على قضيب
ووضعنا القضيب على لوحة ثم رفعناه كون الزيت خيطاً طوله نصف بوصة
تقريباً) ثم يضاف اليه الراتينج قليلاً قليلاً ببطيء ويحرك المزيج جيداً حتى
يتمزج تماماً ، ثم يضاف اليه الصابون مع التحريك المستمر .

ويحضر الحبر بمزج الصبغة بالورنيش وسحقهما ليلبغا الدرجة القصوى
من النعومة ، وذلك يتم بواسطة هون من الصينى كالمستعمل في الصيدليات
لمزج المارم ، او بواسطة مسحقة خاصة .

والحبر الاسود يستعمل لتلوينه (الهباب) المحلوط بقليل من (النيلة)
أو الازرق (البروسيانى) أو محروق نبات الخلفاء بعد سحقه .
ولطبع الصور الزنكوغرافية يخلط الحبر الاسود (بأسود فرانكوفرت)
أو اسود العاج ، وللطبع على الحجر يستعمل (اسود باريس) .

ويحضّر الحبر الأحمر (بالكرومين) او القرمز .
ويستعمل (الأ أكسيد الأحمر) في الانواع الرخيصة ولكنه ينقلب أسود
بعد مدة قليلة .

ويحضّر الحبر الأزرق (بالنيلا) او (الأزرق البروسياني) ويحضّر الحبر
الاصفر (بكارومات الرصاص) . ويحضّر الحبر الأخضر بمزج الأصفر
والأزرق . ويحضّر البنفسجي بمزج الأحمر والأزرق .

الفصل الخامس

صبغة الحرير . والصوف . والتطن . والكتان

الصبغات النباتية

ان الاهتداء الى (الشبة) كان من أهم الحوادث في تاريخ فن الصباغة
فيها امكن استخدام صبغات نباتية ثابتة للمرة الاولى فضلا عن الحصول
على ألوان مختلفة لم تكن معروفة من قبل . ومن الحوادث المهمة أيضا في
تاريخ الصباغة هو اكتشاف امريكا حيث وجد بها صبغات نباتية لم تكن
معروفة من قبل في اوروبا مثل خشب (البقم) وخشب (البرازيل) و(الدودة)
وغيرها ، فالصبغات النباتية التي حازت شهرة من حيث ثبات اللون ، ومن
الوجبة الاقتصادية فعددها قليل وهي :-

الفوة عود - الدودة - الجهرة - النيلا - المعلى - خشب البقم (وهو
نصف ثابت) واذا استثنينا الفوة عود والنيلا فان باقي هذه الصبغات قد
حفظت قيمتها رغمًا عن انتشار الصبغات الكيميائية وذلك بالنسبة الى
سهولة اذابتها في الماء وثبات لونها ، أو عدم الحصول عليها كيميائيا الى الآن
اما الفوة عود فقد أمكن استخراج (الأزرين) منها وصنعة كيميائيا ، وكذلك

الغاية فقد أمكن صناعتها كيميائياً ، ويوجد بالقطر المصرى صبغات نباتية أخرى منتشرة ولو ان قيمتها الصبغية قليلة ، ذلك مثل قشر الرمان والكرم والسنط وغير ذلك .

الصبغات الكيميائية

والتطور الثانى الذى حدث فى فن الصباغة هو اكتشاف الصبغات الكيميائية سنة ١٨٥٦ بواسطة العالم الانجليزى سير وليم بركن الذى باعه لالمانيا ونحن نعلم كيف استفادت منه ، ولم تقتصر تلك الفائدة على الصباغة فقط ، بل تناولت المفرقات وأدوات الفوتوغرافية ، والأدوية وخلافها التى تستخرج من تقطير الفحم الحجرى ، وما زالت الصبغة الكيميائية ترقى وتتقدم حتى أصبحت اليوم من أثبت الصبغات فى جميع الألوان .

ماهية عملية الصباغة

الصباغة بمعناها الحقيقى هى الحصول على لون ثابت على الخامات ، أما الحصول على لون غير ثابت فيعد تلويناً فقط ، فالفرق هو ثبات اللون وعدمه ، هذا الاصطلاح أى ثبات اللون وعدمه ليس أصلياً ، بل نسبياً فلا يمكن أن يقال ان هذا اللون ثابت مطلقاً ، فقد علمتنا التجارب أنه اذا لم يتغير لون أى صبغة الى أن يبلى القماش المصبوغ بها ، فهذه الصبغة تعد ثابتة لهذا النوع من القماش ، فمثلاً فى ملابس السيدات التى لا تتعرض للشمس ، والتى لا تغسل بل تنظف على الناشف ، فان أى صبغة مهما كانت غير ثابتة فهى تعد ثابتة لهذا النوع من القماش أو بالعكس فان ملابس الرجال أو الفلاحين منهم فانها عرضة للشمس دائماً ، والغسيل أيضاً ، فيلزم لصبغها أثبت الألوان ، ولذا تستعمل النيلة فى صبغها ، ومع ذلك فهى تتأثر ، فلا يمكن والحالة هذه استعمال كلمة ثابت مطلقاً إلا فى الأشياء التى تبلى ولا يتغير لونها ، كما هو الحال فى بعض صبغات الأحماض ، هذا

إذا استعملت تماما ، يستنتج مما تقدم أنه عند تحديد ثبات اللون يلزم ملاحظة هاتين النقطتين : —

١ — لأي شيء يستخدم هذا القماش المصبوغ ؟

٢ — لأي التأثيرات يلزم ان تكون صباغته ثابتة ؟

ففي الأقمشة التي تستعمل لعمل القمصان يلزم ان يكون لونها ثابتا ضد الغسيل ، وليس من الضروري ان يكون لونها ثابتا ضد ضوء الشمس فثبات اللون متوقف على الطريقة التي يستخدم فيها القماش ، فانك ترى ان بعض الصباغين يقول ويؤكد لك ، ان هذه الصبغة تعطى لونا ثابتا ، بينما لا يعترف له الآخر بذلك ، ولذا كان الاختلاف بين الاصطلاحين ثابت وغير ثابت متسعا جدا . هذا مع العلم بأن الصبغات التي تعطى لونا ثابتا ضد الضوء والغسيل معا ليست كثيرة جدا ، ومن الوجهة الاقتصادية فان الصبغات التي تعطى لونا ثابتا تأخذ وقتا واعتناء أكثر من الصبغات التي تعطى لونا غير ثابت ، ولذا كان فرق الثمن بين النوعين ناتجا من الوقت والاعتناء الذي يتطلبه صباغة اللون الثابت . لامن الفرق بين الصبغة الثابتة ، والغير ثابتة ، الذي يكون في الغالب قليلا ، فاذا اريد صباغة قطن جيد ثمن الرطل المنسوج منه ٢٠ قرشا ، وقطن آخر ثمن نسيج الرطل منه ٦ قروش ، فليس من الاقتصاد استعمال نفس المواد ، أو صرف نفس الوقت في كلتا الحالتين ، اذا فثمن القطن المراد صبغه هو عامل آخر لتحديد ثبات اللون .

النموه عود

نبات عشبي من الفصيلة النباتية ، كان له أكبر أهمية في الصباغة ، ولكنها فقدت قيمتها بالنسبة لاكتشاف صنع (الالزرين) وهو المادة

الصبغية المهمة الموجودة بها ، وبالفوه عود ميكروب يسمى (ايسرزم) وهو يساعد على اتصال المادة الموجودة بها . ولذلك يلزم وضعها في حمام الصبغة على البارد . ثم ترفع درجة الحرارة بالتدريج ، وبالنسبة لوجود هذا الميكروب بها فأنها تستعمل في خواني (النيلة) المحضرة بواسطة التخمير ، لأن هذا الميكروب يساعد ميكروب النيلة الذي يتخللها . ويلاحظ هنا أن استعمال الفوه عود مع (النيلة) ما هو إلا بسبب وجود هذا الميكروب بها . ولو أن بعضاً من لون (الفوه عود) تأخذ هذه الخامات المصبوغة في خواني النيلة هذه ، ولهذا السبب نفسه تستعمل (الفوه عود) بدل (الازرين) في صباغة الأقمشة السميكة ، لأن وجود هذا الميكروب يجعلها أسهل في الذوبان من (الازرين) وتعطى (النمود عود) ألواناً مختلفة باختلاف المثبت كما هو مبين بعد :

- ١ - بيكرومات البوتاسيوم مع الفوه عود تعطى لونا أحمر غامق
- ٢ - كبريتات النحاس « « « « « بني
- ٣ - الشبه « « « « « أزرق
- ٤ - كبريتات الحديد « « « « « أحمر
- ٥ - كاورور القصدير « « « « « برتقالي أحمر

وتعطى الفوه عود لونا ثابتا ضد الضوء والغسيل وتستعمل في صباغة الصوف وقايلها ما تستعمل في صباغة الحرير . واستعمالها في صباغة القطن مثل استعمال صبغة الازرين تماما .

طريقة صباغة الصوف بالفوه عود

تستعمل النمود عود في صباغة الصوف كما تستعمل في صباغته (الجبهة) تماما . فقط يلاحظ وضع الفوه عود في حمام الصباغة وهو بارد ثم يوضع الصوف المثبت باحدى المواد المذكورة سابقا في حمام الصباغة

وترفع درجة الحرارة بالتدريج الى ان تصل الى درجة الغليان . ويستمر الغليان لمدة ساعة ، ويستحسن غسيلها في حمام صابون خفيف بعد الصباغة لأن هذا يجعل اللون ازهى وأبقى .

الدودة

هى عبارة عن جسم جاف لديدان تنمو على نوع مخصوص من الاشجار يسمى (نوبل) وتقتل هذه الديدان إما بوضعها في الماء المغلى . أو لها في اكياس من الكستان . ووضعهها في الافران . وهذا النوع الأخير يحتفظ بلونه الطبيعي . ويكون برونزى اللون من الخارج . بينما يفقد في الحالة الأولى هذا اللون .

والدودة من الصبغات التى تعطى الوانا ثابتة ضد الضوء والغسيل إلا أن لونها يتغير الى احمر مزرق بواسطة القلويات . ومادة الصباغة الموجودة بالدودة هى (حمض الكارميك) ويعادل ١٠ فى المائة من وزنها .

كيفية استعمال الدودة

تستعمل الدودة قليلا فى صباغة القطن . وكانت من قبل تستعمل بكثرة عظيمة فى صباغة الصوف والحريز . ولكن الأصباغ الكيميائية حلت محلها الآن . والدودة مثل معظم الصبغات النباتية تعطى الوانا مختلفة . بمجرد اختلاف المثبت . فتعطى لونا احمر قرمزيا . إذا ثبتت الأقمشة بالشبه . وتعطى لونا احمر انكليزيا إذا ثبتت (بكورور التصدير) ويمكن استعمال املاح التثبيت الأخرى . إلا أن هذه كلها تعطى ألوانا مقاربة للسواد أكثر منها للأحمرار . فمن العيب وعدم الاقتصاد والحالة هذه استهلاك صبغة الدودة التى تعطى الوانا حمراء ثابتة . للحصول على لون رمادى متوسط الثبات . والحصول على اللون القرمزى طريقتهان : —

١ - طريقة الحمام الواحد . وذلك بأن تضع من ١٥ الى ٢٠ في ٠/٠ من الدودة المسحوقة في ٦ في ٠/٠ من (شبة النشادر) ثم ٦ في ٠/٠ من حمض (بوتاس التارتريك) أو نفس الكمية من حمض (الأوكساليك) ويلاحظ اضافة الحمض أو التارتريك قبل اضافة الشبة لمنع رسوب اللون الذي يتكون من تفاعل الشبة والدودة بعد تجهيز الحمام . ثم يوضع الصوف بعد غليانه في الماء ويغلى الحمام لمدة ٤٥ دقيقة ، ثم يستمر في درجة الغليان لمدة ٤٥ دقيقة اخرى .

٢ - طريقة الحمامات ، وهي أنه بعد أن تغلى الصوف في الماء لتنظيفه من المواد الغريبة العالقة به وافتتح مسامه للصبغة ، يوضع في حمام آخر مكون من ٦ في ٠/٠ من (التارتريك) ومن ١٥ الى ٢٠ في ٠/٠ من (الدودة) المسحوقة . ثم يغلى الحمام لمدة ٤٥ دقيقة اخرى ، ثم يرفع الصوف ويغسل بالماء ويجفف ، وإذا أريد أن يكون اللون الناتج مزرقا ، فيوضع الصوف في حمام آخر به قليل من (النشادر) المخلوط بالماء ثم يغلى .

وللحصول على اللون الأحمر المزرقي طريقتان كالتريقتان السالفتين غير انه يستعمل (كلورور القصدير) بدلا من الشبه .

ويوجد نوع آخر من الدودة يباع على شكل كعك ، أو عجينة جافة مصشوعة بامتزاج المادة الملونة في الدودة بالنشادر . وهذا التركيب يعطى لونا مزرقا جداً .

والدودة هي من الصبغات التي تعطى لواناً مختلفة باختلاف المثبت كما قلنا فيما سبق ، فهي تعطى مع (البيكرومات) لونا بنفسجيا ، ومع الشبه (شبة النوشادر) لونا مزرقا ، ومع (كبريتات النحاس) لونا جزريا ، ومع (كلورور القصدير) لونا قرمزيا ، ولكن الشبه والقصدير أكثرهما استعمالا

الجهرة

هى حبوب صغيرة تنمو على نوع من الشجر ينتمى الى الفصيلة النباتية والنوع الجيد منها يكون جاذباً ولونه اخضر ، والجهرة التى يكون لونها اصفر تحتوى على كمية من الصبغة اقل .

وكذلك التى يكون لونها بنيا أو أسود ، ويلاحظ انها اذا سحقت وتركت مدة طويلة بدون استعمال فسدت ، وتعطى الجهرة عدة الوان مختلفة باختلاف المثبت المستعمل ، وذلك كالبيان الآتى : —

اذا استعمل المثبت الشبة فينتج لون اصفر فاتحاً

» » » كلورور القصدير فينتج لون اصفر زاهياً

» » » كبريتات النحاس فينتج لون اصفر مائلاً للاخضرار

» » » بيكرومات البوتاس فينتج لون اصفر غامقاً

» » » كبريتات الحديد فينتج لون رمادى مائلاً للاصفرار

ويوجد علاوة على اللون الذى بالجهرة ميكروب يسمى (رهمتان) له

تأثير غريب فى عمالية الصباغة ، فاذا وضعت الجهرة بعد سحقتها فى حمام

الصباغة وهو بارد وابتدىء بغايانه بالتدريج ، فانها تعطى لونا مخالفاً عما اذا

وضعت بالحمام وهو مغلى ، فاذا ثبتنا الصوف بواسطة (كلورور القصدير)

فانها تعطى لونا يرتقالياً مائلاً الى الاحمرار ، فى الحالة الأولى وتعطى لونا اصفر

زاهياً فى الحالة الثانية . وكمية الجهرة المستعملة هى من ١٥ فى ٠/٠ من الماء .

وتستعمل الجهرة لصباغة الصوف والحزير وهى تعطى لونا ثابتة على

العموم ضد الضوء والفسيل ، واثبت الوانها اللون الناتج من استعمال

(كبريتات النحاس) وطريقة استعمالها هى أنه بعد غسيل الصوف وتثبيتته

بالطريقة المعتادة باحدى المثبتات السابقة الذكر ، وغسله جيداً ، تسحق

الجهرة وتوضع فى حمام بارد ، أو مغلى ، ويستحسن أن تغلى الجهرة فى قليل

من الماء قبل وضعها في حمام الصباغة ، حتى يستخرج منها كل اللون .
وفي بعض الأحيان تستعمل طريقة التثبيت قبل الصباغة وبعدها ، وذلك
للحصول على لون اصفر كماكي ، وذلك بتثبيت الصوف أو الحرير بواسطة
(الشبة) أو (بيكرومات البوتاس) .

اللعلي

تنتج صبغة اللعلي من حشرة ذات شكل بيضاوي صغير ناعم عديمة
الحياة ممتلئة بمادة حمراء جميلة اللون وحجمها في مثل حجم الدودة .
ويباع اللعلي في الاسواق على أشكال مختلفة منها اللعلي العصا . وهو عبارة
عن اللعلي في حالة كونه على الثروع التي ينمو عليها . وللعلي مسحوق وهو
عبارة عن اللعلي المجموع من على الأشجار . وللعلي حصا وهو عبارة عن
اللعلي المجموع من على الأشجار وهو موضوع في قوالب .
ولا يمكن استعمال اللعلي قبل ازالة المادة الصمغية الموجودة به ، وذلك
بغلي اللعلي الحصا في سائل من (بيكرومات البوتاسيوم) المخفف بالماء . وبعد
ذلك يتبخر السائل ويبقى (اللعلي) فيصنع قوالب صغيرة ، وفي هذه الحالة
تحتوي صبغة اللعلي على ٥٠ في ٪ من الصبغة ، و ٢٥ في ٪ من القلفونية
والباقي أوساخ معدنية .

خواص اللعلي في الصباغة

تشبه خواص الدودة إلا أنه يعطى لونا أثبت من الدودة ولكنه لا
يعطى لونا مثل لون الدودة . وبالنسبة لوجود هذه المادة الصمغية به لا يندوب
في الماء بسهولة ، ولذا يجب قبل استعماله أن يسحق جيدا ، وتوضع الكمية
اللازمة منه في جانب من (كلورور القصدير) وقايل من (حمض الكلور دريك)
وتترك مدة ١٢ ساعة ، وبعد ذلك توضع في حمام الصباغة ، ويصبغ بها
كالمعتاد بعد اضافة (حمض الأوكساليك) و ٥ في ٪ من (كلورور القصدير) .

ويستعمل الصوف المصبوغ باللحلي لمقارنة ثبات الألوان الأخرى ضد الضوء والتأثيرات الأخرى .

الكرم

هو جذور شجرة تنتمي الى الفصيلة النباتية (كوركونيا فيكتوريم) ويعطى الكرم عند سحقه مسحوقاً برتقالياً يفسد عند تعرضه كثيراً للهواء ولذا يستحسن سحقه عند استعماله . والماء البارد يذيب الكرم قليلاً ، أما الماء الساخن فيذيبه أكثر ، والسبرتو يذوبه تماماً ، وهو من الصبغات التي لا تحتاج الى مثبت ، اذ لا فائدة منه سواء كان ذلك في صبغ القطن أو الصوف أو الحرير ، والكرم يعطى لوناً أصفر زاه غير ثابت ضد الضوء والغسيل بالصابون . ويمكن تعديل لونه بواسطة استعمال الاملاح المعدنية مثل (بيكرومات البوتاسيوم) و (الشبة) و (كلورور القصدير) و (كبريتات الحديد) وليس لهذه الاملاح تأثير على ثبات اللون ، وفضلاً عن عدم ثبات لونه فهو يستعمل بكثرة في صباغة هذه الخامات وذلك لخصه .

طريقة صباغة الصوف والقطن والحرير بالكرم

يسحق الكرم جيداً ويوضع في حمام الصبغة بدون اضافة أى مثبت أو باضافة قليل من (الشبة) أو (حمض الخليك) لجعل الحمام حمضياً لأنه اذا كان قلويّاً فلا يصبغ الخامات ، ويجب ملاحظة عدم ارتفاع الحرارة عن ٦٠ مئوية لأنها ان ارتفعت عن ذلك ينطفئ اللون الناتج ويكون أقل قابلية للصبغ

النيلة

تستعمل النيلة في صباغة الصوف والقطن والحرير وهي لا تحتاج الى مثبت كمعظم الصبغات النباتية الأخرى (لأنها ثابتة ضد الضوء والغسيل) والنيلة لا تذوب في الماء ، ولكنها تذوب غالباً في الاحماض ، وخصوصاً (حمض الكبريتيك) النقي ، واذا اضيف اليها (غاز الهيدروجين) ذابت

جيداً ، وتوجد عدة طرق لاذابتها وهي — التخمير — الصودا الكاوية والبودرة — غاز الحجر — الزنك والجير — التخمير الافرنكي — وطريقة اذابتها (بالصودا الكاوية والبودرة) هي أن تأخذ ٦ في ٠٪ من مسحوق النيلة ، و ٥٠ في المائة من الصودا الكاوية قوة ٣٥ أو ٤٠ بيوم واجعلها عجينة ، ثم اغسل هذه العجينة بماء دافئ في زجاجة سعة ١٠٠٠ سم ٣ وأضف اليها ماء ساخنا بحيث لا يزيد حجم السائل عن ٤٠٠ سم ٣ ثم اغل المزيج على النار الى درجة ٧٠ أو ٧٥ ، ثم أضف ٦ في ٠٪ من مسحوق البودرة ، ثم احفظ الحمام في هذه الدرجة من الحرارة الى أن يتم تحليل النيلة ، وهو يعرف باصفرار السائل ، وعند ذلك ضع هذا المحلول في ٩ لتر من الماء ، وأضف اليه ١ في ٠٪ من مسحوق البودرة و ٤ سم ٣ من سائل النوشادر .

الصبغات الكيميائية

تنقسم الصبغات الكيميائية من حيث استعمالها الى ٦ أقسام ، وهي

- ١ - صبغات حمضية ٢ - صبغات قلووية ٣ - صبغات قطن حقيقية ٤ - صبغات كبريتية ٥ - صبغات مثبتة ٦ - صبغات احواض .

فالأولى وهي الصبغات الحمضية — وسميت بهذا الاسم لأنها تحتاج عند استعمالها الى الاحماض وهي عبارة عن أحماض اللون ، وهي تصبغ الصوف والحرير مباشرة . ولا تصبغ القطن ، وربما تركت أثراً خفيفاً عليه وتستعمل كثيراً في صبغة السجاجيد وأقمشة البدل وبها ما هو ثابت وغير ثابت .

والثانية وهي الصبغات القلووية — وسميت بهذا الاسم لأنها تحتاج الى قلوويات عند استعمالها ، وهي عبارة عن قواعد أملاح اللون ، وهي تصبغ الصوف والحرير مباشرة ، وتصبغ القطن بعد تثبيته بقشر الرمان ،

أو خلاصته ، أو الشبة . وهي تعطى ألواناً زاهية جداً لا تصاح السجاجيد فضلاً عن أنها غير ثابتة . وهي تستعمل لصبغ ملابس السيدات .

والثالثة وهي صبغات القطن الحقيقية - وسميت بهذا الاسم لأنها أول نوع ظهر لصبغ القطن بدون احتياج الى مثبت ، وهي تصبغ الصوف والحرير أيضاً مباشرة ، ولها بعض ألوان ثابتة يمكن استعمالها في صباغة الصوف والسجاجيد .

والرابعة هي الصبغات الكبريتية - وسميت بهذا الاسم لأنه يدخل في تركيبها بدون استثناء الكبريت ، وهي غير قابلة للذوبان في الماء خصوصاً إذا كانت غير نقية ، أما إذا كانت نقية أى لا تحتوى على أملاح معينة فهى تكون قابلة للذوبان قليلاً ، ويستعمل لاذابتها (ملح كبريتور الصوديوم) وهي تصبغ القطن ولا تصبغ الصوف بل تضعفه .

والخامسة هي الصبغات المثبتة - وهي كما يدل عليها اسمها تحتاج الى مثبت عند استعمالها والا كانت عديمة الفائدة ، وهي تستعمل كثيراً في صباغة صوف السجاجيد حيث تعطى ألواناً ثابتة جميلة ، وألوانها أثبت من الصبغات الحضية خصوصاً ضد الغسيل ، وهذه الصبغات لا تستعمل كثيراً في صباغة القطن ، لأن استعمالها فيه متعب جداً ، لأن القطن لا يتحد مع المثبتات إلا بصعوبة كبيرة ، ومن هذه الصبغات ما يذوب في الماء وما لا يذوب فيه ، والصبغات المثبتة التي تذوب في الماء تسمى صبغات مثبنة مكبرنة ، والتي لا تذوب تسمى صبغات مثبنة فقط .

والسادسة هي صبغات الأحواض - وسميت بهذا الاسم لأنها تحتاج الى استعمال أحواض أو أوان عميقة لصبغتها ، وتشبه طريقة صباغتها طريقة صباغة النيلة ، وهذه الصبغات تباع في الأسواق على شكل عجينة لأنها غير قابلة للذوبان في الماء ، وهي تصبغ القطن والصوف والحرير وتحتوى

على أثبت الصبغات . هذا ما يخص وجيز للصبغات الكيميائية وسنشرح طريقة استعمال ما يستعمل منها عند الصباغة به .

صبغة الاصفر على الصوف بالصبغات النباتية والكيميائية

جميع الصبغات الصفراء النباتية تصبغ الصوف بعد تثبيته بأملح معدنية مثل (بيكرومات البوتاسيوم) أو الزاج (كبريتات الحديد) أو (التوتيا الزرقاء) أو (كبريتات النحاس) أو (الشبة) أو (كلورور القصدير) ويختلف اللون الناتج باختلاف المثبت (أى الملاح المعدني المستعمل) فإذا استعمل (كلورور القصدير) فإنه يتحصل على الوان زاهية ، وإذا استعملنا الزاج حصلنا على الوان مظفية (غامضة) ويصح استعمال مثبتين معاً للحصول على الوان متوسطة ، فمثلا تستعمل الشبة مع جاز الحجر المحصول على الوان متوسطة . اما الكروم فهو يصبغ الصوف بدون مثبت ، وذلك بأن يغسل الصوف جيداً ثم يصبغ في ١٠ الى ٢٠ في ٪ من وزنة كرومكا و ٥ في ٪ من روح الخلل (حمض الخليك) ويلاحظ عدم غايان الحمام لأنه يضر بالصبغة ، ويجب ان لا تزيد الحرارة عن ٦٥ درجة مئوية ويمكن وضع قليل من الشبة في الحمام ، وليكن معلوماً أن الكروم صبغة ثابتة ضد الغسيل ولاسكنه غير ثابت ضد الضوء أو الشمس ، وكيفية صباغة الصوف بالصبغات النباتية الأخرى التي تحتاج لمثبت هي كالآتي : —

يثبت الصوف في حمام مكون من ماء و ٢ في ٪ من بيكرومات البوتاسيوم و ٤ في ٪ من تارتير البوتاسيوم ويغلى لمدة ثلاثة ارباع الساعة ، وبعد ذلك يغسل الصوف جيداً بالماء البارد ثم يصبغ في حمام محتوي على احدي الكميات الآتية : —

١ — من ١٠ الى ٢٠ في ٪ جهوره

٢ — « ١٠ » « ٢٠ » « اصفر سوداني

المنظر ، وثابت جداً ضد الضوء والشمس والغسيل ، وكيفية استعماله هي أن يصبغ الصوف في حمام مكون من ٢٠ في ١٪ من سايح الطعام و ٢ في ١٪ من روح الخل و ٢ في ١٪ من صبغة الأصفر المذكور ، ويغلى الحمام لمدة ثلاثة ارباع الساعة وبعد ذلك يغسل الصوف جيداً .

وكيفية استعمال الصبغات المثبتة ، هي ان يغسل الصوف جيداً ثم تثبت بالاملاح المعدنية كما هي مستعملة في الصبغات النباتية بالضبط . وبعد ذلك يغسل جيداً ، ثم يصبغ في حمام به ٤ في ١٪ من صبغة (أصفر الأثرين) اذا كانت الصبغة مسحوقة ١٦ في ١٪ . واذا كانت في حالة السائل قوة ٢٠ الى ٢٥ في ١٪ ويغلى الصوف لمدة ساعة ثم يغسل جيداً وهذه الصبغة ثابتة مثل الصبغات النباتية ويوجد صبغات اخرى لا محل لذكرها ، صبغة الأحمر على الصوف بالصبغات النباتية والكيميائية

- ١ - يستعمل من ٥ الى ٢٥ في ١٪ دودة
- ٢ - » » ١ » ١٠٠ » » فوه عود
- ٣ - » » ٥٠ » ١٠٠ » » خشب برازيلي

ويلاحظ ان الخشب البرازيلي غير ثابت ضد الشمس ، وتوجد طريقة لصبغة الدودة بحمام واحد ، وهي ان يصبغ الصوف في حمام مكون من ٢٠ في ١٪ دودة ، مضافا اليه ٤ في ١٪ من حمض الاوكساليك و ٤ في ١٪ كلورور القصدير أو ٦ في ١٪ من الشبة ، ويلاحظ اضافة الصبغة وحمض الاوكساليك الى الحمام قبل وضع المثبت وبعد ذلك يوضع الصوف على البارد ثم يبتدىء في الغليان لمدة ربع ساعة ، ثم يغلى لمدة ثلاثة ارباع ساعة وبعد ذلك يغسل جيداً ، وفي هذه الحالة ينتج لون برتقالي أحمر ، ويمكن استعمال الشبة بدلا من كلورور القصدير ، وفي هذه الحالة ينتج لون احمر بنفسجي ، ولو أن اللون الناتج من هاتين الحالتين أزهي من اللون الناتج من

استعمال طريقة الحامضين الأولى ، فإنه أقل ثباتاً منها ، والبودرة على وجه العموم تعطى لونا ثابتاً ضد الضوء والغسيل ، ولكن لونها يصير أزرق قليلاً من استعمال القلويات .

أما صبغة الأصفر على الصوف بالصبغات الكيميائية ، فستعمل فيه الصبغات الحمضية ، وصبغات القطن الحقيقية ، والصبغات المثبتة ، واستعمالها كاستعمال الصبغات الكيميائية في صبغة اللون الأحمر تماماً . والصبغات المستعملة ومقاديرها هي : —

من ١ الى ٥ في ٪ احمر كارموازين
» ١ » ٥ » » أزوجرين

وكمية من (سلفات الصودا) تكون ١٠ في ٪ و ٤ في ٪ من (حمض الكبريتيك) توضع على دفعتين أو أكثر ، والصبغات المستعملة من صبغات القطن الحقيقية هي : —

من ١ الى ٤ في ٪ دانيال فاست رد (س)
من ١ » ٣ » » » (ك)

واستعمالها مثل استعمال صبغات القطن الحقيقية في صبغة اللون الأصفر وهذه الصبغة ثابتة ضد الضوء ، ومن الصبغات المثبتة يستعمل كمية من ١ الى ٤ في ٪ من احمر الزرين ، هذا اذا كانت الصبغة في حالة مسحوق ، أما اذا كانت في حالة سائل فيستعمل من ٢ الى ٤ في ٪ بحسب قوة السائل ونمق اللون ، وهذه الصبغة ثابتة ضد الضوء والغسيل .

صبغة الأزرق على الصوف بالصبغات النباتية والكيميائية

أهم الصبغات النباتية المستعملة لصبغة الصوف بلون أزرق هي النيلة لأنها ثابتة ولا تحتاج الى حرارة شديدة . أما خشب البقم فإنه فضلاً عن احتياجه الى حرارة شديدة فإنه غير ثابت ضد الضوء والشمس .

ويلاحظ ان خشب البقم يعطى اللون الأزرق اذا كانت الكمية المستعملة صغيرة من ٢٥ الى ٥٠ في ٪. ويعطى اللون الأسود اذا كانت الكمية كثيرة من ٥٠ الى ١٠٠ في ٪. واستعماله مثل الصبغات النباتية الاخرى وكيفية استعمال النيلة في الصباغة يجب ان يغسل الصوف جيدا جدا والا كان اللون الناتج غير ثابت ضد الاحتكاك بالأيدي أو الخيامات الاخرى على الصوف المصبوغ وهذه عامة في الصباغة .

خذ ٦ في ٪ من النيلة الكسر واسحقها سحقا جيدا وأضف اليها ٣ في ٪ من الصودا الكاوية . مذابة في قليل من الماء . حتى تصير النيلة كالعجين . وبعد ذلك أضف اليها ماء ساخنا حتى تتحول الى سائل غير خفيف ثم تقب السائل جيدا وتضيف اليه من مسحوق البودرة « بودرة هيدروسوليت » . ثم تترك السائل لمدة نصف ساعة حتى يصير لونه أصفر تماما . وبعد ذلك تضيف اليه كمية الماء المراد الصباغة فيه بعد أن تضيف اليه ١ في ٪ من مسحوق البودرة المذكورة ونصف في ٪ من الصودا الكاوية . وتسخنه قليلا ثم تضع فيه الصوف لمدة ٥ دقائق تحت سطح الماء ثم يؤخذ ويعصر بدرجة واحدة ، ويعرض للهواء لمدة ربع ساعة ويعصر مرة أخرى ويعصر كالسابق ويعرض للهواء كما تقدم . وهكذا حتى يتم الحصول على اللون المرغوب . ويلاحظ عدم وضع المحلول مرة واحدة وعدم تعريضه للهواء كثيرا . ويلاحظ أيضا إضافة كمية قليلة من البودرة كل مرة قبل وضع الصوف . وكلما كثر عدد المرات التي يوضع الصوف فيها في الحمام . كلما تحصل على لون أثبت . وفي المرة الاخيرة يترك الصوف لمدة ساعة أو أكثر في الهواء . وبعد ذلك يغسل جيدا بالماء البارد . ثم بالماء الدافئ ، والصابون ، وبالماء ثانية . ويصح غسله بعد ذلك في قليل من الماء المضاف اليه كمية بسيطة من (حمض الخليك) ، ثم يجفف جيدا .

أما صبغة الأزرق على الصوف بالصبغات الكيميائية . فتستعمل فيه
الصبغات الحمضية لأنها تعطي الألوان المطلوبة من ثبات اللون ضد الضوء
والغسيل والصبغات الحمضية المستعملة ومقاديرها هي : -

من ١ الى ٤ في ٪ أزرق ديوراسول . وطريقة الصباغة به هي أنه
بعد اذابة اللون جيداً يوضع في حمام به ١٠ في ٪ من سلفات الصودا ومن
ومن ١ الى ٤ في ٪ من حمض الكبريتيك . ويغلى الحمام بعد وضع الصوف به
لمدة ثلاثة أرباع الساعة . ثم يرفع ويغسل . ويستعمل من الصبغات الحمضية
أزرق كورماس وطريقة استعمالها هي : -

استعمل حمام من ١ الى ٤ في ٪ صبغة و ١٠ الى ٣٠ في ٪ (سلفات
صودا) و ٢ الى ٣ في ٪ (حمض خليك) أو نصف في ٪ (حمض كبريتيك)
ويوضع الصوف بعد غسله جيداً في الحمام ويغلى لمدة ربع ساعة ثم يغسل
جيداً ويلاحظ في استعمال جميع الصبغات الكيميائية أنها تعطي لونا ازهى
والصبغات النباتية تعطي الوانا مظفيه ولكنها تستحب في معظم الاحيان
في صباغة السجاجيد .

صبغة الألوان الثانوية على الصوف

البرتقالي والبنفسجي والأخضر بالصبغات النباتية — لا يوجد من
الصبغات النباتية ما يعطي لونا ثانوياً بمجرد وضع نوع واحد منها إلا نوع
يسمى الكسنت فإنه يعطي لونا بنفسجياً جميلاً اذا ثبت الصوف بالشبة وهذا
اللون ثابت ضد الغسيل وغير ثابت ضد الضوء ولذا لا يحسن استعماله في
صباغة السجاجيد بالمره .

والدودة تعطي اللون البنفسجي القامق اذا استعملت البيكرومات في
التثبيت . وغير ذلك اذا أريد الحصول على الالوان الثانوية بالصبغات النباتية
فيازم استعمال نوعين أو أكثر من هذه الصبغات بنسب الطرق المستعملة

سابقا فقط يراعى تقدير الترتيب اللازم في استعمالها لأنه غير مستحسن وضع صبغتين أو أكثر من الصبغات النباتية في حمام واحد . فضلا عن انه غير ممكن في بعض الأحيان .

ولاحصول على اللون البرتقالي بالصبغات النباتية — يثبت الصوف بطريقة من الطرق السابقة ثم يصبغ بصبغة صفراء بحسب اللون المطلوب وبعد ذلك يصبغ بالصبغة الحمراء بدون تثبيته ثانية . وهذا اذا كان اللون البرتقالي المراد الحصول عليه برتقالي اصفر ، واذا أريد الحصول على لون برتقالي احمر فيصبغ الصوف احمر أولا بعد تثبيته . وبعد ذلك يصبغ باللون الاصفر بدون تثبيت ، ويلاحظ استعمال كمية أكبر من الصبغة المستعملة في الأول حتى يتشبع بها الصوف ويعطى اللون المطلوب تماما .

والحصول على اللون البنفسجي على الصوف بالصبغات النباتية — يصبغ الصوف أولا بالنيلة بالطريقة المعتادة وبعد ذلك يغسل جيدا بالصابون ثم يثبت بالشبه أو بغاز الحجر وبعد ذلك يصبغ بالصبغة الحمراء ولا يمكن استعمال النيلة بعد الصبغة الحمراء لأنها تأكل اللون المستعمل ، واكثر الالوان المستعملة للصبغة بعد الصبغ بالنيلة هي الدودة مشبته بالشبه .

والحصول على اللون الأخضر على الصوف بواسطة الصبغات النباتية نقول ان صبغة اللون الأخضر مثل صبغة اللون البنفسجي تماما ، فيصبغ الصوف بالنيلة أولا بالطريقة المعتادة ، ثم يغسل كذلك بالصابون ، ويغسل مرة أخرى بالماء . ثم يصبغ بالأصفر ويغسل .

أما صبغة الصوف بالألوان الثانوية بواسطة الصبغات الكيميائية — فلا يوجد في الصبغات الكيميائية ما يعتمد عليه في صبغة الألوان الثانوية من حيث ثبات اللون ضد الضوء والغسيل إلا الأخضر فقط ، فيمكن استعمال الصبغات الكيميائية الخضراء .

وما خلا ذلك فيلزم لصبغه استعمال الصبغات الكيميائية المتقدمة الذكر ويلاحظ هنا أن استعمال الصبغات التي تصبغ بطريقة واحدة يجب أن تكون في حمام واحد فالصبغات الحمضية تستعمل مع بعضها وكذلك صبغات القطن الحقيقية وكذلك الصبغات المثبتة .

ويمكن الحصول على الألوان الثانوية لصبغة الصوف — باستعمال الصبغات النباتية والكيميائية وفي هذه الحالة يلزم صبغة الصوف بالصبغات النباتية أولاً . وبعد ذلك يصبغ بأي صبغة من الصبغات الكيميائية بالطرق السالفة الذكر ، أما إذا كانت الصبغة الكيميائية مثبتة ففي هذه الحالة لا تحتاج إلى تثبيت إلا إذا كانت النيلة هي الصبغة النباتية المستعملة ، ففي هذه الحالة يثبت الصوف بعد صبغة النيلة وبعد ذلك يصبغ بالصبغة المثبتة .

الفصل السادس

صناعة البطاريات الكهربائية

الاعمدة البسيطة — الاعمدة السائلة — الاعمدة الجافة — الاعمدة الثانوية (المراكم) — البطاريات ذات الشحن والتفريغ السائلة والجافة بطاريات الجيب الصغيرة

الكهربائية

الكهربائية نوعان استاتيكية وديناميكية ، فالنوع الأول يبحث في الكهربائية وهي في حالة السكون ، أي في خواص الشحنة الثابتة ، وليست دراسة هذا النوع من بحثنا في هذا الكتاب .

أما الكهربائية الديناميكية : فيقصد بها الكهربائية وهي في حالة الحركة

أى الشحنات المتولدة باستمرار ، والمكونة لما يعرف بالتيار الكهربائي .
لذلك يجب في الكهرباء الديناميكية أن يكون هناك نقطتان بينهما فرق
في الجهد يحدث سريان هذا التيار الكهربائي . ومن المعووم أن الموصل الذى
يمر فيه هذا التيار لا تكون نقطه بجهد واحد أبداً والأوقف التيار .
وزيادة على ذلك فإن التيار الكهربائي يمر من خلال الموصل أى يمر
بمقطعه المستعرض . وكلما كان مقطع الموصل أكبر كلما أمكن مرور تيار
أكبر فيه قبل أن ترتفع درجة حرارته .

منشأ التيار الكهربائي

يمكن أحداث تيار كهربائي مستمر كما شرحنا بطريقتين أساسيتين :

أولاً — بواسطة الأعمدة البسيطة السائلة والجافة أو البطاريات

ثانياً — « المولدات الكهربائية أو الدينامو

وفي الحالة الأولى يكون التفاعل الكيميائي الذى يحدث فى العمود هو
السبب فى حفظ فرق الجهد الثابت بين النقطتين اللتين يسرى بينهما التيار
الكهربائي ، وفي الحالة الثانية تكون القوة الميكانيكية التى تدير المولد هى
السبب فى وجود التيار الكهربائي الذى يؤخذ منه .

وبما أن مرور التيار الكهربائي فى الموصلات يتبعه طاقة تسمى الطاقة
الكهربائية اذن « بناء على قانون حفظ الطاقة المعروف » نعلم أنه لوجود
هذا التيار يجب أن يصرف مقدار من الطاقة يعادل هذه الطاقة الكهربائية
التي تتبع مرور التيار .

ففى الأعمدة تتحول الطاقة الكيميائية التى تصرف فى التفاعل الكيميائي
فى العمود الى طاقة كهربائية .

وفي الدينامو تتحول الطاقة الميكانيكية التى يدار بها الدينامو الى طاقة
كهربائية تتبع التيار الذى يتولد فى الدينامو .

وأول ما عرف من هذين النوعين من تحويل الطاقة ، هو النوع الأول
أى توليد التيار الكهربائى بالتفاعل الكيميائى من الأعمدة والبطاريات .
الأعمدة الكهربائية

يتركب العمود الكهربائى البسيط من اثناء به محلول يوضع فيه جسمان
موصلان من مادتين مختلفتين فيحدث فرق فى الجهد بين الموصلين ويمكن
استعماله فى أخذ تيار من العمود اذا وصل بأى موصل .

ومن السوائل الشهيرة التى لها تفاعل كيميائى مع أغاب الأجسام
(حامض الكبريتيك) المخفف بالماء ، ولذلك نرى أن العمود البسيط يحتوى
على اثناء به كمية من (حامض الكبريتيك) المخفف بالماء بنسبة ١ الى ١٠
تقريبا ، يوضع فيه لوحان معدنيان مثل الخارصين (الزنك) والنحاس
ولتعايل وجود فرق الجهد بين لوحى العمود البسيط ، توجد نظريات
كثيرة أسبأها ما يأتى : -

لحامض الكبريتيك المخفف بالماء تفاعل كيميائى مع كل من النحاس
والخارصين فع الاول ينتج من التفاعل إيدروجين وكبريتات النحاس . ومع
النحاس ينتج إيدروجين وكبريتات الخارصين ، ولما كان التفاعل الكيميائى
الثانى أشد قوة من الاول كما هو معروف فى علم الكيمياء ، فيكون النحاس
هو القطب الموجب والخارصين هو السالب ، لذلك يكون مقدار الأ كسجين
الذى بالسائل والمتجه نحو الخارصين ، أكبر من المتجه نحو النحاس .
وبما أن الأ كسجين مشحون بكهربائية سالبة ، إذن تكون شحنة
الخارصين سالبة بالنسبة لشحنة النحاس ، ويكون النحاس القطب الموجب ،
والخارصين هو القطب السالب .

والطاقة الكهربائية المستمدة من العمود تكون على حساب هذا التفاعل
الكيميائى ، أو الطاقة الكيميائية المبذولة فى نفس العمود ، ولذلك نرى

بعد استعمال العمود زمنا معلوما ، أن مادة الخارصين به قد تأكثت وأنه يجب تغيير هذا اللوح .

الخارصين المستعمل والتفاعل الموضعي

إذا كان الخارصين تجاريا فإنه يتأكل بتفاعله مع محلول (حامض الكبريتيك) سواء أخذنا من العمود تيارا كهربائيا أم لم نأخذ ، ولكن الخارصين إذا كان نقيا أو مملغا (١) بطبقة من الزئبق فإنه لا يتأكل ، أو بعبارة أخرى لا يحدث التفاعل الكيميائي ، الا وقت أخذ التيار من العمود ولذا يجب استعمال الخارصين النقي أو المملغم منعا لذلك ، والغالب في صنع هذه الأعمدة هو استعمال المملغم لان النقي كبير الثمن بالنسبة للآخر .

الاستقطاب

هذا العمود أى البسيط ، به عيب أساسى وهو ضعف جهده بعد استعماله زمنا قليلا ، وذلك لان اللوح النحاسى منه يتغطى بطبقة من

(١) وكيفية ملغمة الخارصين هى أن ترفع ما على جسم الخارصين من الاجزاء البارزة بواسطة مبرد او خلافة ، ثم تأتى بوعائين من الزجاج ذوى عمق كاف ، أى بطول لوح الخارصين أو أصبعه ، ثم تملأ أحدهما بالماء بعد أن تضيف اليه مليء معلقة شاي من (حمض الكبريتيك المركز) ، ثم تضع فى الاناء الثانى كمية من الماء ومن (حمض الكبريتيك) تكون معادلة لما وضعته فى الاناء الاول مع اضافة كمية قليلة من الزئبق اليه ، ثم تغمر لوح الخارصين فى الاناء الاول حتى يتعري من المواد الغريبة التى فوقه ، وترفعه منه ثم تغمره فى الاناء الثانى فى اتجاه مائل فيزحف الزئبق على لوح الخارصين ويغطيه بطبقة منه ، وبعد ذلك ترفع الخارصين وتمسح الزئبق الزائد عنه بقطعة من القماش ، وبهذه العملية تكون قد تمت ملغمة الخارصين .

الايديروجين نتيجة التفاعل الكيميائي ، وهذا الايديروجين موصل رديء للكهربائية ، فوجوده على اللوح النحاسي يسبب مقاومة كبيرة في الدائرة ويضعف التيار .

وزيادة على ذلك فان الايديروجين موجب للشحنة ، ولذلك بعد تغطيته للوح النحاس ، يسرى التيار منه داخل السائل الى لوح الخارصين ، وهذا الاتجاه مضاد لاتجاه التيار الاصلى ، وربما ينعكس أيضاً في الاتجاه . وهذه العملية تسمى الاستقطاب للاعمدة البسيطة ، ومنعاً لحدوثها تستعمل أعمدة خاصة نظريتها جميعاً عدم وصول الايديروجين الى اللوح الموجب وعدم حدوث الاستقطاب .

الاعمدة البسيطة

هي أنواع مختلفة نذكر فيما يلي أسمائها : —

دانيال — وقوته الدافعة الكهربائية هي ١.٤ فولت ومقاومته الداخلية ٣ من الأوم في حجم قدره لتر ونصف لتر من السائل مبيوتو — وقوته ومقاومته معادلة لعامود دانيال تماماً .

بنزن أو جروف — وقوته الدافعة الكهربائية هي ١.٩ فولت ومقاومته الداخلية صغيرة لا تبلغ ١.٤ ر + أوم ولهذا يستعمل اذا أريد الحصول على تيار قوى ثابت المقدار كما في عمليات الطلاء الكهربائي .

ليكلانشيه — وقوته الدافعة الكهربائية هي ١.٥ فولت وقد أدخل على هذا العمود تحسين عظيم فقد صنع جورج ليكلانشيه عموداً آخر سماه (كاربورس) أو عمود ليكلانشيه المتوسط الزنك ، اذ جهزه بمخروط من المنجنيز والكوك مضغوطين بشكل الاسطوانة المسامية وفي وسط هذه الاسطوانة وضع أصبع الزنك ، فأصبحت مقاومة العمود الداخلية نصف أوم في الاحجام الكبيرة ، وأوم واحد في الصغيرة ، ولما كانت هذه الاعمدة

موجودة بالمتجر وتباع بأثمان مبهيدة رأينا أن نكتفي بالإشارة إليها دون أن نوضح كيفية صنعها وتجهيزها لأن صنعها يكاف الصانع اضعاف ثمنها الحالى
كيفية عمل العمود الجاف

الطريقة الأولى — تؤخذ قطعة من لوح الزنك المعروف فى التجارة بالرقم ١٢ عرضها ٦ سنتى مترو طولها ٥ سنتى متر، ثم تلف حتى تصير اسطوانة ، ثم يصنع القاع بقطع قطعة دائرية قطرها ٢ سنتى متر تقريبا ويلحم الجميع معاً ، ثم يلحم ايضا سلك رفيع من النحاس الأحمر فى حافة الأسطوانة . ليكون القطب السالب للعمود ، ثم يبطن داخل الأناء — بمزيج من ملح النشادر والجبس (جبس باريس) بنسبة ١ الى ٤ مع قليل من الماء المقطر وبعض نقط من الجليسرين — بطبقة سمكها ربع سنتى متر تقريبا .

ثم تأخذ قطعة من فحم المعوجات ذات شكل اسطوانى طولها ٦ سنتى متر وعرضها (أى قطرها) نصف سنتى متر ، وتعمل لها (طربوشا) صغيرا من النحاس الأحمر تلبسه فى رأسها وتلحم فى قرصه الأعلى سلكا من النحاس يكون القطب الموجب للعمود ، ثم تضعه فى اسطوانة الزنك فوق قطعة عازلة مثل الخشب أو الكاوتشوك ، فوق عجينة باريس الموضوعة فى قاع الاسطوانة لتكون مادة عازلة ، بين الفحم والخارصين وبعد ذلك تملأ كل الفراغ الكائن بين عامود فحم المعوجات وجدران الاسطوانة على ارتفاع لا يزيد عن ٤ سنتى مترا واثنين مللى مترا بمخلوط مركب من ثانى اكسيد المنجنيز ومسحوق فحم المعوجات بنسبة ١ الى ٢ من الوزن مع قليل من الجليسرين وكلورور الزنك وملح النشادر والماء المقطر ليحعله مبللا قليلا ، ويستحسن أن يكون بين ذلك المخلوط وعجينة باريس فاصل رقيق من الورق ، وبعد ذلك تضع فى الجزء العلوى الخالى من الأسطوانة جانبا من نشارة الخشب ، بحيث لا يزيد سمكها عن

٣ مليمترات ، وتختتم المسافة الباقية بمحلول القار والكبريت الذائب ، وبعد ذلك يوضع العمود في أسطوانة من الورق المقوى لعزله عن باقي المواد الخارجية ، وبهذه العملية يتم عمل العمود الجاف .

وهذه الأعمدة الصغيرة تعمل منها بطاريات صغيرة مؤلفة من ثلاثة أعمدة (في الغالب) متصلة ببعضها اتصالاً على التوازي ، وبين كل عمود منها والآخر ، قطعة من ورق الكرتون المغمور بالشمع الذائب لعزل أسطوانات الزنك عن بعضها ، ولصنعها يجب ان تستحضر بطارية فارعة من بطاريات الجيب وهي لا تساوى شيئاً ، وتوجد عند مستعملي مصابيح الجيب ، ثم تفكها وتعمل بطاريتك على مثالها تماماً ، لأن التعريف بالكتابة لا يكون كالنظر .

ويمكنك ان تكبر من حجم العمود وان تجعله مستديراً أو مربعاً ، ولصنع عامود كبير مربع تستحضر لوحاً من الزنك نمره ١٤ وتقص منه قطعة عرضها ٢٥ سنتي متراً ونصف وطولها ١٣ سنتي متراً ونصف ثم تربعها بحيث يكون كل ضلع من أضلاعها الأربعة ٦ سنتي متر فقط ، ثم تلحم طرفها وتقص قطعة أخرى من الزنك تدخاها في قاعها وتلحمها أيضاً ، ثم تأتي بمسار مقلوظ من النحاس الأحمر وتلحم رأسه في زاوية من زوايا الإناء الزنك الذي صنعته ، بحيث يكون طرف المسار المقلوظ الى أعلا ، ثم تذيب على النار قطعة من شمع البرافين مع قليل من القار (الزفت) وتصب جزءاً منها في قاع إناء الزنك ليغطيه بطبقة لا يزيد سمكها عن ٤ مليمترات وبعد ذلك تحضر العجينة الآتية : —

١١٢ جراماً من جبس باريس ٢٨ جراماً من ملح النشادر
٤٦٨ » الماء المقطر ٣ » الجليسرين النقي

وبعد أن تجهز هذه العجينة تأخذ منها بواسطة سكين أو ماشابه ذلك

وتضع منها طبقة حول جدران الاناء ، لا يقل سمكها عن نصف سنتى متر
وبعد ذلك تحضر أسطوانة من فحم المعوجات تخانتها سنتى ونصف ، وطولها
١٣ سنتى مترا وتثقب طرفها العلوى من وسطه ، وثبت فى ذلك الثقب
مسامرا من النحاس الاحمر مقلوفا من الجهتين تحضر العجينة الآتية : —
١٤٥ درهما من ثانى اكسيد المنجنيز

٢٩٠ » » فحم المعوجات المسحوق

٤٨ » » ملح النشادر

ملعقة شاي صغيرة من كلورور الخارصين

نصف » » » الجليسرين

كمية كافية من الماء لتصير المواد كالعجين اليابس

وبعد تحضير هذه العجينة تأتى بقطعة من القماش وتأخذ كتلة من تلك
العجينة تضعها فوقها ، ثم تضع فى وسط العجينة اسطوانة فحم المعوجات
وتلف حولها العجينة بواسطة قطعة القماش حتى تأخذ شكلا مربعا من
الجوانب ومستطيلا بطول ١١ سنتيمترا ، فى عرض ٤ سنتى متر ونصف
مربعا ، وبعد ذلك تربط اسطوانة فحم المعوجات من الجزء الظاهر منها
بفتلة من الدوبارة المتينة ، ثم تطوى حرف القماش من أعلاه ومن اسفله
حول العجينة السوداء ثم تحزم القماش حزما جيدا من أعلاه ومن أسفل
ومن الجوانب الأربعة ، وبعد ذلك تدخل هذه الكنتة فى اناء الزنك
حتى يستقر اسفلها فوق القار والشمع ، وتفعل ذلك بكل تأتى حتى لا تجعل
عجينة جبس باريس تسقط من الجوانب ، وبعد ذلك تأتى بقطعة من ورق
الكرتون عرضها ١ سنتى متر ونصف ، وطولها يكفى لعمل دائرة تتماس مع
جوانب الاناء من الداخل اذا لفت لفاً اسطوانيا . وبعد أن تلف هذه
القطعة تثقبها أربعة ثقوب بحيث يكون كل ثقب مقابل لضلع من اضلاع

الاناء ، وبعد ذلك تغطسها في كمية من شمع البرافين الذائب حتى تنتشع منه جيداً ، وعقب ذلك تضعها فوق كتلة العجينة السوداء المربوطة بالقماش في الجزء الخالي من اسطوانة التوتيا ، ثم تحضر قطعة من نشارة الخشب المضغوطة والمشبعة بشمع البرافين الذائب ، أو من الكاوتشوك المطلي بالبرافين تكفي لتغطية فتحة اناء الزنك تغطية تامة ، ثم تثقبها من وسطها ثقبا مارورا رأس اسطوانة فحم المعوجات الموضوعه في وسط العجينة السوداء ، وتثقبها ثقبا ثانيا مقابلا للتقب الأول من جهة الزاوية المضادة للزاوية الملحوم بها المسامير النحاسي في اناء الزنك ، وتابس في ذلك أنبوبة من (الكوتابرخا) أو من الزجاج لا يزيد ارتفاعها عن سطح قطعة الكاوتشوك أو نشارة الخشب عن سنتي متر واحد ، وتثقب في الضلع الأيسر للمسامير المذكور ثقبا ثالثا رفيعا ، تمرر فيه أنبوبة رفيعة جدا من الزجاج أو غيره من المواد العازلة وهذه الأنبوبة تترك بلا غطاء ، أما الأنبوبة الأخرى فتغطي بغطاء من الفلين ، وبعد أن تجهز القطعة المذكورة كما تقدم ، تابس في فوهة اناء الزنك بواسطة كبسها حتى تغطي الفوهة تغطية تامة وتكون مستقرة فوق قطعة الكراتون المستديرة التي سبق ذكرها ، وبعد ذلك تظلي ظاهرها بالقار وشمع البرافين الذائب ، حتى تصبح مساوية لحافة اناء الزنك ، وبعد ذلك تحضر قطعة أخرى من النشادر المضغوطة والمشبعة بالبرافين ، أو الكاوتشوك المشبع بالبرافين يكون سمكها نصف سنتي متر وتكفي لتغطية فوهة الاناء من الخارج ، تغطية تامة ، وتثقبها ثقوبا مقابلة للثقوب التي تثبتها في القطعة الأولى ، وتزيد عليها ثقبا رفيعا يكفي لمرور جسم المسامير النحاسي المقلوظ الملحوم في الزنك (القطب السالب) وبعد ذلك تدخل في مسامير (القطب الموجب) وهو المتصل باسطوانة فحم المعوجات (وردة) من النحاس الأحمر مقلوطة مثله ، وتربطها حتى

تستقر فوق قطعة النشاره أو قطعة الكاوتشوك ، بحيث تمنع القطعتين من التحرك . وبعد ذلك تحضر (صامولة) مقاوطة من النحاس الأحمر فتربطها في المسار ، حتى تستقر فوق الوردة ، وهكذا تفعل في مسار (القطب السالب) وبعد ذلك تحضر قطعة من ورق الكرتون ثم تقطعها بحجم إناء الزنك بحيث تلبسه من جوانبه كلها ، وتخفى فيه قطعة إشارة الخشب أو الكاوتشوك الزائدة عنه ، وبعد أن تجهزها تغمرها في شمع البرافين الذائب حتى تتشبع منه جيداً ، وبعد أن تنتهي من ذلك تحضر قطعة من القماش الأسود فتطليها بالبرافين السائل ، ثم تلتصقها فوق قطعة الكرتون التي فصاتها بحجم إناء الزنك وتترك طرفاً منها زائداً وتلف قطعة الكرتون حول الإناء ثم تلتصق طرفها بقطعة من الورق المصنوع وتلتصق فوقه الطرف الزائد من القماش ، ثم تقص قطعة أخرى من ورق الكرتون بحجم قاع إناء الزنك ، وبعد أن تشبعها بشمع البرافين تلتصقها في قاع الإناء من الخارج وتلتصق فوقها قطعة القماش الأسود ، وبعد ذلك تغطي القماش بأن تلتصق فوقه قطعة من الورق تطبع فوقها (إسكك وتاريخ صنعك للعمود) وهذه الورقة تكون من الجوانب الأربعة ومن القاع والفوهة فيصبح العمود كله مختلفاً تحتها ، وغير ظاهر منه سوى أنبوبة الهواء الصغيرة ، وأنبوبة الماء الكبيرة المسدودة بالفلين ، ومسار القطب السالب ، ومسار القطب الموجب ، وعلى ذلك يصبح العمود معداً للاستعمال .

الطريقة الثانية — تصنع أسطوانة من الخارصين بالشكل المراد ويلصق فيها سلك من النحاس الأحمر ثم يؤخذ لوح من فحم المعوجات بشرط أن يكون حجمه أقل من حجم الاسطوانة وأن يكون بينهما وبين الأثناء المسامي المصنوع من عجينة باريس أو من الجبس مسافة ٣ بوصات وربع وكذلك يكون ارتفاعه أقل من ارتفاع الاسطوانة بمقدار بوصة واحدة ، ثم بعد ذلك

توضع عجينة باريس بالطريقة السابقة ويلاحظ أن يكون قوامها مثل العجين مع إضافة كمية من مسحوق ماح النشادر وكبريتات الخارصين اليها ومقدار كل منهما ١ - ١٦ من حجم العجينة المذكورة ، وبعد وضع منشور فحم المعوجات توضع حوله كمية مكونة من خمسة أجزاء من مسحوق أكسيد المنغنيز وخمسة وسبعين جزءاً من الجرافيت أو فحم الكوك و ٣٠ جزءاً من ملح النوشادر ثم كمية من الماء ، وتختم الاسطوانة بالطريقة المتقدمة ويؤخذ القطب السالب من اسطوانة الخارصين ، والقطب الموجب من لوح فحم المعوجات ، وبذلك يكون قد تم صنع العمود .

الطريقة الثالثة - تشابه الطريقة الثانية تقريباً ولكن تركيب عجينة الأثناء المسامي هنا تكون من ٣٥ جزءاً من عجينة باريس وعشرة أجزاء من كلورور النوشادر و ٥٥ جزءاً من الماء ، واما المسحوق الأسود فيركب من ٧٥ جزءاً من الجرافيت و ١٠ أجزاء من أكسيد المنغنيز و ٥ أجزاء من كلورور ملح النوشادر وجزئين من الجليسيرين ثم يجري العمل المتقدم في تحضير العمود ، وبذلك يكون قد تم عمل الأعمدة الجافة .

ويفضل حفظ الأعمدة في غرف معتدلة الحرارة لأن الرطوبة تجعل ملح النوشادر يتساقط الى أعلا ويتلف الاتصالات ، وخير الطارق للموقاية من ذلك أنه بعد أن تتصل الأعمدة وتثبت في محلاتها تغطى هي وأقطابها بالشمع الذائب ، وذلك حفظاً للبطارية من الطوارئ الجوية ، والبطارية تكون عرضة لضعف عناصرها كلما كثر استعمالها .

البطاريات الكهربائية

لما كان من الضروري في كثير من الاحوال استعمال تيار كهربائي أقوى من التيار الناتج من عمود واحد تؤخذ عدة أعمدة من أى نوع ويوصل بعضها ببعض فتكون ما يسمى «البطارية الكهربائية» فاذا أريد عمل

بطارية من بطاريات بنزن مثلا . تؤخذ أربعة أعمدة أو أكثر من أعمدة بنزن وتوصل باحدى الطرق الآتية : —

التوصيل على التوالي

أولا — يوصل لوح الزنك من كل عمود بلوح الكربون « فحجم المعوجات » من العمود التالى له ويكون القطب الموجب للبطارية هو لوح الكربون (فحجم المعوجات) والقطب السالب هو لوح الزنك ، والفرق بين جهدى هذين اللوحين المتطرفين هو أربعة أمثال الفرق بين جهدى لوحى العمود الواحد ، ويسمى التوصيل بهذه الكيفية « التوصيل على التوالي » . فاذا أراد الانسان أن يعرف عدد الأعمدة اللازمة لأحداث قوة كهربائية مقدارها ٣٨ فولتاً مع أن مقدار ما يفقد من هذه الدائرة فولتان اثنان وقوة كل عمود مثلا ٥ ر ١ فولت فيلزم لذلك ٣٠ عمودا من تلك الأعمدة بشرط أن تتصل كلها بطريقة التوالي المتقدمة ، وهذه الطريقة مستعملة في تشغيل الاجراس الكهربية .

التوصيل على التوازي

ثانيا — توصيل ألواح الزنك للأعمدة جميعها بسلك غليظ من النحاس وكذا توصيل ألواح (الكربون) فحجم المعوجات جميعها بسلك رفيع آخر ويكون السلك الاول (القطب السالب) والثانى (القطب الموجب) للبطارية ويسمى التوصيل بهذه الكيفية «التوصيل على التوازي» .
وإذا وصلت الأعمدة الأربعة على التوازي فان البطارية الناتجة تكون كعمود كبير سطح كل من لوحية أربعة أمثاله في العمود الواحد ولكن القوة الدافعة الكهربائية فيها تكون عينا في العمود الواحد ، أما مقاومتها الداخية فتتوزع على عدد الأعمدة . فاذا أردنا مثلا معرفة عدد الأعمدة اللازم وصل بعضها ببعض بطريقة التوازي بحيث يتولد عنها تيار شدته

٣٠ أمبيراً ، وقوة سير تيار كل عمود ١٥ فولتاً ، ومقاومته الداخلية أوهم واحد ، بصرف النظر عن المقاومة الخارجية ، وبما أن المقاومة الكلية هي أوهم واحد ، ومقاومة كل عمود هي ١ ÷ ٣٠ ، فهذه القاعدة يكون عدد الأعمدة ٣٠ عموداً وهي اللازمة لتوليد تيار كهربائي شدته ٣٠ أمبيراً وقوته ١٥ فولتاً ومقاومته ١ ÷ ٣٠ من الأوهم .

ثالثاً - يمكن الجمع بين الطريقتين المتقدمتين كما هو مبين وذلك بتوصيل العمودين على التوالي ، وكذا العمودين الآخرين ، ثم توصيل البطاريتين الناتجتين على التوازي ، ليكونا بطارية واحدة ، وتسمى هذه الطريقة بطريقة التوصيل على التضاعف .

الأعمدة الثانوية «المراكم»

الأعمدة الثانوية هي أعمدة تشحن أولاً بالكهرباء من مولد كهربائي أو منبع آخر للكهرباء ، ثم تؤخذ الكهرباء التي وضعت فيها ، وتسمى العماية الأولى (الشحن) والعماية الثانية (التفريغ) ومن البديهي أن الطاقة الكهربائية التي نشحن بها تكون دائماً أكثر من الطاقة التي نحصل عليها بالتفريغ ، لأن هذه العماية تستدعي فقداً في الطاقة .

ويتركب العمود الثانوي على وجه العموم من اناء من الزجاج ، أو من خشب مبطن بالرصاص ، ويوضع في هذا الاناء سائل مركب من (حامض الكبريتيك) النقي المخفف بالماء المقطر ، بحيث تكون كثافته ١.١٧ ويوضع في هذا السائل لوحان على الأقل ، ليكون أحدهما القطب الموجب والآخر القطب السالب للعمود ، وهذان اللوحان في الابتداء قبل وضع العمود يكونان من الرصاص النقي فلا يكون بينهما فرق جهد مطلقاً . ولذلك لا يمكن أخذ تيار من العمود ، لذلك يجب أن نشحنه بالكهرباء أولاً وذلك بأن نصل أحد اللوحين بالقطب الموجب ، والآخر بالقطب السالب

لمولد كهربائي ، فيسرى التيار الكهربائي من المولد . الى اللوح الموجب ثم الى داخل السائل ، ومنه الى اللوح السالب ، وبذلك تكمل الدائرة ، وتحرور التيار داخل السائل يتحامل هذا السائل . فينتج الاوكسجين منه نحو اللوح الموجب ، ويتركسد الرصاص ، ويكون أكسيد الرصاص بدلا من الرصاص على سطح هذا اللوح ، كما أن الايدروجين يتجه نحو القطب السالب . ولما كان ليس بين الايدروجين وبين اللوح الرصاص السالب اتحاد فيبقى اللوح السالب رصاصاً كما كان قبل مرور التيار فيه .

وبعد عملية الشحن هذه يصبح أحد الألواح رصاصيا (اللوح السالب) والآخر يتحول الى أكسيد الرصاص ، واذا كررنا عملية الشحن والتفريغ هذه تزداد بعد مدة طبقة الاكسيد على اللوح الموجب ، ويزداد تحول رصاص اللوح الآخر الى الحالة الاسفنجية . وهذا يعمل على زيادة سعة المراكم وتطول بذلك مدة التفريغ .

ولما كانت هذه الطريقة شاقة ادخل عليها (فوريه) في سنة ١٨٨٠ بعض التحسين وذلك بتغطية اللوحين بعجينة من أكسيد الرصاص الاحمر (و حامض الكبريتيك) المخفف بالماء ، ولكن نظراً لسرعة انفصال الطبقة الخارجية للوحين في الحالتين المتقدمتين قد ادخات أخيراً عدة تحسينات على المراكم وذلك باستبدالها بألواح رصاصية مصبوبة ذات ثخانة ومتقبة كالمبينة في « شكل ١ » وضغط مقادير من أكسيد الرصاص الاحمر في ثقبها المصنوعة بكيفية تساعد على حفظ الاكسيد من السقوط .

وتتركب المراكم الكاملة كما يرى في « شكل ٢ » من عدة ألواح توصل الفردية الوضع منها بساق تكون أحد قطبي المراكم كما توصل الزوجية الوضع بساق أخرى هي القطب الثاني ، موضوعة جميعها في (حامض الكبريتيك) المخفف ، ويكون المراكم في هذه الحالة ، كما لو كان مركبا من لوحين متسعين

ولذا فإن المقاومة الداخلية في المراكم الكهربائية قليلة جدا وقد لا تزيد على ٠.٠٢ ر. من الاوهم ، كما أن القوة الدافعة الكهربائية فيه ١٨٨ فولتاً ووظيفة الماركم كما أوضحناها هي تحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة كيميائية أثناء الشحن ، ثم تحويل هذه الاخيرة الى طاقة كهربائية أثناء عملية التفريغ وتمتاز المراكم على الأعمدة الابتدائية بأنه لا يفقد منها شيء من المعدن المستعمل ولا الحامض ، كما أن نفقات شحنها من الدينامو أقل من ثمن الزنك الذي يذهب في الأعمدة الابتدائية ، وتستخدم المراكم في الأضاءة وتسيير المركبات الكهربائية والسيارات والغواصات وغير ذلك من الأضرار التي تستخدم فيها الكهربائية .

ومن البديهي أن عملية شحن هذه المراكم تكون قد أنتهت عندما يتغطى سطح اللوح الموجب جميعه بطبقة من أكسيد الرصاص ، لأن الاستمرار في عملية الشحن بعد ذلك لا يكون له فائدة ، وليس من المتيسر معرفة تمام عملية الشحن بالنظر الى اللوح الموجب ومعرفة ما اذا كان قد تغطى جميع سطحه باكسيد الرصاص ، بل هناك طرق عمياء لمعرفة ذلك منها أولا - وصول فرق الجهد بين اللوحين الى المقدار المعتاد لهذه الأعمدة وهو ٢ ر ٢ اذا قيس بالفولتметр .

ثانيا - عملية الشحن هذه تستدعي خروج غازات من السائل ولكن مقدار ما يخرج من هذه الغازات يزيد كلما زادت الشحنة في العمود ، الى أن يأتي وقت نرى فيه أن الغاز يخرج بشدة من السائل فنعلم أن العملية قد أنتهت ثالثا - تزداد كثافة السائل أثناء عملية الشحن وقد قلنا أن المقدار المعتاد للكثافة قبل الشحن هو ١٧ ر ١٧ وقد وجد بالقياس أن تمام الشحن يكون عندما تكون الكثافة من ٢ ر ١ الى ٢٥ ر ١ ، وهذه الأعداد للكثافة قبل الشحن وبعده تقريبا ، فمثلا في البلاد الحارة حرصا على

حفظ هذه الأرقام منا ، يستحسن أن تكون الكثافة قبل الشحن ١٧ ر ١ ،
وبعد ٣٥ ر ١ . وفي البلاد الباردة ربما استعملت الأعداد ٢ ر ١ و ٢٤ ر ١
تقريباً على التوالي .

وعملية التفريغ تحدث عند ما يراد أخذ تيار كهربائي من هذا الماركم
فلنفرض أننا نريد إضاءة مصباح ، فإليك نصل أحد طرفيه بالقطب
الموجب للعمود ، والآخر بالقطب السالب ، فيسرى التيار من القطب
الموجب للعمود إلى المصباح . ثم يصل إلى العمود من اللوح السالب وبتجه
في السائل نحو اللوح الموجب ، وبذلك تكمل الدائرة .

وكما أن اللوحين في عمارة الشحن يتغطيان بطبقة من أكسيد الرصاص
ففي عمارة التفريغ يتغطيان بطبقة من كبريتات الرصاص ، ومن ذلك نستنتج
أن عمارة التفريغ قد انتهت . وانا قد أخذنا كل ما في العمود من القوة
الكهربائية ، ولكن هذا لا يسمح به عملياً . لأن معناه أن جهد العمود
يصبح صفراً ، وأن الطبقة المتسكونة من كبريتات الرصاص ، تصبح سميكة
بدرجة أن عملية الشحن التي تلي ذلك تكون متعذرة . ويتألف العمود
نهائياً ، لهذا يجب أن لا تستمر عملية التفريغ إلى آخرها ، بل تقف عند
ما يصل جهد العمود إلى ٨ ر ١ فولت ، وبعد ذلك يشحن شحنة جديدة
وعلى هذا المنوال يتوقف حفظ ضغط جهد العمود بحالة جيدة
وإن لم يراع ذلك وسقط الجهد عند التفريغ إلى الصفر ، أو ما يقرب من
ذلك . يحصل ناف كبير للعمود ويصبح غير صالح للاستعمال .

وهناك طريقة أخرى لمعرفة متى تقف عملية التفريغ وهي بقياس
كثافة السائل ، كما يقاس في عمارة الشحن ، لأن السائل في عمارة التفريغ
تقل كثافته فتصل إلى ١٧ ر ١ تقريباً .

ومن الاحتياطات الواجب مراعاتها أيضاً لحفظ هذه الأعمدة بحالة

جيدة ، عدم أخذ تيار كبير منها يزيد عن المقدار المقرر لها بواسطة المصنع الذي خرجت منه ، أو بواسطة القياس ، فمثلاً إذا كانت النهاية العظمى للتيار الممكن أخذه من العمود هي ١٠ أمبير مثلاً ، وجب أن لا نستعمله ليعطى أى مقداراً أكبر من هذا المقدار ، وإلا قل زمن صلاحية العمود للعمل والجهد في هذه الأعمدة يكون دائماً حول ٣ فولت ويتعلق بحالتها من حيث الشحن والتفريغ كما بينا سابقاً ، ولذلك إذا لزم جهد أكبر من هذا وجب إضافة عدة أعمدة على التوالي ، فمثلاً إذا كانت هذه الأعمدة ستستعمل لآلة مصابيح تحتاج إلى ١٠٠ فولت وجب أن يوضع خمسون منها على التوالي لتعطي هذا الجهد ، ومن المستحسن أن يكون العدد أكثر من ذلك ، لأننا نجد أن الجهد ينخفض إلى ٨ ر ١ عند انتهاء عملية التفريغ المسموح بها ، فيكون إذن العدد اللازم نهائياً هو ١٠٠ ÷ ٨ = ١٢.٥ عموداً تقريباً ، ولكن استعمال ٥٦ عموداً في أول الأمر عندما تكون الأعمدة مشحونة شحناً تاماً ينتج ١١٣ فولتاً ، إذن يكون الترتيب هو أن يعمل ٥٠ منها على التوالي ، والستة الأخيرة تعمل لها اتصالات منفردة بحيث يمكن استعمال أى عدد من الأعمدة محصور بين ٦٥ و ٦٠ حسب الحاجة كما أوضحنا (وشكل ٣) يبين طريقة تغيير عدد من الأعمدة بالدائرة بواسطة مفاتيح توصيل حادة السكينة .

وهذه العمالية والترتيب يستعملان أيضاً عند شحن الأعمدة ، فمثلاً نفرض أننا نريد أن نشحن ال ٥٦ عموداً المذكورة من دينامو مثلاً مقدار جهده يساوى ١٢٠ فولتاً فعند الأبتداء يكون العمود الواحد ٨ ر ١ فولت على أقل تقدير ، ويكون جهده ٥٦ في ٨ ر ١ = ٨٠ فولت ولذلك يكون الجهد الزائد من الدينامو عن جهد الأعمدة مجموعة على التوالي

جميعاً يساوى ١٢٠ - ٨ ر ١٠٠ = ١٩٨ فولت . و الفرق الجهد هذا هو الذى يبعث تياراً فى الأعمدة يساوى خارج قسمة الجهد على مقاومة جميع الأعمدة ، مضافاً إليها مقاومة الأسلاك ، الموصلة من الأعمدة الى الدينامو ومضافاً إليها المقاومة الداخلية للدينامو نفسه ، ولسهولة الحساب ، نفرض أن فرق الجهد يساوى ٣٠ فولتاً وأن المقاومة جميعها فى الدائرة تساوى ١ :- ٥ أوهم (مقاومة الدينامو والأسلاك والأعمدة) فيكون التيار = ١٠٠ أمبير .

ولما كانت الأعمدة يزداد جهدها تدريجاً عند الشحن الى أن تصل الى الجهد النهائى لها الذى يساوى تقريباً ٢ ر ٣ فولت كان التيار المستعمل فى الشحن يقل تدريجاً ، وقتته هذه تطيل مدة الشحن ، وللتغلب على هذه الصعوبة طرق كثيرة منها : -

أولاً - نحذف من الأعمدة التى على التوالي عموداً آخر بالتدريج كلما وجدنا أن التيار يقل ، وذلك بحيث يكون الجزء المحذوف كافياً لحفظ مقدار التيار للشحن ثابتاً تقريباً .

فمثلاً عند ما يصل جهد كل عمود الى ٢ فولت نجد أنه يلزم أن يترك ٦ أعمدة من الدائرة وتبقى منها فقط ٥٠ عموداً تحت الشحن ، فيكون جهد هذه الـ ٥٠ عموداً ١٠٠ فولت ، لكن يبقى الفرق بين جهد الأعمدة وجهد الدينامو يساوى ٣٠ فولتاً تقريباً ، وعند قرب الانتهاء من الشحن قد يصل جهد العمود الى ٧ ر ٣ فقط عند الشحن ، ولكن بمجرد ابطال عملية الشحن ينزل الجهد دفعة واحدة الى ما يقرب من ٢ ر ٢ فولت ، وعلى حساب أن جهد العمود الواحد ٧ ر ٣ فولت يكون مجموع الأعمدة على التوالي التى يكون جهدها ١٩٠ هو ٣٧ عموداً تقريباً ونكون

قد أخرجنا من الدائرة ١٩ عمودا ، وهذه الطريقة ليست مستعملة في الأحوال العادية .

ثانياً — يستعمل دينامو خاص يسمى دينامو الشحن يعطى جهدا مختلفا بين النهاية الصغرى اللازمة عند بدء الشحن ، والنهاية الكبرى عند الانتهاء منه ، وفي هذه الحالة يكون جهد هذا الدينامو من ١٠٠ الى ١٦٠ فولتا ويمكننا أن نحري شحن ال ٥٦ عموداً مرة واحدة وجميعها متصلة على التوالي وتوجد طريقة ثالثة هي الجمع بين الأولى والثانية ، وتوجد طريقة رابعة تستعمل في المحطات الكهربائية وهي أن يستعمل مع دينامو الشحن دينامو آخر عضو استنتاجه متصل على التوالي (أى دينامو توالى) ويعطى جهدا حول ٦٠ فولتا ويكون الدينامو الأصلي ذا جهد يساوى تقريبا ١٢٠ فولتا وبإضافة الأول للثانى نحصل على ١٨٠ فولتا لو شئنا ، والبطاريات الثانوية « المراكم » متاعب أهمها سقوط المادة الفعالة من سطح الألواح إذا كان الاستعمال سيئا ، كما لو أخذ من البطارية تياراً أكثر مما يجب فذلك يحدث حرارة شديدة في الألواح ، فتتفكك من عاينها هذه المادة كما أن سوء الاستعمال قد يثنى الألواح ، ويجعلها تحدث اتصالا داخليا في العمود ، فيحدث التفريغ داخليا ويزداد الاثناء وسقوط المادة الفعالة ولهذا تجد أنهم يضيفون قضباناً رفيعة صغيرة من الخشب أو الزجاج لتفصل بين الألواح وبعضها منعاً لهذا ، وعند سقوط المادة الفعالة الى قاع الاناء للعمود قد ترتفع الى السطح وتجعل الألواح تمس ، ويحدث التفريغ الداخلى ، وفوق ذلك فإن هذه البطاريات تحتوى على الواح من الرصاص كبيرة الكثافة ، وزنها كبير بدرجة أن كبيرة السعة منها لا يمكن نقلها من مكانها بسهولة ، كما وأنها مملوءة بالحامض ، وهذا يزيد صعوبة نقلها من جهة الى أخرى الا باحتراس تام ، وفوق ذلك فهى باهظة الثمن ، بحيث أن

البطارية التي تحتوي على ٦٥ عموداً . وتعطى تيارات قدرها ٦٠٠ أمبيراً لمدة ١٥ ساعات يزيد ثمنها على الف جنيه . وربما تحتاج الى التجديد جميعها بعد ٥ سنوات ، أى أن استهلاكها كبيراً أيضاً ، ولكن مقابل ذلك تجد الفوائد الآتية — :

أولاً — إن قلة المقاومة الداخلية تجعل هذه الأعمدة قادرة على إعطاء تيارات كبيرة جداً ربما تزيد عن الف أمبير ، وهذا مستحيل في البطاريات الابتدائية التي لا تعطى أكثر من جزء من الأمبير ، أو على الأكثر ٣ أو ٣٣ أمبير ، ما لم توضع عدة منها على التوازي .

ثانياً — يمكن استعمالها في الأحوال التي تكون فيها القوة اللازمة من محطة التوليد مرة كبيرة ، ومرة صغيرة ، ففي هذه الحالة يجب أن توضع الى جانب المولدات بطارية أخرى على التوازي ، وعندما يكون الحمل على الشبكة قليلاً تشحن البطارية . وعندما يكون كبيراً ، أى أكبر من قوة المولدات ، تساعد البطارية المولدات في أخذ الحمل الزائد عن قوة المولدات ثالثاً — يمكن استعمالها في إنارة المنازل ليلاً ، وذلك بشحنها نهاراً بواسطة مولد نهاراً وتفريغها ليلاً ، وهذا يمنع حدوث الضوضاء ليلاً .

تقدير سعة البطارية وجودتها

جميع الأعمدة الثانوية « المرآكم » تصنع تقريباً من النوع الذي شرحناه انظر شكل (١) و (٢) يبين لك المرآكم ولوحاً من ألواح الأعمدة بحسب جهدها المتوسط على ٣ فولت ، ولذلك إذا أردنا الحصول على جهد قدره ١٢٠ فولتاً إحتجنا الى ٦٠ عموداً على التوالي ، ولكن هناك شيء مهم جداً غير الجهد ، وهو التيار الممكن أخذه من الأعمدة ، وهذا يتعلق بحجم ، أو سعة العمود ، أو مساحة سطح الواحه وعددها ، فكلما زاد التيار اللازم أخذه من العمود ، وجب أن يزداد عدد الألواح في العمود

الواحد ، فقد يكون عددها ١٣ لوحا في العمود الواحد ٧ منها سالبة و ٦ موجبة ، موضوعة على الترتيب الموضح في « شكل ٣ » وقد يكون العدد أكثر من ذلك ، وكما أننا نقدر أن نزيد عدد الألواح ، يمكننا أيضا أن نستعمل الواحا أكبر في المساحة ، كلما زاد التيار المطلوب أخذه منها وبالاختصار فإن الجهد الكلى يتعاق بعدد الأعمدة على التوالي ، وأما التيار فيتعاق بعدد الألواح في العمود الواحد ، وسعة سطح الألواح نفسها وهناك طريقتان لتقدير سعة البطارية .

الاولى — الأمبر ساعات التي يمكن أن تعطىها البطارية بدون أن يقل الجهد عن ٨ ر ١ فولت للعمود الواحد ، فنقول مثلا أن هذه البطارية ٦٠٠ أمبير ساعة ، ونقصد بذلك أننا يمكننا أن نأخذ منها ٦٠٠ أمبير ساعة لمدة ساعة ، أو ٣٠٠ أمبير لمدة ٣ ساعات وهكذا الخ .

بشرط أن لا يزيد مقدار التيار المأخوذ منها على النهاية العظمى المقررة ففي هذه الحالة مثلا ، إذا فرض أن ٦٠٠ أمبير هو النهاية العظمى ، فلا يمكننا أن نأخذ منها ١٢٠٠ أمبير لمدة نصف ساعة ، لكي يكون المأخوذ أيضا هو ٦٠٠ أمبير ساعة ، لأن هذا يتلف البطارية ، وعند شحن البطارية أيضا يمكن حساب الأمبر ساعات التي تلزم ، وخارج قسمة ساعات التفريغ على الأمبر ساعات الشحن يسمى الجودة .



الثانية — التقدير بالكيلووات ساعات ، وفي هذه الحالة ندخل جهد البطارية في الحساب ، فمثلا إذا فرض أنه يمكن في البطاريات السابقة أخذ ٦٠٠ أمبير لمدة ساعة ، وأن الجهد المتوسط أثناء ذلك هو ٣ فولت ، فيكون مقدار الكيلووات ساعة هو ٦٠٠ في ٣ = ١٠٠٠ — ٢ ر ١ كيلووات ساعة أو ١٢٠٠ وات ساعة وكذلك خارج قسمة الوات ساعة في التفريغ ، الى الوات ساعة في الشحن ، يعطى الجودة بهذه الطريقة .

أنواع البطاريات — يوجد عدد عظيم من البطاريات تختلف في طريقة صنعها التي تكون في العادة سراً من أسرار المصانع التي تخرجها ، وسنشرحها هنا لفائدة الصانع مع العلم أن ترتيب وضعها هنا لا يعنى أفضلية أحدها عن الأخرى ، فالبطاريات الثابتة التي سعتها ١٠٠٠ ساعة ومقدار تفريغها ١٠ ساعات ، تصنع من أوان منشورية من الزجاج ، أما البطاريات التي أكبر من ذلك ، فتعمل من صناديق مبطنة بالرصاص ، والفروق الأساسية للبطاريات ذات الشحنة ، تكون في طريقة وضع العجينة الكيميائية على سطح الألواح ، فمنها ذات الخلية السادسة ، والدائرية ، والمربعة ، والمثانة وبعض هذه البطاريات تتألف من ثلاثة أعمدة ، وكل عمود يتركب من جملة اللوح من الرصاص ، بعضها محشو بعجينة من السلاقون وحمض الكبريتيك والبعض الآخر محشو بعجينة المراتك الذهبى وحمض الكبريتيك . والألواح الأولى متصلة معا بقطعة من الرصاص هي القطب الموجب ، والألواح الثانية متصلة معا بقطعة من الرصاص كذلك ، وهي القطب السالب ، وهذه الألواح موضوعة على التعاقب ، أى أن كل لوح يكون محصوراً بين لوحين من النوع الآخر ، وبين كل لوح والذى يليه لوح من مادة عازلة أى من الخشب المشرب بشمع البرافين مثلاً ، والألواح والعوازل كلها مغمورة في حامض الكبريتيك الخفيف .

الأعمدة الكورورية — هذه الأعمدة تصنع منذ ٣٠ عاماً بواسطة شركة الأعمدة الكورورية الكهربائية ، وهي على أربعة أنواع أساسها واحد ، ولكنها تختلف حسب الاستعمال ، فمنها بطارية كلوريد وتستعمل في المحطات العمومية ، وبطارية بلانتيه مصممة لهذا النوع من العمل أيضاً وبطارية أكسيد وتصمم لكي تشغل أقل حيز ممكن ، ويكون وزنها أقل ما يمكن أيضاً ، وبطارية أكسيد الحديدى (ذات صندوق حديدى) وتستعمل


في المحطات الكهربائية المغذية للقطارات الكهربائية : و (شكل ٥) يبين لوحاً موجياً لبطارية كلوريد وهو عبارة عن سبيكة من الرصاص والانتيمون قوية تتحمل تأثير السائل الحمضي ، ذات ثقوب اسطوانية يوضع بها شريط حازوتى من الرصاص النقى المموج يرشم في موضعه ، وهذا النظام يعرض سطحاً عظيماً لتأثير السائل الكيميائى تتكون حوله بواسطة الشحن المبدئى طبقة من ثانى أكسيد الرصاص ، أما شبك عمود (بلانتيد) الموجب كالنظام لبلانتيه فقط لا يوجد بوسط اللوح ضلع التقوية ، وأن كان هذا يجعل شبك الشباك صعباً ، إلا أنه يعرض أكبر سطح ممكن من اللوح لتأثير السائل الحمضى ، و (شكل ٦) يبين شكل شبك اللوح السالب لعمود (كلوريد وبلانتيد) وهو يبين شبكاً من سبيكة الرصاص والانتيمون مقسماً الى مستطيلات عملاً ثقوبه بالمادة الكيميائية ، وتغطى بشبك من الرصاص النقى ، أما الألواح الموجبة والسالبة لعمود (أكسيد) فهى عبارة عن سبيكة شبكية من الرصاص الصلب توضع بها المادة الكيميائية على شكل عجينة وتحفظ هذه العجينة بواسطة سيقان مشائية عرضية صغيرة ، أما فى عمود (أكسيد الحديدى) فيبنى اللوح الموجب من عدد من سيقان سبيكة الرصاص والانتيمون ، تجمع نهايتها العليا والسفلى بواسطة عارضتين من الرصاص ، ويوضع حول هذه السيقان أنابيب مشقوقة من البنوس الصناعى ، والعجينة الكيميائية توضع بين هذه الأنابيب والسيقان ، وهى لاتسقط ، ولكن تكون معرضة للسائل الحمضى .

وفى كل هذه الأعمدة تكون الفواصل بين الألواح من خشب مشبع بالبرافين ، وتستعمل سيقان خشبية أيضاً لحفظ هذه الفواصل فى محابس للبطاريات الثابتة ، وأما فى البطارية (النقالى) فتكون الفواصل من خشب قشرة أو من خشب سميك محفور بطوله ومشبع بالبرافين .

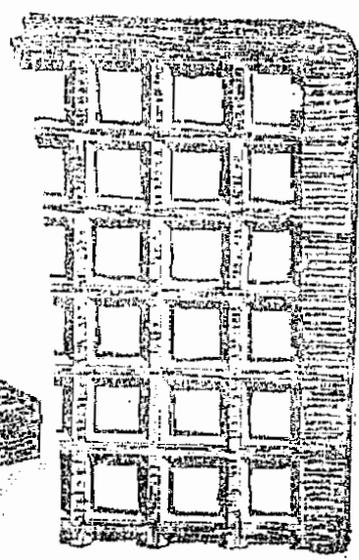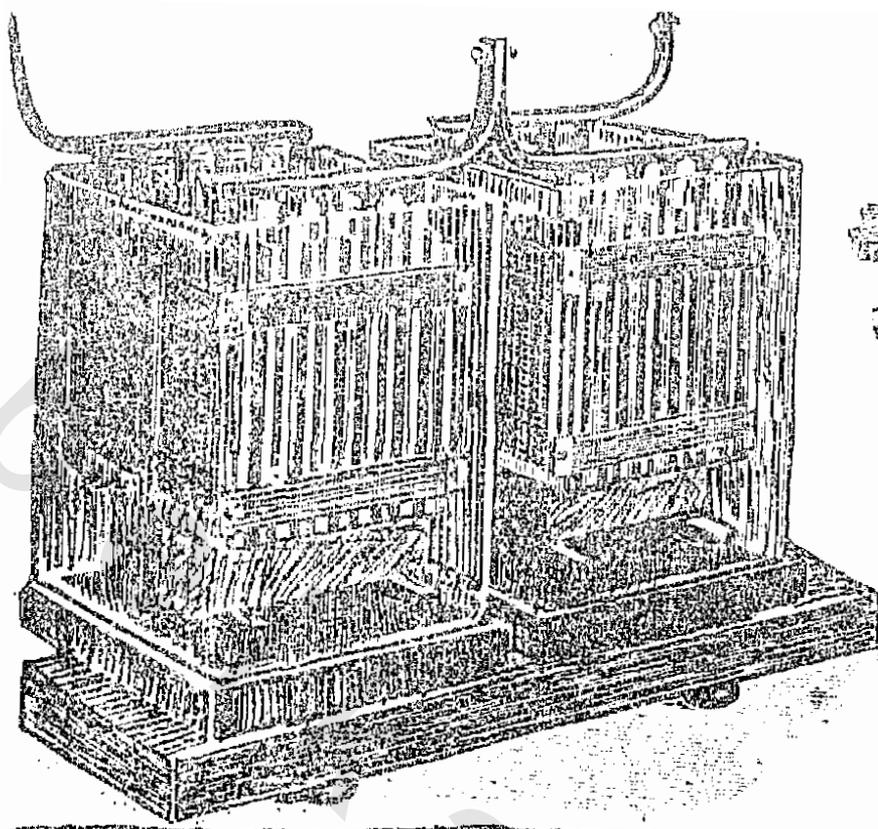


(۱) کج


(۲) کج

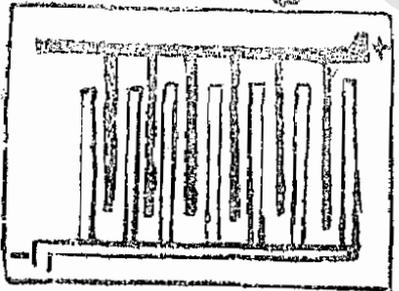


(۳) کج

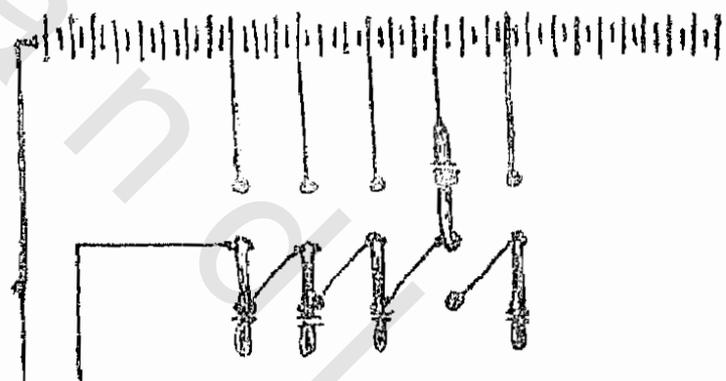

(۴) کج

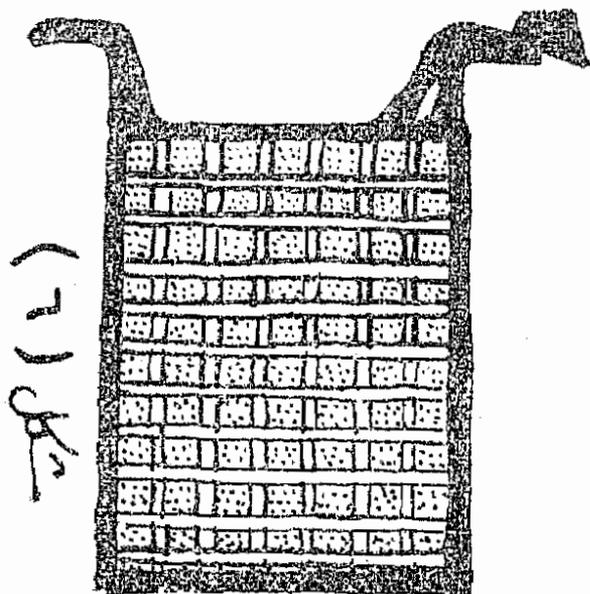

(۵) کج

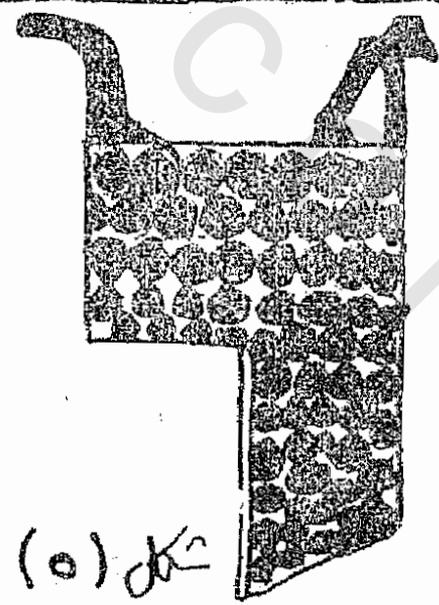

(۶) کج

وشركة أعمدة ويجردان — بلانتيه للبطاريات الثابتة : تصنع الألواح الموجبة بطريقة بلانتيه وهي تتركب من عدد عظيم من الأضلاع الرأسية تقاطع على مسافات منتظمة بواسطة عوارض تقوية ، وبذا يمكن أن تتمدد الألواح بدون انبعاج وأن المادة الكيميائية تتكون بطريقة خاصة تجعل الألواح تكتسب قشرة صلبة من ثاني أكسيد الرصاص ففى (شكل ٧) تشاهد الأضلاع الرأسية والعارضات ، وإذا كان التفريغ شديداً فالصنع أنبعاج الألواح يسبك بواسطة غشاء من الرصاص للتقوية .


وسعة أعمدة بلانتيه من ١٢ الى ٥ ر ١٥ أمبير ساعة لكل كيلو جرام من الألواح و ٥ أمبير ساعة لكل جرام من البطارية الكاملة .

والشركة تصنع بطاريات سعتها من ٣٠ الى ١٠٠٠٠٠ أمبير ساعة بثمن من ٥ ر ١ الى ١٥٠ جنيه مصرى ، مركبة فى محابها وجودتها من ٩٠ ٪ الى ٩٥ ٪ محسوبة على السعة بالأمبير ساعة أو ٧٢ ٪ الى ٧٨ ٪ محسوبة بالوات ساعة .


ومقاومتها تتغير عكسيا تبعاً لسعة العمود وهي تساوى تقريباً ٢ ر ٠ أو هم على السعة محسوبة على ١٠ ساعات ، فمثلا مقاومة البطارية التي سعتها ١٠٠٠ أمبير ساعة هي ٠٠٠٢ ر ٠ أو هم ، و (شكل ٨) يبين نظام وضع التواصل الخشبية للأعمدة .

الأعمدة النيكلية — وجد من الصعب استعمال البطاريات الثانوية السائلة « المراكم » فى السيارات والعربات المتنقلة نظرا لثقابها فى الوزن وعدم صلاحيتها للتذبذبات الحادثة للعربات فى الطريق ففكر بعض علماء السويد فى عمل أعمدة لهذا الغرض تختلف اختلافا كبيرا فى التركيب من الداخل وتتركب الألواح الموجبة فى تلك الأعمدة من مواسير من الصلب النيكلى ملفوفة حول بعضها حيث تكون ماسورة واحدة ، وملفوف


حول كل ماسورة قشرة من النيكل المندي بالماء الممزوج بالاملاح المعدنية
وسطح كل قشرة يبلغ ١ ب ١٦ من البوصة المربعة .
وتتركب الألواح السالبة من أكسيد الحديد الزئبقى توضع داخل
غلاف رفيع من الصلب النيكلى ، أما السائل فيتكون من ٣١ / ١٠٠ من محلول

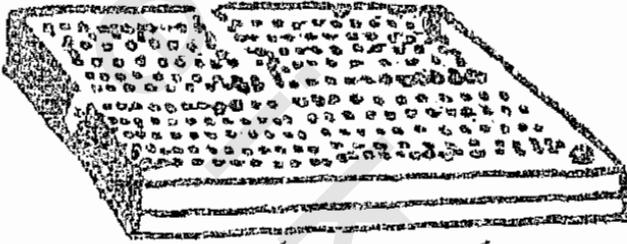

شكل (٧)

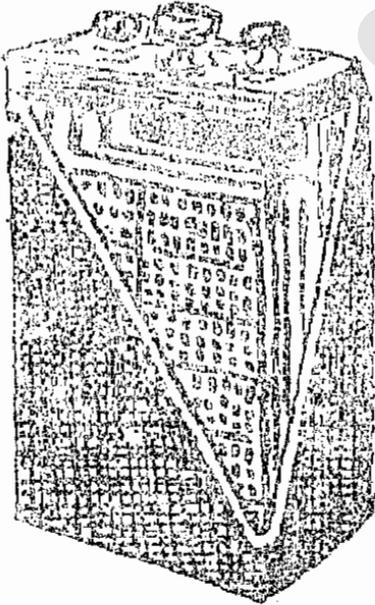

شكل (٩)

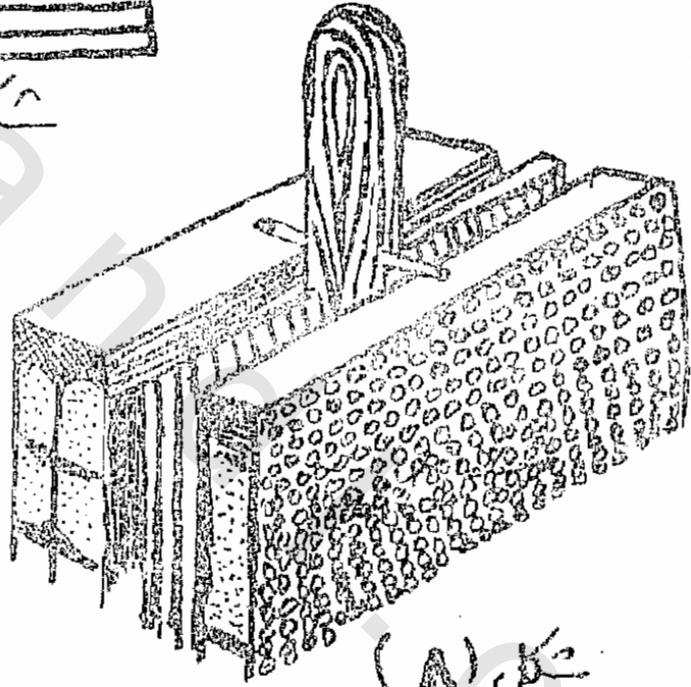

شكل (٨)

الصودا السكاوية المخففة ، وتركيب هذا المحلول سر من أسرار معامل صنع
هذه الأعمدة حيث لهم من ذلك فائدة .
فعند الشحن يتحول اللوح الموجب الى ثانى أكسيد النيكل واللوح
السالب الى حديد ، وعند التفريغ يتحول اللوح الموجب الى أول أكسيد

النيسكل واللاوح السالب الى أكسيد الحديد و (شكل ٩) يبين نوعا من هذه الأعمدة .

وتمتاز هذه الأعمدة بخفتها في الوزن وتعطى من ٧ ونصف الى ١٢ أمبير ساعة ، أو حوالي ١٢ وات ساعة لكل رطل من وزنها السكلى ، وهى مضمونة من ست إلى عشرة سنوات ، حسب حالات تشغيلها وتختلف جودتها بالأمبير ساعة من ٧٥ ٪ الى ٨٥ ٪ . وبالوات ساعة من ٦٥ ٪ الى ٧٥ ٪ . وضغط العمود الواحد وقت الشحن ١٣٦٥ ووقت التفريغ ١٣٢ فولت ونفقات تكاليف هذه الأعمدة كثيرة ، وقوتها الدافعة الكهربائية حوالى ٦٥ ٪ من القوة الدافعة الكهربائية السائلة ، والمقاومة الداخلية كبيرة ويسببها يكثر الضغط المفقود بالداخل ، وكل هذه دواع يتسبب منها عدم استعمال هذه الأعمدة فى المحطات الكهربائية ، بل تفضل عاينها الأعمدة السائلة وهذه الأعمدة تستعمل بكثرة فى إنارة السيارات ، والغربات ، وتشغيل المستقبلات اللاسلكية (الراديو)

الفصل السابع

تركيب أجهزة النور الكهربائى وتوصيلها بالتيار
المصابيح — الدفايات — الغلايات — المكابى — المراوح — الافران
وطريقة تصليحها

التيار الكهربائى العمومى

التيار الكهربائى العام توزعه شركات النور الكهربائى فى المدن الكبيرة والمجالس البلدية فى الصغيرة ولدى كل شركة أو مجلس بلدى آلات محرّكة