


الفصل الثالث

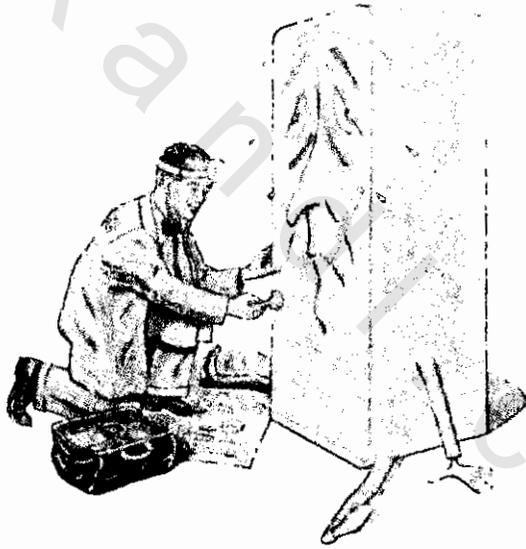

متاعب وأعطال الشلجة الكهربائية وطرق علاجها

الفصل الثالث

متاعب وأعطال التلاجة الكهربائية وطرق علاجها

سبق لنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب أن تكلمنا بالتفصيل عن معظم الأعطال التي قد تحدث بكل من أجزاء دائرة التبريد ، والدائرة الكهربائية الخاصة بالتلاجة الكهربائية ، وطرق الكشف على هذه الأعطال وعلاجها ، وفي هذا الفصل من الكتاب سنتكلم عن هذه المتاعب والأعطال بأشكالها المختلفة التي قد تحدث بها ، وبوجه عام فإن جميع متاعب وأعطال التلاجة الكهربائية قد تظهر بأحد الأشكال الثلاثة الرئيسية الآتية :

- (أ) تبريد غير منتظم .
 - (ب) عدم دوران الضاغط .
 - (ج) وجود صوت غير عادي بها .
- وفيما يلي سنشرح كل حالة منها وطرق فحصها وعلاجها :

(أ) تبريد غير منتظم

لمعرفة سبب هذه الحالة وعلاجها يجب أن تراجع الخطوات الخمس التالية عند فحص التلاجة :

- ١ - تراجع درجة الحرارة داخل كابينة التلاجة .
- ٢ - تراجع كمية المأكولات الموجودة داخل كابينة التلاجة .
- ٣ - تراجع كمية الثلج (فروست) الموجودة على سطح الفريزر .
- ٤ - تراجع عمل الترموستات .
- ٥ - تراجع عمل دائرة التبريد .

١ - مراجعة درجة الحرارة داخل حيز كل من المأكولات الطازجة والفریزر :
لمراجعة درجة الحرارة داخل حيز المأكولات الطازجة . يوضع ترمومتر في كمية من السائل تكون موضوعة داخل هذا الحيز لمدة ٢٤ ساعة أو أكثر . ويكون ذلك كوب من الماء كما هو مبين بالرسم رقم (٣ - ١) ، أو أى سائل آخر يكون موضوعاً في الثلاجة . والقراءة التي تسجل بهذه الطريقة تكون ثابتة ولا تتأثر بدرجة حرارة الهواء الذي قد يمنع أخذ قراءة دقيقة .




رسم رقم (٣ - ١) - مراجعة درجة الحرارة داخل حيز المأكولات الطازجة ، يوضع ترمومتر داخل كوب من الماء .

هذا ويوصى باستعمال ترمومتر من النوع المزدوج الحرارى «Thermocouple» كالظاهر في الرسم له سلكى قياس ، ويشتمل على تدريج قياس عال وآخر منخفض ، ودقة قراءته في حدود ٠.٢° .

ولمراجعة درجة حرارة حيز الفريزر بدقة وبسرعة ، يجب فحص درجة حرارة بعض المأكولات التي تكون مخزنة بداخله ، والتي يجب أن تزيد مدة تخزينها على ١٢ ساعة وذلك لقراءة متوسط درجة الحرارة . ولهذا يوضع الترمومتر بين لفات المأكولات كما هو موضح بالرسم رقم (٣ - ١ أ) ، حيث لا يتأثر في هذه الحالة بدرجة حرارة الهواء .

إن درجة حرارة الهواء تعتبر مضللة نظراً لأنها تتذبذب أثناء عمل التلاجة ، وترتفع بسرعة عندما يفتح الباب .

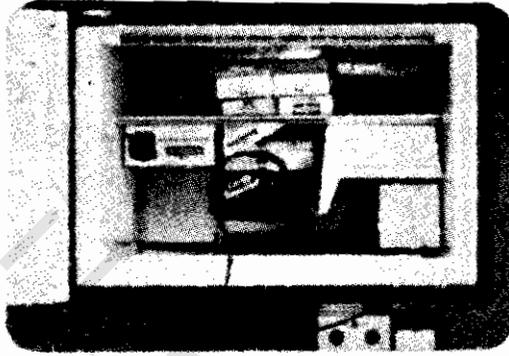

رسم رقم (٣-١١) -مراجعة درجة الحرارة
داخل حيز الفريزر ، بوضع الترمومتر
بين لفات المأكولات .

٢ - مراجعة كمية المأكولات الموجودة داخل التلاجة :

يجب ألا تكون كابينة التلاجة مزدحمة بالمأكولات حتى يتحرك الهواء بانتظام داخلها ، كما هو موضح في الرسم رقم (٣-٢) ولهذا يجب ترك فراغات مناسبة بين المأكولات لتسمح بالحركة الطبيعية للهواء الموجود بداخلها .

٣ - مراجعة كمية الثلج (فروست) الموجودة على سطح الفريزر :

إذا تكونت طبقة سميكة من الثلج (فروست) على سطح الفريزر فإنها تعمل كعازل حرارى يمنع هذا السطح من امتصاص الحرارة من داخل كابينة التلاجة ، وترتفع تبعاً لذلك درجة الحرارة بداخلها ، ويزداد استهلاك التلاجة لمقدار التيار تبعاً لذلك ، وتحدث هذه الحالة عندما يكون سمك هذه الطبقة أكبر من تخانة القلم الرصاص كما هو ظاهر في الرسم رقم (٣-٣) ، ولهذا يجب إذابة

هذا الثلج (الفروست) عندما يزيد سمكه على سمك القلم الرصاص حتى نضمن قيام الفريزر بامتصاص الحرارة من داخل كابينة الثلاجة .


ويزداد تكون طبقة الثلج (الفروست) هذه على سطح الفريزر إذا ما تسرب الهواء خلال الحلق المطاط الموجود بباب الثلاجة ، لهذا يجب اختبار الخلوص الموجود بين هذا الحلق وجسم كابينة الثلاجة عند وجود شك في تسرب الهواء ، وذلك بوضع بطاقة زياره (كارت) من الورق بينهما في أماكن مختلفة من الباب كما هو مبين في الرسم رقم (٣ - ٤) ، ثم يسحب هذا الكارت إلى الخارج ، فإذا شعرنا بمقاومة في أثناء هذه العملية فإن ذلك يدل على أن هذا الحلق سليم وبحالة جيدة ، وفي بعض الأحيان قد نحتاج لعلاج حالة وجود خلوص زائد إلى ضبط باب الثلاجة ، أو نقوم بالتأكد من وضعها على أرضية مستوية تماماً ، وإذا لزم الأمر فقد نضطر لتغيير الحلق المركب بها بآخر جديد .

٤ - يراجع عمل الترموستات :

سبق لنا أن تكلمنا عن عمل هذا الترموستات وطرق اختباره في الفصل الثاني من الكتاب في الجزء الخاص بالدائرة الكهربائية للثلاجة ويرجع إلى هذا الجزء عند وجود أى شك في طريقة عمل الترموستات .


٥ - يراجع عمل دائرة التبريد :

سبق لنا أيضاً أن تكلمنا بالتفصيل عن طرق اختبار عمل دائرة التبريد في الفصل الثاني من الكتاب في الجزء الخاص بدائرة تبريد الثلاجة ، ويرجع إلى هذا الجزء عند وجود أى عارض بأى جزء من هذه الدائرة . ولقد سبق لنا أيضاً أن تكلمنا عن طريقة اكتشاف متاعب دائرة التبريد بمراجعة كل من ضغطها العالى والمنخفض ومقدار الوات الذى تستهلكه في أثناء عملها ، وتكملة لإيضاح طريقة استعمال جهاز الواتميتر في اكتشاف هذه المتاعب سنشرح فيما يلى بالتفصيل طريقة استعماله :

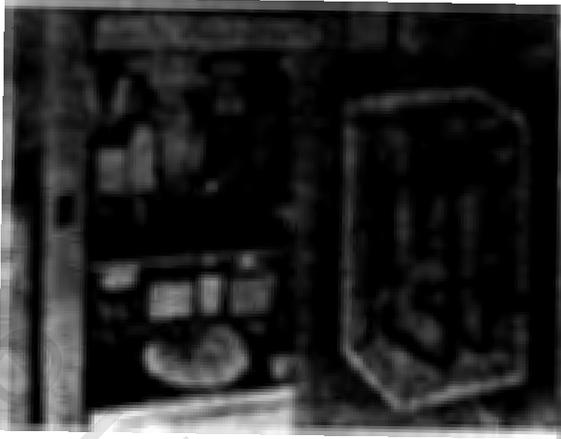


رسم رقم (٢-٣)

يوضح هذا الرسم حركة الهواء الطبيعية داخل الثلجة أثناء عملها

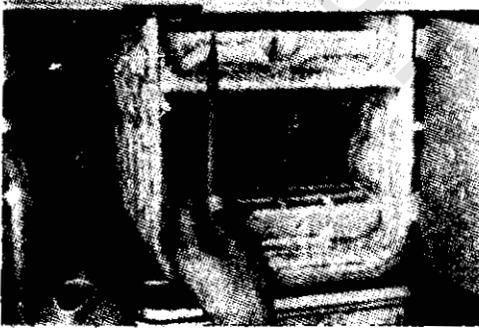


رسم رقم (٣-٣)

يجب أن لا يزيد سمك طبقة الثلج
« الفروست » الذي يتراكم على سطح
الفريزر على تخانة القلم الرصاص

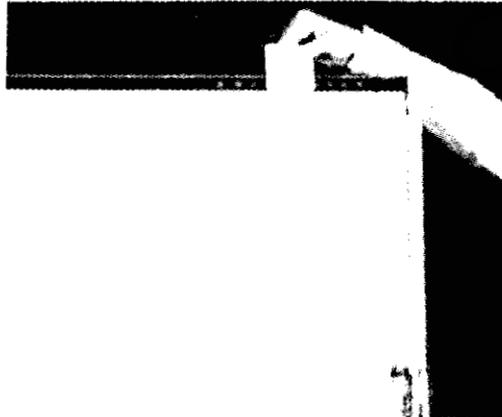

رسم رقم (٤-٣)

طريقة اختبار حالة الحلق المطاط
المركب بباب الثلجة باستعمال بطاقة
زيارة (كارت)

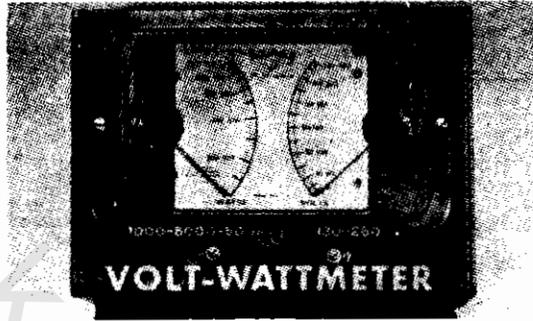

رسم رقم (٣-٥)

جهاز الفولت - واتميتر الذى يستعمل فى مراجعة عمل دائرة التبريد

يوصل جهاز فولت - واتميتر كالظاهر فى الرسم رقم (٣-٥) بفيش سلك الثلاجة ويوصل سلك الجهاز بالبريزة ؛ وفى اللحظة التى يفصل عندها ريلاي التقويم ملفات تقويم محرك الضاغط تؤخذ قراءات كل من الفولت والوات مباشرة :

فإذا كانت قراءة الوات المستهلك أقل بمقدار يبلغ من ١٥ - ٣٠ ٪ عن المقدار العادى المقرر كما هو مبين فى الرسم (٣-٦) فإن ذلك يدل على وجود سدود بدائرة التبريد أو أن كمية مركب التبريد الموجودة بداخلها أقل من المقرر .

أما إذا كانت قراءة الوات المستهلك أقل بمقدار ٥٠ ٪ من المقدار العادى المقرر كما هو مبين فى الرسم (٣-٦ ب) فإن ذلك يدل على وجود تلف ببلوف الضاغط الداخلىة .



رسم رقم (٣-٦)

- ١ - عندما يكون الوات المستهلك أقل بمقدار من ١٥ - ٣٠٪ عن المقدار العادي فإن ذلك يدل على وجود انسداد بدائرة التبريد أو أن كمية مركب التبريد بداخلها أقل من المقرر .
- ب- عندما يكون الوات المستهلك أقل بمقدار ٥٠٪ عن المقدار العادي فإن ذلك يدل على وجود تلف بيلوف الضاغط الداخلية
- ج- عندما يكون الوات المستهلك أكثر بمقدار يبلغ من ١٥ - ٢٠٪ عن المقدار العادي فإن ذلك يدل على أن مكثف دائرة التبريد ممتلئ بالأوساخ والأتربة ، أو أن مروحته (إذا كان من النوع المجهز بمروحة) تالفة أو بسبب وجود هواء داخل الدائرة .

وإذا كانت قراءة الوات المستهلك أكثر بمقدار يبلغ من ١٥ - ٢٠٪ من المقدار العادي المقرر كما هو مبين في الرسم (٣-٦) فإن ذلك يدل على أن مكثف دائرة التبريد ممتلئ بالأوساخ والأتربة ، أو أن مروحته إذا كان من النوع المجهز بمروحة تكون تالفة ، أو بسبب وجود هواء داخل دائرة التبريد .

والجدول التالي يعطينا فكرة تقريبية عن مقدار الوات العادي الذي تستهلكه الثلاجة الكهربائية من النوع العادي عند تشغيلها في أماكن درجة حرارتها مختلفة . هذا ويجب دائماً الرجوع إلى كتالوجات الشركة الصانعة لمعرفة مقدار هذا الوات بالضبط الذي تستهلكه كل ثلاجة :

| الوات المستهلك | | الذبذبة | الفولت | قوة الضاغظ المركب بالتلاجة / حصان |
|----------------------------------|---------------------------------|---------|--------|--------------------------------------|
| درجة حرارة المكان ٩٠ - ١١٠ °ف | درجة حرارة المكان ٧٠ - ٩٠ °ف | | | |
| ٧٢ - ١٠٠ | ٦٨ - ٩٠ | ٥٠ | ٢٢٠ | $\frac{1}{20}$ |
| ١١٥ - ١٥٤ | ١٠٦ - ١٣٣ | ٥٠ | ٢٢٠ | $\frac{1}{10}$ |
| ١٢٨ - ١٥٧ | ١١٥ - ١٣٣ | ٥٠ | ٢٢٠ | $\frac{1}{8}$ |
| ٢٢٠ - ٢٦٠ | ١٩٥ - ٢٢٥ | ٥٠ | ٢٢٠ | $\frac{1}{6}$ |
| ٢٦٥ - ٣٢٠ | ٢٣٥ - ٢٧٥ | ٥٠ | ٢٢٠ | $\frac{7}{32}$ |



(ب) عدم دوران الضاغظ

سبق أن تكلمنا بالتفصيل في الفصل الثاني من هذا الكتاب عن طرق اختبار محرك الضاغظ في الجزء الخاص بالدائرة الكهربائية للتلاجة ويرجع إلى هذا الجزء عند وجود أى عارض بهذا الضاغظ .

(ج) وجود صوت غير عادى بالتلاجة


قد تصدر من التلاجة أصوات غير عادية ولكن في كثير من الأحيان لا يكون ذلك بسبب وجود عيب أو عارض أساسى بها أو بأحد أجزائها ، وعند حدوث أى صوت يجب أولاً التأكد من أن التلاجة موضوعة على أرضية مستوية تماماً ، ويتم ضبط أرجل قاعدتها إذا لزم الأمر كما هو مبين في الصورة رقم (٣ - ٧) ، ويجب أن نتأكد كذلك أن صواميل رباط كاوتشوك قواعد الضاغظ مربوطة جيداً كما هو مبين في الصورة رقم (٣ - ٨) . وهناك أيضاً حالات أخرى تجعل التلاجة تحدث أصواتاً غير عادية وذلك كما يحدث عندما يكون وجهها الخلقى مرتكزاً على حائط مفرغ أو تكون موضوعة على أرضية ضعيفة .

رسم رقم (٧-٣)
طريقة ضبط أرجل التلاجة

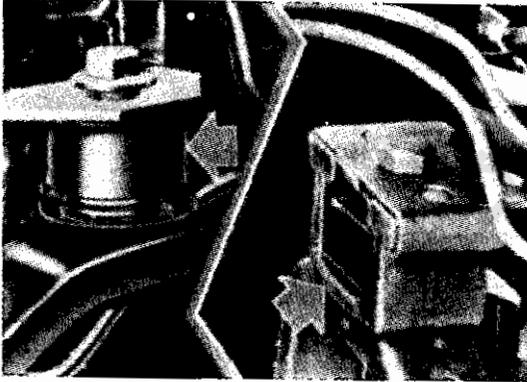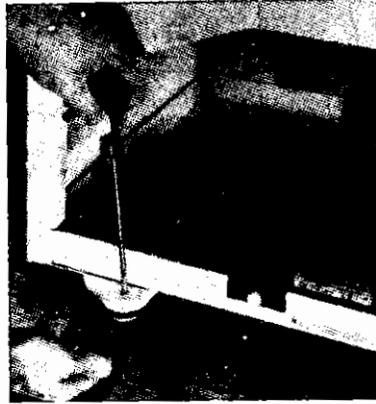

رسم رقم (٨-٣)
يجب أن تتأكد أن صواميل رباط
كاوتشوك قواعد الضاغظ مربوطة
جيداً

هذا وكثيراً ما يحدث بالتلاجة صوت غير عادي بسبب اهتزاز مواسير

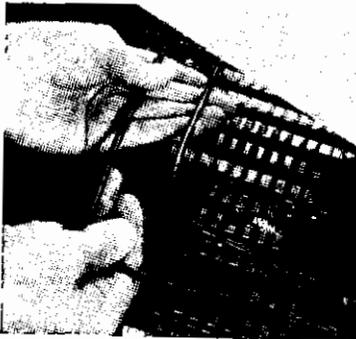

رسم رقم (٩-٣)
يجب إبعاد المواسير الموجودة بالتلاجة عن
بعضها بعناية حتى لا تكسر

مركب التبريد الموجودة بالتلاجة
واحتكاكها ببعضها أو مع
أجزاء قريبة منها وعند حدوث
مثل هذا العارض يجب إبعاد
هذه المواسير عن بعضها بعناية
كما هو مبين في الصورة رقم
(٩-٣) وذلك حتى لا تكسر
هذه المواسير أثناء استعمالها
أو إبعادها عن بعضها .

عوارض وأعطال دائرة التبريد وطرق الكشف عليها

سبق لنا أيضاً أن تكلمنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب بالتفصيل عن معظم العوارض والأعطال التي قد تحدث بدائرة تبريد الثلاجة الكهربائية. وفي هذا الفصل سنشرح مرة أخرى هذا الموضوع بالاستعانة برسوم توضيحية مبسطة.


ويلزم التنويه هنا أننا عندما سنتكلم عن (المبخر) فإننا نكون نقصد بذلك (الفريزر) الموجود بالثلاجة.

خواص التشغيل العادية لدائرة التبريد

بالنسبة لدائرة التبريد التي تشتمل على ماسورة شعرية، فإنه يتواجد حوالى ثلثي كمية شحنة مركب التبريد الموجودة بداخلها بشكل سائل داخل المبخر أثناء دورة التبريد (عند حالات التشغيل المستقرة). ينظر (أ) في الرسم رقم (٣ - ١٠).

وتكون الماسورتان أو الماسورة الموجودة أسفل المكثف تحتوي على سائل مركب تبريد بضغط عالٍ، وتحتاج إلى وجود إتران (Balance) بالمكثف لحدوث التكاثر. تنظر (ب) في الرسم رقم (٣ - ١٠).

ويجب أن تكون درجة الحرارة عند مخرج المصفي أو المجفف المركب بالدائرة هي نفس درجة الحرارة عند مخرج المكثف (في حدود ٢° ف تقريباً). تنظر (ج) في الرسم رقم (٣ - ١٠).

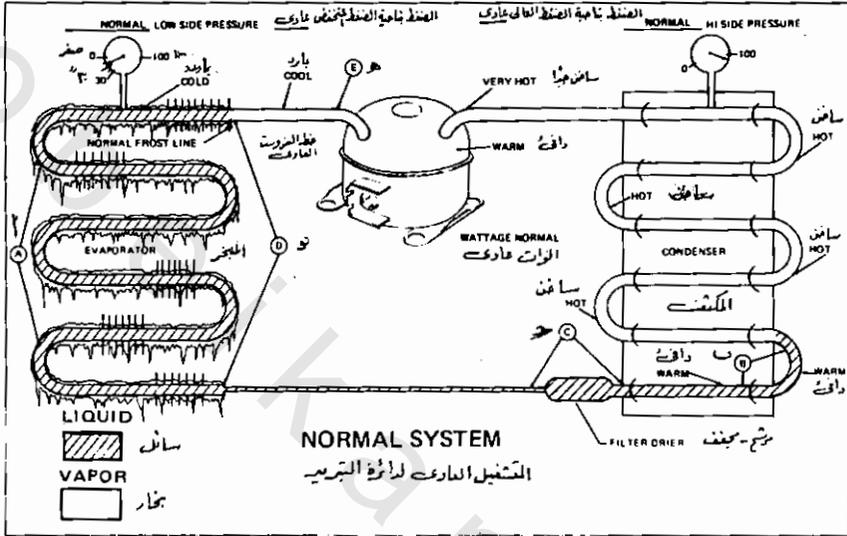

رسم رقم (٣ - ١٠).

وفي الظروف العادية وعندما تكون درجة حرارة الغرفة 70°F (٢١,١ م) أو أعلى، فإن درجة حرارة المبخر عند مدخله ومخرجه يجب أن تكون في حدود 5°F (٢,٧٨ م) بين هاتين النقطتين عند لحظة الفصل (Cut Off). تنظر (د) في الرسم رقم (٣ - ١٠).

وخلال دورة الوقوف (Off Cycle) تتعادل الضغوط بين كل من ناحيتي الضغط العالي والمنخفض من الدائرة.

وناحية الضغط العالي من الدائرة تشتمل على اسطوانة الضاغط، والمكثف، والمجفف، والماسورة الشعرية (الضاغط الترددية فقط).

وخلال الفترة ما بين الـ ٣٠ و ٦٠ ثانية الأولى من دورة التبريد قد يظهر الفروست لحظة فقط على خط السحب بالقرب من الضاغط. تنظر (هـ) في الرسم رقم (٣ - ١٠).

خواص التشغيل غير العادية لدائرة التبريد

لفحص وخدمة دائرة التبريد المحكمة القفل بطريقة صحيحة نحتاج إلى استعمال أجهزة خاصة وإعطاء بعض الوقت لإجراء ذلك. هذا ويجب ألا ندخل في الدائرة إلا بعد التأكد من أن العارض موجود فعلا بهذه الدائرة المحكمة القفل (Sealed System).

هذا والأسباب الثلاثة الرئيسية التي تؤدي إلى حدوث تلف بالدائرة المحكمة القفل هي:

١ - العوائق (Restrictions).

(أ) عائق جزئي (Partial Restriction).

(ب) عائق كلي (Complete Restriction).

٢ - شحنة مركب التبريد غير صحيحة.

(أ) شحنة ناقصة (Under Charge).

(ب) شحنة أزيد من اللازم (Over Charge).

٣ - تلف الضاغط.

(أ) حدوث قفش أو زرجنة (Stuck) بالضاغط.

(ب) تلف ملفات محرك الضاغط.

(ج) الضاغط لا يعطى الكفاءة المطلوبة.

(أ) العائق الجزئي:

إن معظم العوائق تحدث بالمجفف (المصفي) أو عند مدخل الماسورة الشعرية. وذلك يؤدي إلى تحديد (إعاقة) كمية سائل التبريد التي تدخل

النظام، مما يوقف ذلك عمل شدة العائق.

ويكون هناك فرق كبير في درجة الحرارة بين مدخل ومخرج المبخر في حالة وجود عائق جزئي. تنظر (ب) في الرسم رقم (٣ - ١١).

هذا ولا يحدث تعادل في الضغط بالسرعة العادية في حالة تواجد عائق جزئي بالدائرة، نظراً لوجود إعاقة لسريان مركب التبريد.


ويكون الوات الذي يسحبه محرك الضاغط المركب بالدائرة في هذه الحالة أقل من العادة.

وتسجل ناحية الضغط المنخفض من الدائرة قراءة تفريغ (فاكم). وكلما كان العائق أكثر شدة تكون قراءة هذا التفريغ أكبر.

ويكون الضغط بناحية الضغط العالي من الدائرة أعلى من المقرر.

(ب) العائق الكامل:

في حالة وجود عائق كامل بالدائرة يمتلئ المكثف بسائل مركب التبريد ويصبح بارداً، نظراً لأن الضاغط في هذه الحالة لا يقوم بأى عمل. تنظر (١) في الرسم رقم (٣ - ١٢).

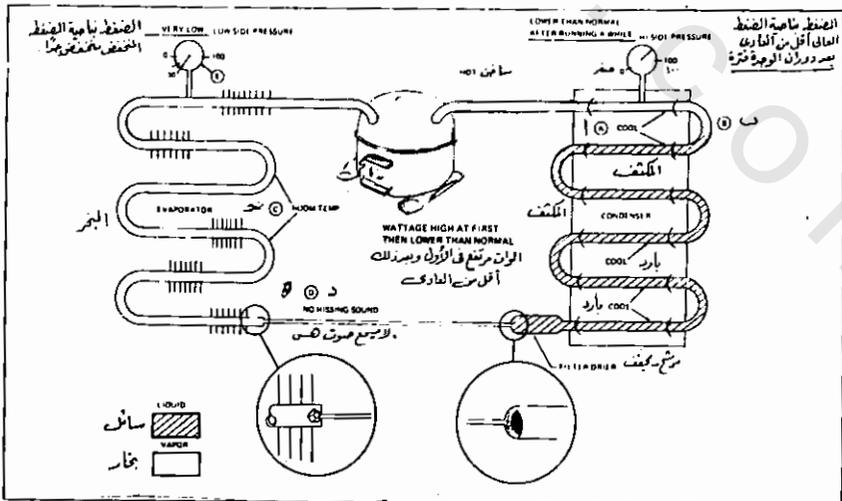

ولا يتكون فروست على سطح مواسير المبخر، وتكون درجة حرارة كافة سطح المبخر عند نفس درجة حرارة الغرفة. ولا يُسمع سريان مركب التبريد عند مدخل المبخر.

ويكون الوات الذى يسحبه الضاغط أكثر من العادة لمدة بضع دقائق، وبعد ذلك يهبط إلى أقل من العادة ويظل ثابتا بعد ذلك. إن تواجد رطوبة داخل دائرة التبريد بسبب عدم إجراء تفريغ جيد للدائرة تحدث عائقا كاملا نتيجة لتكون ثلج عند مخرج الماسورة الشعرية عند المبخر. وفي حالة تواجد شك في حدوث هذا العارض، فإنه يمكن تسخين مدخل المبخر لإذابة هذا الثلج. ينظر (د) في الرسم رقم (٣ - ١٢).

وعند إذابة هذا الثلج يمكن سماع صوت انطلاق سائل مركب التبريد داخل المبخر، وبالإضافة إلى ذلك يبتدئ حدوث التبريد عند المبخر.

وينتج عن وجود عائق كامل بالدائرة قراءة تفريغ (فاكم) منخفض جدا بناحية الضغط المنخفض، وقراءة ضغط أقل من العادة بناحية الضغط العالى، وذلك بعد مرور بضع دقائق من دوران الضاغط.

(ح) شحنة مركب التبريد غير صحيحة:


إن نقص شحنة مركب التبريد تؤثر على المبخر بنفس الطريقة التي يؤثر بها عليه العائق الجزئى، حيث يظهر فروست جزئى على المبخر بسبب كمية سائل مركب التبريد المحدودة التي تصل إليه، وكذلك يمكن سماع صوت هس (Hissing) عند مدخل المبخر. تنظر (ب) في الرسم رقم (٣ - ١٣).

وتحتوى مواسير المكثف على كمية قليلة أو لا تحتوى إطلاقاً على سائل مركب تبريد، وذلك في حالة وجود نقص كبير في شحنة مركب التبريد الموجودة بالدائرة. تنظر (ح) في الرسم رقم (٣ - ١٣).

وفي مثل هذه الحالات تكون درجة حرارة المكثف دافئة أو ساخنة من مدخل إلى مخرج المكثف.

ويكون الوات المسحوب عادة أقل من العادة. وخط السحب يكون أدفاً من العادة (ويتوقف ذلك على شدة نقص الشحنة).

وتسجل ناحية الضغط المنخفض من الدائرة قراءة تفرغ (فاكم)، والضغط بناحية الضغط العالى فيها يكون أقل من العادة.

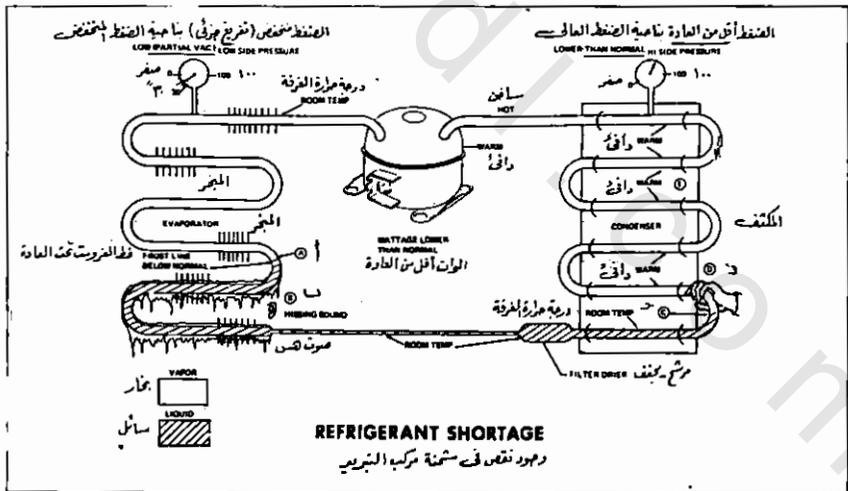

الاختبار البديل

نظرا لتشابه عوارض التنفيس (التسرب Leak) والعائق الجزئى يكون من الصعب فى كثير من الأحيان تحديد أى من هذه العوارض موجود بالدائرة. ونقدم فيما يلى الاختبار البديل كطريقة لتحديد ما إذا كان العارض الموجود بدائرة التبريد المحكمة القفل هو تنفيس أو عائق جزئى.

١ - وعندما يكون هناك شك فى احتمال وجود تنفيس أو عائق، قم بفحص الضغط بناحية الضغط المنخفض من الدائرة وذلك أثناء دوران الضاغط. فإذا كان مقدار الضغط بناحية الضغط المنخفض صفرا أو أعلى لا تقم باختبار وجود تنفيس أو عائق، ويجب البحث عن الاحتمالات الأخرى المؤدية إلى العارض الموجود بدائرة التبريد. فإذا كان الضغط تفرغ (فاكم) ننتقل إلى إجراء الخطوة رقم (٢).


٢ - إذا كان الضغط بناحية الضغط المنخفض من الدائرة تفرغ (فاكم) أثناء دوران الضاغط، تفحص مروحة المبخّر (إذا كان مبخّر الثلجة يشتمل على مروحة) - إذا كانت تعمل بحالة جيدة. فإذا كانت هذه المروحة لا تعمل، فإن الحمل الحرارى فى هذه الحالة يُرفع من المبخّر. ورفع هذا الحمل الحرارى من المبخّر يجعل الضغط بناحية الضغط المنخفض من الدائرة يهبط إلى تفرغ (فاكم). وعندما تكون مروحة المبخّر تعمل بطريقة عادية ننتقل إلى إجراء الخطوة رقم (٣).

٣ - قم بفحص إذا كانت عملية إذابة الفروست (الديفروست) لا تعمل. فإذا كانت هذه العملية تالفة وتجعل المبخّر يصبح مغطى بطبقة

كثيفة من الفروست أو الثلج، فإن ذلك يؤدي إلى تخفيض الحمل الحرارى الواقع على المبخر، ويجعل الضغط بناحية الضغط المنخفض من الدائرة يهبط إلى تفريغ (فاكم). ويلزم فى هذه الحالة علاج عملية الديرىفروست. ينظر الرسم رقم (٣ - ١٤).

وعندما تكون عملية الديرىفروست ليست هى المسببة للعارض الموجود بالدائرة، تنتقل إلى إجراء الخطوة رقم (٤).

٤ - قم بفحص الضبط غير العادى بين درجة الحرارة الخارجية المنخفضة وضبط المنظم (الترموستات) العالى الذى يمكنه اعتقاده أنه المسبب لهبوط الضغط بناحية الضغط المنخفض من الدائرة إلى تفريغ

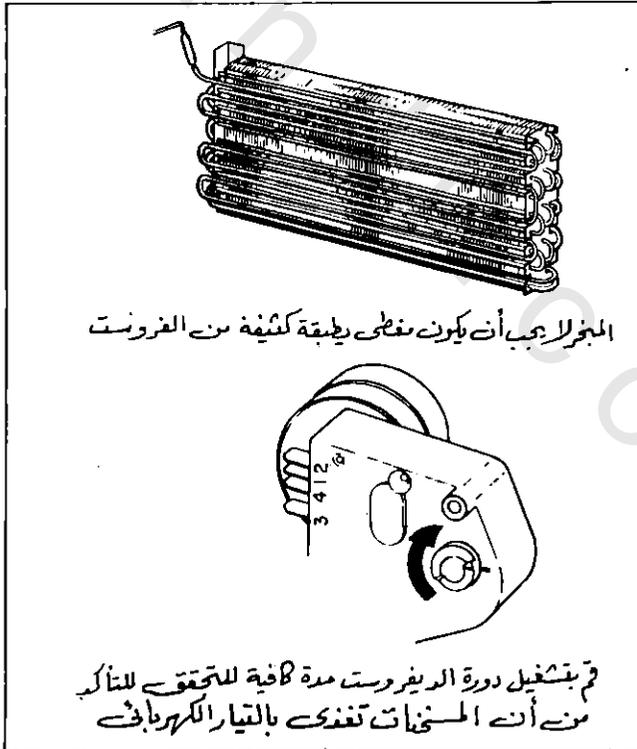

(فاكم) بسيط. ينظر الرسم رقم (٣ - ١٥).

فإذا تواجدت هذه الحالة، يلزم تصحيحها ولقت انتباه من يستعمل الثلاجة لضبط المنظم (الترموستات).

٥ - في حالة عدم تواجد أحد العوارض السابق ذكرها، ووجد أن الضغط بناحية الضغط المنخفض من الدائرة تفريغ (فاكم) تنتقل إلى إجراء الخطوة رقم (٦).

٦ - قم بتنظيف الجزء من المواسير الخارج من المكثف والمتصل بمدخل المجفف (برفع جميع طلاء هذا الجزء).


قم بتركيب بلف ثاقب (Tap-a-Line valve)، وقم بعمل ثقب بالجزء من الماسورة القريب من المجفف. (لا يترك البلف مقفولاً). ضع خرقة من القماش فوق البلف الثاقب، وقم بفتح البلف. قم بملاحظة إذا كان مركب التبريد الذي يخرج من البلف على هيئة سائل أو بخار. إذا كان سائل هو الذي يخرج كما هو مبين بالرسم



رقم (٣ - ١٦)، يكون العارض الموجود بالدائرة هو عائقا. قم باستبدال المجفف لعلاج هذا العائق.

إذا كان بخار فقط هو الذى يخرج كما هو مبين بالرسم رقم (٣ - ١٦ ب) يكون العارض الموجود بالدائرة هو تنفيس (تسرب) مركب التبريد. ويلزم فى هذه الحالة إيجاد مكان التنفيس ومعالجته. ثم بضغط (Pressurize) الدائرة، وقم بفحص جميع وصلات المواسير. وبعد تحديد مكان التنفيس ومعالجته، قم باستبدال المجفف وبرفع البلف الثاقب.

هذا ويجب عدم ترك هذا البلف بتاتا بصفة دائمة فى دائرة التبريد المحكمة القفل.

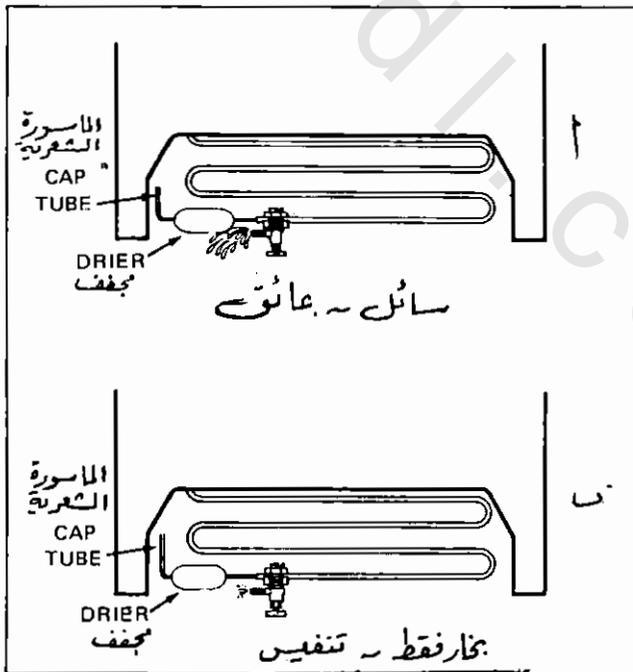


(د) شحنة مركب التبريد أزيد من اللازم:

هام:

إذا كانت دائرة التبريد تعمل دائما بحالة جيدة، فإنه من غير المحتمل وجود شحنة مركب تبريد بداخلها أزيد من اللازم، ما لم يكن قد أعيد شحنها أو أضيفت إليها كمية أخرى من مركب التبريد.

إن وجود شحنة مركب تبريد أزيد من اللازم (Over Charge) أو وجود كمية كبيرة جدا من مركب التبريد داخل دائرة التبريد المحكمة القفل ينتج عنها امتلاء (فيضان) المبخر بسائل مركب التبريد (Flooding of the evaporator)، ورجوعه خلال خط السحب إلى الضاغط، مؤديا إلى تغطية خط السحب بطبقة كثيفة من الفروست (تتوقف على شدة الزيادة في مقدار الشحنة). وعندما يذوب هذا الفروست الموجود على خط السحب فإنه يتساقط على هيئة قطرات ماء فوق الأرضية الموضوع فوقها الثلاجة. ينظر (١) في الرسم رقم (٣ - ١٧).

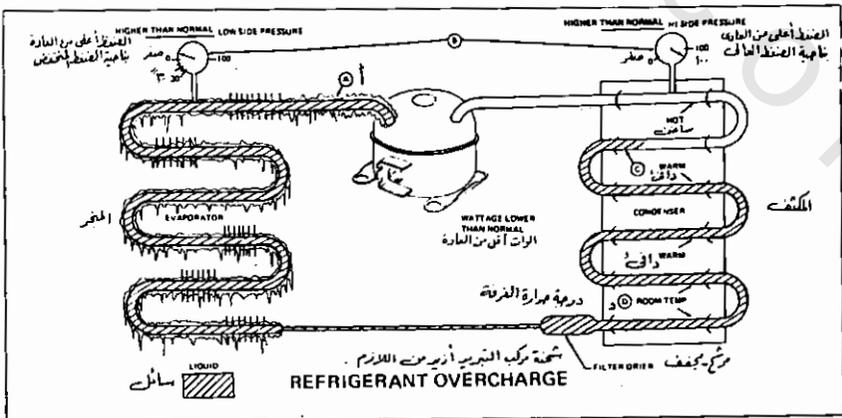

ويكون الوات الذى يسحبه محرك الضاغط أقل من العادة. والضغط بناحية الضغط المنخفض من دائرة التبريد يكون أعلى من العادة.

والضغط بناحية الضغط العالى من الدائرة يكون أعلى من العادة. ومستوى سائل مركب التبريد الموجود بالمكثف يكون أعلى من العادة، ولذلك يكون مخرج المكثف أبرد من العادة.

هام:

إذا كانت دائرة التبريد تعمل بطريقة جيدة، ولم يكن قد أجرى لها أية إصلاحات، أو أضيف إليها مركب تبريد، فإنه من غير المحتمل أن تكون مشحونة بكمية أزيد من اللازم من مركب التبريد.

وفى هذه الحالة يلزم فحص المبدل الحرارى لاحتفال وجود انفصال به. إن خط السحب والماسورة الشعرية يتم لحامها مع بعضها ليكونا المبدل الحرارى. فإذا حدث انفصال بينهما فإن الحرارة لا تنتقل من الماسورة الشعرية إلى خط السحب. وقد يتكون فروس على خط السحب مسببا أيضا تساقط قطرات ماء فوق الأرضية الموضوع عليها الثلجة.


ويكون الضغط بناحية الضغط المنخفض من دائرة التبريد مرتفعا قليلا عن العادة.

وعند حدوث هذه الحالة، فإنه يلزم علاجها حتى تعمل دائرة التبريد بطريقة جيدة.

(هـ) كفاءة الضاغط غير جيدة:

عندما يكون الضاغط ذا كفاءة غير جيدة (Inefficient)، فإن ذلك يدل على أن هذا الضاغط غير قادر على إحداث ضغط الطرد المطلوب لمركب التبريد لزيادة درجة حرارته بمقدار كاف، وبذلك لا تطرد الحرارة من عند المكثف. ونتيجة لذلك لا تكون درجة حرارة كل من سائل وغاز مركب التبريد مناسبة. وينخفض سريان مركب التبريد خلال الدائرة نظرا لانخفاض فرق الضغط عند الضاغط. وتبعاً لذلك لا يمكن لدائرة التبريد، أو تجد صعوبة في الوصول إلى درجة حرارة فصل (Cut-out temperature) منظم درجة الحرارة (الترموستات).

والضاغط الذي ليس له كفاءة جيدة (يتوقف ذلك على شدتها) يمكنه أن يحرك مركب التبريد في الدائرة بمقدار كاف لتكوين فريست كامل فوق المبخر (الفريزر). ومع ذلك تكون درجة هذا المبخر مرتفعة جدا (نظرا لارتفاع الضغط بناحية الضغط المنخفض من الدائرة).

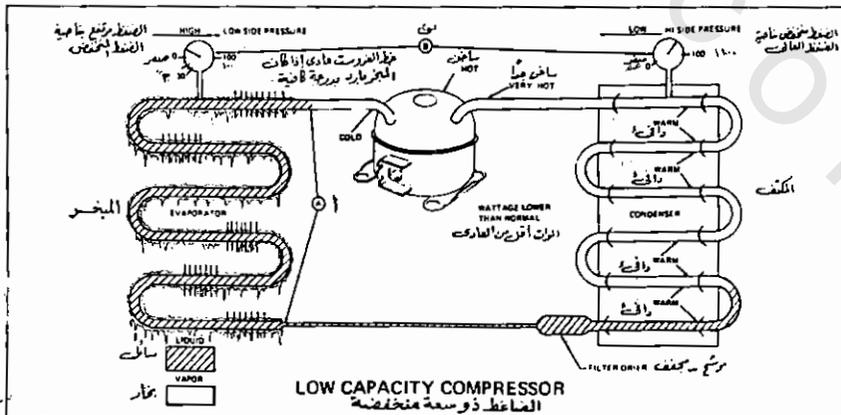

ويكون الفروست الذى يتكون على سطح المبخر فى هذه الحالة هشاً (Snowy) أو طرياً.

ينظر (١) فى الرسم رقم (٣ - ١٨).

وعندما تكون كفاءة الضاغط منخفضة بدرجة كبيرة، فإنه لا يمكنه أن يحرك مركب التبريد داخل الدائرة بدرجة كافية لتكوين فروست على المبخر (الفريزر). وتكون درجة حرارة سطح المبخر فى هذه الحالة باردة قليلاً أو يتكون ماء متكاثف (Condensation) فقط وليس فروست.

ويكون الضغط بناحية الضغط المنخفض من دائرة التبريد أعلى من العادة (يتوقف على شدة الحالة)، والضغط بناحية الضغط العالى من الدائرة أقل من العادة.

ينظر (ب) فى الرسم رقم (٣ - ١٨).

ويكون غلاف جسم الضاغط أسخن من العادة، ويستمر الضاغط فى الدوران ولا يتوقف خلال فترات التوقف والدوران (Non-Cycling).

ويكون الوات المسحوب أقل من العادة.

والمكثف يكون أبرد من العادة.

إبطال استعمال المخففات التي تحتوي على مادة التجفيف «مولكيولرسيف»
في دوائر تبريد التلاجات الكهربية :

لقد ثبت من الناحية العملية أخيراً أن مادة التجفيف «مولكيولرسيف»
«Molecular Seive» طراز 2 XH - MS 4 a التي تنتجها شركة يونيون كاربيد
والتي تستعمل في مجففات دوائر تبريد التلاجات الكهربية لا تتحمل التأثيرات
الميكانيكية التي تحدث عادة في دائرة تبريد هذه التلاجات ، إذ لوحظ أنه بعد
مضى سنوات قليلة من عمل التلاجة يحدث غالباً سداً في الماسورة الشعرية
الموجودة بدائرة التبريد بسبب تآكل ذرات هذه المادة عند احتكاكها ببعضها .




رسم رقم (٣-١٩) - الأشكال المختلفة
للسدد الذي حدث فعلا داخل الماسورة
الشعرية، بسبب تآكل ذرات مادة التجفيف
«مولكيولرسيف» واحتكاكها ببعضها.




والرسم رقم (٣-١٩) يوضح الأشكال المختلفة لهذا السدد الذي قد حدث فعلاً بسبب ذلك في الماسورة الشعرية لبعض التلاجات التي كانت تعمل بحالة جيدة في أول الأمر . ولقد ثبت أيضاً أن هذا السدد عادة لا يحدث في نقطة واحدة فقط بالماسورة الشعرية ولكنه يمكن أن يمتد بطولها كما يوضحه الرسم رقم (٣-٢٠) .

وبالإضافة إلى حدوث هذا السدد بالماسورة الشعرية . فإنه يحدث أيضاً تلف بالضاغط المركب بالدائرة الموجود بها مجفف يحتوي على هذه المادة . ويكون هذا التلف بشكل تآكل شديد في الأجزاء المتحركة به بسبب الذرات الدقيقة لمادة التجفيف المذكورة التي تتحرك داخل الضاغط أثناء عملية التزيت . والرسم رقم (٣-٢١) يوضح لنا شكل هذا التآكل الذي قد حدث في أسطح حوامل بسم وعمود إدارة ضاغط تلاجية بسبب تحرك ذرات هذه المادة أثناء عملية التزيت .

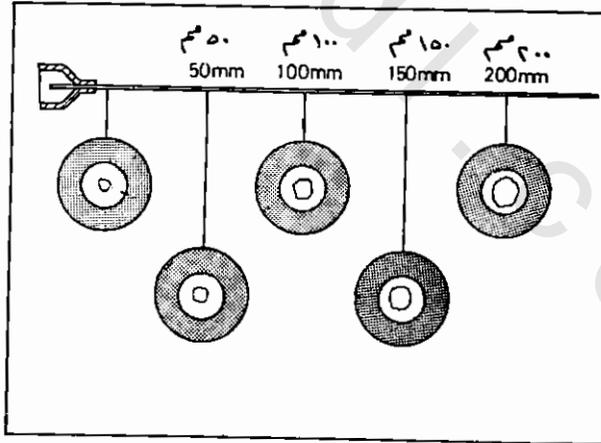

رسم رقم (٣-٢٠) - يوضح هذا الرسم كيف يمتد السدد بطول الماسورة الشعرية

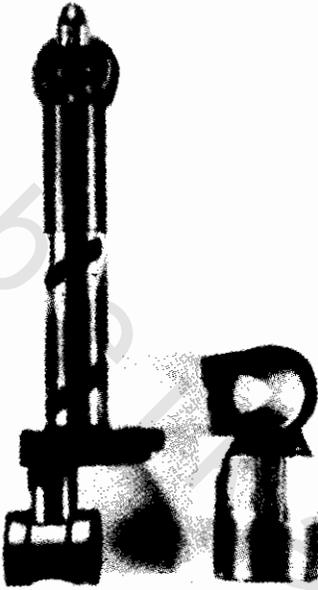

رسم رقم (٣-٢١) - التآكل الذى قد
حدث فى أسطح جوامل بستم وعمود إدارة
الضاغط، بسبب تحرك ذرات مادة التجفيف
«مولكيولر سيف» أثناء عملية التزيت.

وللأسباب السابقة يلزم مراعاة عدم تركيب مجفف يحتوى على هذه المادة
فى دائرة تبريد التلاجة الكهربائية ، وذلك عند إعادة تركيب أى مجفف
بها . وكبدليل لهذه المادة يوصى الآن باستعمال المجففات التى تحتوى على أحد
مواد التجفيف الآتية التى قد ثبت نجاحها أخيراً للإستعمال فى هذا الغرض :

١- زيوليث (Zeolith T 143) من إنتاج شركة بايرليفركوزن
بألمانيا الغربية .

٢- مادة التجفيف طراز 574 من إنتاج شركة جريس للكيمياويات
بالولايات المتحدة الأمريكية .

جدول يبين باختصار الأعطال المختلفة التي قد تحدث بالثلاجة
الكهربائية العادية وأسبابها وطرق علاجها

| العلاج | السبب المحتمل | العارض |
|--|---|---|
| <p>- تأكد من أن التيار الواصل للبريزة هو من نوع التيار الذي تعمل به الثلاجة وذلك طبقاً لما هو وارد بلوحة البيانات المركبة بها والتي تبين نوع هذا التيار .</p> | <p>لا يصل تيار إلى محرك الضاغط</p> | <p>١ - وحدة التبريد لا تعمل - الضاغط لا يمكنه البدء في الدوران</p> |
| <p>- افحص مصهرات (أكياس) الدائرة الكهربائية الخاصة بالثلاجة (وكذلك افحص سبب احتراق هذه المصهرات) . - قم بتوصيل محرك الضاغط مباشرة بتيار خارجي - فإذا دار فإن العيب يكون في توصيلات كابينة الثلاجة أو في الترموستات - افحص الترموستات . (قم بعمل قصر على طرفي السلكين الموصلين به بواسطة قطعة من السلك) . - الأسلاك الموصلة بالريلاي أو بمحرك الضاغط محلولة أو مقطوعة لذلك يجب فحص جودة توصيلها .</p> | | |
| <p>يغير الريلاي بآخر جديد ويفحص عمل وحدة التبريد بعد ذلك</p> | <p>الريلاي تالف</p> | |
| <p>تختبر جودة توصيل هذه الملفات بين أطراف ملفات محرك الضاغط</p> | <p>وجود « فتح » في ملفات دوران محرك الضاغط .</p> | |
| <p>تختبر جودة التوصيل بين قطع توصيل « كونتاكت » قاطع الوقاية من زيادة حمل محرك الضاغط .</p> | <p>وجود «فتح» بين قطع توصيل «كونتاكت» قاطع الوقاية من زيادة حمل محرك الضاغط</p> | |
| <p>عندما تكون وحدة التبريد سليمة ، قم بقياس ضغط «فولت» التيار الواصل للثلاجة ، وافحص أسلاك المنزل إذ يجب أن تكون من مقام مناسب ، وتأكد كذلك من أن الثلاجة موضوعة</p> | <p>ضغط «فولت» الخط منخفض ، أو ضغط الخط مرتفع ، أو الثلاجة موضوعة في</p> | <p>٢ - قاطع الوقاية من زيادة حمل محرك الضاغط يفصل عند بدء دوران محرك الضاغط</p> |

| العلاج | السبب المحتمل | العارض |
|---|---|--|
| في مكان به تهوية كافية - هذا ويجب أن يكون ضغط «فولت» التيار الواصل للثلاجة في حدود $\pm 10\%$ من الضغط المذكور على لوحة بيانات الثلاجة - ويجب أن نسمح بمرور وقت كافٍ لحدوث تعادل في الضغط بين ناحيتي دائرة التبريد ذات الضغط العالي والمنخفض ولهذا يجب أن تنتظر حوالي ٦ دقائق لإعادة تشغيل وحدة التبريد - ويجب التأكد كذلك من وجود حركة هواء كافية حول ونخلال مكثف وحدة التبريد . | مكان درجة حرارته مرتفعة ولا توجد تهوية كافية به | (وتدور وتقف وحدة التبريد فترات قصيرة بسبب فصل القاطع) |
| يغير الريلاي بآخر جديد ويفحص عمل وحدة التبريد بعد ذلك . | الريلاي تالف | |
| - الأسلاك الموصلة بالريلاي أو بأطراف محرك الضاغط محلولة أو مقطوعة . - يوجد « فتح » في دائرة ملفات تقويم المحرك . | لا يصل تيار للملفات تقويم محرك الضاغط | |
| الريلاي تالف ويغير بآخر جديد ويفحص عمل وحدة التبريد بعد ذلك | يصل تيار بصفة مستمرة للملفات تقويم محرك الضاغط | |
| توصل مباشرة أطراف محرك الضاغط لفترة لحظة قصيرة جداً بتيار ضغطه ٢٢٠ فولتاً (إذا كان محرك الضاغط يعمل بتيار ١١٠ فولت) ، ٤٤٠ فولتاً (إذا كان محرك الضاغط يعمل بتيار ٢٢٠ فولتاً) . هذا ويجب ألا تزيد مدة هذا التوصيل على ثانييتين حتى لا تحرق ملفات المحرك - فإذا دار الضاغط يعاد توصيل أطرافه بأسلاكه الأصلية ، وتفحص عمل وحدة التبريد بعد ذلك . | وجود زرجنة «قفش» بالضاغط | |
| تكون الثلاجة تعمل بطريقة منتظمة في هذه الحالة إذا كانت درجة حرارة المكان الموجودة به مرتفعة في ذلك الوقت أو بسبب كثرة عدد المرات التي يفتح فيها بابها أو بسبب وجود ما كوزلات أكثر من اللازم موجودة بداخلها . | وحدة التبريد تعمل بطريقة منتظمة | ٣ - وحدة التبريد تدور بصفة مستمرة (درجة الحرارة داخل كابينه الثلاجة تكون مرتفعة) |

| العلاج | السبب المحتمل | الأمراض |
|---|---|---|
| يفحص خلوص هذا الحلق ويضبط إذا لزم الأمر أو يغير بآخر جديد . | الحلق المطاط الموجود بباب التلاجة تالف | |
| تأكد من أن لمبة إنارة كابينة التلاجة تنطفئ عند قفل باب التلاجة - ويفحص عمل مفتاح إنارة هذه اللبة . | مفتاح إنارة كابينة التلاجة تالف | |
| يفحص وجو تنفيس باستعماله لمبة التجربة | وجود تنفيس بدائرة التبريد | |
| يعاود رباط الانتفاخ الحساس الخاص بالترموستات مكانه بمجدار الفريزر . | الانتفاخ الحساس (اللب) الخاص بالترموستات محلول من مكانه . | ٤ - وحدة التبريد تدور بصفة مستمرة (درجة الحرارة داخل كابينة التلاجة تكون منخفضة جداً) |
| اختبر عمل الترموستات وذلك بتحريك يدك إلى الموضع « بطال » - فعندما لا يقف الضاغط يغير الترموستات بآخر جديد . | الترموستات تالف | |
| يفحص رباط هذه المسامير . | مسامير رباط الضاغط محلولة | ٥ - وجود صوت مرتفع بالتلاجة |
| قم باستبدال هذه المواسير بعناية وإبعادها عن الأجزاء التي تحتك بها . | اهتزاز مواسير التبريد أو احتكاكها ببعضها أو مع أجزاء قريبة منها . | |
| يجب العناية بوضع التلاجة على أرضية مستوية تماماً | كأبينة التلاجة غير موضوعة على أرضية مستوية تماماً | |
| يجب التأكد من وجود حركة هواء كافية خلال وحول مكثف وحدة التبريد . | ضغط دائرة التبريد العالي أكثر من المقرر | |
| تفحص درجة الحرارة داخل كابينة التلاجة ويغير إذا لزم الأمر . | الترموستات تالف | ٦ - درجة حرارة الفريزر مرتفعة |