

التقوية بالسلك (التسليح)

مقدمة :

لا شك أن الأحرف الحادة ، والدسرات التي يتداخل بعضها في بعض ، أمر لا يساعد على إنتاج أجسام جيدة من الألواح المعدنية . لذا يجب التخلص من هذه العوامل ، بخدش وشطف الأماكن التي تعترض الدسرات والأحرف الحادة عند تركيب السلك .

لذا فقد صمم هذا الفصل لمساعدة الصانع المبتدئ ، في تعيين مقدار السماح المناسب لعملية الخدش والتسليح . فكثير من ذوي الخبرة من الصانع ، يستطيعون ذلك دون عناء ، غير أنه من الأفضل للمبتدئ أن يتقيد بالقواعد التي تحدد مقدار هذا السماح ، على قدر الإمكان .

إن عملية التسليح ، لا تخلص الجسم من المنظر المنفر . نتيجة للأحرف الحادة الظاهرة ، وما يتأتى عنها من إصابات ، بل تعمل أيضاً على تقويتها . ولكي تنتج أحرفاً مقواة بالسلك (مسلحة) ، لابد من معرفة مقدار الزيادة في المعدن المسموح بها في هذه العملية ، والتي يلزم إضافتها لكي تناسب الأقطار المختلفة للأسلاك .


وتبين الأشكال التوضيحية في هذا الفصل ، الطرق المختلفة لعمل الخدش والشطف والتسليح بالسلك بما يجعل استيعاب هذه المعلومات أمراً ميسوراً .

الخدش والشطف


التعبيران « خدش » ، « شطف » يشيران إلى عمليتين مختلفتين ، تجريان لتفادي ما يحدث من تراكبات وانتفاخات للمعدن عندما يعترض تشكيله . أماكن الدسرات والأحرف المسلحة بالسلك .

خدش مربع :

يستعمل الخدش المربع المبين في الشكل رقم (٧ - ١) ، في حالات صنع الأواني والأحواض المربعة أو المستطيلة ، لتمكين أركان الجسم من تلاؤمها

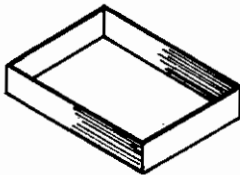

تَشْكِيلُ الْخَوْضِ

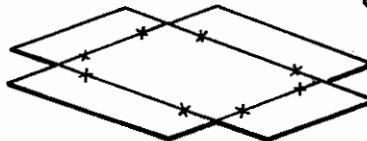

تَفْصِيلُ الْقَوْدِجِ





خَدَشُ الْأَرْكَانِ

٧ - ١ خدش مربع مستعمل في تشكيل أركان خوض مستطيل

مع بعضها البعض . أما حجم الخدش ، فإن خطوط الحنى هى التى تحدده .
كما هو مبين فى الشكل .

خدش بزاوية ٤٥° :

يستعمل الخدش حرف (٧) ، المائل بزاوية ٤٥° ، عند وصل الأجسام
بدرسات مزدوجة ، أو عندما يحدث انحناء لجوانب متعامدة ، أى أن الزاوية
بينهما ٩٠° ، كما هو مبين فى الشكل رقم (٧ - ٢) .
وعندما تتقابل حنية الشفاه الداخلية بزاوية خلاف ٩٠° ، تحدد زاوية
الخدش بما يلائم هذه الحالة .

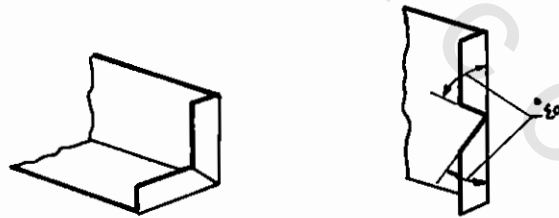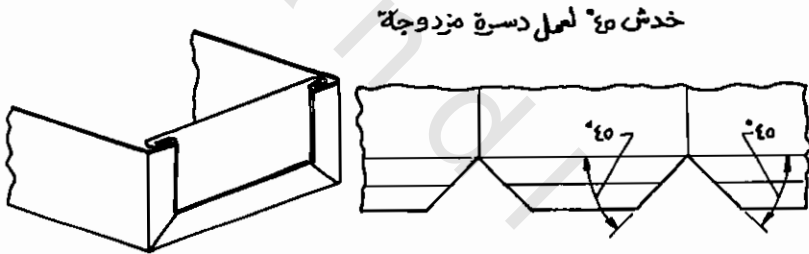


خدش ٤٥° لحنى شفة داخلية

٧ - ٢ خدش ٤٥°

خدش مستقيم :


يبين الشكل رقم (٣-٧) الحالة التي يستعمل فيها الخدش المستقيم أو ما يعرف بالحافة المشقوقة .

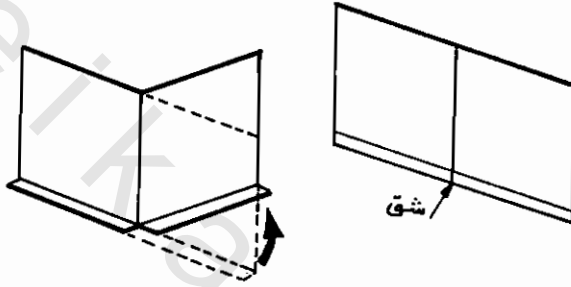

٣-٧ خدش مستقيم

خدش لأحرف مسلحة :


يخدش نموذج الجسم بعد إفراجه ، في الأماكن التي تحتوي على أحرف مسلحة بالسلك تتعارض مع الدسرات . ويكون مقدار زاوية الخدش في هذه الحالة ٣٠° ، والمسافة من بداية الخدش حتى الحافة المسلحة ، تساوي ٣.٥ مرة قدر قطر السلك ، كما هو مبين في الشكل رقم (٤-٧) .

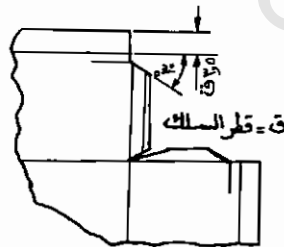

٤-٧ خدش لحافة مسلحة بالسلك

الشطف :

يشطف ركن النموذج بزاوية ٤٥° عندما تحدث كفاقة مفردة لحافتين متعامدتين كما هو مبين في الشكل رقم (٧-٥) ، تبعا لشكل النموذج . وتحتوى بعض النماذج على مزيج من الخدوش والشطوف للحصول على التحام جيد .

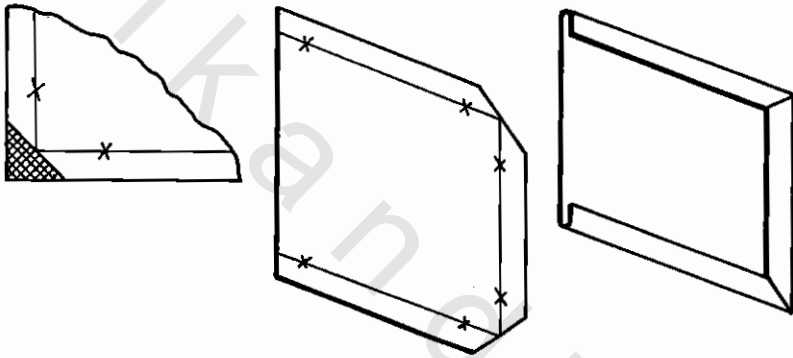

٧-٥ شطف الأركان لكفاقة الحواف

السلك

يعتبر التسليح بالسلك ، من العمليات الهامة في تشكيل الألواح المعدنية . ويقصد بكلمة « تسليح » ، احتواء حافة اللوح على السلك ، لاستدارة الحافة وتقويتها ، وهو ما يحدث لحواف الأجسام الأسطوانية قبل لفها وتشكيلها .

أنواع السلك :

قد تستعمل أحياناً ، أنواع ثميثة من السلك ، مثل الألومنيوم أو الصلب

الذى لا يصدأ ، أو النحاس الأحمر ، غير أن أسلاك الحديد والصلب هي الأنواع شائعة الاستعمال فى الأعمال العادية .

ولتبسيط عملية اللحام بالقصدير ، تستعمل أسلاك مغطاة بطبقة من الزنك أو القصدير أو النحاس الأحمر ، وتعرف فى هذه الحالة ، بالأسلاك المجلفنة أو المقصدرة أو المنحسة .

مقاس السلك :

تحتاج الأحرف المسلحة بالسلك إلى سماح يضاف إلى شكل النموذج عند هذه الأحرف . ويتوقف مقدار هذا السماح على قطر السلك المستعمل . وللحصول على مقاسات دقيقة لأقطار هذه الأسلاك . تقاس بالبأكوليس أو الميكرومتر ، وللسرعة يستخدم محدد القياس المبين فى الشكل رقم (٢ - ١) .

الأحرف المسلحة بالسلك

السماح للحرف المسلح بالسلك :

فى حالة الأسلاك التى تقل أقطارها عن ٠.٥ مم . تضاف إلى النموذج مسافة قدرها ٢.٥ مرة قدر قطر السلك . فإذا كان قطر السلك المستعمل ٠.٦ مم مثلاً ، يصبح مقدار السماح ١٥ مم (أى ٦×٢.٥) . وإذا زاد قطر السلك عن ٠.٦ مم ، اشتمل مقدار السماح على نخانة المعدن أيضاً ، أى يضاف إلى سماح قطر السلك ، مقدار آخر يتراوح من ٢ إلى ٢.٥ قدر نخانة المعدن . كما يمكن الحصول على مقدار سماح للحافة المسلحة ، بطى شريحة من المعدن حول السلك لفة واحدة ثم فرداها بقياسها ، فيعطى هذا المقاس المقدار المطلوب تماماً .

إعداد حواف اللوح للتسليح بالسلك :

توجد عدة طرق لإعداد حواف الألواح المعدنية للتسليح بالسلك ، تتوقف على شكل الجسم (الشغلة) . فتسلح أحرف الأجسام الأسطوانية قبل تشكيلها ، كلما أمكن .

وفما يلي بعض النقاط الواجب أخذها في الاعتبار ، قبل البدء في عملية التسليح :

- ١ - تسليح حواف الألواح وهي مسطحة ، كلما أمكن ذلك .
- ٢ - استخدام الزرادية القصافة في قطع الأسلاك .
- ٣ - تستخدم مكنة حتى قفل الدسرة في إعداد الحافة لاستقبال السلك .
- ٤ - يمكن استخدام الثناية في حالة الحواف الطويلة .
- ٥ - يستخدم الدقماق الخشبي لتقفل الحافة حول السلك .

تدريبات تطبيقية

تدريب رقم (١)

(تسليح حافة لوح معدني وهو مسطح)

الهدف :

التدريب على تشكيل حافة مسلحة بالسلك باستخدام الثناية أو مكنة التسليح .

المادة :

فضلات من لوح معدني رقيق - سلك قطر ٣ مم .

الأدوات :


- ١ - مسطرة مدرجة .
- ٢ - دقماق .
- ٣ - زرادية قصافة .
- ٤ - مقص يدوي .
- ٥ - ثناية .
- ٦ - مكنة تسليح .

المطلوب :

تسليح حافة قطعة مسطحة من لوح معدني رقيق بسلك قطر ٣ مم .

الطريقة :


- ١ - قص قطعة من المعدن بالمقاسات المطلوبة .
- ٢ - إدخال حافة القطعة في الثنية ، مسافة تساوى ٢,٥ مرة قدر قطر السلك .
- ٣ - ثني أحرف القطعة كما هو متبع في حالة قفل الدسرة ، كما في المنظر (أ) من الشكل رقم (٦-٧) .
- ٤ - قطع السلك بالطول المطلوب .
- ٥ - استعدال السلك بالدقماق على سطح مستو .
- ٦ - إدخال السلك في الطية ، كما هو مبين في المنظر (ب) من الشكل السابق .
- ٧ - وضع الطية وبدخلها السلك ، بين بكرتي مكينة التسليخ ، كما في المنظر (ج) .
- ٨ - الضغط بالبكرة على المعدن ، ثم لفها مع سنادة القطعة في وضع أفقى ، فتقفل المعدن حول السلك .
- ٩ - إمالة اللوح (القطعة) إلى أعلى مع زيادة ضغط البكرة وإدارتها .
- ١٠ - تكرار هذه العملية عدة مرات حتى يتم لف المعدن حول السلك تماماً ، كما في المنظر (ج) .

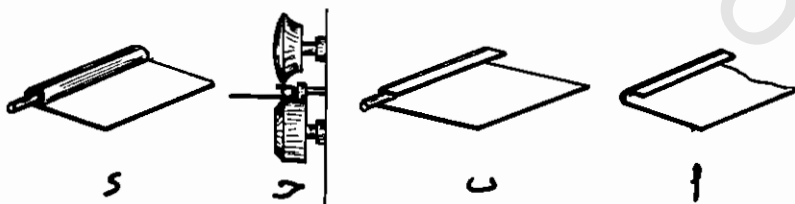

٧-٦ خطوات تسليخ حافة لوح باستخدام الثنية ومكينة التسليخ

إجراء العملية باستخدام الثناية ولف الحرف حول السلك يدوياً :

- ١ - قص قطعة اللوح بالمقاس المطلوب .
- ٢ - حتى حافة اللوح بمقدار سماح التسليح ، حنية قائمة كما في المنظر (أ) من الشكل رقم (٧-٧) .
- ٣ - قطع السلك بالطول المطلوب بواسطة الزرادية .
- ٤ - استعدال السلك على سطح مستو ، بالدقماق .
- ٥ - وضع السلك في الشفة المخنية ، كما في المنظر (ب) .
- ٦ - لف المعدن حول السلك بالدقماق ، ، كما في الخطوات المبينة في المناظر (ج ، د ، هـ) .
- ٧ - إكمال العملية على مكنة التسليح .

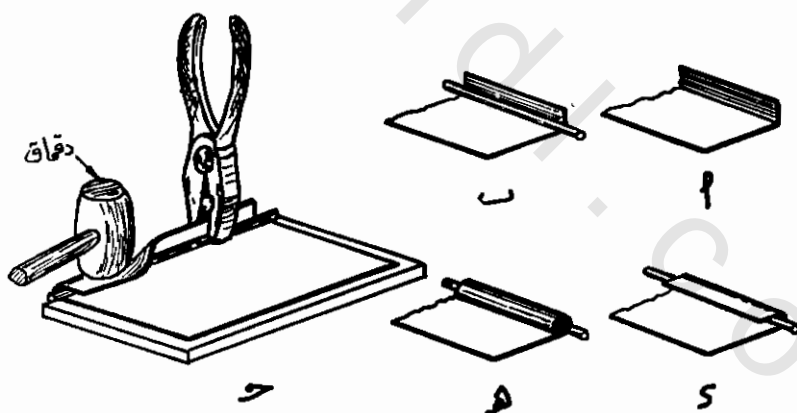

٧-٧ عمليات تسليح حافة لوح

تدريب رقم (٢) (عمل وصلة مبرشمة في ركن صندوق)

الهدف :

التدريب على حنى وتسليح أحرف جوانب الصندوق المبرشمة .

المادة :

فضلة من لوح معلنى رقيق - مسامير برشام - سلك قطر ٣ مم .

الأدوات :

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| ١ - مسطرة مدرجة . | ٨ - مقص يدوى . |
| ٢ - قدة . | ٩ - زراذية قصافة . |
| ٣ - شوكة علام . | ١٠ - دقماق . |
| ٤ - ذنبه علام . | ١١ - ثناية . |
| ٥ - شفاط برشام . | ١٢ - مكنة تسليح . |
| ٦ - سنبك مسط . | ١٣ - سندان بجوانب ماثلة . |
| ٧ - ذنبه مراکز . | ١٤ - ساند يدوى . |


المطلوب :

صنع ركن واحد من صندوق جوانبه مبرشمة ، وحوافه مسلحة بالسلك .
مقاسات الصندوق : الطول = ٢٥٠ مم ، العرض = ٢٠٠ مم ، الارتفاع = ٧٥ مم .

(يستعمل ربع الأبعاد فقط للطول والعرض ، أما الارتفاع فبالكامل) .

الطريقة :

- ١ - رسم أفراد ربع الصندوق مشتملا على أحد الأركان ، كما هو ميم في الشكل رقم (٧-٨) ، مباشرة على لوح التشغيل المعدني .
- ٢ - قص المعدن حول الرسم ، مع شطف الأركان للشفه المطلوب برشمتها وعمل الخدس لتسليح الحرف .

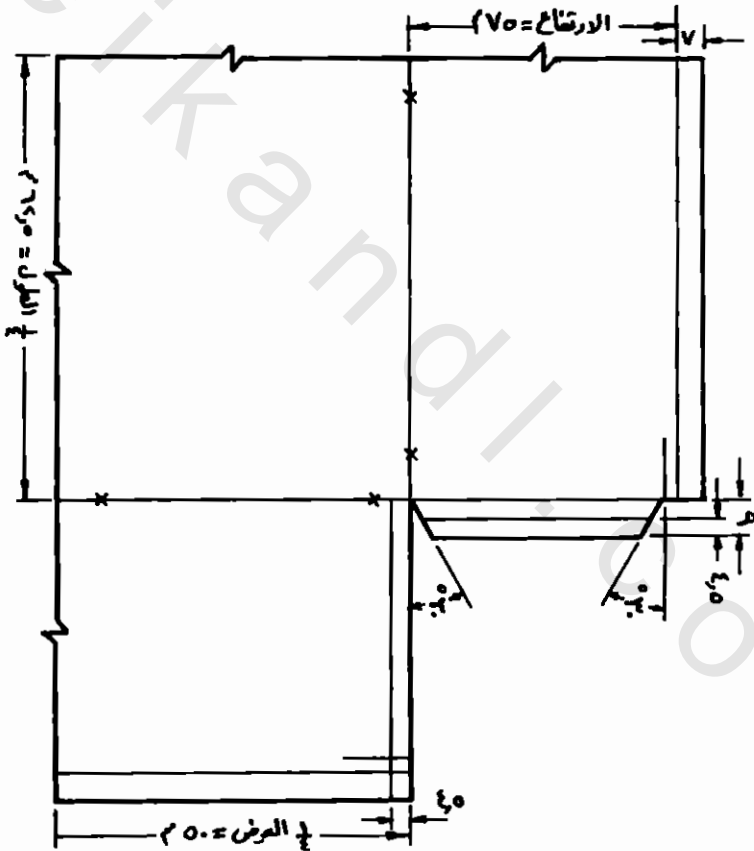


٧-٨ نموذج لربع حوض مينا أحد الأركان المطلوب وصلها بالبرشام


٣ - حنى الجانب (أ) فى شكل (٧ - ٩) بزاوية ٤٥° ثم فرده ثانياً .

٤ - حنى الجانب (ب) بالثنائية ، بزاوية قائمة .


٥ - إعادة حنى الجانب (أ) بزاوية قائمة ، مع حنى الشفة .

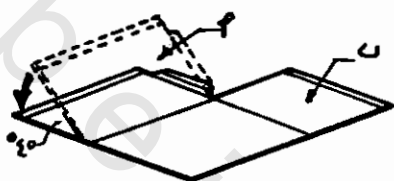

حنى الجانب (أ) ، ٤٥° ثم فرده .

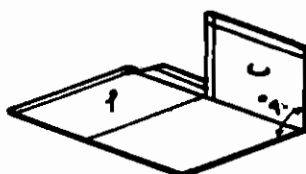

حنى الجانب (ب) زاوية قائمة

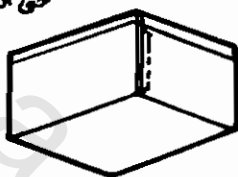

وصل الجانبين

٧ - ٩ تشكيل جوانب الحوض

٦ - وضع ركن الصندوق على السندان ، كما هو مبين فى المنظر (أ) من

الشكل رقم (٧ - ١٠) .

٧ - حنى شفة التسليح ، كما فى المنظر (ب) .

٨ - حنى السلك فى المنجلة وتربيعة ، كما هو مبين فى المنظر (ج) .


٩ - وضع السلك كما فى المنظر (د) ، وحنى الشفة بالدقماق . وبيّن

المنظر (هـ) ، الشفة وقد تم لفها حول السلك بعد إكمال العملية على مكنة

التسليح .

ملحوظة :

يمكن استخدام الساند اليدوى لحنى شفة التسليح .

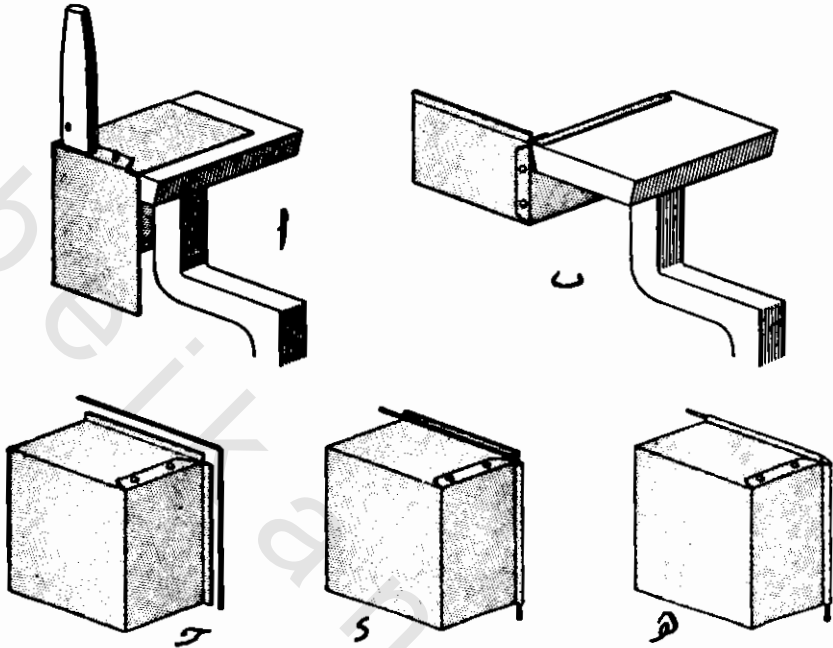

٧-١٠ طريقة برشمة ركن الحوض وتسليح حافته بالسلك

تدريب رقم (٣)

(صنع حوض معدني كامل ، أركانه مبرشمة وحوافه مسلحة)

الهدف :

اكتساب مهارة في الحنى والتسليح بالسلك .

المادة :

فضلة من لوح معدني رقيق - مسامير برشام بحجم مناسب - سلك

قطر ٣ مم .

الأدوات :

كما في التدريب رقم (٢) .

المطلوب :


صنع حوض معلى بالكامل ، كالمبين فى المنظر (أ) من الشكل رقم (٧-١١) ، طوله ٢٥٠ مم ، وعرضه ٢٠٠ مم ، وارتفاعه ٧٥ مم . ثم وصل الجوانب بالبرشام وتسليح حافة الحوض بسلك قطر ٣ مم .

مراجعة عامة للمعلومات :

- ١- تضاف شفة البرشام إلى الجوانب الطويلة عند الأركان ، كما هو مبين فى المنظر (ب) من الشكل رقم (٧-١١) .
- ٢- حتى الجوانب الطويلة أولاً ، ثم فردها ، كما اتبع فى شكل (٧-٩) . فهذه الطريقة تترك علامة عند الحنية ، ويمكن إكمال العملية يدوياً على السندان بعد أن تكون الجوانب القصيرة قد حنيت بزاوية ٩٠° .
- أما الطريقة التى تتبع فى حتى الشفة للسلك ، فهى اختيارية ، إذ يمكن تشكيلها على السندان أو بواسطة زراية الدسرة . وعند صنع أحواض كبيرة ، تتم هذه العمليات بواسطة الثناية .



الطريقة :

- ١- رسم نموذج الحوض على الورق ، كما فى المنظر (ب) من الشكل (٧-١١) .
- ٢- قص الشكل الخارجى للنموذج .
- ٣- نقل النموذج الورقى على لوح التشغيل ، ثم تذيب جميع خطوط الحنى .

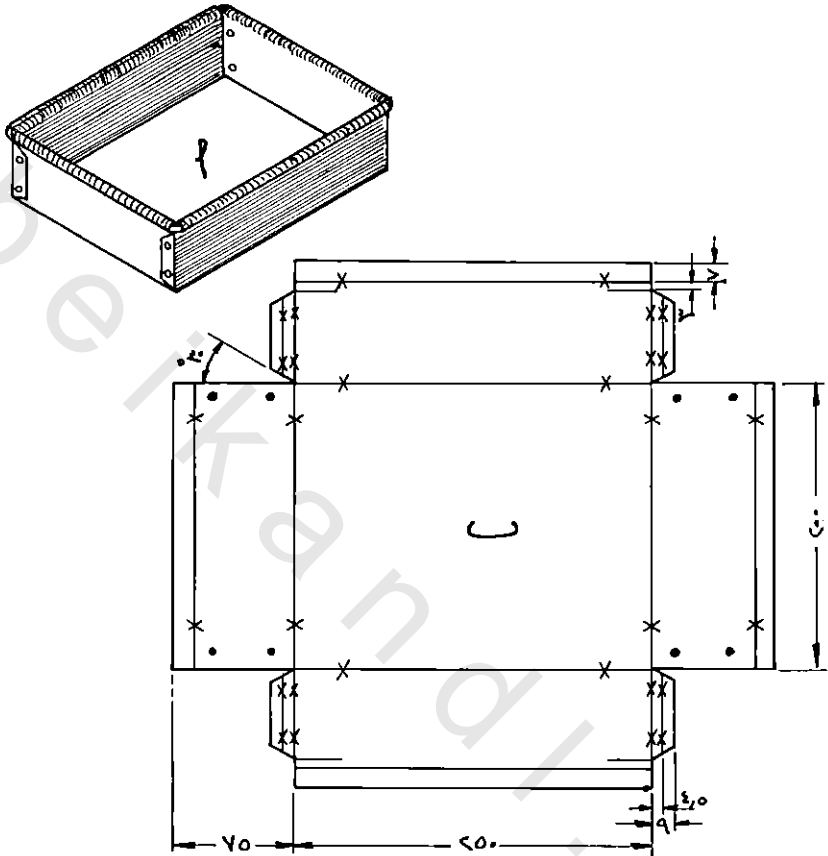


٧-١١ نموذج لحوض معلق


- ٤ - قص النموذج المعلق وخذش الأركان .
- ٥ - حنى الجوانب الطويلة بواسطة الثناية ثم فردها . كما هو مبين في المنظر (أ) من الشكل رقم (٧-١٢) .
- ٦ - حنى الجانبين الآخرين إلى أقصى ما يمكن . كما في المنظر (ب) .

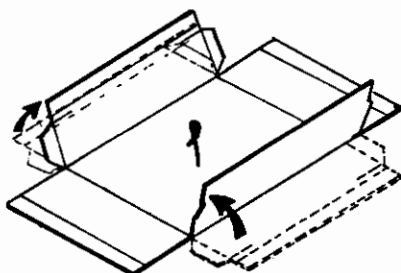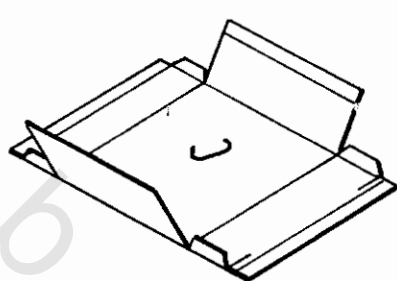

حتى جوانب الحوض

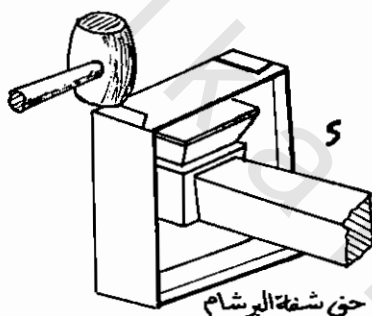

حتى شفاه البرشام

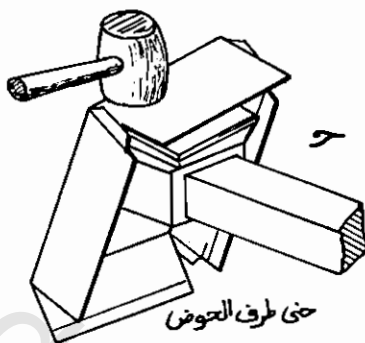

حتى طرف الحوض

٧-١٢ حتى الجوانب وشفاه البرشام


٧ - إكمال عملية الحنى على السندان ، كما فى المنظر (ج) بواسطة الدقماق .

٨ - حتى شفاه البرشام على السندان ، كما فى المنظر (د) ، بواسطة الدقماق .

٩ - برشمة الأركان .

١٠ - حتى الشفاه للتسليح باستخدام الدقماق ، كما فى المنظر (أ) من

الشكل رقم (٧ - ١٣) .

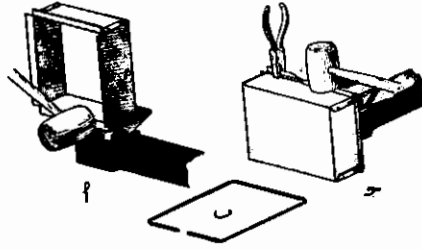

٧-١٣ طريقة تسليح الحواف بالسلك

- ١١- تشكيل إطار (برواز) من السلك ، كما في المنظر (ب) ، بمقاسات تناسب أبعاد الحوض .
- ١٢- حنى الشفاه فوق سطح السلك بالدقماق ، كما في المنظر (ج) .
- ١٣- إكمال عملية تقفيل الشفاه حول السلك بواسطة مكينة التسليح .

تدريب رقم (٤)

(صنع حوض معدنى مع وصل الأركان بدسرة مزدوجة وتسليح الحواف بالسلك)

الهدف :

التدريب على وصل جوانب الحوض بدسرة ركنية مزدوجة واكتساب مهارة فى هذه العملية .

المادة :


لوحة من الحديد المجلفن الرقيق - سلك قطر ٣ مم .

الأدوات :

كالمستخدمة في التدريب رقم (٢) .

المطلوب :

صنع حوض معدني ، جوانبه موصولة بدسرة ركنية مزدوجة .
مقاسات الحوض : الطول = ٢٥٠ مم ، العرض = ٢٠٠ مم ، الارتفاع = ٧٥ مم ، كما هو مبين في الشكل رقم (٧-١٤) .

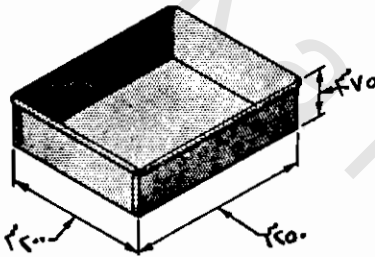

٧-١٤ حوض معدني بدسرات مزدوجة
في الأركان


الطريقة :

١ - رسم نموذج لأحد أركان الحوض ، كالمبين في الشكل رقم (١٥٧) .
مبيناً عليه خطوط الحنى (يفضل للمبتدئ أن يدرب نفسه على صنع ركن واحد من الحوض ، قبل محاولته صنع الحوض بأكمله) .

٢ - رسم نموذج كامل للحوض ، كما هو مبين في الشكل رقم (٧-١٦) .


٣ - قص اللوح حول النموذج ، ثم خدش جميع الأركان .

٤ - حنى جانبي الحوض ، كما في المنظر (أ) من الشكل (٧-١٧) ،
ثم فردهما كما في المنظر (ب) .

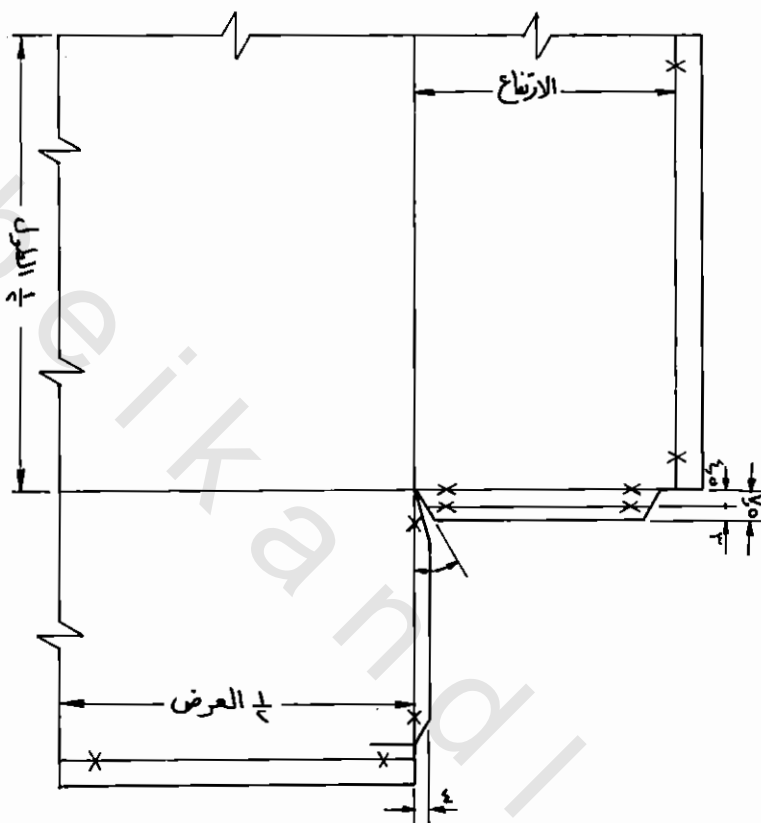


٧ - ١٥ نموذج لأحد أركان الحوض مبنياً عليه مقدار السباحة للدرسة المزدوجة

- ٥ - حتى نهايتي الحوض ، كما في المنظر (ج) ، ثم فردهما ، كما في المنظر (د) .
- ٦ - حتى شفة الدسرة بزاوية قائمة ، كما في المنظر (هـ) ، باستخدام زراعية الدسرة .
- ٧ - إعادة حتى الجوانب ، كما في المنظر (و) وتقفيل الدسرة .

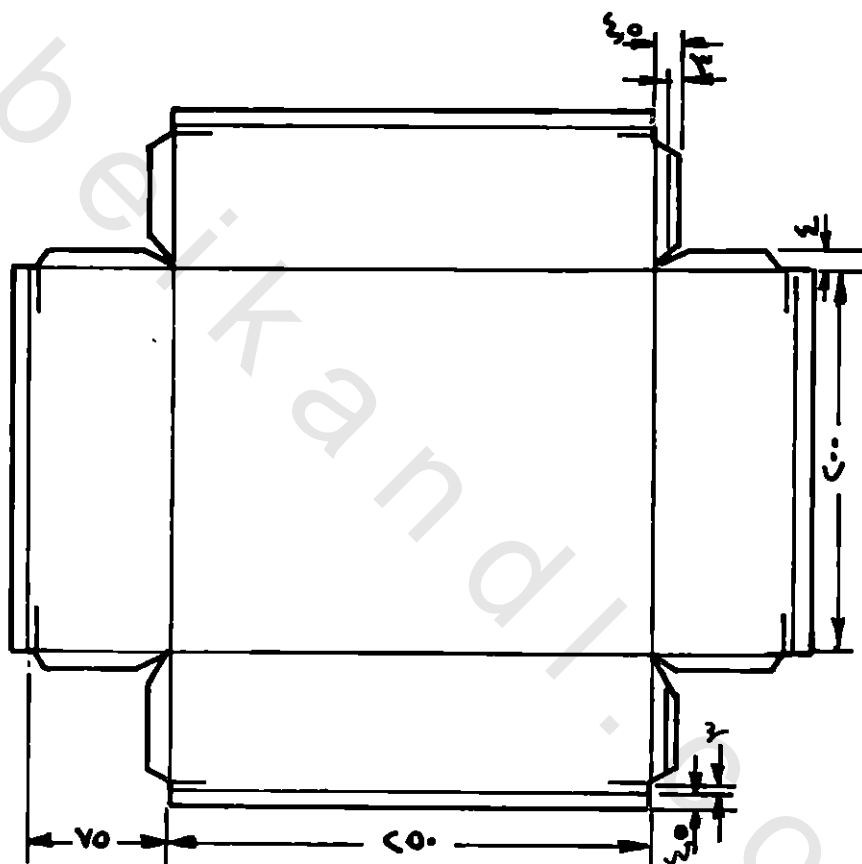

٧-١٦ نموذج كامل للحوض مبنياً عليه مقدار السماح للدرسة المزدوجة

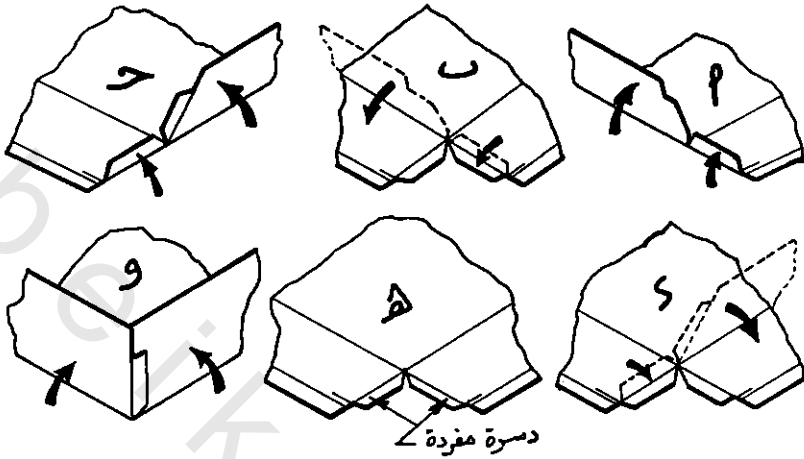

٧-١٧ خطوات حتى جوانب الحوض


٨ - إكمال عمليات الحنى على السندان ، كما هو مبين فى الشكل رقم (٧-١٨) .

٩ - يبين الشكل رقم (٧-١٩) ، خطوات صنع الدسرة المزدوجة .


١٠ - كى الدسرة بواسطة الدقماق كما هو مبين فى الشكل رقم (٧-٢٠) .

١١ - حنى شفة التسليح ثم وضع السلك وتقفيها بزرادية الدسرة .


١٢ - تقفيل المعدن حول السلك بمكنة التسليح .

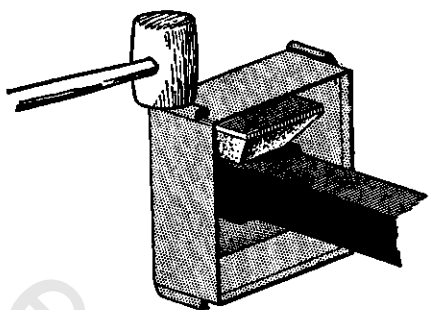

٧-١٨ تقفيل الدسرة المزدوجة

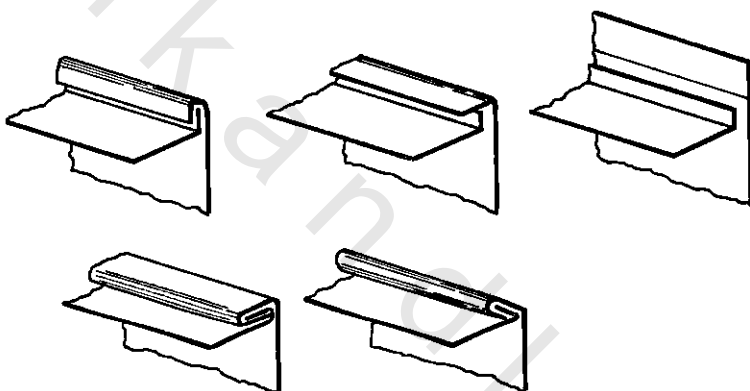

٧-١٩ خطوات صنع الدسرة المزدوجة

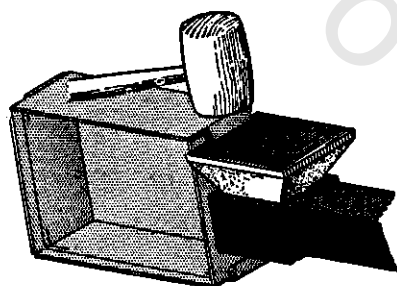

٧-٢٠ كى الدسرة المزدوجة

تدريب رقم (٥) (صنع طوق من السلك لدلو معدني)

الهدف :

اكتساب مهارة في تشكيل طوق من السلك وضبط أذني الدلو .

المادة :


سلك قطر ٣ مم - دلو صغير - أذنان للدلو .

المطلوب :

صنع الطوق (أي اليد) لدلو صغير مع تحديد وصنع الأذنين .

الطريقة :

- ١ - قطع السلك بطول يساوي ٢.٥ مرة قدر قطر فتحة الدلو (الجردل) .
- ٢ - تشكيل السلك بلفه في مكنة لف الألواح ، بين المجارى الجانبية في الدرفيلين السفلى والخلقي .
- ٣ - ربط السلك في المنجلة بحيث يبرز أحد طرفيه بمقدار ٦ مم ، ثم حنيه بالطرق عليه لكي يصنع زاوية قدرها ٤٥° . كما في المنظر (أ) من الشكل رقم (٧ - ٢١) .
- ٤ - إبراز ٢٠ مم أخرى من المنجلة وحنيتها بزاوية ٤٥° أيضاً ، كما في المنظر (ب) . ثم تكرار العمليتين (٣ - ٤) مع الطرف الآخر للسلك .
- ٥ - إدخال طرفي السلك الحنية ، في أذني الدلو . كما في المنظر (ج) . ثم قفل الطرفين بالزرادية .

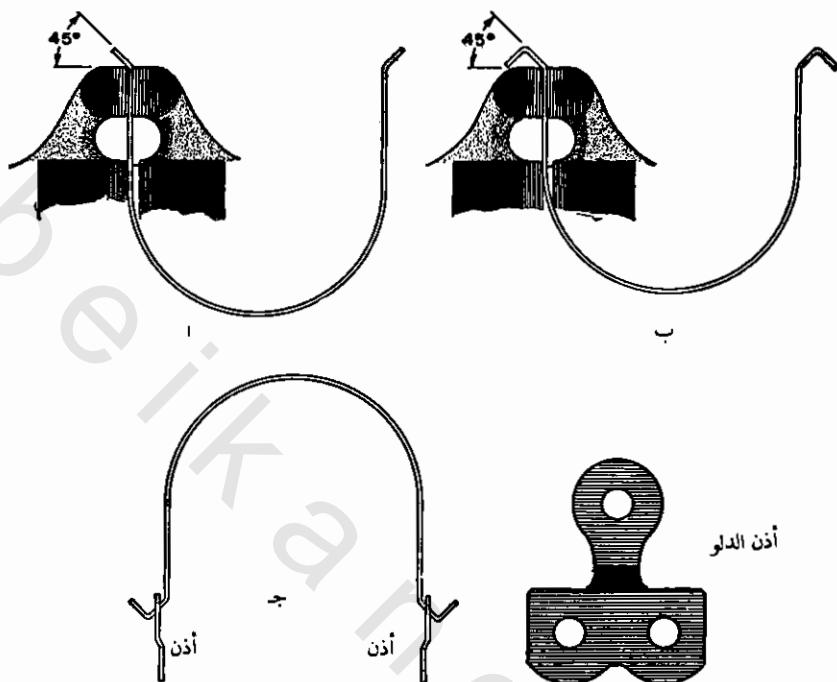


٢١-٧ تشكيل طوق الدلو من السلك

٦ - رسم دائرة تمثل الحافة الخارجية للدلو ثم يحدد مكان اختياري لإحدى الأذنين على محيط الدائرة ، كما في المنظر (أ) من الشكل رقم (٧-٢٢) .

٧ - وضع الزاوية القائمة بحيث يمر أحد ضلعها بالنقطة (أ) . ويمس الكعب محيط الدائرة في (ب) ، فيتقطع الضلع الآخر محيط الدائرة في نقطة (ج) ، تكون هي موضع الأذن الأخرى للدلو .

٧-٢٢ تعيين مكان أفنى الدلو

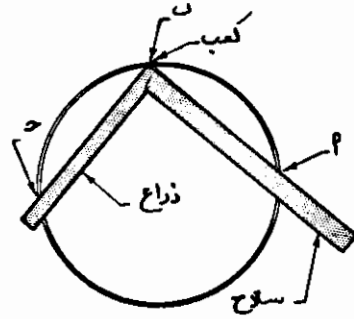

تدريب رقم (٦) (صنع مقبض من السلك)

الهدف :


التدرب على حنى سلك لصنع مقبض .

المادة : فضلة من سلك قطر ٣ مم .

المطلوب : صنع مقبض من السلك ، كالمبين في الشكل رقم (٧-٢٣) .

الطريقة :

- ١ - قطع السلك بالمقاس المطلوب للمقبض .
- ٢ - حنى السلك على ربان السندان ، كما هو مبين في الأوضاع (س . ص ، ع) في المنظر (أ) من الشكل رقم (٧-٢٣) .
- ٣ - قص قطعة من لوح معدني بمقاس مناسب للمقبض ، ثم تشكيل كردون على سطحها بمكنة الكردون ، كما هو مبين في المنظر (ب) من الشكل السابق .
- ٤ - إكمال المقبض كما هو مبين في المنظر (ج) .

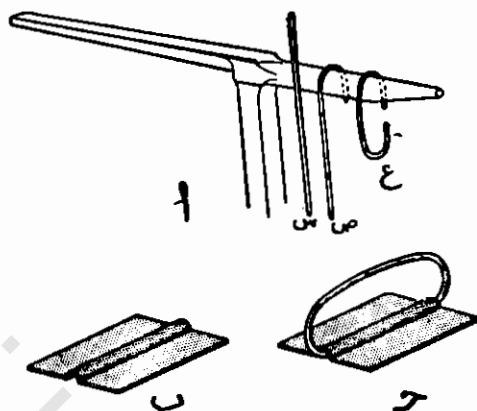

٧-٢٣ صنع مقبض من السلك

تدريب رقم (٧) (صنع مفصلة معدنية)

الهدف :

التدرب على عمل خدوش مربعة ، وتركيب سلك لصنع مفصلة معدنية .

المادة :

فضلة من لوح من الحديد المجلفن نخانة ٠.٦ مم - سلك قطر ٣ مم .

العدد والأدوات :


كما في التدريبات السابقة .

المطلوب :

صنع مفصلة معدنية من معدن نخانة ٠.٦ مم وسلك قطر ٣ مم .

الطريقة :

- ١ - رسم نموذج المفصلة ثم خدش أركانها ، كما في المنظر (أ) من الشكل رقم (٧ - ٢٤) .
- ٢ - لف الأجزاء البارزة وتركيب السلك وتقفيل المعدن حوله بمكنة التسليج ، ثم سحب السلك من العراوى المشكلة ، كما في المنظر (ب) .
- ٣ - تعشيق جناحي المفصلة معاً .
- ٤ - تركيب السلك داخل العراوى ، فيكتمل صنع المفصلة المطلوبة ، كما في المنظر (ج) من الشكل (٧ - ٢٤) .

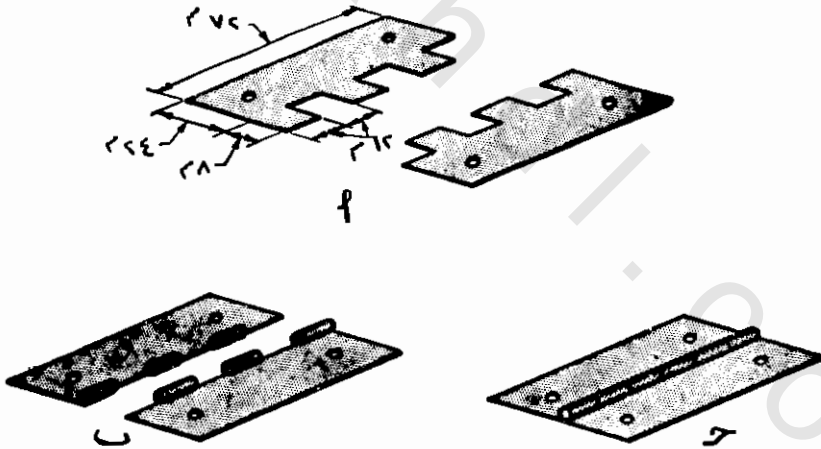

٧ - ٢٤ طريقة صنع مفصلة معدنية