

# الباب العاشر

10

القياس وضبط الجودة

QUALITY CONTROL &  
MEASUREMENT

## مهتد

من المبادئ الأساسية الهامة في عمليات القياس هو استخدام أدوات أو أجهزة مناسبة للأجزاء المراد قياسها ، ويتم اختيار الأدوات أو الأجهزة حسب أهمية هذه الأجزاء ، من حيث تركيبها أو طريقة تشغيلها لتحقيق درجة الدقة المطلوبة .

سيتناول هذا الباب عرضاً لأكثر أنواع أدوات وأجهزة القياس المستخدمة في الورش الميكانيكية والمصانع الإنتاجية مثل القدمات ذات الورنية بأنواعها وأشكالها المختلفة ، الميكرومترات بأنواعها وأشكالها المختلفة ، قوالب القياس ، محددات القياس ، المبينات ذات وجه الساعة ..... وغيرها .

كما يتعرض لضبط جودة الإنتاج .. أى درجة وفاء المنتج لاحتياجات ورغبات المستهلك ، حيث يتم ذلك في عدة مراحل مترابطة مع بعضها البعض ، وهى التصميم الجيد من خلال اختيار لمواد التي يتم يصنع منها هذه المنتجات بالأبعاد الدقيقة التي تحقق جودة التصنيع مع صفة التبادلية .

هذا إلى جانب الجودة في عناصر هامة أخرى ، التي تؤثر تأثيراً بالغاً على جودة الإنتاج ، مثل الجودة في عمليات التغليف - التخزين - النقل والمناولة .. بالإضافة إلي خدمات ما بعد البيع ، وهذا ما يسمى بالضبط المتكامل للجودة ، للوصول إلى الجودة المطلوبة في الإنتاج .

## القياس

### MEASUREMENT

يعرف القياس بأنه النتيجة التي يمكن الحصول عليها من خلال مقارنة قيم غير معروفة بقيم أخرى معروفة المقدار والكم ، وعلى سبيل المثال لا يمكن تحديد وزن أى سلعة إلا بعد مقارنتها بالأوزان النمطية ، ولا يمكن الحصول على نتيجة قياس دقيق لأحد الأبعاد الميكانيكية إلا بعد إستخدام الأدوات والأجهزة النمطية كالمسطرة أو القدمة ذات الورنية أو الميكومتر .... إلخ ، ولا يمكن الحصول على قياس لدرجات الحرارة إلا عن طريق إستخدام الترمومتر .

وبذلك يمكن التعبير عن القياس بأنه مقدار دقيق يعطى بالأرقام للتحديد أى قيمة سواء للأبعاد - الأقطار - الزوايا - الخشونة - القوى - الأحجام - الأوزان ..... إلخ .

## معامل القياس

### Measurement laboratory's

معامل القياس هي عبارة عن حجرات أو قاعات خاصة للقياسات الدقيقة ، تحتوي على العديد من الأدوات وأجهزة القياس والمعايرة ، لإستخدامها في قياس ومراجعة المنتجات المصنعة.

توجد هذه المعامل في جميع المصانع الإنتاجية ، الغرض منها هو فحص ومعايرة قياسات المشغولات المصنعة Work Pieces ومقارنة قياساتها بقياسات الأجزاء الأساسية النموذجية Master Gauge ، وذلك لتحديد الانحرافات Deviations (مقدار الزيادة أو النقص في القياس الأساسي) ، للتعرف على الأجزاء المقبولة Accepted أو الأجزاء المرفوضة Rejected .

## الشروط الواجب توافرها في معامل القياس:

Conditions to be available at measuring laboratory's

هناك شروط يجب أن تتوفر في معامل القياس (حجرات أو قاعات القياس) ، لضمان الدقة العالية عند مراجعة ومعايرة المنتجات المصنعة .. لذلك يجب أن تتوفر بها الشروط التالية :-

### 1- درجة حرارة ثابتة $20^{\circ}\text{C}$ : Constant temperature

يعتبر هذا الشرط من أهم الشروط الواجب توافرها في معامل القياس ، لذلك يجب أن يزود المعمل بجهاز تكييف هواء ، كما يجب أن تكون حوائطه مبطنه بعوازل حرارية وتغطية أرضية وسقفه بطبقة عازلة للحرارة.

### 2- نسبة رطوبة مناسبة Suitable humidity rates :

يفضل أن تكون نسبة الرطوبة في جو المعمل ما بين 50 – 55% وذلك لراحة الفنيين والمهندسين العاملين ، بالإضافة إلى المحافظة على أدوات وأجهزة القياس والمشغولات المطلوب قياسها أو فحصها من الصدأ.

### 3- النظافة والخلو من الأتربة : Cleaning & dust free :

يجب توفر النظافة المستديمة وخلو المعمل من الأتربة والغبار لعدم حدوث خدوش بأسطح العدسات والأجزاء البصرية ، بالإضافة إلى عدم تعرض أجهزة القياس الأخرى للتآكل.

### 4- البعد عن مصادر الاهتزازات Avoiding Resources of vibration :

أى اهتزاز بالمبنى ينتج عنه إزاحة للمشغولات المراد فحصها وكذلك أدوات وأجهزة القياس المستخدمة ، لذلك يجب أن يكون المعمل بالدور الأرضي ، وفي حالة وجود ماكينات قياس ، يفضل تثبيتها على قواعد خرسانية ومخدرات من الكاوتشوك.

### أسس تصميم أدوات وأجهزة القياس :

Bases of measurement apparatus & instruments design

تصميم أدوات وأجهزة القياس ، بحيث يمكن استعمالها في أوسع مجال في القياسات ، وتتلخص أهم أسس تصميماتها فيما يلي :-

1. تقسيم أدوات القياس ذات التدرج إلى أقسام تمثل وحدات قياس ، كما هو الحال في المسطرة Rule أو المنقلة Protractor ، بحيث يمكن قراءة قيمة البعد أو المقاس مباشرة على هذا التدرج ، مع تقدير قيمة أجزاء القسم الواحد اعتماداً على النظر.
  2. يمكن زيادة دقة القياس بتزويد التدرج أو المقياس الرئيسي بورينة منزلة Vernier مدرجة تنزلق عليه ، ويمكن بواسطتها قياس أجزاء من القسم الواحد.
  3. يمكن أيضاً زيادة دقة القياس بالاستعانة بوسائل مختلفة لتكبير أقسام التدرج باستعمال عدسة مكبرة أو مجهر.
  4. تصميم بعض أدوات وأجهزة القياس بحيث يمكن مراجعة قياس البعد المطلوب عن طريق حركة مؤشر على تدرج ، ويجرى فيه تكبير هذه الحركة بواسطة ترتيبات ميكانيكية مختلفة كما هو الحال في مبيانات القياس Indicators Gauge.
  5. اعتماد بعض أجهزة القياس على استعمال حركة الشعاع الضوئي أو على إسقاطه ، كما تبني التصميمات في بعضها على خاصية التداخل الضوئي.
  6. استعمال فرق ضغوط الهواء في قياس الانحرافات في الأبعاد.
  7. تصميم أدوات قياس بمقاسات محددة ، وهي أدوات قياس فائقة الدقة والمعروفة بمحددات القياس Limit Gauges ، وذلك للكشف عن القياس أو البعد بين حدين Limits معينين ، بحيث يكون المنتج مقبولاً ، وعند وقوع القياس أو البعد خارج هذين الحدين (بالزيادة أو بالنقص) يكون المنتج غير مطابق للمواصفات الموضوعية ويصير بذلك مرفوضاً.
- ويؤخذ في الاعتبار عند تصميم هذه المحددات، التآكل Wear التي ستعرض لها هذه الأدوات من كثرة الاستعمال ، وهناك أيضاً محددات قياس أخرى قابلة للضبط Adjustable الأمر الذي يزيد كثيراً في مجال استعمالها.

## دقة القياس

### Measurement precision

القياس هو العلم والفن المتعلقان بتحديد الأطوال وضبط الأبعاد ، والقياس الدقيق هو الصرح القوي اندي تقوم عليه الصناعات الحديثة ، وهو الدعامة الأولى بل الأساس الذي يعتمد عليه الإنتاج الصناعي في جميع مراحلها ، وما يترتب عليه من تبادل السلع بين دول العالم ، إلى حتمية تصنيع منتجات بقياسات موحدة متفق عليها دولياً بتفاوتات تكاد تكون معدومة في معظم المشغولات.

ولإمكان تصنيع المنتجات المختلفة ، فإنه يجب استخدام أدوات وأجهزة القياس . تختلف هذه الأدوات والأجهزة باختلاف درجة الدقة المطلوبة وأهمية الجزء المراد قياسه وعلاقته بالأجزاء المكملة له .. وأنواع أدوات وأجهزة القياس هي كالآتي:-

1. أدوات قياس ناقلة أو أدوات قياس غير مباشرة مثل الفراجير (البراجل) بأنواعها وأشكالها المختلفة.
2. أدوات قياس مباشرة مثل القدمات ذات الورنية بأنواعها وأشكالها - الميكرومترات بأنواعها وأشكالها المختلفة ، وهي الأدوات الأكثر انتشاراً بالورش الميكانيكية والمصانع الإنتاجية.
3. أدوات وأجهزة انحص والمقارنة مثل قوالب ومحددات القياس - المبيئات ذات وجه الساعة .. وهي أدوات وأجهزة قياس ذات دقة عالية.
4. أجهزة القياس الضوئية والبصرية .. وهي ما تسمى بأجهزة القياس الفائقة الدقة.

## أدوات القياس الناقلة

### Movable Measurement Instruments

أدوات القياس الناقلة هي عبارة عن مجموعة من الفراجير (البراجل) المختلفة الأشكال ، وتسمى بأدوات القياس الناقلة حيث أنها تنقل المقاييس المختلفة من المساطر أو من المشغولات النموذجية إلى المشغولة المراد قياسها.

تستخدم الفراجير بصفة عامة في نقل القياسات من القدم الصلب إلى القطع المطلوب تشغيلها ، حيث يستخدمها البراد في رسم الخطوط المتوازية ، والتحقق من توازي الأسطح الخارجية أو الداخلية للمشغولات ، كما يستخدمها الخراط في مقارنة قياس الأجزاء الأسطوانية بمشغولات أخرى نموذجية ، ومراجعة وفحص توازي الأسطح الداخلية للثقوب.

تصنع الفراجير من الصلب الذي لا يصدأ أو من الصلب المتوسط الصلادة ، وتتكون بصفة عامة عن ساقين مثبتين بمسمار بحيث يكونا قابلا للحركة. تختلف أشكال الفراجير بعضها عن بعض باختلاف استخدام كل منها .. فيما يلي عرض لجميع أنواع وأشكال الفراجير كل منها على حدة.

## الفراجير ( البراجل )

### Dividers


تعتبر الفراجير (البراجل) من الأدوات التكميلية للمسطرة (القدم الصلب) ، وتستخدم في نقل الأبعاد وفي عمليات التخطيط والشنكرة.

تصنع الفراجير من الصلب المتوسط الصلادة ، وتتكون من ساقين بأشكال مختلفة . تختلف أنواع الفراجير باختلاف أشكال ساقها ، وأنواع الفراجير هي:-

1. فرجار القياس الخارجي.
2. فرجار القياس الداخلي.
3. فرجار التقسيم.
4. فرجار بشوكة.

### فرجار القياس الخارجي Outside Calipers :

يسمى بالفرجار الكروي ويعرف من ساقية المنحنيين على شكل قوس . تصنع فراجير القياس الخارجية بتصميمات مختلفة كما هو موضح بشكل 10 - 1 لتفي كافة الأغراض.

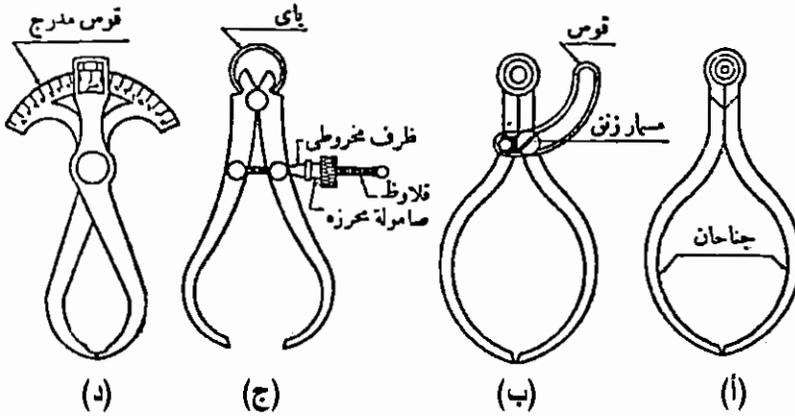

شكل 10 - 1

### التصميمات المختلفة لفراجير القياس الخارجية


- (أ) فرجار القياس الخارجي البسيط ، من عيوبه إنه يفقد ضبط فتحته بسهولة.
- (ب) فرجار القياس الخارجي ذو القوس ، مزود بمسمار قلاووظ للثبيت . من عيوبه إنه يضبط بصعوبة.
- (ج) فرجار القياس الخارجي الدقيق ، مزود بنابض حلقي (باي) وقلاووظ ذو سن دقيق يساعد على ضبط القياس بدقة كبيرة.
- (د) فرجار القياس الخارجي ذو القوس المدرج ، مزود بقوس مدرج يسمح بالحصول على القراءة المباشرة للقياس ، يتميز هذا الفرجار بإمكانية استخدامه للقياسات الخارجية والداخلية.

يستخدم فرجار القياس الخارجي في قياس ومراجعة الأقطار والأبعاد الخارجية للمشغولات المختلفة . ويراعى عند استخدامه أن يكون وضعه بشكل عمودي على المشغولة المراد قياسها مع تلامس طرفي ساقية بلطف.

### فرجار القياس الداخلي Inside Calipers:

يسمى أيضا بالفرجار المقص ويعرف من ساقية المستقيمين المنحني نهايتها إلى الخارج.

تصنع فراجير القياس الداخلية بتصميمات مختلفة كما هو موضح بشكل 10 - 2 لتفي كافة الأغراض.

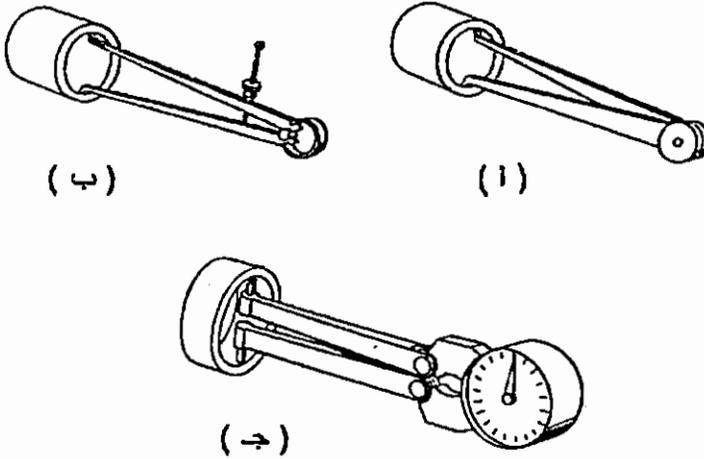

شكل 10 - 2


## التصميمات المختلفة لفرجار القياس الداخلية

- (أ) فرجار القياس الداخلي البسيط ، من عيوبه أنه يفقد ضبط فتحته بسهولة.
- (ب) فرجار القياس الداخلي الدقيق ، مزود بنابض حلقي (باي) ومسمار قلاووظ وصامولة ذو سن دقيق يساعد على ضبط القياس بدقة كبيرة.
- (ج) فرجار القياس الداخلي ذو الساعة ، مزود بساعة قياس (دقة قياسها 0.1 - 0.05 - 0.02 - 0.01 مم) يتميز هذا النوع من الفراجير بقياسه المباشر كما يستخدم في القياسات الداخلية الدقيقة وفي قياس المجارى الداخلية للثقوب.

تستخدم فرجار القياس الداخلية بصفة عامة في قياس الأقطار والأبعاد الداخلية كما تستخدم في اختبار توازي الأسطح الداخلية للمشغولات.

يراعى أن يكون طرفا ساقى حدا القياس بشكل كروي ليكون موضع تلامس ساقى الفرجار أثناء القياس على شكل نقطة.

شكل 10 - 3 يوضح الطريقة الصحيحة لقياس الأقطار والأبعاد الداخلية للمشغولات ، وذلك بارتكاز أحد ساقى الفرجار وحركة الساق الأخرى حركة على شكل قوس ، مع زيادة فتحة الفرجار حتى يتلامس طرفا ساقى الفرجار على السطح الداخلي للمشغولة . ولدقة القياس فإنه يجب أن يكون محور الفرجار مطابق تماماً لمحور قطعة التشغيل.

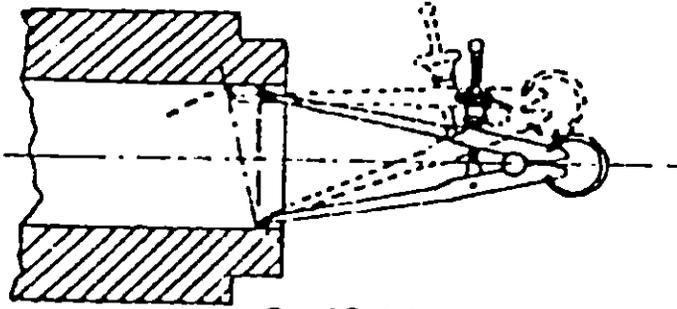


شكل 10 - 3

الطريقة الصحيحة لقياس الأقطار والأبعاد الداخلية للمشغولات

فرجار التقسيم Firm Joint Divider :

يسمى أيضا بالبرجل العدل ، لكونه يتكون من ساقين مبطنين مستقيمين ، ينتهي

كل منهما بسن على شكل شوكة كما هو موضح بشكل 10 - 4 .

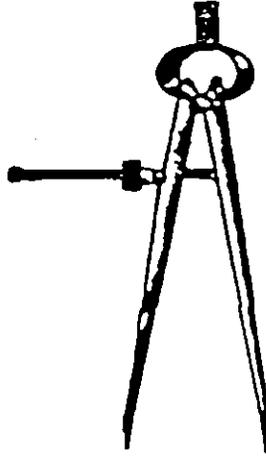

شكل 10 - 4

فرجار التقسيم

يستخدم فرجار التقسيم في تقسيم المسافات ونقل الأبعاد ورسم الأقواس والدوائر

أثناء عمليات التخطيط والشنكرة ، وذلك من خلال الاستعانة بالمسطرة (القدم الصلب).

الفرجار ذو الشوكة Hermaphrodite Calipers :

يتكون الفرجار ذو الشوكة من ساقين أحدهما يماثل إحدى ساقى فرجار القياس

الداخلي أى ذو ساق مستقيم ينتهي بانحناء إلى الداخل ، والساق الأخرى تماثل إحدى


ساقى فرجار التقسيم .. أى ذو ساق مستقيم ينتهي بسن على شكل شوكة.  
يعتبر الفرجار ذو الشوكة الموضح بشكل 10 - 5 وسط بين فرجار التقسيم  
وفرجار القياس الداخلي.



شكل 10 - 5

الفرجار ذو الشوكة

يستخدم الفرجار ذو الشوكة في عمليات التخطيط والشنكرة وذلك لرسم الخطوط  
المتوازية للأسطح الجانبية الخارجية للمشغولات كما هو موضح بشكل 10 - 6 (أ) .  
كما يستخدم لرسم الخطوط المتوازية للأسطح الجانبية الداخلية للمشغولات كما  
هو موضح بشكل 10 - 6 (ب).

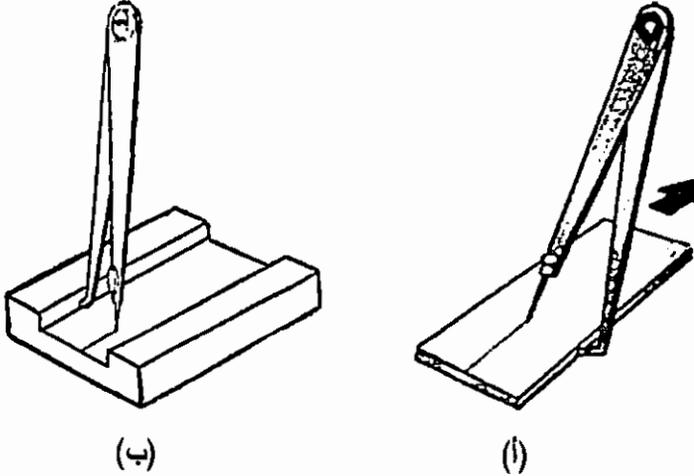

شكل 10 - 6

استخدام الفرجار ذو الشوكة لرسم الخطوط المتوازية للأسطح  
الجانبية الخارجية والداخلية للمشغولات.

## ملاحظة :

للحصول على أفضل النتائج عند استخدام الفرجار ذو الشوكة .. فإنه يجب أن يكون الفرجار بشكل عمودي على قطعة التشغيل ، مع ملاحظة أن يكون سن الساق المستقيم مدبباً وبشكل حاد.

## أدوات وأساليب قياس الزوايا

### Angle Measuring Equipment & Techniques

يتم تخطيط وقياس الزوايا المختلفة ( الحادة – القائمة – المنفرجة ) باستخدام زوايا ثابتة ذات قيم ثابتة أو باستخدام زوايا متحركة ، وهي أدوات قابلة للضبط ومزودة بمعايير مدرجة لتحديد قيم الزوايا المطلوب تخطيطها أو فحصها. فيما يلي عرض لجميع أنواع الزوايا المستخدمة في عمليات التخطيط والفحص ، ونظام تدريج الزوايا المتحركة ذات الورنية القابلة للضبط ، مع عرض قراءات مختلفة لكل منها على حدة.

### الزوايا Angles :

تعتبر الزوايا المختلفة الأنواع والأشكال من أدوات الشنكرة ، كما تعتبر الزوايا القائمة من أساسياتها.

تنقسم الزوايا إلى نوعين أساسيين هما :-

1- زوايا ثابتة.


2- زوايا متحركة.

### الزوايا الثابتة Flat Squares :

تصنع الزوايا الثابتة من الصلب المتوسط الصلادة (صلب لا يصدأ) تقسى وتجلخ ، مقطعتها مستطيل ، أما الجزء لعلوي الذي يسمى بالوجه مقطعة مستطيل ذو سمك رقيق ، أو مشطوف ليساعد على وضوح الرؤية أثناء استخدامها لاختبار استواء المشغولات.

تتكون الزوايا الثابتة من ضلعين محصورة بينهما زاوية ذات قيمة ثابتة كما

هو موضح بشكل 10 - 7 وهي كما يلي:-

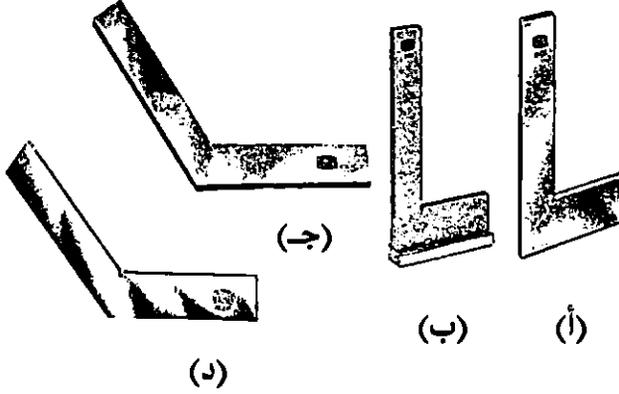

شكل 10 - 7

#### الزوايا الثابتة

(أ) زاوية قائمة  $90^\circ$  وهي الأكثر انتشاراً .. تستخدم في اختبار تعامد المشغولات.

(ب) زاوية قائمة  $90^\circ$  ذات قاعدة .. لاستخدامها في شنكرة ومراجعة تعامد المشغولات.

(ج) زاوية منفرجة  $120^\circ$  .. لاستخدامها في اختبار تعامد المشغولات المسدسة.

(د) زاوية منفرجة  $135^\circ$  .. لاستخدامها في اختبار تعامد المشغولات المثمنة.

#### الزوايا المتحركة Moving Angles :

تصنع الزوايا المتحركة من الصلب المتوسط الصلادة أو من الصلب الذي لا يصدأ . تتكون من جزأين أو أكثر . تنزلق المسطرة المتحركة على المسطرة الثابتة التي تحمل المنقلة على مجارى انزلاق ، تثبت المسطرة المتحركة بمسمار قلاووظ عند إتمام عملية القياس . المنقلة هي الجزء الأساسي بجميع أشكال الزوايا المتحركة ، حيث تثبت المنقلة على المسطرة الثابتة لتحديد قيمة الزوايا أثناء تخطيطها أو مراجعتها.


صممت الزوايا المتحركة بعدة أشكال ، الغرض منها هو قياس زوايا

المشغولات المختلفة وأنواع الزوايا المتحركة هي كما يلي:-

## الزاوية ذات الورنية Vernier Angle :

تسمى أيضا بالمنقلة الدائرية ذات الورنية أو بزاوية كوستيلا ، وهي جهاز دقيق يستخدم للتحقيق ولرسم جميع أنواع الزوايا مهما كان شكل وحجم المشغولة. بنية نظرية تدريج وورنية الزاوية على نظرية منقلة البراد (المنقلة البسيطة) بعد تطويرها.

تتكون الزاوية ذات الورنية الموضحة بشكل 10 - 8 من مسطرة ثابتة تحمل قرص المقاس الرئيسي المقسم على  $360^{\circ}$  ومسطرة متحركة تحمل القرص الذي يحمل الورنية . دقة قياس الورنية  $\frac{1}{12}^{\circ}$  أي  $5'$  .. (خمسة دقائق).

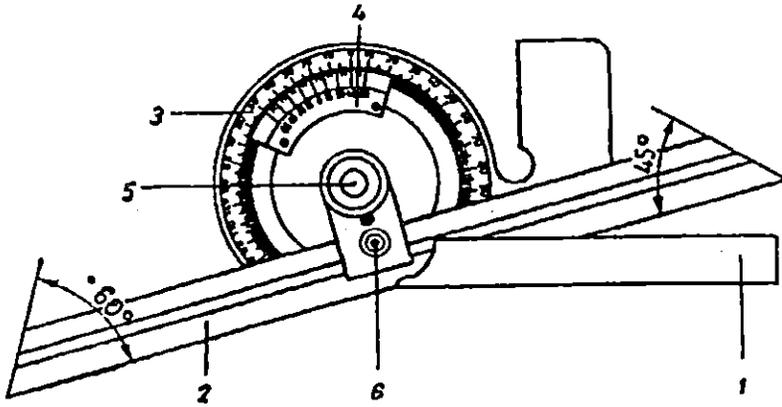

شكل 10 - 8

الزاوية ذات الورنية.

1. المسطرة الثابتة .. (مثبتة مع قرص التقسيم الرئيسي).
2. المسطرة المتحركة أو ذراع القياس .. تتحرك داخل منزلة في قرص الورنية.
3. منقلة دائرية أو قرص مدرج يحمل التقسيم الرئيسي على  $360^{\circ}$ .
4. ورنية منزلة دقة قياسها  $\frac{1}{12}^{\circ}$  أي  $5'$  .. (الورنية مثبتة على قرص يسمى بقرص الورنية).
5. مسمار تثبيت قرص الورنية.
6. مسمار تثبيت المسطرة المتحركة.

تقسم المنقلة الدائرية أو القرص المدرج الذي يحمل التقسيم الرئيسي إلى أربعة أقسام كل منها  $90^\circ$ ، وترقم التقسيمات في كل قسم من صفر إلى  $90^\circ$  في اتجاه ، ثم من  $90^\circ$  إلى صفر في ترتيب تنازلي.


تتميز الزاوية أو المنقلة الدائرية بوجود ورنية على المسطرة المتحركة ، تنزلق على التقسيم الرئيسي وذلك للحصول على قياسات أكثر دقة من المنقلة البسيطة ، حيث تحدد قيمة الزوايا المختلفة بالدرجات والدقائق ، والتي يصل دقة قياسها إلى خمس دقائق ، بالإضافة إلى وجود زاوية قدرها  $45^\circ$  ،  $60^\circ$  على جانبي المسطرة المتحركة ، وتنتهي بزاوية  $90^\circ$  بجانب المسطرة الثابتة ، وذلك لمراجعة الزوايا ذات القيم الثابتة.

### نظام تدريج ورنية الزاوية System of Vernier angle :

يختلف تدريج ورنية الزاوية عن تدريج الورنية بالقدمة ، حيث أن ورنية الزاوية مقسمة بواسطة خط صفر التدريج الرئيسي ، كما يستخدم الجزء الأيسر من الورنية عندما يقع صفر الورنية على يسار خط صفر التدريج الرئيسي.

يوضح شكل 10 - 9 رسم تخطيطي للزاوية أو للمنقلة الدائرية أثناء انطباق

صفر التقسيم الأساسي بالمنقلة مع صفر التقسيم المساعد بالورنية.

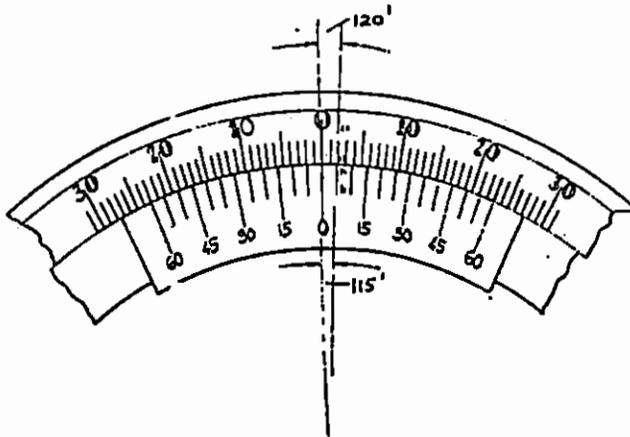

شكل 10 - 9

نظام تدريج ورنية الزاوية

أخذت مسافة قدرها 23 درجة من التقسيم الأساسي من الجهتين اليمنى واليسرى بالمنقلة الدائرية وقسمت إلى 12 قسم (أقسام متساوية) على الورنية المنزلة من كلا الجهتين اليمنى واليسرى ، بحيث ينطبق صفر التقسيم الرئيسي بالمنقلة الدائرية مع صفر التقسيم المساعد بالورنية المنزلة . بذلك يكون مقدار القسم الواحد بالورنية المنزلة.

$$23 \text{ درجة} \div 12 \text{ قسم} = 1 \frac{11}{12}$$

حيث أن كل قسمين من التقسيم الرئيسي بالمنقلة الدائرية يساوي 2 درجة ويكافئ قسم واحد من التقسيم المساعد بالورنية المنزلة، هذا يعنى أن الفرق بين قيمة قسمين من التقسيم الرئيسي وقسم واحد من التقسيم المساعد بالورنية.

$$2 - \frac{11}{12} = \frac{1}{12} \text{ درجة}$$

$$\frac{1}{12} = 60 \times \frac{1}{5} = 12 \text{ دقائق}$$

وهي دقة قياس ورنية المنقلة الدائرية.

ولسهولة قراءة الورنية المنزلة ، يرقم كل ثالثة خطوط بتداء من الصفر على التوالي بالأرقام التالية:-

$$15^{\circ} - 30^{\circ} - 45^{\circ} - 60^{\circ}$$

ويمكن تحقيق نظام تدرج ورنية المنقلة الدائرية بالدقائق كما يلي:-

أخذت مسافة قدرها 23 درجة من التقسيم الرئيسي من كلا الجهتين اليمنى واليسرى بالمنقلة الدائرية أى  $23 \times 60 = 1380$  دقيقة ، وقسمت إلى 12 قسم أقسام متساوية على الورنية المنزلة من كلا الجهتين اليمنى واليسرى.

بذلك يكون مقدار القسم الواحد من أقسام الورنية المنزلة

$$1380 \text{ دقيقة} \div 12 \text{ قسم} = 115$$

ولما كان كل قسمين من التدرج الرئيسي يساوي 2 درجة أى 120 دقيقة .. هذا يعنى أن الفرق بين قيمة درجتين من التقسيم الرئيسي وقسم واحد من التقسيم المساعد بالورنية.


$$120 = 115 - 5 =$$

وهى دقة قياس ورنية المنقلة الدائرية.

**قراءات مختلفة للزاوية ذات الورنية دقة 5 :**

Reading the Vernier angle 5'

فيما يلي رسوم تخطيطية توضح قراءات مختلفة للمنقلة الدائرية دقة 5' ، وذلك نتيجة لتحرك المسطرة المتحركة والورنية المنزلة لتحديد قيمة الزاوية المراد قياسها. شكل 10 - 10 رسم تخطيطي لجزء من المنقلة والورنية الذي يوضح قيمة قياس وهو كالآتي:-

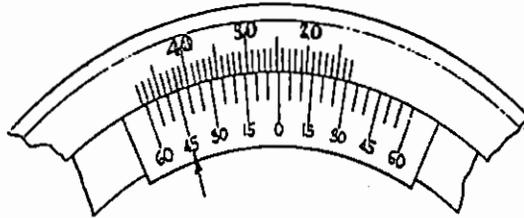

شكل 10 - 10

$$\text{قراءة المنقلة} = 24^{\circ} 45'$$


يشير صفر الورنية إلى قراءة الدرجات الصحيحة على المنقلة الدائرية وهي ما بين 24° ، 25° .. أى أن القياس أكبر من 24° وأقل من 25° .

وهذا يعنى أن قراءة الدرجات الصحيحة = 24° يضاف إليها جزء من الدرجة الذي يشير إليه السهم الموضح بالتدرج المساعد بالورنية 45' .

$$\therefore \text{قراءة المنقلة} = 24^{\circ} 45'$$

شكل 10 - 11 رسم تخطيطي لجزء من المنقلة والورنية الذي يوضح قيمة

قياس وهو كالآتي:-

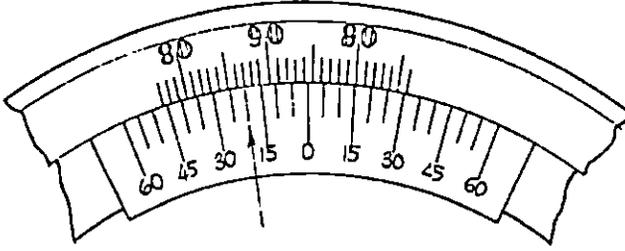

شكل 10 - 11


$$\text{قراءة المنقلة} = 85^{\circ} 45'$$

يشير صفر الورنية إلى قراءة الدرجات الصحيحة على المنقلة الدائرية وهي ما بين  $85^{\circ}$  ،  $86^{\circ}$  درجة .. أى أن القياس أكبر من  $85^{\circ}$  درجة وأقل من  $86^{\circ}$  . وهذا يعنى أن قراءة الدرجات انصحيحة =  $85^{\circ}$  يضاف إليها جزء من الدرجة الذي يشير إليه السهم الموضح بالتدريج المساعد بالورنية  $20'$  .

$$\therefore \text{قراءة المنقلة} = 85^{\circ} 20'$$

شكل 10 - 12 رسم تخطيطي لجزء من المنقلة والورنية الذي يوضح قيمة

قياس وهو كالآتي:-

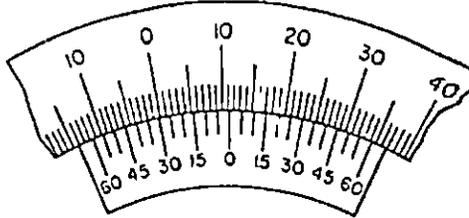

شكل 10 - 12


$$\text{قراءة المنقلة} = 11^{\circ} 25'$$

يشير صفر الورنية إلى قراءة الدرجات الصحيحة وهي  $11^{\circ}$  ، كسر الدرجة يقرأ على الورنية بالدقائق وهي  $25'$  .

$$\therefore \text{قراءة المنقلة} = 11^{\circ} 25'$$

شكل 10 - 13 رسم تخطيطي لجزء من المنقلة والورنية الذي يوضح قيمة قياس وهو

كالآتي:-

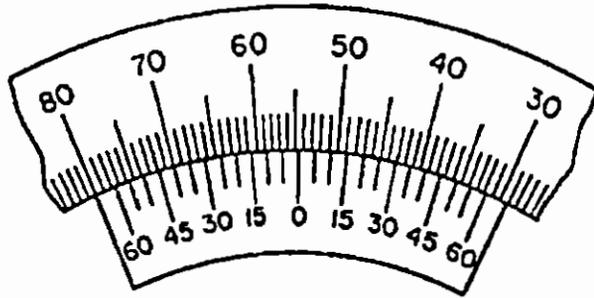

شكل 10 - 13

قراءة المنقلة =  $20' 54''$

يشير صغر الورنية إلى قراءة الدرجات الصحيحة وهي  $54''$  ، وكسور

الدرجة التي تقرأ على الورنية بالدقائق وهي  $20'$


∴ قراءة المنقلة =  $20' 54''$

### الزاوية الجامعة Universal Bevel Protractor :

الزاوية الجامعة الموضحة بشكل 10 - 14 ، تسمى أيضاً بالزاوية العامة ،

وسميت بالزاوية الجامعة لكونها تستخدم كمجموعة متكاملة لقياس ومراجعة الزوايا للأغراض المختلفة التالية :-

1. قياس ومراجعة ورسم الزوايا المختلفة بالدرجات والدقائق.
2. تخطيط ( شنكرة ) المشغولات الأسطوانية لتحديد المراكز باستخدام زاوية تحديد المراكز.
3. مراجعة الاستواء باستخدام ميزان الماء.
4. استخدامها كزاوية قائمة لتخطيط وقياس ومراجعة المشغولات العمودية.
5. استخدامها كمسطرة مدرجة رأسية.

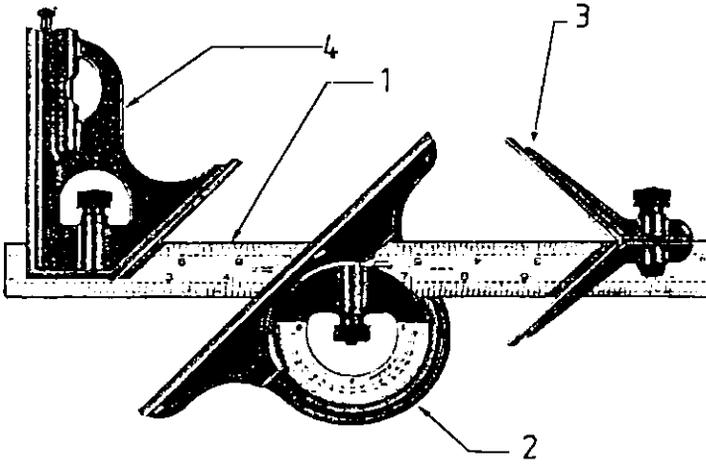

شكل 10 - 14


الزاوية الجامعة

تتكون الزاوية الجامعة من الأجزاء الآتية :-

1. المسطرة : تستخدم للقياسات العادية وتركب عليها جميع أجزاء الزاوية ويمكن استخدامها مع القاعدة بشكل رأسي لتقوم بعمل الزاوية القائمة والمسطرة المدرجة الرأسية.
2. المنقلة : هي الجزء الأساسي بالزاوية الجامعة وتستخدم في ضبط والتحقق ومراجعة ورسم الزوايا المختلفة.
3. زاوية المراكز : تستخدم لتحديد مراكز المشغولات الأسطوانية .
4. قاعدة الزاوية : تحمل ميزان ماء وتستخدم في مراجعة واختبار إسواء المشغولات.

استخدامات الزوايا المتحركة Usage's of movable Vernier angles :

تستخدم الزوايا المتحركة (المناقل للدائرية والزوايا البصرية) لقياس ومراجعة زوايا المشغولات المختلفة كما هو موضح بشكل 10 - 15 ، وذلك لتحديد قيمتها بالدرجات والدقائق بدقة.

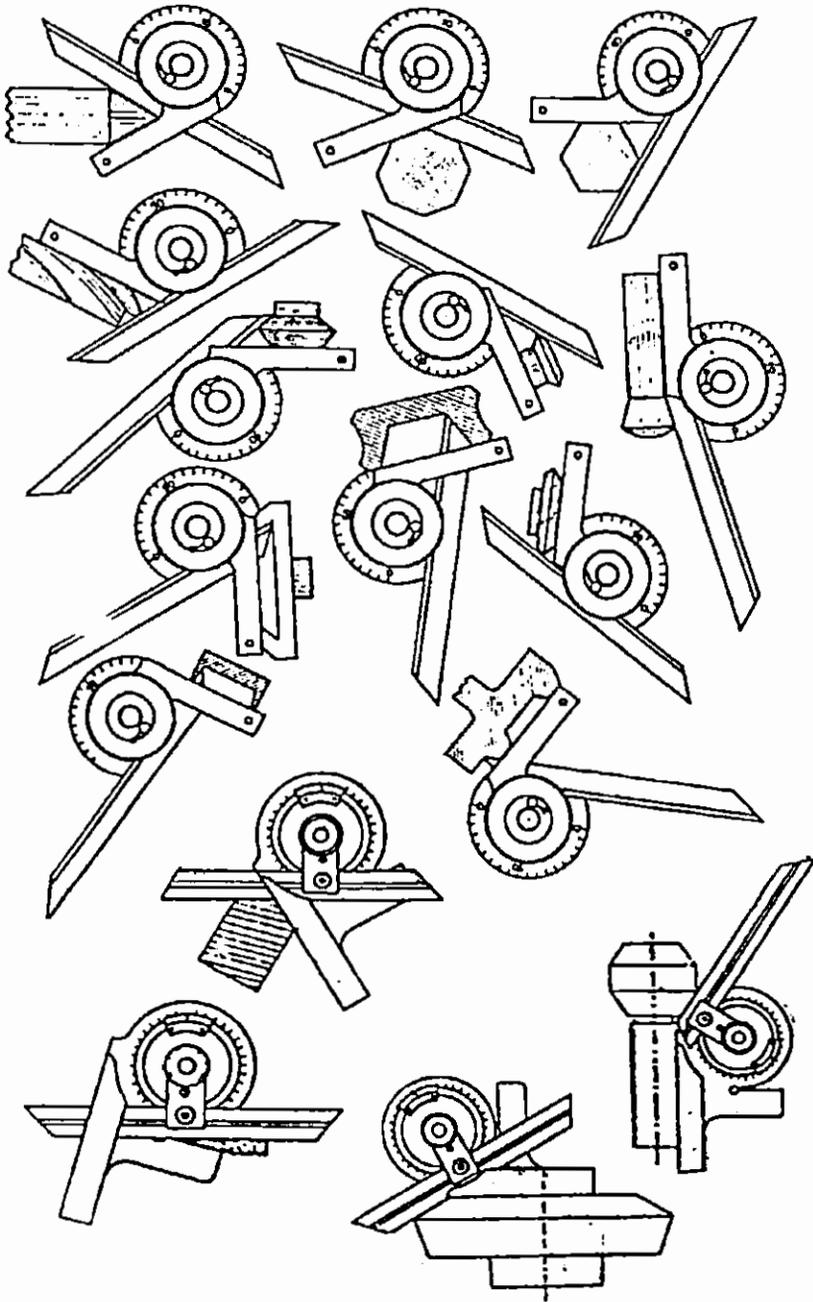

شكل 10 - 15

استخدامات الزوايا المتحركة للقياسات المختلفة

## القدمة ذات الورنية

### Vernier Caliper

تصنعقدمة ذات الورنية من الصلب الذي لا يصدأ وهي عبارة عن مسطرة مقسمة بالمليمترات من جهة والبوصات من جهة أخرى ، ينتهي طرفها بالفك الثابت بحيث يتعامد معها تعامداً تاماً.


تتلق الورنية التي تنتهي بالفك المتحرك والتي تحمل التقسيم المساعد بالمليمترات والبوصات على المسطرة ، وذلك لتحديد القياس بدقة .. يطلق عليها (الورنية) Vernier نسبة إلى اسم الرجل الذي اخترعها.

يختلف دقة القياس من قدمة إلى أخرى (0.1 أو 0.05 أو 0.02 ملليمتر)

باختلاف تقسيم الورنية المنزلة .. وهو موضح فيما بعد لكل نظام على حدة.

تعتبر القدمة ذات الورنية من أكثر أدوات القياس انتشاراً بين الوسط الفني لميزاتها المتعددة وأهمها صغر حجمها وقياساتها العامة ، لذلك فقد سميت بالقدمة ذات الورنية جامعة الأغراض.

تتكون القدمة ذات الورنية الموضحة بشكل 10 - 16 من الأجزاء الآتية:-

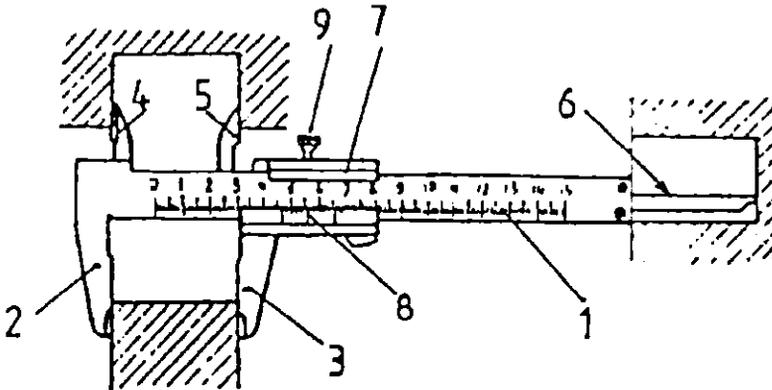

شكل 10 - 16


القدمة ذات الورنية

- 1- المسطرة: يوجد بها التقسيم الرئيسي بالمليمترات والبوصات.
- 2- الفك الثابت: بنهاية المسطرة ويستخدم مع الفك المتحرك لقياس الأبعاد والأقطار الخارجية.
- 3- الفك المتحرك: بنهاية الورنية المنزلة ويستخدم مع الفك الثابت لقياس الأبعاد والأقطار الخارجية.
- 4- حد القياس الثابت: مثبت بالورنية المنزلة ويستخدم مع حد القياس المتحرك للقياس الداخلي.
- 5- حد القياس المتحرك: مثبت بالورنية المنزلة ويستخدم مع حد القياس الثابت للقياس الداخلي.
- 6- ساق قياس الأعماق: مثبت بالورنية المنزلة ويتحرك معها ويستخدم لقياس الارتفاعات وأطوال الثقوب (الأعماق).
- 7- الورنية المنزلة: تنزلق على المسطرة وتحمل التقسيم المساعد بالمليمترات والبوصات.
- 8- التقسيم المساعد: الغرض منه هو تكبير الأجزاء الصغيرة من المليمتر أو الأجزاء الصغيرة للبوصة لسهولة قراءتها.
- 9- مسمار تثبيت: لتثبيت الورنية المنزلة على القياس المطلوب عن الحاجة لذلك.

#### مميزات القدمة ذات الورنية Advantages of Vernier caliper :

توجد عدة أشكال للقدمة ذات الورنية التي يختلف استخدام كل منها عن الأخرى باختلاف الجزء المطلوب قياسه ، وبصفة عامة تتميز القدمة ذات الورنية بالصفات التالية:-

1. تصنع من الصلب الذي لا يصدأ.
2. ذو حجم مناسب.
3. سهولة الاستخدام.
4. استخدامها للقياسات العامة كما هو موضح بشكل 10 - 17.

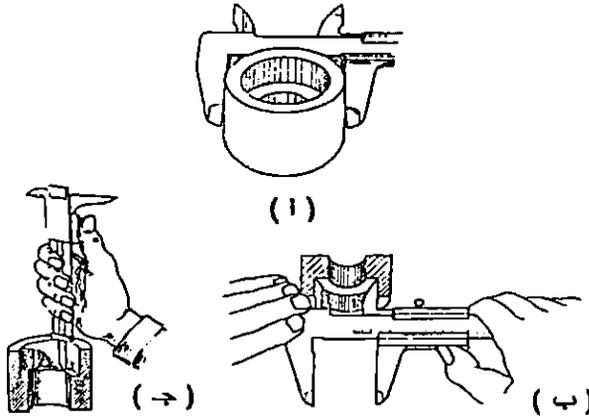

شكل 10 - 17

استخدام القدمة في القياسات العامة

(أ) قياس الأبعاد والأقطار الخارجية.

(ب) قياس الأبعاد والأقطار الداخلية.

(ج) قياس الارتفاعات والأعماق.

5- إمكان تثبيتها على القياس المطلوب.

6- تجمع بين النظامين المترى بالمليمترات والإنجليزي بالبوصات وأجزاء كل منهما . تصل الدقة بكل منهما إلى 0.02 ملليمتر ، 0.001 بوصة .

7- تتدرج أطوال القدمة لإمكان استخدامها لقياس المشغولات ذات الأبعاد والأقطار الكبيرة لتصل إلى 1500 ملليمتر أي 1.5 متر ، والتي تتميز بنفس الدقة السابق ذكرها.

## نظرية الوردية

### Vernier Theory


يستحال تصميم أداة قياس يقسم عليها السنتمتر الواحد إلى 100 جزء ليساوى الجزء الواحد منه 0.1 ملليمتر .. وإذا فرض تم ذلك فلا يمكن قراءة الأجزاء الصغيرة بالعين المجردة.

لذلك فقد صممت دور الصناعة ورنية تحمل تدريجا بمثابة تقسيم مساعد للتقسيم الأساسي وهى عبارة عن تكبير للأجزاء الصغيرة لأقسام القياس الأساسي. تنزلق الورنية على المسطرة .. لذلك سميت بالورنية المنزلة . تستخدم الورنية المنزلة مع التقسيم الأساسي بالمسطرة لإمكان قراءة الأجزاء الصغيرة بالعين المجردة بسهولة ودقة ، حيث يصل دقة قراءة القدمة إلى 0.1 أو 0.05 أو 0.02 ملليمتر للقياس المتري ، وإلى 0.001 بوصة للقياس الإنجليزي .

### نظام تدريج الورنية المنزلة دقة 0.1 ملليمتر:

System of slide vernier graduation 0.1mm

شكل 10 - 18 يوضح رسم تخطيطي لجزء من القدمة أثناء انطباق صفر التقسيم الرئيسي بالمسطرة مع صفر التقسيم المساعد بالورنية. أخذت مسافة من المسطرة مقدارها 9 ملليمتر ، وقسمت إلى 10 أقسام متساوية على الورنية المنزلة ، بحيث ينطبق صفر التقسيم الأساسي بالمسطرة مع صفر التقسيم المساعد بالورنية ، وينتهي التدريج التاسع بالمسطرة بمحاذاة التدريج العاشر بالتقسيم المساعد بالورنية.

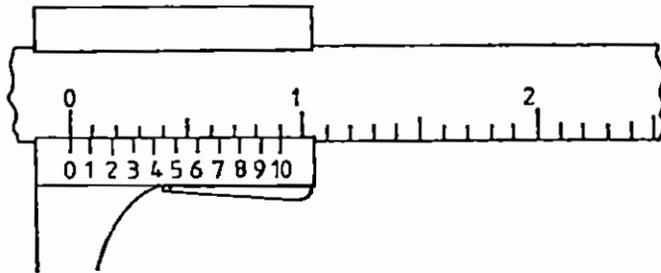

شكل 10 - 18

نظام تدريج الورنية المنزلة دقة 0.1 ملليمتر

بذلك يكون القسم الواحد بالورنية = 9 مم ÷ 10 أجزاء = 0.9 ملليمتر

وهذا يعنى أن الفرق بين قيمة القسم الواحد من التقسيم الأساسي بالمسطرة

وقيمة القسم الواحد بالتقسيم المساعد بالورنية = 1 - 0.9 = 0.1 ملليمتر .

وهي دقة قياس الورنية المنزلة أو دقة القدمة ذات الورنية.

وهكذا .... وبناء على طريقة تقسيم الورنية السابق ذكرها ، فإنه يمكن تدرج

الورنية المنزلة دقة 0.05 ملليمتر أو 0.02 ملليمتر.


**قراءات مختلفة للقدمة ذات الورنية دقة 0.1 ملليمتر:**

Different readings of Vernier Caliper 0.1 mm

فيما يلي رسم تخطيطي يوضح قراءات مختلفة للقدمة ذات الورنية دقة 0.1

ملليمتر ، وذلك نتيجة لتحرك الورنية المنزلة على مسطرة القدمة لتحديد المسافة بين انفكين الثابت والمتحرك.


1. عند تلامس الفك الثابت للقدمة مع الفك المتحرك ينطبق صفر المسطرة مع صفر التقسيم المساعد بالورنية المنزلة كما هو موضح بشكل 10 - 19 ، الذي يشير إليه السهم حيث لا توجد قراءة ، أو القراءة تساوى صفر.

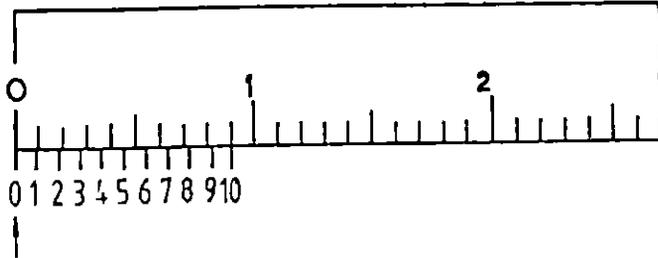

شكل 10 - 19

قراءة القدمة = صفر

2. عند تحرك الورنية المنزلة على المسطرة ليتجاوز صفر الورنية 10 ملليمتر لينطبق على القسم الثالث من التقسيم الأساسي بالمسطرة كما هو موضح بشكل 10 - 20 ، حيث يشير السهم إلى صفر التقسيم المساعد بالورنية المنزلة لتحديد قراءة الملليمترات الصحيحة بمسطرة القدمة وهي تساوى 13 ملليمتر.

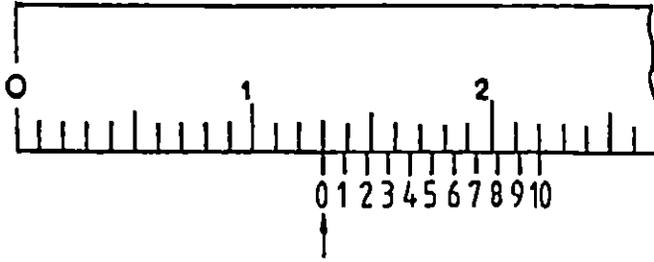


شكل 10 - 20

قراءة القدمة - 13 ملليمتر

3. عند تحرك الورنية المنزلة على المسطرة كما هو موضح بشكل 10 - 21 لیتجاوز صفر الورنية 16 ملليمتر ، ليشير السهم الصغير لتحديد قراءة بالمليمترات الصحيحة على المسطرة وهي ما بين 16 ملليمتر، 17 ملليمتر، أى أن القياس أكبر من 16 ملليمتر وأقل من 17 ملليمتر.

هذا يعنى أن قراءة المليمترات الصحيحة هي 16 ملليمتر ، يضاف إليها جزء من المليمتر الذي يشير إليه السهم الكبير بالتقسيم المساعد بالورنية المنزلة وهو 0.8 ملليمتر.

∴ قراءة القدمة =  $16 + 0.8 = 16.8$  ملليمتر

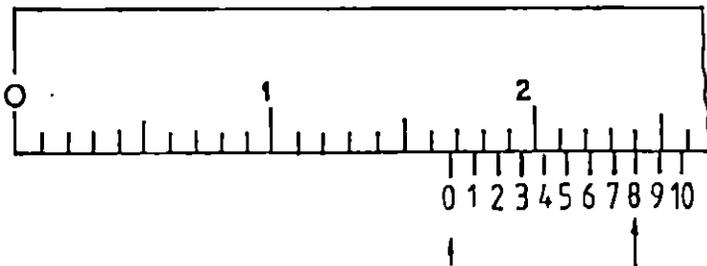

شكل 10 - 21

قراءة القدمة = 16.8 ملليمتر

## القدمة ذات الورنية دقة 0.05 ملليمتر

### Vernier Caliper 0.05 mm


تتكون القدمة ذات الورنية دقة  $20/1$  ملليمتر أو 0.05 ملليمتر بنفس أجزاء القدمة ذات الورنية دقة 0.1 ملليمتر ، باختلاف تدرج الورنية المنزقة لإمكان قياس أدق.

نظام تدرج الورنية المنزقة دقة 0.05 ملليمتر:

### Graduation Slide Vernier system 0.05mm

تشابه القدمة ذات الورنية دقة 0.05 ملليمتر مع القدمة ذات الورنية دقة 0.1 ملليمتر، ويختلفا في دقة القياس.

شكل 10 - 22 يوضح جزء من القدمة ذات الورنية دقة  $20/1$  ملليمتر أو 0.05 ملليمتر أثناء انطباق صفر المسطرة مع صفر الورنية.

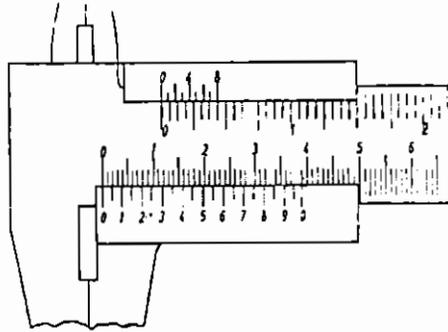

شكل 10 - 22

نظام تدرج الورنية المنزقة دقة 0.05 ملليمتر

أخذت مسافة قدرها 39 ملليمتر من المسطرة وقسمت إلى 20 قسم (أقسام متساوية) بالورنية المنزقة ، بحيث يبتدىء صفر الورنية بمحاذاة صفر المسطرة

وينتهي آخر تدريج بمحاذاة التدريج التاسع والثلاثون من المسطرة.

بذلك يكون كل قسم من أقسام الورنية = 39 ملليمتر ÷ 20 جزء = 39 / 20

ملليمتر ، الذي يقابله قسمين من أقسام المسطرة قيمتهما = 2 ملليمتر.

وهذا يعنى أن الفرق بين قيمة القسمين من التقسيم الأساسي بالمسطرة وقيمة

قسم واحد من التقسيم المساعد بالورنية المنزلة

$$\frac{39}{20} - 2 =$$

$$= \frac{39}{20} - \frac{40}{20} = \frac{1}{20} \text{ ملليمتر .. أى } 0.05 \text{ ملليمتر}$$


وهى دقة قياس الورنية المنزلة أو دقة قياس القدمة ذات الورنية

**قراءة القدمة ذات الورنية دقة 0.05 ملليمتر:**

Reading of Vernier caliper 0.05mm

شكل 10 - 23 يوضح جزء من القدمة ذات الورنية دقة 0.05 ملليمتر الذي

يوضح قيمة قياس.

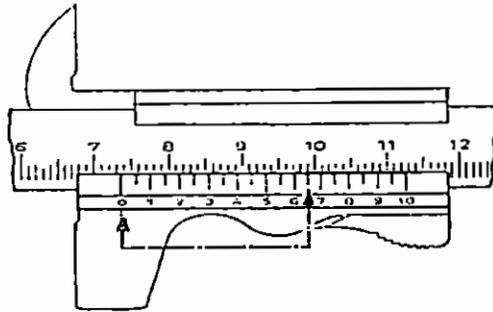

شكل 10 - 23

قراءة القدمة = 73.65 ملليمتر.

السهم الصغير يشير إلى صغر الورنية لتحديد قراءة الملليمترات الصحيحة على

المسطرة وهي ما بين 73 ملليمتر و 74 ملليمتر، أى القياس أكبر من 73 ملليمتر وأقل من 74 ملليمتر.


وهذا يعنى أن قراءة الملليمترات الصحيحة = 73 ملليمتر يضاف إليها جزء من الملليمتر الذي يشير إليه السهم الكبير بالتقسيم المساعد بالورنية المنزلة كالآتي:-

قيمة كسر الملليمتر الموضحة على الورنية =  $0.6 + 0.05 = 0.65$  ملليمتر  
 ∴ قراءة القدمة =  $73 + 0.65 = 73.65$  ملليمتر.

## القدمة ذات الورنية دقة 0.02 ملليمتر

Vernier Caliper Accuracy 0.02 mm

تتكون القدمة ذات الورنية دقة 0.02 ملليمتر الموضحة بشكل 10 - 24 من نفس أجزاء القدمة ذات الورنية دقة 0.1 ملليمتر و 0.05 ملليمتر ، باختلاف تدرج الورنية المنزلة لإمكان قياسات أدق.

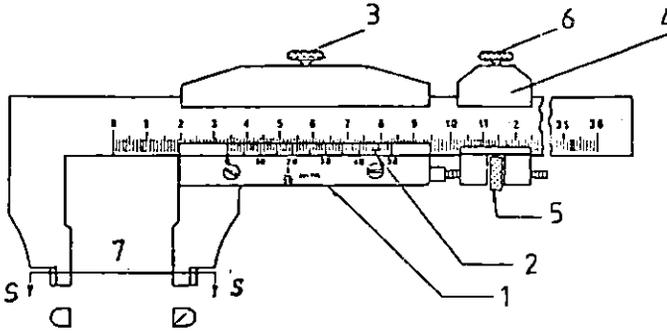

شكل 10 - 24

القدمة ذات الورنية دقة 0.02 ملليمتر

- 1- الورنية المنزلة.
- 2- التقسيم المساعد بالورنية.
- 3- مسار تثبيت الورنية المنزلة.
- 4- محدد الضبط الدقيق.
- 5- عجلة التحكم في حركة محددة الضبط الدقيق.
- 6- مسار تثبيت محدد الضبط الدقيق.


7- الفكين الثابت والتحرك .. يستخدمان في القياس الخارجي والداخلي.  
SS قطاع بالفكين الثابت والتحرك يوضح الأقواس الخارجية بالفكين للحصول على قياسات داخلية دقيقة.

### نظام تدريج الورنية المنزقة دقة 0.02 ملليمتر:

Graduation System of slide Vernier Caliper 0.02mm

يوضح شكل 10 - 25 رسم تخطيطي للقدمة أثناء انطباق صفر التقسيم الأساسي بالمسطرة مع صفر التقسيم المساعد بالورنية المنزقة .

أخذت مسافة مقداراً 49 ملليمتر من المسطرة وقسمت إلى 50 قسم (أقسام متساوية) على الورنية المنزقة ، بحيث يبتدئ صفر الورنية بمحاذاة صفر المسطرة وينتهي آخر تدريج بمحاذاة التدريج 49 من المسطرة .

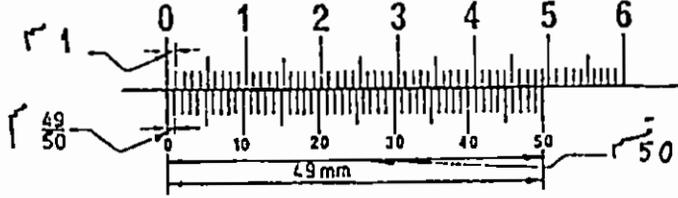

شكل 10 - 25

نظام تدريج الورنية المنزقة دقة 0.02 ملليمتر

بذلك يكون كل قسم مدرج بالورنية المنزقة = 49 مم ÷ 50 جزء =  $\frac{49}{50}$  مم.

هذا يعني أن الفرق بين قيمة القسم الواحد من القياس الأساسي بالمسطرة ، وقيمة القسم الواحد من التقسيم المساعد بالورنية.

$$= 1 - \frac{49}{50} = \frac{1}{50} \text{ مم .. أي } 0.02 \text{ ملليمتر.}$$


وهي دقة قياس الورنية المنزقة أو دقة قياس القدمة ذات الورنية.

## قراءات للقدمة ذات الورنية دقة 0.02 ملليمتر:

### Reading of Vernier Caliper 0.02mm

فيما يلي قراءات مختلفة للقدمة ذات الورنية دقة 0.02 ملليمتر ، وذلك نتيجة تحرك الورنية المنزلة لتحديد مسافة بين الفكين الثابت والمتحرك .

1. شكل 10 - 26 يوضح جزء من القدمة ذات الورنية دقة 0.02 ملليمتر ، والسهم يشير إلى قراءة القياس وهو كالآتي :-

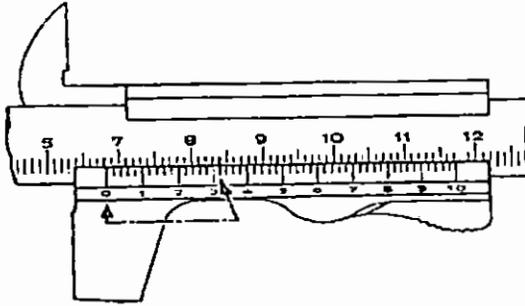

شكل 10 - 26


قراءة القدمة = 68.32 ملليمتر

السهم الصغير الذي يشير إلى صفر الورنية لتحديد قراءات المليمترات الصحيحة على المسطرة وهي ما بين 68 ملليمتر ، 69 ملليمتر  
 أى أن القياس أكبر من 68 وأقل من 69 ملليمتر  
 وهذا يعنى أن قراءة المليمترات الصحيحة = 68 ملليمتر

يضاف إليها جزء من المليمتر الذي يشير إليه السهم الكبير بالتقسيم المساعد بالورنية المنزلة لتكون قراءة القدمة .

$$68.32 = 0.02 + 0.3 + 68 =$$

2- شكل 10 - 27 يوضح جزء من القدمة ذات محدد الضبط الدقيق دقة 0.02 ملليمتر، والسهم يشير إلى قراءة القياس وهو كالآتي :-

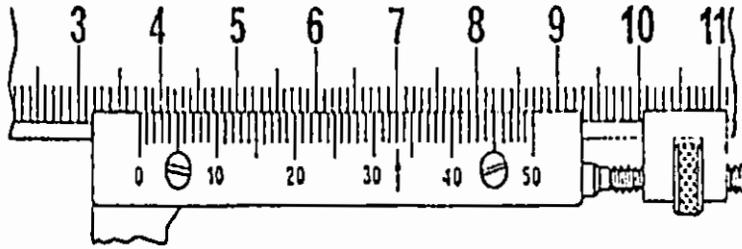

شكل 10 - 27

قراءة القدمة = 37.66 ملليمتر.

السهم الصغير يشير إلى صفر الورنية لتحديد قراءة بالمليمترات الصحيحة على المسطرة وهي ما بين 37 ملليمتر ، 38 ملليمتر ، أى أن القياس أكبر من 37 ملليمتر ، وأقل من 38 ملليمتر .

وهذا يعنى أن قراءة المليمترات الصحيحة = 37 ملليمتر يضاف إليها جزء من المليمتر ، الذي يشير إليه السهم الكبير بالتقسيم المساعد بالورنية المنزقة ، لتكون القراءة كالآتي :-

$$\text{قراءة القدمة} = (2 \times 0.03) + (2 \times 0.3) + 37 =$$

$$0.06 + 0.6 + 37 =$$

$$= 37.66 \text{ ملليمتر}$$

## القدمات ذات الأشكال الخاصة

### Special Vernier Calipers

صممت القدمات المنزقة ذات الورنية بأشكال مختلفة ، يختلف استخدام كل منها عن الأخرى باختلاف شكل الجزء المراد قياسه.


فيما يلي عرض لأكثر أشكال القدمات ذات الأشكال الخاصة انتشاراً.

## قدمة قياس الأعماق Vernier Depth Gauges :

تستخدم قدمة قياس الأعماق في قياس الأعماق وأطوال الثقوب . صممت ورنية قدمة الأعماق بذراعين ممتدين لإرتكازهما على أسطح المشغولات المراد قياس أعماقها ، وذلك ضماناً لتثبيتها على المشغولات بشكل أفقي.

يتميز القياس باستخدام قدمة قياس الأعماق عن القياس بالقدمة ذات الورنية ، بدقة قياس الأولى وذلك لارتكاز ذراعي الورنية على سطح المشغولة ، مما يؤكد الحصول على قياسات أدق .

تتكون قدمة قياس الأعماق الموضحة بشكل 10 - 28 من الأجزاء الآتية:-

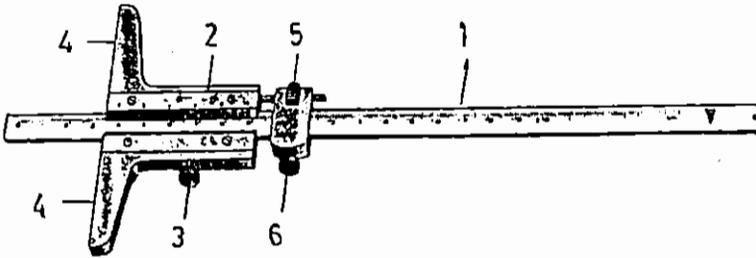

شكل 10 - 28


قدمة قياس الأعماق

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1- المسطرة.             | 2- المنزلة.                       |
| 3- مسمار تثبيت المنزلة. | 4- الذراعين.                      |
| 5- محدد الضبط الدقيق.   | 6- مسمار تثبيت محدد الضبط الدقيق. |

## قدمة قياس أعماق ذات ساقين :

Two legs depth gauge cylindrical grooves

صممت دور الصناعة قدمة لقياس الأعماق ذات ساقين الموضحة بشكل 10 - 29 . الساق الأول هو المسطرة التقليدية التي تتحرك بالمنزلة لقياس أعماق المشغولات ذات الأبعاد والأقطار الكبيرة ، والساق الثاني هو المثبت بالمنزلة ليتحرك بمجرد المسطرة لقياس أعماق المشغولات ذات الأبعاد والأقطار الصغيرة.

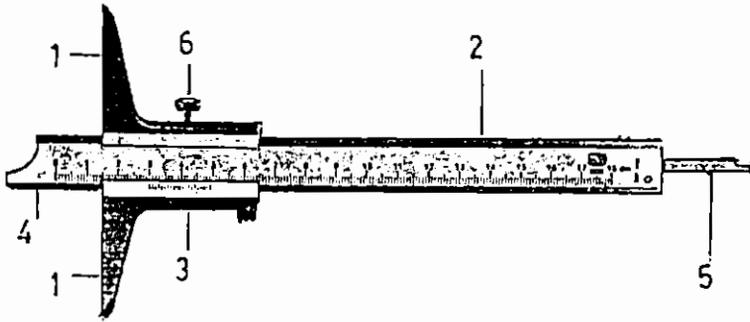

شكل 10 - 29

قدمة قياس أعماق ذات ساقين

- 1- الذراعان.
- 2- المسطرة.
- 3- المنزلة.
- 4- ساق قياس أعماق المشغولات ذات الأبعاد والأقطار الكبيرة.
- 5- ساق قياس أعماق المشغولات ذات الأبعاد والأقطار الصغيرة.
- 6- مسمار تثبيت.

### قدمة قياس أعماق مجارى الأسطح الأسطوانية :


Vernier depth gauge of cylindrical grooves

تستخدم قدمة قياس أعماق مجارى الأسطح الأسطوانية في قياس أعماق المجارى الطولية بالأعمدة ، والأجزاء الأسطوانية كعمود التغذية بالمخرطة ، والأجزاء والمشغولات المشابهة.

تختلف شكل هذه القدمة عن شكل قدمة قياس الأعماق التقليدية من حيث شكل الذراعين والمسطرتين المتحركتين.

تتكون قدمة قياس مجارى الأسطح الأسطوانية الموضحة بشكل 10 - 30 من

الأجزاء الآتية:-

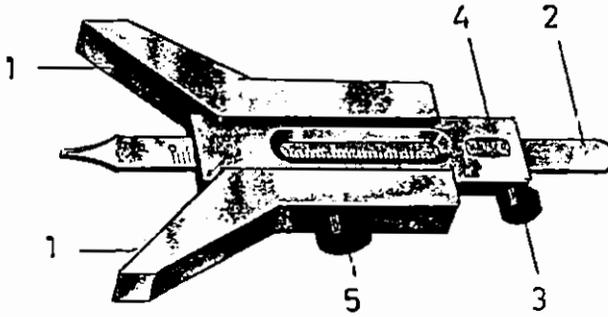


شكل 10 - 30

قدمة قياس أعماق مجارى الأسطح الأسطوانية

- 1- ذراعان على شكل زاوية.
- 2- مسطرة متحركة داخل مجرى طولي.
- 3- مسمار تثبيت المسطرة.
- 4- ساق يتحرك داخل المنزلة.
- 5- مسمار تثبيت الساق.

شكل 10 - 31 يوضح قدمتة قياس أعماق مجارى الأسطح الأسطوانية أثناء قياس مجرى طولي على سطح مشغولة أسطوانية.

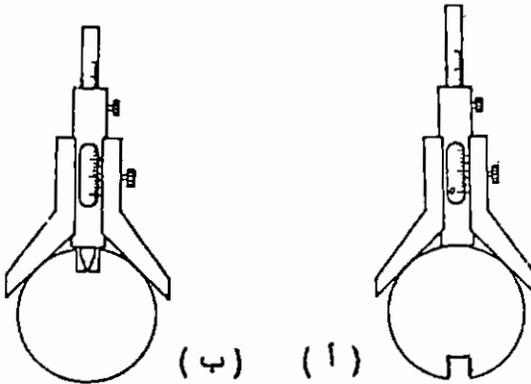

شكل 10 - 31

قياس مجرى طولي على سطح مشغولة أسطوانية

- (أ) تثبيت المنزلة بعد ضبطها على سطح القطر الخارجي الأسطواني للمشغولة.
- (ب) قياس عمق المجرى من خلال حركة الساق.


## قدمة قياس الارتفاعات Vernier Height Gauge :

تعتبر قدمة قياس الارتفاعات من أهم أدوات الشنكرة (التخطيط والعلام) .. لذلك يسمونها الفنيين بالشنكار الحساس.

تستخدم قدمة قياس الارتفاعات لقياس الارتفاعات ، واختبار استواء المشغولات ، ولمراجعة ارتفاع الثقوب والمشقيات ، ورسم خطوط الشنكرة العرضية المتوازية ، وذلك مع الاستعانة بزهره الاستواء.

توضع قدمة قياس الارتفاعات بصندوقها الخاص بعد الانتهاء من استخدامها وذلك للمحافظة عليها.

تتكون قدمة قياس الارتفاعات الموضحة بشكل 10 - 32 من الأجزاء الآتية:-

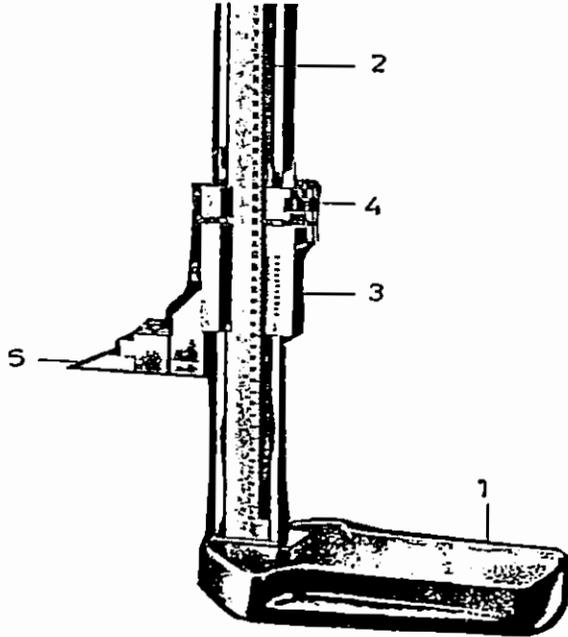

شكل 10 - 32

قدمة قياس الارتفاعات


1. القاعدة: عبارة عن كتلة معدنية ثقيلة الوزن مصنوعة من الزهر على شكل مربع

- أو مستدير ، الغرض منها هو حمل المسطرة والورنية والمؤشر بشكل رأسي.
2. المسطرة: مثبتة بوضع عمودي على القاعدة ، ومدرجة بالنظامين المتري بالمليمترات والإنجليزي بالبوصات ، أو بإحدهما حسب تصميم دور الصناعة المنتجة.
3. الورنية المنزلة: يوجد بها التقسيم المساعد بالمليمترات والبوصات وتحمل المؤشر وتنزلق على المسطرة العمودية.
4. محدد الضبط الدقيق: يستخدم للحركة الدقيقة التي تحمل المؤشر.
5. المؤشر: مصنوع من الصلب المقسى ، ينتهي بجزء صلد أو كربيد مشطوف لاستخدامه لرسم خطوط الشنكرة على قطع التشغيل المعدنية . يثبت المؤشر بمسمار قلاووظ لإمكان فكّه ووضعه بالمكان المخصص له في صندوق القدمة ، كما يمكن استبداله.

### قدمة قياس أسنان التروس Gear Teeth Caliper :

تعرف قدمة قياس أسنان التروس الموضحة بشكل 10 - 33 من شكلها الذي على شكل زاوية قائمة ، وتعتبر من أدوات القياس الخاصة ، حيث صممت لقياس سمك أسنان التروس فقط . تصل دقة قياسها إلى 0.02 ملليمتر .

تتلخص فكرة القياس بقدمة أسنان التروس في ضبط المسطرة الرأسية على قطر دائرة الخطوة (ارتفاع قمة السن) ، ثم تثبيت القدمة على رأس أحد أسنان الترس لقياس السمك.

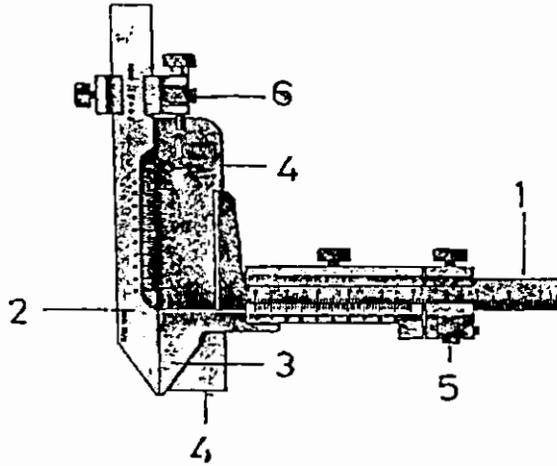

شكل 10 - 33

قدمة قياس أسنان التروس

1. المسطرة الأفقية.
2. الفك الثابت وهو عبارة عن مسطرة رأسية متعامدة مع المسطرة الأفقية.
3. الفك المتحرك يحمل الورنية الأفقية.
4. المسطرة الرأسية المتحركة وهي بمثابة ورنية منزلقة للمسطرة الرأسية (الفك الثابت).
5. محدد ضبط دقيق للورنية الأفقية.
6. محدد ضبط دقيق للورنية الرأسية.

تستخدم قدمة قياس أسنان التروس في قياس سمك السن عند دائرة الخطوة ، ويتم تحديد قياس أبعاد سنة الترس من خلال العلاقة التالية:-

$$H = M \left( 1 + N \frac{1 - \cos \beta}{\beta} \right)$$

$$G = Dp \sin \beta = MN \sin \beta$$

$$\beta = \frac{90'}{N}$$

حيث H ... ارتفاع قمة السن.

M ... الموديل.

**N** ... عدد أسنان الترس.


**G** ... سمك سنة الترس عند قطر دائرة الخطوة.

**Dp** ... قطر دائرة الخطوة.

**B** ... نصف زاوية التداخل .. (نصف زاوية السن من مركز الترس).

شكل 10 - 34 يوضح قدمة قياس أسنان التروس أثناء قياس سمك سن ترس

عند قطر دائرة الخطوة .

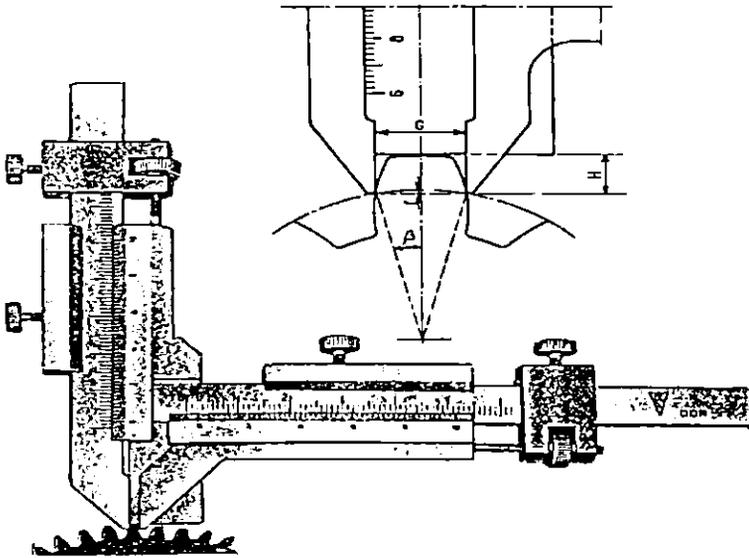

شكل 10 - 34

قياس سمك ترس عند قطر دائرة الخطوة

## الميكرومترات

### Micrometers

تختلف أهمية قطع التشغيل المصنعة باختلاف أدوات القياس المستخدمة والدقة المطلوبة من أجلها ، أو حسب أهمية الجزء وطريقة تركيبه وتعامله مع باقي الأجزاء ، لذلك صممت القدمات المنزلقة المتعددة الأشكال والأطوال لقياس المشغولات المختلفة التي يصل دقتها إلى 0.1 أو 0.05 أو 0.02 ملليمتر . لكن هناك أجزاء

ميكانيكية تحتاج عند تجمعها إلى دقة أكثر أثناء التشغيل .. الأمر الذي يترتب عليه ضرورة استخدام أدوات قياس أكثر دقة مثل الميكرومترات التي تفوق القدمات بصفة عامة بدرجة كبيرة ، حيث أن دقة قياسها تبلغ 0.01 ملليمتر ، وتصل إلى 0.001 ملليمتر في الميكرومترات ذات الورنية.

وتعتبر الميكرومترات من أكثر أدوات القياس انتشارا في المصانع ، الورش ، وذلك لدقتها وسهولة استخدامها وقراءتها.

تستخدم الميكرومترات بصفة عامة لإتاحة الدقة في قياس الأجزاء والمشغولات بدرجة أكبر من دقة القدمات المنزقة ، وذلك عن طريق التحكم في الحركة المحورية لقلاووظ عمود القياس ، ولاحتمال سوء استخدام الميكرومترات من خلال الضغط على الأجزاء أو المشغولات أثناء قياسها بدوران أسطوانة القياس الخارجية .. لذلك فد زودت جميع الميكرومترات بمسار تحسس (عجلة تفويت) لتحديد وانتظام قوة الضغط على الأجزاء المراد قياسها أثناء استخدامها ، لضمان دقة القياس بالإضافة إلى المحافظة على قلاووظ عمود القياس .. وبالتالي درجة حساسية الميكرومتر.

من الطبيعي وجود ميكرومترات بالنظام المتري بالملليمتر ، كما توجد ميكرومترات أخرى بالنظام الإنجليزي بالبوصة .. علما بأن النظام المتري هو النظام الدولي SI المتبع بمعظم أنحاء العالم.

### أنواع الميكرومترات : Types of micrometers


توجد أنواع أساسية من الميكرومترات التي تختلف أشكالها باختلاف نوع القياس

المطلوب من أجله وهي كالآتي :-

1. ميكرومتر القياس الخارجي.
2. ميكرومتر قياس الداخلي.
3. ميكرومتر قياس الأعماق.
4. ميكرومتر قياس سن القلاووظ.

كما توجد ميكرومترات أخرى للقياسات الخاصة مثل ميكرومتر قياس أقطار الأسلاك - ميكرومتر قياس سكاكين الفرايز - ميكرومتر قياس أسنان التروس - ميكرومتر قياس سمك المواسير - ميكرومتر قياس أعماق الخوابير ..... وغيرها.

الميكرومترات من أدوات القياس الدقيقة والحساسة ، حيث تتأثر من خلال انتقال حرارة يد الفني الذي يستخدمها ، لذلك فقد زودت جميع الميكرومترات الحديثة بقطع من البكالييت المعروفة بعدم تأثرها بانتقال الحرارة ، بتغليف الأجزاء التي يلامسها يد الفني أثناء استخدامها والموضحة بشكل 10 - 35 وهي كالآتي:-

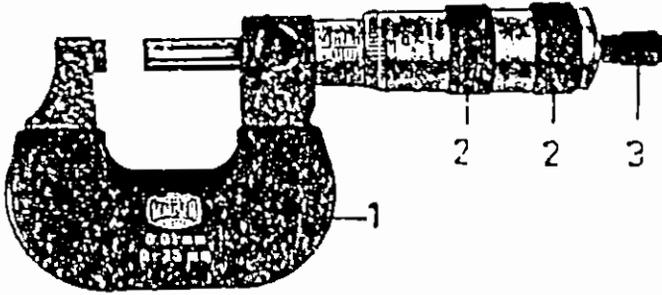

شكل 10 - 35

تغليف جميع أجزاء الميكرومتر التي يلامسها يد الفني بالبكالييت

1. تغليف جانبي الإطار.
2. تغليف أسطوانة القياس الخارجية .. (على هيئة جلب).
3. تغليف مسمار التحسس أو عجلة التفويت.

صممت أدوات وأجهزة القياس لاستخدامها عند درجة حرارة ثابتة قدرها عشرون درجة مئوية ( 20C ) ، لذلك توصي الشركات المنتجة باستخدامها عند هذه الدرجة ، وفي حالة استخدام أى ميكرومتر لفترات طويلة ، فإنه يجب تثبيته على حامله الخاص لتلافى التمدد الطولي.

### ميكرومتر القياس الخارجي Outside Micrometer :


يستخدم ميكرومتر القياس الخارجي في قياس الأبعاد والأقطار الخارجية للمشغولات والأجزاء ذات الأسطح المشطبة الدقيقة.

يتكون ميكرومتر القياس الخارجي الموضح بشكل 10 - 36 من الأجزاء الآتية:-

1. الإطار: هو الهيكل الرئيسي الذي يحمل جميع أجزاء الميكرومتر ، وهو على شكل قوس أو على شكل حرف U.

يصنع الإطار من سبيكة تتكون من النيكل والزنك والنحاس الأحمر وهي سبيكة غير قابلة للصدأ.

عادة يثبت عند موضع حملة مادة عازلة كالبكالييت (بكلتا جانبي الإطار) ، وذلك لمنع انتقال حرارة اليد إليه أثناء استخدامه.

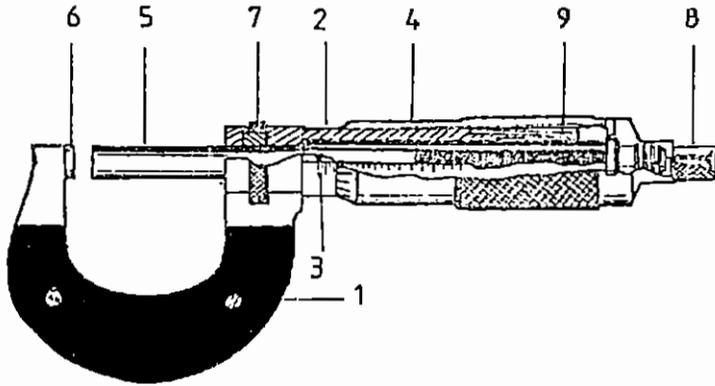

شكل 10 - 36

ميكرومتر القياس الخارجي

2. أسطوانة القياس الداخلية: مثبتة بالإطار وتحمل التقسيم الرئيسي بالمليمترات وأنصاف المليمترات.

3. التقسيم الرئيسي: هو تقسيم طولي بأسطوانة القياس الداخلية بجميع أنواع الميكرومترات بطول 25 ملليمتر فقط ، مهما كان نطاق قياسه . عادة يقسم بالمليمترات من الجهة العليا وأنصاف المليمترات من الجهة السفلى.

4. أسطوانة القياس الخارجية: عبارة عن جلبة أسطوانية أو غلاف أسطواني بقلووظ داخلي خطوته 0.5 ملليمتر ، وهي نفس خطوة قلاووظ عمود القياس.

- يوجد ببداية أسطوانة القياس الخارجية مخروط مقسم إلى 25 قسم (أقسام متساوية) ، حيث يقابل التقسيم الرئيسي الأفقي الذي يحدد قيمة القياس بدقة.
- أثناء دوران أسطوانة القياس الخارجية (الغلاف الأسطواني) تتحول الحركة الدائرية إلى حركة مستقيمة بعمود القياس في اتجاه قاعدة الارتكاز أو عكسها ، حسب اتجاه الدوران.
5. عمود القياس: هو العمود المتحرك الذي يحصر الجزء المراد قياسه بينه وبين قاعدة الارتكاز المقابلة له.
- يوجد بنهاية عمود القياس قلاووظ خارجي خطوته 0.5 ملليمتر (الجزء الداخلي الموضح بقطاع الميكرومتر) معشق مع القلاووظ الداخلي لأسطوانة القياس الخارجية.
- عند دوران أسطوانة القياس الخارجية في اتجاه عقارب الساعة ، يتحرك عمود القياس حركة مستقيمة في اتجاه قاعدة الارتكاز ، لينحصر الجزء المراد قياسه بين عمود القياس وقاعدة الارتكاز.
6. قاعدة الارتكاز: مثبتة بالإطار ، ينحصر الجزء المراد قياسه بينها وبين عمود القياس.
7. فرملة حلقية: تستخدم بمثابة صامولة لتثبيت عمود القياس عند الحاجة إلى ذلك ، وتحل الفرملة عند استخدام الميكرومتر لقياس آخر.
8. مسمار تحسس: يسمى أيضا بعجلة التفويت ، مثبت بنهاية أسطوانة القياس الخارجية ، الغرض منه هو تحديد قوة الضغط أثناء القياس ، لضمان دقة وحساسية الميكرومتر وتأكيدها لصحة القياس.
9. حلقة ضبط الخلووص: مثبتة على نهاية قلاووظ أسطوانة القياس الداخلية ، الغرض منها هو ضبط انخلوص بين عمود القياس وأسطوانة القياس الداخلية ، وأيضا لضبط أسطوانة القياس الخارجية على الصفر ، وذلك في حالة وجود أى خلوص أثناء اختبار الميكرومتر من حين لآخر.

للحفاظ على دقة وحساسية الميكرومترات المختلفة ، فقد وضع عند تصنيعها كساء من معدن صلد بالجزء الأمامي لعمود القياس ، وأيضا على الجزء الأمامي لقاعدة الارتكاز (الجزئين المعرضان للاحتكاك بالمشغولات المراد قياسها) وذلك للحفاظ عليهما من التآكل ، نتيجة لكثرة احتكاكهما بالمشغولات المعدنية المختلفة أثناء عمليات القياس.

### أهمية مسمار التحسس بالميكرومترات :

#### The importance of ratchet screw in micrometer

تتأثر دقة قياس المشغولات المختلفة بالميكرومترات بمدى ضبط الضغط على الجزء الجاري قياسه بين قاعدة الارتكاز وطرف عمود القياس من خلال الأسطوانة الخارجية . ومن ثم فقد زودت جميع الميكرومترات بمسمار تحسس أو عجلة تفويت (وسيلة لضبط دقة القياس) ، ومن خلال هذه الوسيلة يمكن التحكم في الضغط الخفيف المنتظم الواقع على المشغولات أثناء قياسها ، للحصول على قياسات ذات دقة عالية ، بالإضافة إلى المحافظة على دقة وحساسية الميكرومتر.

### اختبار دقة قياس الميكرومترات :

#### Testing of micrometers measurement precision

يوصى بمراجعة واختبار دقة قياس الميكرومترات من حين لآخر ، بواسطة قوالب القياس ذات الأسطح المتوازية ، لضبطها أو للتأكد من دقتها.


### نطاق قياس الميكرومتر :

#### Micrometer Measuring Range

ميكرومترات النظام المتري بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها .. طول مشوار عمود القياس بكل منها هو 25 ملليمتر ، والغرض من تصنيعه بهذه الصورة وعدم زيادة طول مشوار عمود القياس هو المحافظة على دقة وحساسية الميكرومتر.

أما مدى نطاق قياس الميكرومتر الموضح بشكل 10 - 37 فإنه يزيد بمقدار 25

ملليمتر كالاتي:-

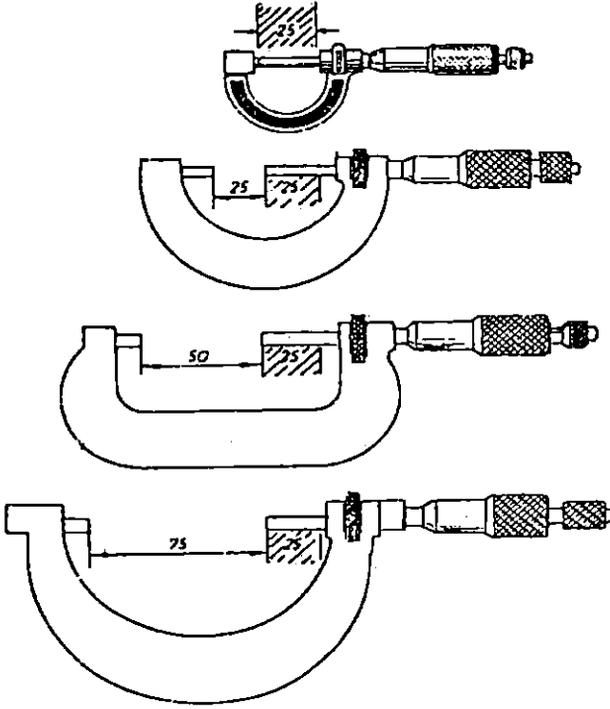

شكل 10 - 37

نطاق قياس الميكرومتر

- ميكرومتر قياس صفر - 25 ملليمتر.
- ميكرومتر قياس 25 - 50 ملليمتر.
- ميكرومتر قياس 50 - 75 ملليمتر.
- ميكرومتر قياس 75 - 100 ملليمتر.
- ميكرومتر قياس 100 - 125 ملليمتر.
- ميكرومتر قياس 125 - 150 ملليمتر.

.. وبزيادة قدرها 25 ملليمتر .. ليصل مدى نطاق قياس الميكرومتر إلى 500


ملليمتر .

## نظرية الميكرومتر

### Micrometer Theory

بنيت نظرية الميكرومتر على فكرة محدد الضبط الدقيق بالقدمة ذات اللورنية ، ومحدد الضبط الدقيق عبارة عن مسمار قلاووظ وصامولة ، الغرض منها هو التحكم الدقيق في حركة اللورنية.

∴ الحركة الأساسية التي بنيت عليها نظرية تصميم الميكرومتر ، هي تحويل الحركة الدائرية إلى حركة مستقيمة ، من خلال التحكم في حركة دوران مسمار قلاووظ بصامولة مثبت بها قاعدة على شكل حرف U كما هو موضح بشكل 10 - 38 فإذا كانت خطوة سن قلاووظ المسمار والصامولة واحد ملليمتر ، فإنه عند دوران المسمار دورة كاملة .. ينتج عنه تحرك المسمار إلى الأمام أو إلى الخلف حسب اتجاه الدوران ، مسافة قدرها واحد ملليمتر.

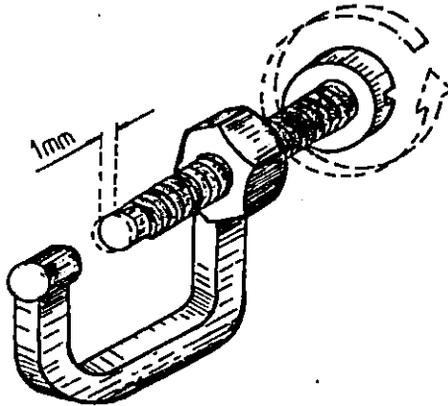

شكل 10 - 38

### نظرية الميكرومتر

خطوة قلاووظ عمود القياس المعتادة والأكثر انتشارا بالميكرومترات ، هي 0.5 ملليمتر ، والغرض من صِفْرِ الخطوة هو الحصول على الحركة الدقيقة أثناء القياس.

علما بأنه يوجد ميكرومترات أخرى خطوة قلاووظ عمود قياسها هو واحد ملليمتر .. وهى أقل انتشارا . سنتناول في هذا الباب شرح نظام تدريج كل منهما .. مع عرض لقراءات مختلفة لهما.

الميكرومترات التي خطوة قلاووظ عمود قياسها 0.5 ملليمتر ، يوجد بمخروط أسطوانة قياسها تدريج مقسم إلى 50 قسم . والميكرومترات التي خطوة قلاووظ عمود قياسها واحد ملليمتر ، يوجد بمخروط أسطوانة قياسها تدريج مقسم إلى 100 قسم .

الغرض من هذه الأقسام هو تكبير الأجزاء الصغيرة .. مما يرفع دقة القراءة ، حيث تضاف هذه الأجزاء إلى قيمة القياس الأساسي بالتقسيم الرئيسي بأسطوانة القياس الداخلية ، للحصول على قراءة دقيقة.


### النظام الأول لتدريج الميكرومتر :

First system of micrometer graduation

خطوة قلاووظ عمود القياس 0.5 ملليمتر ، وهى بالطبع نفس خطوة القلاووظ الداخلي لأسطوانة القياس ، وهذا يعنى أنه إذا أديرت أسطوانة القياس الخارجية دورة كاملة ، يتحرك عمود القياس إلى الأمام أو إلى الخلف وذلك حسب اتجاه الدوران مسافة قدرها 0.5 ملليمتر.

رأس الميكرومتر الذي خطوة قلاووظ عمود قياسه 0.5 ملليمتر الموضح بشكل

10 - 39 مواصفاته كالآتي:-

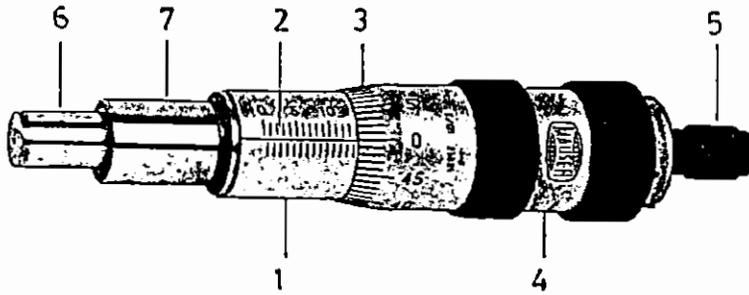

شكل 10 - 39

رأس ميكرومتر خطوة عمود قياسية 0.5 ملليمتر

- 1- أسطوانة القياس الداخلية.
- 2- التقسيم الرئيسي على خط طولي ، يشير التقسيم العلوي على الملليمترات الصحيحة كما يشير التقسيم السفلي إلى أنصاف الملليمترات.
- 3- مخروط أسطوانة القياس مقسم إلى 50 جزء.
- 4- أسطوانة القياس الخارجية بها جلبتين بمادة عازلة للحرارة كالبكليت.
- 5- مسمار التحسس مغطى بمادة عازلة للحرارة كالبكليت.
- 6- عمود القياس.
- 7- جزء أسطوانتي يثبت بإطار الميكرومتر.

الدورة الكاملة لأسطوانة القياس الخارجية = خطوة قلاووظ عمود القياس = 0.5 ملليمتر = جزء واحد من التقسيم الرئيسي الطولي الأسفل بأسطوانة القياس الداخلية.

إذا أديرت أسطوانة القياس الخارجية لتبتعد عن خط صفر التقسيم الرئيسي بأسطوانة القياس الداخلية بمقدار جزء واحد فقط ، يكون قيمة الجزء بمخروط أسطوانة القياس الخارجية = جزء واحد من مجموع أجزاء مخروط أسطوانة القياس الخارجية × خطوة قلاووظ عمود القياس

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{50} = \frac{1}{10} \text{ .. أو } 0.01 \text{ ملليمتر}$$


وهي دقة قياس الميكرومتر . يعتبر هذا النظام هو الأكثر انتشاراً بالميكرومترات.

### قراءات مختلفة للنظام الأول لتدريج الميكرومتر:

Different reading of first system micrometer graduation

مثال 1:

شكل 10 - 40 يوضح قراءة لميكرومتر صفر - 25 ملليمتر ، دقة 0.01 ملليمتر، ولزيادة الإيضاح فقد تم تكبير رأس الميكرومتر . أوجد قيمة القراءة ؟

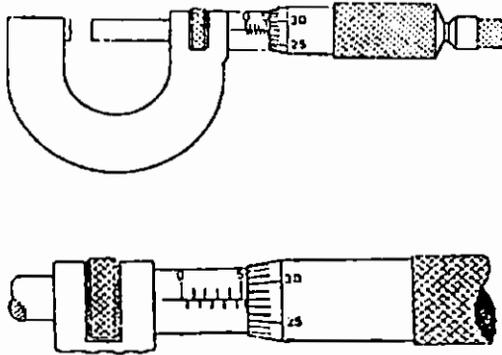

شكل 10 - 40

قراءة الميكرومتر = 5.78 ملليمتر

قراءة الميكرومتر كالآتي :-

خط التقسيم لطولي الرئيسي بأسطوانة القياس الداخلية مقسم من أعلى بالمليمترات الصحيحة ومن أسفل بأنصاف المليمترات .. وهذا يعنى أن خطوة قلاووظ عمود القياس = 0.5 ملليمتر.

قراءة التقسيم الرئيسي العلوي = 5 ملليمتر.

قراءة التقسيم الرئيسي السفلى = جزء واحد فقط = 0.5 ملليمتر .


قراءة مخروط أسطوانة القياس = 28 جزء =  $\frac{1}{2} \times \frac{28}{50} = 0.28$  ملليمتر .

∴ قراءة الميكرومتر = 0.28 + 0.5 + 5 = 5.78 ملليمتر .

### مثال 2 :

شكل 10 - 41 يوضح قراءة لميكرومتر خارجي صفر - 25 ملليمتر ، دقة

0.01 ملليمتر . أوجد قيمة قراءة الميكرومتر ؟

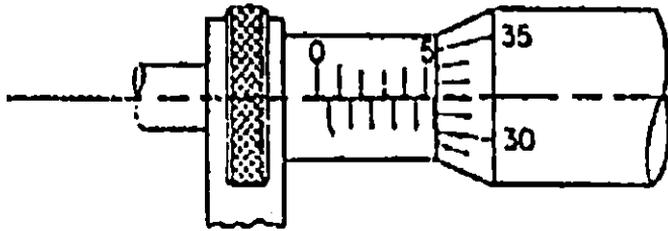

شكل 10 - 41

قراءة الميكرومتر = 5.82 ملليمتر

قراءة التقسيم الرئيسي العلوي = 5 ملليمتر

قراءة التقسيم الرئيسي السفلى = جزء واحد = 0.5 ملليمتر


قراءة مخروط أسطوانة القياس = 32 جزء =  $\frac{1}{2} \times \frac{32}{50} = 0.32$  ملليمتر

∴ قراءة الميكرومتر = 0.32 + 0.5 + 5 = 5.82 ملليمتر .

### مثال 3 :

شكل 10 - 42 يوضح قراءة لميكرومتر خارجي صفر - 25 ملليمتر ، دقة

0.01 ملليمتر . أوجد قيمة قراءة الميكرومتر ؟

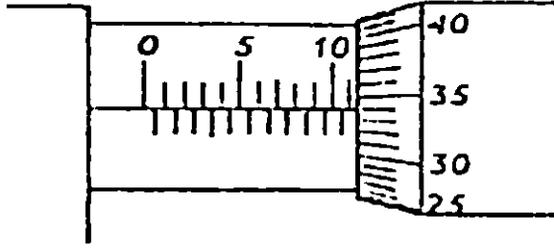

شكل 10 - 42

قراءة الميكرومتر = 11.34 ملليمتر

قراءة التقسيم الرئيسي العلوي = 11 ملليمتر

قراءة مخروط أسطوانة القياس = 34 جزء =  $\frac{1}{50} \times \frac{34}{50} = 0.34$  ملليمتر.

∴ قراءة الميكرومتر = 11 + 0.34 = 11.34 ملليمتر


### النظام الثاني لتدريج الميكرومتر:

#### Second system of micrometer graduation

خطوة قلاووظ عمود قياسه واحد ملليمتر ، ويعرف هذا النظام من الميكرومترات من مخروط أسطوانة القياس المقسم إلى 100 قسم ، بالإضافة إلى خط التقسيم الرئيسي الطولي بأسطوانة القياس الداخلية المقسم من أعلى فقط بالملليمترات .  
علما بأن هذا النوع من الميكرومترات قليل الانتشار.

رأس الميكرومتر الذي خطوة عمود قياسه واحد ملليمتر والموضح بشكل 10 - 43

مواصفات كالآتي:-

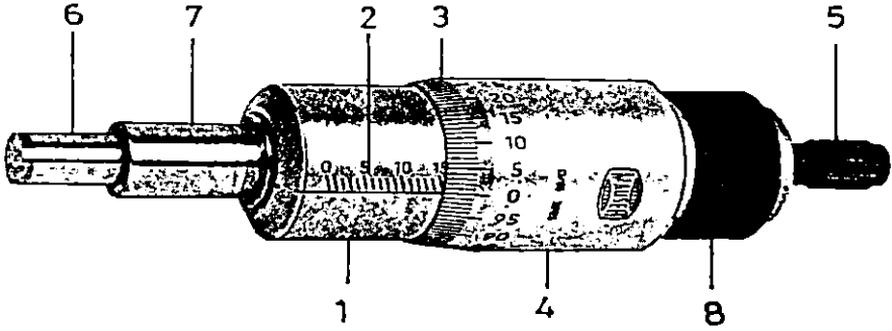

شكل 10 - 43

رأس ميكرومتر خطوة قلاووظ عمود قياسه واحد ملليمتر

- 1- أسطوانة القياس الداخلية.
  - 2- للتقسيم الرئيسي على الخط الطولي بالمليمترات فقط.
  - 3- مخروط أسطوانة القياس مقسم إلى 100 قسم.
  - 4- أسطوانة القياس الخارجية.
  - 5- مسمار تحسس بمغضى بمادة عازلة للحرارة كالبكليت.
  - 6- عمود للقياس.
  - 7- جزء أسطواني يثبت بإطار الميكرومتر.
  - 8- جلبة بمادة عازلة للحرارة كالبكليت.
- عندما يكون مخروط أسطوانة القياس مقسم إلى 100 قسم، تكون خطوة قلاووظ عمود قياسه واحد ملليمتر، وهي من الطبيعي نفس خطوة القلاووظ الداخلي لأسطوانة القياس. وهذا يعني أنه إذا أديرنا أسطوانة القياس دورة كاملة.. يتحرك عمود القياس إلى الأمام أو إلى الخلف حسب اتجاه الدوران مسافة قدرها واحد ملليمتر.
- إذا أديرنا أسطوانة القياس لبيتعد خط الصفر بمقدار جزء واحد فقط، يكون قيمة هذا الجزء = جزء واحد من مجموع أجزاء مخروط أسطوانة القياس × خطوة عمود القياس.

$$- \frac{1}{10} \times 1 = 0.01 \text{ ملليمتر.}$$


وهي دقة قياس الميكرومتر.

## قراءات مختلفة للنظام الثاني الميكرومتر الخارجي :

Different reading for external micrometer system

مثال 1:

شكل 10 - 44 يوضح قراءة ميكرومتر خارجي صفر : 25 ملليمتر دقة 0.01 ملليمتر . أوجد قيمة قراءة الميكرومتر؟

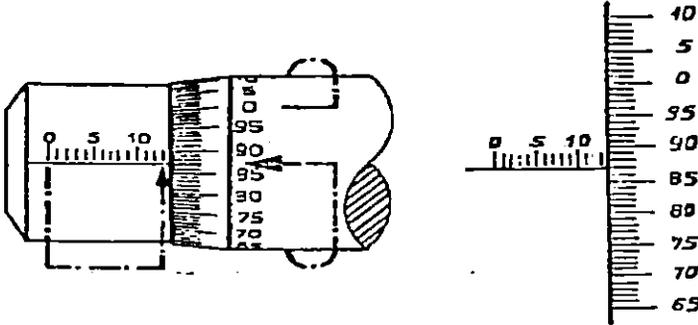

شكل 10 - 44

قراءة الميكرومتر = 13.87 ملليمتر

الحل :

خط التقسيم الرئيسي الطولي بأسطوانة القياس يشير إلى المليمترات ، ويلاحظ عدم وجود تقسيم سفلي، بالإضافة إلى مخروط أسطوانة القياس مقسم إلى 100 قسم . هذا يعني أن خطوة قلاووظ عمود القياس 1 ملليمتر.

قراءة الميكرومتر كالآتي:-

السهم الموضح على خط التقسيم الرئيسي بأسطوانة القياس الداخلية يشير إلى المليمترات الصحيحة وهي = 13 ملليمتر.

السهم الدائري الموضح على مخروط أسطوانة القياس ، يشير إلى أجزاء المليمتر وهي 87 جزء أي = 0.87 ملليمتر.

∴ قراءة الميكرومتر = 13 + 0.87 = 13.87 ملليمتر

## مثال 2:

إذا أديرت أسطوانة القياس بميكرومتر بمقدار 27 جزء . علما بأن خطوة قلاووظ عمود قياسه 1 ملليمتر . أوجد قيمة قراءة الميكرومتر؟

## الحل:

قيمة قراءة الميكرومتر = قيمة الأجزاء المدارة من مجموع أجزاء مخروط أسطوانة القياس × خطوة قلاووظ عمود القياس.

$$0.27 \text{ ملليمتر} = 1 \times \frac{27}{10} =$$

## مثال 3:

إذا أديرت أسطوانة القياس بميكرومتر بمقدار 8 دورات كاملة وأضيف إليها 32 جزء علما بأن خطوة قلاووظ عمود القياس 1 ملليمتر . أوجد قيمة قراءة الميكرومتر؟

## الحل:

قيمة الدورة الكاملة لأسطوانة القياس بميكرومتر خطوة عمود قياسه 1 ملليمتر = 1 ملليمتر.

$$\therefore \text{قيمة قراءة الميكرومتر} = 8 + \frac{32}{10} = 8.32 \text{ ملليمتر}$$

## الميكرومترات الخاصة

## Special Micrometers

تعتبر الميكرومترات من أكثر أدوات القياس انتشاراً في الورش والمصانع ، وذلك لسهولة استخدامها ووضوح قراءة تدرجها.

لذلك فقد صممت دور الصناعة أنواع وأشكال مختلفة من الميكرومترات ذات نماذج خاصة، لاستخدامها في قياس المشغولات المصنعة والتي يصعب قياسها بالميكرومترات التقليدية . أنواع الميكرومترات الخاصة هي كما يلي:-

- 1- ميكرومتر القياس الداخلي بأشكاله المختلفة.
  - 2- ميكرومتر قياس الأعماق بأشكاله المختلفة.
  - 3- ميكرومتر قياس التروس.
  - 4- ميكرومتر قياس أسنان اللولب.
  - 5- ميكرومتر قياس الأسلاك.
  - 6- ميكرومتر قياس المواسير.
  - 7- ميكرومتر قياس عدد القطع ذات الثلاثة والخمسة والتسعة حواف.
  - 8- ميكرومتر قياس أبعاد المجارى الخارجية والداخلية.
  - 9- ميكرومتر قياس مجارى الخوابير.
- فيما يلي عرض لأكثر أنواع الميكرومترات الخاصة انتشاراً :-

### الميكرومترات الداخلية Inside Micrometers:

تتشابه الميكرومترات الداخلية بصفة عامة مع الميكرومترات الخارجية من حيث خطوة عمود القياس والتقسيم الرئيسي بأسطوانة القياس ، وتختلف الميكرومترات انداخلية عن الخارجية من حيث وجود فكين (نقطتين ارتكاز) أو ثلاثة فكوك (ثلاثة نقط ارتكاز) بدلا من الإطار الذي على شكل قوس أو على شكل حرف U ، بالإضافة إلى القراءة العكسية بخط التقسيم الرئيسي بالميكرومترات الداخلية ، حيث صمم اندريج الرئيسي بأسطوانة القياس الداخلية بشكل عكسي عن ما هو متبع بالميكرومترات الخارجية.

توجد أشكال مختلفة للميكرومترات الداخلية ، لإمكان قياس الأبعاد والأقطار الداخلية لكافة المشغولات والأجزاء الدقيقة لتفي بالمتطلبات الصناعية المختلفة.

فيما يلي عرض لجميع أشكال الميكرومترات الداخلية.


## الميكرومتر الداخلي ذو الفكين دقة 0.01 ملليمتر:

## Inside Micrometer With Two Jaws 0.01 mm

يستخدم الميكرومتر الداخلي ذو الفكين دقة 0.01 ملليمتر في قياس الأبعاد والأقطار الداخلية للمشغولات والأجزاء الدقيقة.

صمم السطح الخارجي لمقدمة كل من فكي القياس على شكل قوس ، ليكون تلامس كل منهما مع السطح الداخلي للجزء المراد قياسه على شكل نقطة.

يتكون الميكرومتر الداخلي ذو الفكين دقة 0.01 ملليمتر الموضح بالرسم التخطيطي بشكل 10 - 45 من الأجزاء الآتية:-

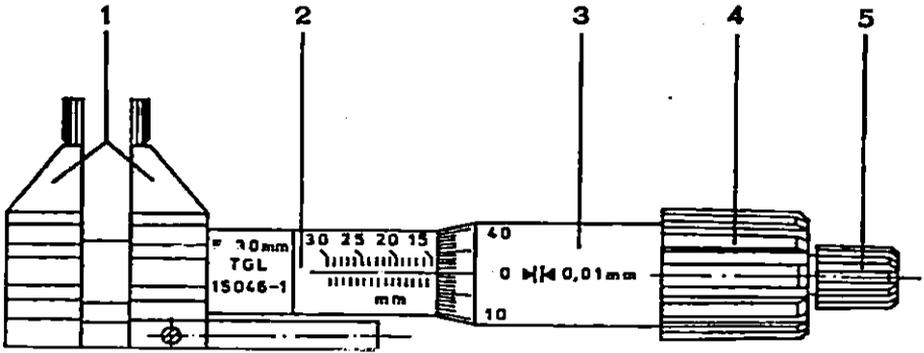

شكل 10 - 45

الميكرومتر الداخلي ذو الفكين دقة 0.01 ملليمتر


- 1- فكي القياس .. (الفك الثابت والفك المتحرك).
- 2- أسطوانة القياس الداخلية التي تحمل التقسيم الرئيسي بشكل عكسي.
- 3- أسطوانة القياس الخارجية.
- 4- غلاف أسطواني من الباكليت ، لعدم تسرب حرارة اليد للميكرومتر.
- 5- مسمار تحسس.

### الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد:

#### Inside Micrometer With Extension Pieces

يتشابه الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد مع الميكرومتر الخارجي في التقسيم الرئيسي بأسطوانة القياس الداخلية ، وتدرج مخروط أسطوانة القياس الخارجية .

يستخدم الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد في قياس الأبعاد والأقطار الداخلية الكبيرة ، كما يستخدم بعد ربط وتثبيت ذراع التطويل في قياسات الأقطار الداخلية العميقة كما هو موضح بشكل 10 - 46 .

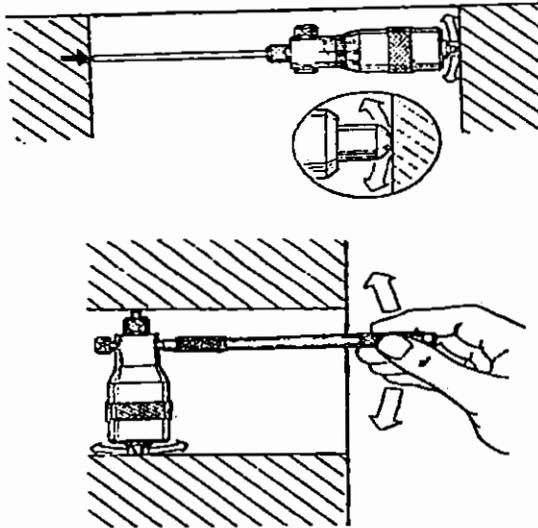

شكل 10 - 46

الميكرومتر الداخلي المجهز بقطع امتداد وأذرع تطويل

ملاحظة :

يجب تلامس فكي الميكرومتر للسطح الداخلي للمشغولة بشكل عمودي مع حركة الميكرومتر بحركة متأرجحة ، للتأكد من التلامس الجيد وصحة القياس.


## الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقاط ارتكاز:

## Three Point Inside Bore Micrometer

يعتبر الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقاط ارتكاز من أفضل أنواع الميكرومترات الداخلية في قياس أقطار المشغولات الداخلية الهامة ، وذلك لوجود ثلاثة أذرع يتلامسون مع سطح القطر الداخلي للمشغولة ، على هيئة نقاط ارتكاز أثناء عملية القياس ، ليعطى قياسات ذات دقة عالية.

يتكون الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقاط ارتكاز الموضح بشكل 10 - 47

من الأجزاء الآتية:-

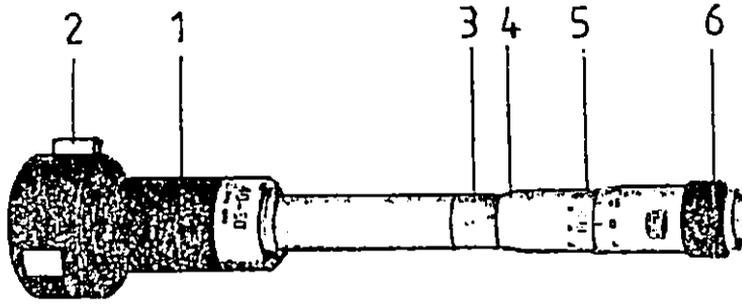

شكل 10 - 47

الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقاط ارتكاز

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1- الهيكل.                  | 2- نقط الارتكاز.                |
| 3- أسطوانة القياس الداخلية. | 4- أسطوانة القياس الخارجية.     |
| 5- الورنية.                 | 6- عجلة نفويت .. (عجلة التحسس). |


يستخدم الميكرومتر الداخلي ذو الثلاث نقاط ارتكاز في قياس الأقطار الداخلية ، ومجاري الأقطار الداخلية ، ذود الميكرومتر بورنية تحمل تقسيم دقته 0.1 ملليمتر ، ليصل دقة قياسه إلى 0.001 ملليمتر.

## ميكرومتر قياس الأعماق : Depth Micrometer Gauge

تستخدم قدمة الأعماق في قياس أعماق الثقوب والارتفاعات ، علما بأن دقة قياسها 0.05 أو 0.02 ملليمتر ، كما يستخدم ميكرومتر الأعماق في قياس أعماق الثقوب والارتفاعات للمشغولات الدقيقة انهامة ، يصل دقة قياسه إلى 0.01 ملليمتر .

يتشابه ميكرومتر الأعماق مع الميكرومتر الخارجي من حيث خطوة قلاووظ عمود القياس ، والتقسيم الرئيسي بأسطوانة القياس الداخلية ، وتدرج مخروط أسطوانة القياس الخارجية ، ولكنه يختلف في القراءة العكسية للتقسيم الرئيسي ، حيث صمم التدرج الرئيسي بأسطوانة القياس بشكل عكسي عن ما هو متبع بالميكرومترات الخارجية .

يتكون ميكرومتر قياس الأعماق الموضح بشكل 10 - 48 من الأجزاء الآتية:-

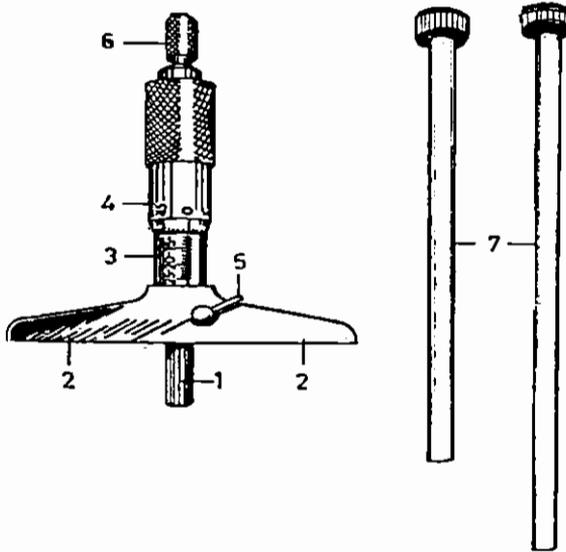

شكل 10 - 48

### ميكرومتر قياس الأعماق

1. عمود القياس.
2. ذراعا الارتكاز.
3. التقسيم الرئيسي.
4. أسطوانة القياس الخارجية.

6. مسمار تحسس.


5. فرملة.

7. قطع امتداد.

مجال قياس ميكرومتر قياس الأعماق هو 25 ملليمتر . زود الميكرومتر بقطع امتداد لزيادة مجال قياسه ولإمكان استخدامه في قياس الأبعاد الكبيرة ، حيث يصل نطاق قياسه إلى 300 ملليمتر .

### ميكرومتر قياس أسنان التروس Gear Teeth Micrometer :

يتشابه ميكرومتر قياس أسنان التروس الموضح بشكل 10 - 49 مع ميكرومتر القياس الخارجي ، من حيث دقة القياس والشكل ، ويختلفا بوجود قرصين أسطوانيين على شكل طبقتين بمقدمة كل من عمود القياس وقاعدة الارتكاز بميكرومتر قياس أسنان التروس .

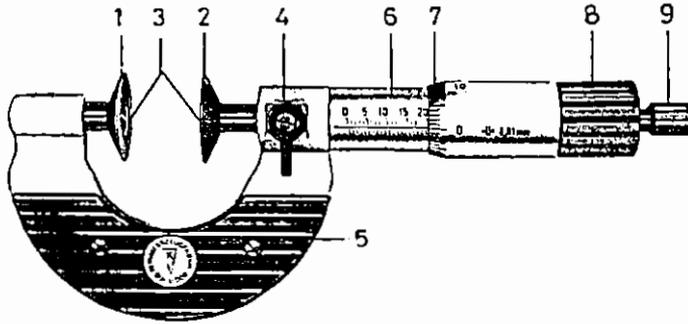

شكل 10 - 49

### ميكرومتر قياس أسنان التروس

1. قاعدة ارتكاز على شكل طبق.
2. عمود القياس ، سطحه الأمامي على شكل طبق.
3. السطحين الأماميين لكل من عمود القياس وقاعدة الارتكاز مصنوع من مادة صلبة ، لعدم حدوث خدش أو تآكل نتيجة لكثرة احتكاكهما بالمعادن المختلفة أثناء استخدام الميكرومتر في عمليات القياس.
4. مقبض تثبيت .. (فرملة).
5. الإطار على شكل قوس أو حرف U ، مغطى من كلا سطحيه الجانبيين بمادة عازلة

كالبكليت ، لعدم تسرب حرارة اليد إلى الميكرومتر أثناء استخدامه في عمليات القياس.

6. أسطوانة القياس الداخلية ، تحمل خط التقسيم الرئيسي الطولي.
7. مخروط أسطوانة القياس مقسم إلى 50 جزء.
8. غلاف أسطوانتي مصنوع من مادة عازلة كالبكليت.
9. مسمار تحسس مغطى بمادة عازلة كالبكليت.


يستخدم ميكرومتر قياس أسنان التروس في قياس عدد من الأسنان المحصورة في مسافة معينة ، وذلك للتعرف على الخطوة الدائرية للترس من خلال العلاقة التالية:-

$$\text{الخطوة} = \frac{\text{قراءة الميكرومتر}}{\text{عدد الأسنان}}$$

### ميكرومتر قياس اللوالب Screw Thread Micrometer :

اللوالب الخارجية والداخلية المصنعة المراد تزاجها بالأجزاء الدقيقة ، غالباً يتم قياسها ومراجعتها باستخدام الميكرومترات الخارجية والداخلية.

الميكرومترات الخارجية والداخلية لقياس اللوالب الموضحة بشكل 10 - 50 عبارة عن ميكرومترات خارجية وداخلية عادية ، صممت على أن يثبت بكل من عمود القياس وقاعدة الارتكاز لقم قابلة للتغيير ، وذلك لقياس أسنان اللوالب بخطواتها المختلفة.

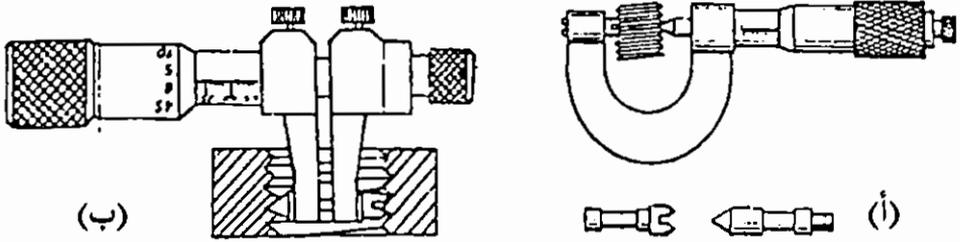

شكل 10 - 50

ميكرومترات قياس اللولب

(أ) ميكرومتر قياس أسنان اللولب الخارجية.

(ب) ميكرومتر قياس أسنان اللولب الداخلية.

الغرض من استخدام الميكرومتر الخارجي والميكرومتر الداخلي لقياس اللولب ، هو الحصول على دقة لقياس القطر الأسمى (القطر الأكبر) والقطر الأصغر والقطر المتوسط (القطر الفعال).

## أدوات وأجهزة القياس ذات الدقة العالية

### High Accuracy Measuring Instruments

لإمكان تصنيع منتجات ذات دقة عالية ، فإنه يجب استخدام أدوات وأجهزة قياس مناسبة مثل القدمات والميكرومترات .... وغيرها ، ونظراً إلى الحاجة المتريدة إلى صناعة الآلات والمعدات والماكينات ، والدقة الواجب توافرها في هذه المنتجات لتحقيق صفة التبادلية ، وخاصة بعد التقدم الكبير الذي شمل معظم أنحاء العالم ، كان لا بد من استخدام أدوات وأجهزة قياس أدق لفحص هذه المنتجات .. إلا أن القدمات والميكرومترات لا يمكن استخدامها في عمليات الفحص والمعايرة وخاصة المشغولات والأجزاء الدقيقة ذات الإنتاج الكمي.

لذلك فقد صممت دور الصناعة أدوات فحص ذات أبعاد ثابتة لاستخدامها في فحص دقة المنتجات المصنعة ، وأجهزة مقارنة لاستعمالها في مقارنة قياس المشغولات المصنعة مع مجموعة قوالب قياس ، كما صممت مبيئات القياس ذات

المؤشر لفحص المشغولات والتعرف على مقدار الخطأ في انحراف القياس بالزائد أو بالناقص.

فيما يلي عرض لأكثر أنواع أدوات وأجهزة الفحص والمقارنة انتشاراً مثل محددات القياس - قوالب القياس - مبيّنات القياس.

## محددات القياس

### Limit Gauges

لجأت دور الصناعة بعد الحرب العالمية الثانية إلى إنتاج محددات قياس ، وهي أدوات لا تحمل تدريجات لقياس الأبعاد ، بل تستعمل مباشرة دون إجراء أى قياسات أو حسابات ، وذلك للحكم على صلاحية المنتجات أو عدم صلاحيتها ، وللتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية الفنية.

محددات القياس هي أدوات مراجعة وفحص ذات دقة عالية ، وهي عبارة عن فكين يحملان مقاسين بقيمتين محددتين (في حالة القياس الخارجي) ، أو على جانبي مقبض (في حالة القياس الداخلي) . يمثل أحد القياسيين الحد الأعلى للبعد المطلوب التحقق منه ، كما يمثل القياس الآخر الحد الأدنى لنفس البعد ، ويكون الفرق بين هذين المقاسين هو مقدار التجاوز أو الانحراف لقياس النموذجي المسموح به.

ويعتبر الجزء المراد فحصه مقبولاً إذا مر بأحد قياسي المحدد ولم يمر بالقياس الآخر ، ومرفوضاً إذا مر بالقياسين معا .. (حسب نوع القياس .. أى في حالة القياس الداخلي أو الخارجي) . من هنا جاءت تسمية هذه المحددات الدخول والادخول .. ( Go & Not Go Gauges ) .

تستخدم محددات القياس بصفة عامة في فحص دقة قياس المشغولات ذات التفاوتات الضيقة ، وخاصة المشغولات ذات الإنتاج الكمي التي تنتج لغرض التبادلية ، وذلك أثناء مراحل التشغيل أو بعد إتمام الإنتاج.

تعرف قيمة التفاوتات بالميكرون .. (الميكرون أو الميكرومتر = 0.001 ملليمتر).


### أنواع محددات القياس : Limit gauges types

توجد محددات القياس بنماذج مختلفة ، ويمكن تقسيمها بالنسبة إلى استخداماتها الأساسية إلى الآتي:-

- 1- محددات قياس الثقوب.
- 2- محددات قياس الأعمدة.
- 3- محددات قياس اللوالب الداخلية.
- 4- محددات قياس اللوالب الخارجية.
- 5- محددات قياس اللوالب الخارجية القابلة للضبط.

### محدد قياس الثقوب Plug Gauge

يوجد محدد قياس الثقوب الموضح بشكل 10 - 51 بقيمة محددة لمقاساته ودقة قياسه وتفاوت أبعاده . تستعمل محددات قياس الثقوب في مراجعة وفحص الأقطار الداخلية للمشغولات الدقيقة.

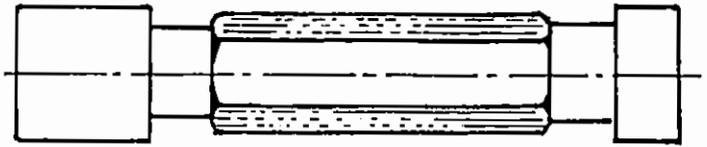


شكل 10 - 51

محدد قياس سدادي ذو جانبيين

تستعمل محددات القياس السدادية ذات الجانبين ثنائية الطرف في مراجعة وفحص قياس الأقطار الداخلية . يعرف الجانب السماحي الدخول (Go) بأنه أطول من الجانب الآخر اللا سماحي أو اللا دخول (Not Go).

شكل 10 - 52 يوضح محدد قياس سدادي ذو جانبيين ثنائي الطرف أثناء فحص ثقب بالطريقة الصحيحة.

ينضغط الهواء أمام محددات القياس السدادية أثناء عملية فحص قياس الثقوب الغير نافذة ، مما يؤثر على دقة مراجعة القياسات ، لذلك فقد أنتجت دور الصناعة هذه المحددات بثقب صغير بكل منها لطرد الهواء أثناء عمليات فحص قياس الثقوب..

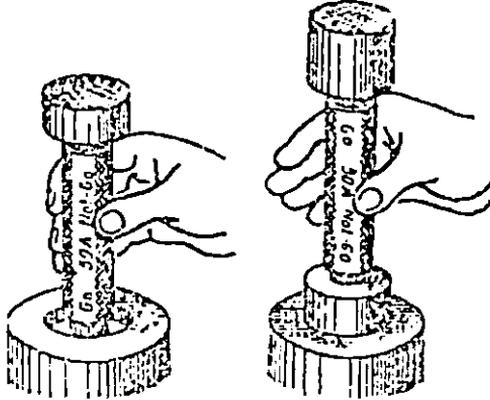

شكل 10 - 52


محدد قياس سداي ذو جانبين ثنائي الطرف أثناء فحص ثقب بالطريقة الصحيحة

محددات قياس الأعمدة Snap Gauges :

تستعمل محددات قياس الأعمدة في مراجعة وفحص أقطار المشغولات الخارجية الدقيقة ، تنتوع هذه المحددات من حيث التصميم إلى أشكال مختلفة .. وفيما يلي أكثر أشكال محددات قياس الأعمدة انتشاراً.

محدد قياس فكي مزدوج Double End Limit Snap Gauge :

عبارة عن فكين بطرفين مقوسين يحملان جانبين ثابتين للقياس كما هو موضح بشكل 10 - 53 . الفك اليساري وعادة محفور عليه قيمة التفاوت بالزائد وهو الجانب السماحي الذي تمر به المشغولات المقبولة (دخول GO) ، والفك الآخر محفور عليه قيمة التفاوت بالناقص وهو جانب القياس المرفوض (لا دخول Not GO) ، ويعرف بوجود منحني دائري باللون الأحمر.

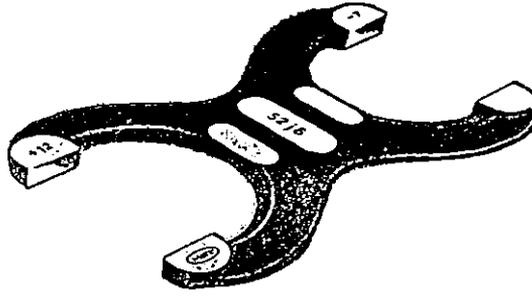


شكل 10 - 53

## محدد قياس فكي مزدوج

الأعمدة الدقيقة المصنعة بتوافق خلوص والمستعملة كأجزاء بآلات التشغيل أو بالماكينات المختلفة ، لا يمكن أن تكون صالحة للاستعمال إلا إذا كان قياسها الفعلي واقعاً بين الحدين (الحد الأعلى أو القياس الأكبر والحد الأدنى أو القياس الأصغر).

للتحقيق من هذين القياسيين (الأكبر والأصغر) تستخدم محددات انقياس الفكّية المزدوجة الموضحة بشكل 10 - 54 ، بحيث تمر الأعمدة المقبولة بالجانب السماحي (دخول GO) ، ولا تمر بالجانب اللا سماحي (لا دخول Not GO) . علما بأن الأعمدة التي تمر بالجانب اللا سماحي (لا دخول Not GO) تعتبر أعمدة تالفة .. أي لا يسمح باستخدامها.

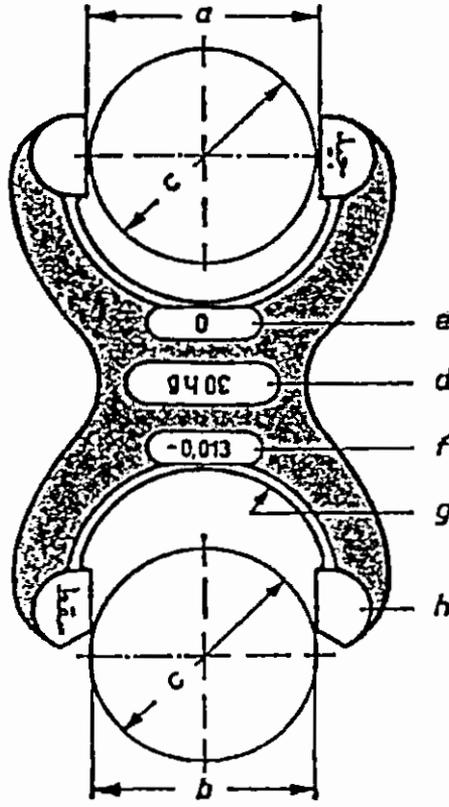


شكل 10 - 54

استخدام محددات القياس الفكية المزدوجة للتحقيق من قياس المشغولات بين الحديد الأكبر والأصغر

- حيث a ... القياس الأكبر أو الجانب المقبول دخول Go.
- b ... القياس الأصغر أو الجانب المرفوض لا دخول Not Go.
- c ... البعد القطعي للعمود .. (أصغر من القطر الأكبر وأكبر من القطر الأصغر).
- d ... مقياس للتوافق.
- e ... مقدار التفاوت الزائد عن البعد الأسمى.
- f ... مقدار التفاوت الناقص عن أتبع الأسمى.
- g ... شريط ملون باللون الأحمر .. يعنى جانب الرفض.
- h ... فكوك قياس مشطوفة.

لدقة قياس المحددات المختلفة ولارتفاع ثمنها ، لذلك يراعى عدم استخدام العنق أثناء مراجعة وفحص قياس المشغولات ، بل يجب استخدامها بالطرق الصحيحة الموضحة بشكل 10 - 55 ، بوضع محدد القياس على القطر الخارجي للعمود المراد فحص قياسه من جهة الدخول (Go) بحيث ينزلق على المشغولة تحت تأثير وزنه الذاتي ، ولا يسمح لجهة اللا دخول (Not Go) سوى بالتعلق بسطح قطعة التشغيل فقط.

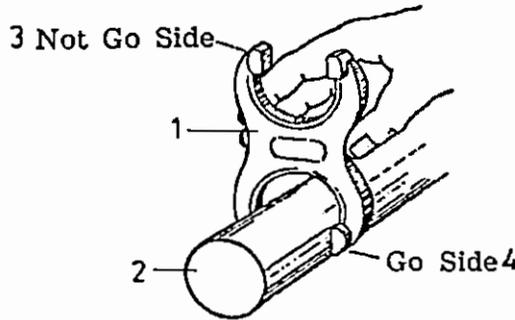

شكل 10 - 55

استخدام محدد القياس الفكي المزدوج بالطريقة الصحيحة

- 1- محدد قياس فكي مزدوج.
- 2- العمود المراد مراجعة واختبار دقة قياسه.
- 3- جانب الدخول Go.
- 4- جانب اللا دخول Not Go.

## قوالب القياس

### Gauge Blocks

قوالب القياس عبارة عن مجسمات قياس (محددات قياس) ، وهي تمثل أدق وسيلة قياس واختبار في الورشة ، ويمكن استخدام قوالب القياس العيارية سواء للقياس المباشر ، أو لمقارنة القياسات من أجل مراقبة جودة الإنتاج أو لضبط أجهزة القياس.

تنقسم قوالب القياس إلى نوعين أساسيين هما:-

1. قوالب القياس المتوازية.


2. قوالب قياس الزوايا.

## أولاً: قوالب القياس المتوازية Parallel Gauge Blocks

عبارة عن كتل بشكل متوزي مستطيلات ذات أسطح قياس متوازية ، وهي بالغة الدقة في التصنيع ، وتعتبر من أهم أنواع قنود القياس وهي من الدعامات الأساسية لعمليات القياس. اخترعها العالم السويدي جوهانسن (Johansson) عام 1891 ميلادية ، وبدأ أول إنتاج تجارى لها على نطاق محدد عام 1911 ميلادية تسمى بالوسط الفني بقوالب جوهانسن نسبة إلى مخترعها . كما تسمى بمحددات القياس المنزلة (Slip Gauge) نسبة إلى سهولة انزلاقها.

تتميز قوالب القياس المتوازية بإمكان تجميع أى عدد من قوالب القياس العيارية لتكوين قياس معين ، وفي هذه الحالة يتم إزاحة القوالب في مقابلة بعضها البعض ، مع تسليط الضغط الخفيف كي تتماسك القوالب ببعضها البعض بقوى الالتصاق الموجود على أسطحها.

تداول قوالب القياس المتوازية بالأسواق التجارية على هيئة مجموعات بصناديق خشبية كما هو موضح بشكل 10 - 56 ، وتختلف هذه المجموعات عن بعضها البعض باختلاف أطوال القوالب وعددها.

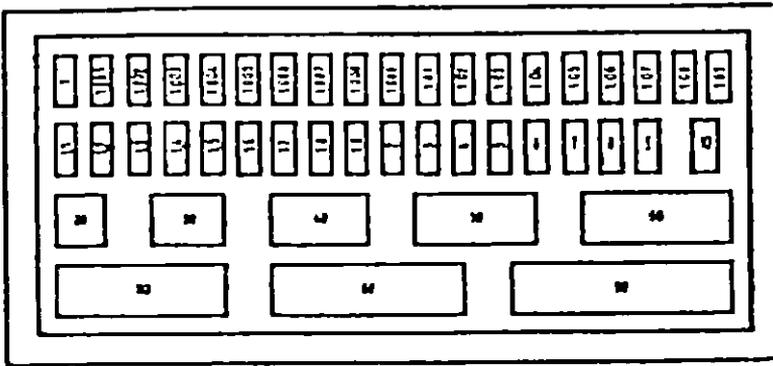

شكل 10 - 56

مجموعة من قوالب القياس المتوازية مكونة من 45 قالب

تصنع قوالب القياس من الصلب السبائكي المعامل حرارياً والخالي من


الإجهادات الداخلية ، وهى قوالب صغيرة الحجم على شكل متوازي مستطيلات ، وعادة يكون أبعاد مقطوعها كما هو موضح بشكل 10 - 57 بالقياسات التالية:-

(أ) أبعاد القوالب التي تزيد قياساتها عن 10 مم هي  $9 \times 35$  ملليمتر.

(ب) أبعاد القوالب التي قياساتها ما بين 5 - 10 مم هي  $9 \times 30$  ملليمتر.

(ج) أبعاد القوالب التي قياساتها أقل من 5 مم هي  $9 \times 20$  ملليمتر.

يجهز السطحان المتوازيان تجهيزاً عال الدقة بحيث يصل إلى درجة فائقة من النعومة والاستواء واللمعان ، ويعتبر سطح كل منهما مسطحاً ضوئياً Optical Flat Surface ، والمسافة بين سطحي القياس المتوازيين تمثل طول القالب ، وهى مسجلة على سطح القالب بالحفر ، وتعتبر هى البعد الأسمى وكمرجع للقياس.

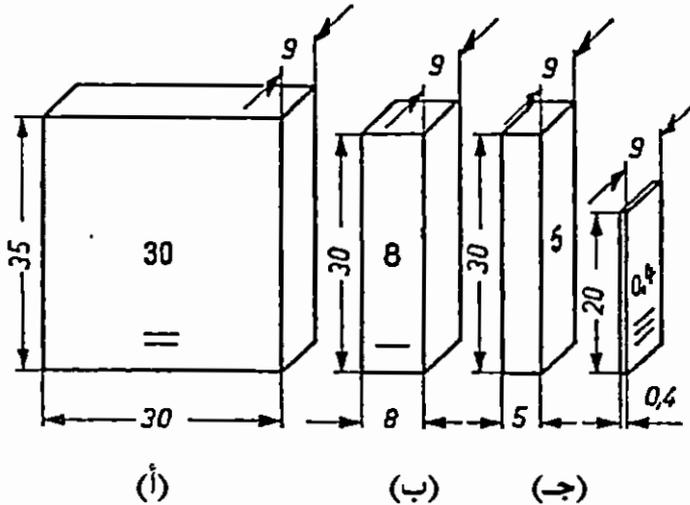

شكل 10 - 57

أبعاد قوالب القياس

(أ) قوالب قياس أبعادها  $9 \times 35$  مم ، تستخدم في قياس الأبعاد الأكبر من 10 مم.

(ب) قوالب قياس أبعادها  $9 \times 30$  مم ، تستخدم في قياس الأبعاد ما بين 5 - 10 مم.

(ج) قوالب قياس أبعادها  $9 \times 20$  مم ، تستخدم في القياس الأقل من 5 مم.

## فئات قوالب القياس Gauge block grades:

تعتبر قوالب القياس المنزلة من أهم أنواع أدوات الضبط والمقارنة ، وهي الأساس الذي يعاير ويضبط عليها جميع أدوات وأجهزة القياس.

تصنع قوالب القياس بأربع درجات (رتب) متفاوتة في الدقة .. فيما يلي عرض فئات (رتب) متفاوتة لدرجات دقتها:-

1- القوالب الإمامية..... يرمز لها بالرمز 00

2- قوالب المراجعة..... يرمز لها بالرمز 0

3- قوالب التفيتيش..... يرمز لها بالرمز 1

4- قوالب التفيتيش..... يرمز لها بالرمز 2

تصنع القوالب الإمامية التي يرمز لها بالرمز (00) بأقل تفاوتات ممكنة عملياً ، وتوجد في معامل الأبحاث والمعايرة فقط في حجرات مكيفة ، وتستخدم هذه القوالب المصنعة بهذه الدرجة من الجودة بمثابة مراجع فقط .. أي مصادر قياس أساسية ، وذلك لمراجعة الرتب أو الفئة التي تليها ، ومراجعة محددات القيس الفائقة الدقة.

وتوجد قوالب المراجعة التي يرمز لها بالرمز (0) في معامل القياس بحجرات مكيفة ، وتستخدم في مراجعة الفئة التي تليها ، مثل مراجعة محددات القياس العادية وضبط أجهزة القياس وتحديد الأبعاد اندقيقة في صناعة اقوالب (الضبعات).

وتوجد قوالب التفيتيش التي يرمز لها بالرمز (1) في حجرات التفيتيش المكيفة والموجودة بالمصانع المختلفة ، وتستخدم في مراجعة الفئة التي تليها ، مثل مراجعة وضبط محددات القياس الأقل دقة ولضبط العدد والقوالب (الضبعات) وما يشابه ذلك.

كما توجد قوالب التشغيل التي يرمز لها بالرمز (2) في ورش الإنتاج والتشغيل ، وتستخدم في ضبط ماكينات التشغيل وفي عمليات التخطيط والشنكرة وقياس أبعاد الأجزاء المصنعة التي تحتاج إلى عناية ودقة عالية.

## لصق قوالب القياس Adhesive bonding of gauge blocks :

عند انزلاق جزء ذو سطح نظيف مستوى بدرجة استواء عالية مع جزء آخر ذو سطح مماثل وتحت ضغط ، فإن هذين الجزأين يلتصقا ببعضها البعض ، ويرجع ذلك إلى تجاذب ذرات كل من السطحين الأملسين وإلى الضغط الجوي.

ولدرجة دقة استواء ونعومة قوالب القياس العالية فإن أسطح قياسها تلتصق مع بعضها البعض بالدلك والضغط ، لتصل درجة تحملها إلى قوة شد تعادل 125 كجم.


## ثانياً: قوالب قياس الزوايا Angle Gauge Blocks :

تصنع قوالب قياس الزوايا بنفس مواصفات قوالب القياس المستطيلة ، وتوجد على هيئة مجموعة بصندوق خشبي كما هو موضح بشكل 10 - 58 .

تم تجهيز سطحي القياس المنحرفين تجهيزاً عال الدقة ، بحيث يصل إلى درجة فائقة في النعومة واللمعان.

مسجل على سطح كل قالب بالحفر علامة ( + ، - ) أو علامة ( + ) فقط ، وقيمة الزاوية بالدرجة أو بالدقيقة أو بالثانية.

القالب المسجل على إحدى جانبيه علامة ( + ) هذا يعني أن القالب يستخدم في عمليات الجمع فقط ، والقالب المسجل على كلا جانبيه علامة ( + ، - ) ، هذا يعني أن القالب يستخدم في عمليات الجمع والطرح.

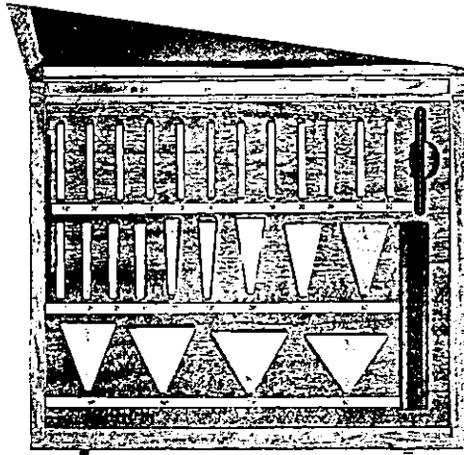

شكل 10 - 58

مجموعة قوالب قياس الزوايا

تمثل هذه القوالب زوايا مختلفة يمكن إضافة بعضها على بعض بالدلك وانضغط ، كما هو الحال في القوالب المستطيلة السابق ذكرها ، وذلك لتكوين القياس المتقن السريع للزاوية المراد معايرتها حتى 10 ثانية . يصل دقة قوالب قياس الزوايا إلى  $\pm 2$  ثانية .. هذا يعني إنها ذات دقة فائقة.

## مبيّنات القياس (أجهزة القياس ذات المؤشر)

### Indicators Gauge

مبيّنات القياس - أجهزة القياس البيانية - ساعات القياس - مبيّنات أو محددات القياس ذات القرص المنرج .. كلها مسميات مترادفة ومتداولة بالوسط الفني.

تضبط المبيّنات المختلفة دون استثناء على قياسات المشغولات الدقيقة المراد فحص انحراف أبعادها ، وذلك باستخدام مجموعة قوالب قياس تعادل البعد المطلوب مراجعته، أو بالاستعانة بمشغولات نموذجية أو بوسائل أخرى مماثلة.

تعتبر مبيّنات القياس من أفضل أجهزة القياس البيانية ، وذلك لتكبيرها لقيمة القياسات ، التي تساعد العين على قراءتها بسهولة ويسر.


## أنواع مبيّنات القياس Indicator gauge types :

يختلف مقدار التفاوتات في أبعاد الأجزاء المصنعة ، باختلاف دقة وأهمية واستخدام كل جزء ، ومدى تعامله مع الأجزاء الأخرى ، كما تختلف دقة مبيّنات القياس.

فيما يلي عرض لمبين قياس ذو حركة ميكانيكية ، مع رسم توضيحي لترتيبية انتقال الحركة الميكانيكية.

## مبين القياس ذو القرص المدرج Dial Indicator :

يعتبر مبين القياس ذو القرص المدرج من أكثر أنواع أجهزة القياس البيانية انتشاراً ، حيث يمكن بيان قيمة القياس أو مقدار الانحراف في أبعاد المشغولات مكبرة بنسبة 1 : 100 (للمبيّنات التي دقة قياسها 0.01 ملليمتر) كما هو موضح بشكل 10 - 59 ، وبنسبة 1 : 1000 (للمبيّنات التي دقة قياسها 0.001 ملليمتر) ، كما تصل نسبة التكبير إلى 1 : 2000 (للمبيّنات الفائقة الدقة التي تبلغ دقة قياسها 0.0005 ملليمتر .. أي ( 0.5 ميكرون).

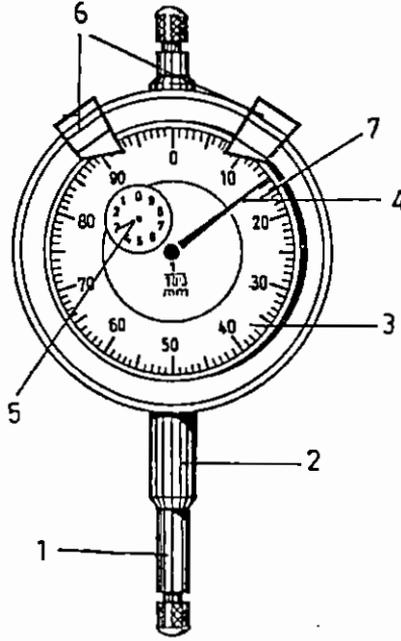


شكل 10 - 59

مبين القياس ذو القرص المدرج

1. عمود التحسس.
2. اسطوانة التثبيت.
3. قرص دائري مقسم إلى 100 قسم.
4. المؤشر الكبير.
5. المؤشر الصغير وتدرجات تشير إلى المليمترات الكاملة.
6. علامات ضبط مقدار التفاوتات المسموح بها.
7. تدرجات تشير إلى 0.01 ملليمتر.

يتكون مبين القياس ذو القرص المدرج بصفة عامة كما هو موضح بالرسم التخطيطي بشكل 10 - 60 من جريدة مستننة ومجموعة تروس لتكبير نقل الحركة ، ونابض لولبي (ياى) ، ومؤشران إحداهما كبير والآخر صغير . القرص المدرج لمبين القياس مقسم إلى 100 جزء (أجزاء متساوية) ، بحيث يعادل الجزء الواحد 0.01 ملليمتر ، ويشير التدرج الدائري الصغير إلى المليمترات الكاملة ، أى إنه عند تحرك المؤشر الكبير دورة كاملة ، ينتج عنه تحرك المؤشر الصغير قسم واحد فقط .. أى ملليمتر واحد.

يوجد بنهاية عمود التحسس جريدة مسننة ، الغرض منها هو دوران ترس صغير لنقل الحركة إلى مجموعة تروس ، الذي ينتج عنها تحرك المؤشر ليوضح مقدار الانحراف بدقة عالية.

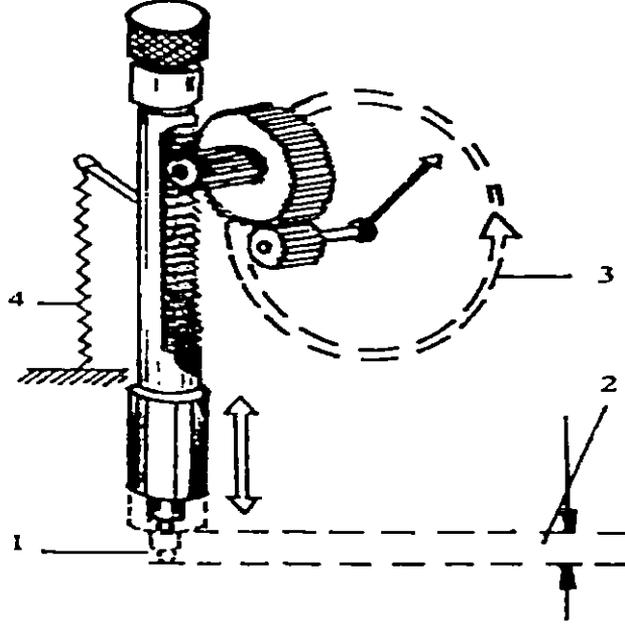

شكل 10 - 60

- رسم تخطيطي يوضح الترتيب الميكانيكية لمبين قياس بأبسط صورة
1. إصبع عمود التحسس.
  2. مسافة تحرك عمود التحسس.
  3. مسار المؤشر.
  4. نابض لولبي (باي).

مميزات مبيّنات القياس:

Advantages of measurement indicator gauges

تتميز مبيّنات القياس بصفة عامة بالصفات التالية:-

1. صغيرة الحجم وخفيفة الوزن.
2. سهولة التداول والتخزين.
3. مريحة في ضبطها وقراءتها.

4. يمكن من خلال القرص المدرج القابل للدوران ضبط مؤشر المبين على وضع الصفر في أى مكان بمحيط القرص.
5. يتيح فحصاً سريعاً للقياس المراد اختباره ، ومن ثم فإنه يوضح قياس المشغولة الفعلي واقعاً بين الحدين السماحيين للقياس ، أى داخل نطاق التجاوزات المسموح بها أو خارج هذا النطاق.
6. يمكن من خلال التجهيزات الخاصة بها استخدامها بأفضل صورة.

### مصادر الخطأ في القياس : Measuring uncertainties

لا يوجد قياس على الإطلاق بدون خطأ، ويتوقف قيمة الخطأ على دقة تصميم وأداء جهاز القياس المستعمل ، وأسلوب القياس المتبع ، ومهارة من يستخدمه.

ويجب ألا ترتفع قيمة أخطاء القياس عن الحدود المسموح بها في عملية القياس ، إلى جانب أن تكون ذات قيمة صغيرة بالمقارنة بحساسية القياس . وهناك أنواع أخرى لأخطاء القياس التي يمكن تحديد قيمة كل منها ، وبالتالي يمكن تصحيح القياسات المأخوذة بناء على ذلك لتحديد القيم الحقيقية للأبعاد.

وتتلخص مصادر الخطأ في القياس في الآتي:-

#### 1- مصادر الخطأ بأداة القياس:

- (أ) درجة الدقة التي تصنع بها عناصر أداة القياس.
- (ب) الخطأ في مرابط القياس (وهو المعروف بخطأ علامة الصفر) ويشكل انحراف خط الصفر عن موضعه الصحيح في الوقوع بالخطأ في جميع القياسات التي تجرى باستعمال أدوات القياس بوجه عام ، ومن ثم فإنه يتعين على القائمين بعمليات القياس مداومة مراجعة أدوات وأجهزة القياس ، للتأكد من مطابقة خط الصفر بالوضع الصحيح له.
- (ج) الخطأ في مركزية محاور دوران أو ارتكاز عناصر أداة القياس.

- (د) الخلوص الزائد في أجزاء أداة القياس ، حيث يؤثر ذلك في مقدار البعد بين فكي أداة القياس بالنسبة لعلامات التدرج.
- (هـ) احتكاك بعض العناصر في أدوات وأجهزة القياس مع بعضها البعض ، وما ينشأ عن ذلك من تآكل وانحراف.
- مما سبق يتضح أهمية العناية بأدوات وأجهزة القياس ، وفحصها ومراجعتها دوريا لضبطها وتصحيحها على الوحدات الإمامية في حجرات التفقيش أو في مراكز القياسات والمعايرة.

## 2. مصادر الخطأ بعملية القياس:

- (أ) عدم تمام انطباق فكي أداة القياس على البعد المقاس.
- (ب) الضغط الزائد على فكي أداة القياس.
- (ج) الخطأ في قراءة تدرج أداة القياس.
- (د) خطأ ارتفاع درجات الحرارة ، حيث أن درجة الحرارة القياسية التي يجب إجراء عمليات القياس عندها هي 20 م° ، وإذا أجريت عملية قياس عند درجة حرارة مختلفة عن هذه الدرجة ، فإن نتيجة القياس تكون غير صحيحة ، حيث يتسبب ذلك في تمدد أو انكماش الأبعاد المقاسة . ويمكن تحديد الخطأ الناتج عن اختلاف درجات الحرارة من العلاقة التالية:-

$$x = L_r - L$$

$$L = m (d - 20)$$

$$L_r = L [ 1 + m (d - 20) ]$$

- حيث x ... قيمة الخطأ الناتج عن اختلاف درجات الحرارة.
- L ... طول المشغولة الحقيقية عند درجة حرارة 20 م°.
- L<sub>r</sub> ... طول المشغولة المقاسة عند درجة حرارة د.

د ... درجة حرارة المشغولة أثناء عملية القياس.

م ... معامل التمدد الطولي لمعدن المشغولة المقاسه.

ويعتبر خطأ ارتفاع درجة حرارة المشغولة من الأخطاء التي يمكن تصحيحها في عمليات القياس ، ومن ثم فإنه يمكن من خلال تحديد قيمة هذا الخطأ يمكن تحديد القيمة الحقيقية للبعد.


$$\text{القيمة الحقيقية للبعد} = \text{القيمة المقاسة} - \text{الخطأ}$$

(هـ) خطأ عدم المحاذاة .. قبل التعرف على أخطاء عدم المحاذاة ، فإنه يجب الرجوع إلى أهم المبادئ الأساسية لعملية القياس ، وهو ضرورة انطباق فكي أداة القياس على الجزء المراد قياسه ، بحيث يكون في اتجاه القياس وموازيًا للبعد المراد قياسه . أما اتجاه القياس فهو محدد بنوع أداة القياس المستخدمة ، فمثلاً اتجاه قياس الميكرومتر الخارجي يكون في اتجاه محور حركة عمود القياس إلى قاعدة الارتكاز ، واتجاه القياس بالمبين ذو القرص المدرج (Indicator) يكون في الاتجاه المحوري للعمود التحسس على سطح المشغولة.

ويمكن حدوث أخطاء في عمليات القياسات المختلفة نتيجة للاتجاهات الغير صحيحة لأدوات وأجهزة القياس المستخدمة.  
فيما يلي بعض الأمثلة لأخطاء عدم المحاذاة الناتجة عن عدم إنطاق فكي أداة القياس في الاتجاه الصحيح.

### مثال 1:

عندما يكون وضع تدريج القياس (اتجاه القياس) مائلاً بالنسبة للاتجاه الصحيح للبعد المراد قياسه كما هو موضح بشكناً 10 - 61 ، فإن الخطأ الناتج عن عدم المحاذاة يمكن تحديده من العلاقة التالية:-

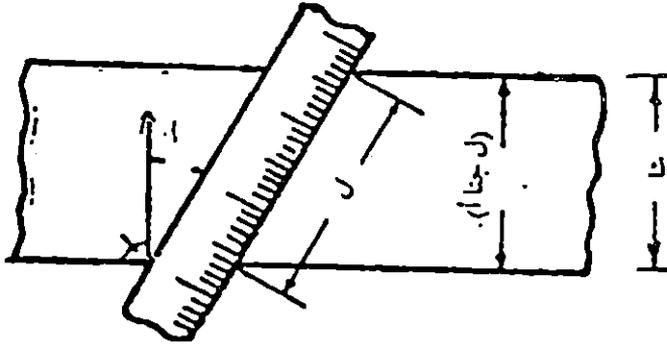

شكل 10 - 61

خطأ القياس نتيجة لاتجاه القياس على البعد الغير صحيح

$$خ = ل - ك$$

$$ل = ل - جتا أ$$

$$ل = (1 - جتا أ)$$

حيث خ... خطأ عدم المحاذاة.


ل... القراءة على تدريج القياس.

ك... البعد الحقيقي.

أ... زاوية عدم المحاذاة.

مثال 2:

عندما يكون اتجاه القياس لمبين ذو قرص مدرج (Indicator) مائلا على السطح المراد قياسه كما هو موضح بشكل 10 - 62 ، فإن الخطأ الناتج عن عدم المحاذاة يمكن تحديده من العلاقة التالية:-

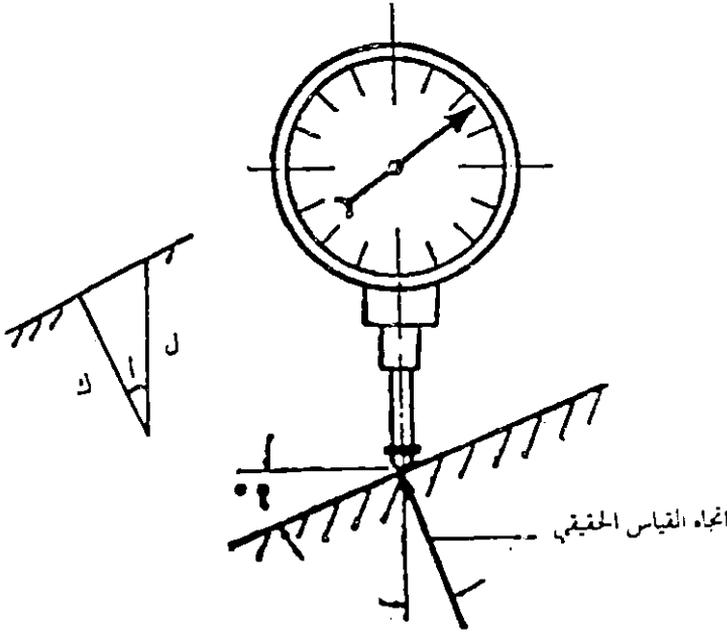

شكل 10 - 62

خطأ القياس نتيجة لميل الاتجاه الصحيح للمبين على سطح المشغولة

$$خ = ل - ك$$

$$= ل - ل جتا أ$$

$$= ل (1 - جتا أ)$$

حيث خ... خطأ عدم المحاذاة.

ل... قراءة البعد على القرص المدرج لمبين القياس.

ك... قيمة البعد الحقيقي.

أ... زاوية عدم المحاذاة.

مثال 3:

عندما يكون اتجاه القياس لعمود القياس وقاعدة الارتكاز (فكي القياس بميكرومتر

خارجي) بوضع غير متعامد مع محور المشغولة الأسطوانية المراد قياسها كما هو موضح



## ضبط الجودة

### Quality Control

المقصود بضبط الجودة .. أى الرقابة على صلاحية الإنتاج الصناعي ، ويعنى الرقابة على جميع مراحل التشغيل والإنتاج ، والمحافظة على تحسين مستوى الأداء بحيث يطابق التصميم ، مع عرضه بثمن مناسب بالمقارنة بالمنتجات الأخرى انمافسة ، ليلانم رغبة المستهلك.

### ضبط جودة الإنتاج : Production quality control

ضبط جودة الإنتاج لا يعنى إنتاج السلعة أو الأجزاء المصنعة إنتاجاً مقبولاً خالي من العيوب ، بل يعنى استمرار جودة السلعة المصنعة حتى تصل إلى المستهلك بهذه الجودة.

فيمكن أن تكون هناك رقابة على الإنتاج الصناعي أثناء عمليات التصنيع، بحيث يتم الإنتاج على مستوى عالي الجودة ، ثم يحدث أثناء عمليات النقل أو التخزين ما يؤثر على مستوى تلك الجودة ، بحيث لا تكون هذه المنتجات على المستوى المطلوب من وجهة نظر المستهلك .. لذلك فإن ضبط جودة الإنتاج تعنى الرقابة على جودة عدة مراحل مترابطة بعضها ببعض وهى كالتالى:-

### 1. جودة التصميم Design quality :

هى المرحلة الأولى ، وتعتبر من أهم المراحل ، بل الأساس الذي يعتمد عليه في عمليات التصنيع والإنتاج ، وهو يعنى تحديد شكل ومواصفات القطعة المراد إنتاجها ، واختيار مواد التصنيع بالأبعاد والتفاوتات المسموح بها لتحقيق صفة التبادلية ، بحيث تؤدي إلى حسن المظهر والمستوى المطلوب.

### 2. جودة عمليات التصنيع Manufacturing process Qualities :

تعنى كفاءة وقدرة الآلات والمعدات والماكينات المستخدمة في عمليات

التصنيع ، ومواصلة الإنتاج بالمواصفات المحددة بالتصميم من حيث الدقة في الأبعاد .. أى استخدام آلات وماكينات تقوم بالتشغيل والإنتاج في حدود التفاوتات المسموح بها.

### 3. جودة الأداء : Performance quality

أى التزام جميع العاملين (مهندسين - فنيين - إداريين - عمال نقل ... الخ) بتحقيق الإنتاج المقبول المطلوب في الزمن المحدد ، مع مراعاة إتباع تعليمات وإرشادات السلامة الصناعية (الأمان الصناعي) .. كل من موقعه.

### 4. جودة التغليف : Packing quality

إذا دعت الحاجة إلى تغليف المنتجات المصنفة ، فيجب تغليفها بالمواد المناسبة للاحتفاظ بخصائصها في حالة جيدة.

### 5. جودة المناولة والنقل والشحن :

#### Quality of handing , transportation & shipping

يعتبر نقل المواد وتداولها نشاط من الأنشطة الهامة التي تمثل جزءاً أساسياً من أى عملية إنتاجية أو أسلوب إنتاجي ، ومن ثم فإنه يحظى بالاهتمام وتقديم الطرق الصحيحة والأمنة لوقاية العاملين في هذا المجال من الحوادث ، ووقاية السلع المنتجة من التلف.

فداول المواد هو أحد الأنشطة الصناعية المترتبة على تقسيم العمل داخل الوحدة الإنتاجية ، ومع تزايد تقسيم العمل داخل الوحدة الإنتاجية وتجزئته ، يتزايد بالتالي متطلبات النقل.

تشتمل عمليات تداول المواد ونقلها من وإلى أقسام الإنتاج والتشغيل وأقسام الخدمات الأخرى وما بينها ، عدة عمليات مثل رفع الأحمال وإنزالها (الشحن

والتفريغ) وتحريكها ورصها ، ويمكن تعريف تداول المواد بأنه تداول فيما بين العمليات الإنتاجية وبعضها البعض.

لذلك فإن تنظيم تداول المواد ونقلها ، يتحكم فيه أسلوب الإنتاج ونوعه (الإنتاج الكمي .. أى إنتاج السلعة بالقطعة أو حسب الطلب) ، وفى أثناء عمليات التشغيل والإنتاج يتطلب الأمر نقل وحركة للمواد الخام ، والمنتجات نصف المشغلة والمنتجات تامة التشغيل ، بشكل متكرر من مكان إلى آخر ، ويتوقف ذلك على وسيلة النقل المناسبة لملاحقة المتطلبات المتزايدة للإنتاج.

ويمكن تقسيم وسائل نقل وتداول المواد بأماكن الإنتاج إلى الآتي:-

(أ) بالحمل اليدوي.

(ب) باستخدام عربات النقل اليدوية المختلفة.

(ج) باستخدام عربات النقل ذات الشوك ، أو العربات الكهربائية.

(د) بالوسائل الآلية مثل السيور الذكية.

(هـ) باستخدام الروافع المختلفة.

وإنه يمكن الوصول إلى الحد الأدنى من الجهد والوقت بإتباع أسلوب ميكنة تداول المواد .. أى تداول المواد بالطرق الميكانيكية أو الآلية المناسبة ، بهدف عدم حدوث تلف بالمواد المنقولة ، وتحقيق الأمان والسلامة للعاملين ، علاوة على حماية العاملين من العمل البدني الشاق وعدم الأضرار بقواهم الجسمانية ، فضلا إلى التخلص من العمل اليدوي الغير مثمر والمستهلك للوقت والذي يحتاج إلى عدد كبير من العاملين.

ويمكن تلخيص ما سبق ذكره بأن جودة المنتجات المصنعة ، تتوقف على الأسلوب الصحيح المستخدم في عمليات النقل والشحن الداخلي (النقل والشحن داخل الوحدة الإنتاجية وخارجها) وطريقة مناولة السلع من وإلى وسائل النقل.

## 6. جودة التخزين : Quality of storing

جودة التخزين من المراحل الهامة التي تؤثر تأثير بالغ على الاحتفاظ بالحالة الجيدة لخصائص السلع المصنعة أو التي تؤدي إلى تلفها ، حيث يترتب على سوء التخزين ، فقدان السلع من صفاتها وخصائصها والتي تؤدي إلى انخفاض مستوى جودتها قبل مغادرة الوحدة الإنتاجية إلى السوق.

ويرتبط التخزين ارتباطاً وثيقاً بطبيعة السلع المنتجة وخصائصها ، ومن الطبيعي اختلاف المخازن عن بعضها البعض ، فهناك أنواع من السلع تحتاج إلى تبريد مثل مخازن المواد الغذائية أو الأدوية ، كذلك فإن أنواع أخرى من السلع تتأثر جودتها بدرجة الحرارة والرطوبة ، وعدم توفر هذه الإمكانيات تؤدي إلى تلف السلع أو انخفاض رتبته وقيمتها إلى درجة وثمان أقل.

وتتوقف عمليات التخزين بالمخازن المختلفة على وسائل التخزين ، وطرق ترتيب السلع، وتنظيم عمليات الصرف منها حسب أسبقية ورودها إلى المخازن ، بحيث لا تتأثر صلاحية السلع خلال فترة التخزين.

ويمكن تلخيص ما سبق ذكره بأنه يمكن تطبيق كافة التعليمات والإشارات الخاصة بالمخازن ، مع إتباع الأسلوب المناسب في التخزين ومراعاة تطبيق قواعد وإرشادات السلامة والأمان الصناعي .. وهذا ما يسمى بالضبط المتكامل للجودة.

## 7. جودة العرض والتوزيع : Quality of supply &amp; distributions

لا تنتهي علاقة المصنع بالسلع التي أنتجها بمجرد انتقالها من المصنع إلى المحلات التجارية ، ولكن يجب على المنتج مراقبة هذه السلع في السوق بحيث يلزم البائعين بإتباع الأسلوب السليم في التخزين ، وتحديد طريقة العرض بحيث تحفظ السلع بخصائصها وصفاتها ومستوى جودتها.

كما يجب على المصنع المنتج للسلعة كتابة تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء ، أو موعد الصلاحية على العبوات ، كما يجب الاهتمام بتسجيل الإرشادات الخاصة لتوجيه جمهور المستهلكين بالاستخدام الأفضل للسلعة.

#### 8. خدمات ما بعد البيع After sale services :

يتوقف مقدار مبيعات السلع المنتجة ، وزيادة العمر الافتراضي لها على جودة خدمات ما بعد البيع.

وحدير بالذكر إنه لا تتضح القيمة الحقيقية للسلعة إلا من خلال استخدامها ، وعند شراء بعض المنتجات الصناعية كالسيارة أو الغسالة أو التلفزيون .... الخ ، ومع كثرة الاستعمال أو سوء الاستخدام ، قد تظهر بعض العيوب ، ومن أمثلة خدمات ما بعد البيع .. هو تعهد المنتج بتوفير قطع الغيار ، والقيام بأعمال الإصلاح والصيانة أو استبدال السلعة التالفة بأخرى جديدة بدون مقابل خلال فترة زمنية معينة ابتداء من تاريخ الشراء.

كما يقوم بالإصلاح بمقابل بعد مضي فترة الضمان ، وتختلف هذه الخدمة من منتج إلى آخر وذلك حسب نوع السلعة وقيمتها.

#### 9. رد فعل المستهلك Consumer reaction :

إن رغبات واحتياجات المستهلك تترجم إلى التصميم الجيد للمنتج ، والتنفيذ من خلال العمليات الإنتاجية المختلفة وما يتبعها من رقابة، ثم يأتي بعد ذلك عمليات التخزين ونقل وتوزيع السلع على المحلات التجارية ، ويتوقف استمرار المحافظة على جودة السلع المنتجة على عمليات الضبط والرقابة على جميع المراحل السابقة.

ويمكن تصور عملية ضبط جودة السلع المنتجة على إنها تفاعل مستمر بين التصميم والإنتاج والاستهلاك.

هذا يعني أن رد فعل المستهلك يختلف باختلاف التصميم والتطبيق الصحيح في

الإنتاج.

## المبادئ الأساسية لضبط الجودة :

The fundamental principles for quality control

من المبادئ الأساسية لضبط جودة الإنتاج هو منع حدوث أى عيوب في المنتجات والعمل على عدم وقوعها .. بمبدأ الوقاية خير من العلاج ، أى من الصواب منع حدوث عيوب في الإنتاج بدلا من تركها تحدث ، ثم إعادة معالجة المنتجات المعيبة للتخلص من ما بها من عيوب أو تخفيضها إلى رتبة أقل ، مما يؤثر على ضياع الوقت بالإضافة إلى انخفاض الثمن . يتمدد هذا المبدأ ليشتمل على أعمال خدمات الصيانة ما بعد البيع.

## علامة الجودة

Quality mark

يتميز الإنتاج الحديث بأنه إنتاج كمي .. إنتاج السلعة الواحدة إنتاجاً متماثلاً متكرراً بالجملة ، وقد أنت الوسائل الآلية الحديثة إلى زيادة الإنتاج مع انخفاض أسعار السلع المنتجة .

ومع تسابق وتنافس المصانع المنتجة للسلع المختلفة، قد أدى إلى انخفاض مستوى جودة بعضها ، الذي ينعكس على انخفاض رتبته وئمتها إلى درجة وئمت أقل ، وقد يصل رداءة الإنتاج رغم انخفاض ثمنه إلى حد عدم الإقبال على شرائه من الأسواق المحلية أو الخارجية ، لذلك أصبحت الصفة المميزة للمنتجات الصناعية تعتمد على الجودة ومطابقة المواصفات ، وبذلك أصبحت الجودة عاملاً أساسياً في المنافسة بين المنتجين.

إلا أن المستهلك العادي لا يستطيع التمييز بين السلع المطابقة والغير مطابقة للمواصفات بمجرد النظر إليها . لذلك فقد وضعت القوانين والتشريعات المحلية والدولية على السلع المنتجة ، وكان من الضروري وجود حافز للمصانع التي تنتج سلعاً مطابقة للمواصفات القياسية ومنحها حق وضع علامة الجودة على منتجاتها.

وعلامة الجودة هي إشارة واضحة تدل على أن المنتج مطابق للمواصفات القياسية من حيث الخامات والمقاسات ، مع توفر المنتج للشروط الفنية الواجب توافرها .... الخ.

وقد أدى وجود علامة الجودة إلى إرشاد المستهلك بطريقة سهلة واضحة بأن السلعة جيدة الصنع ، كما أنها تعتبر شهادة رسمية توجه إلى المشتري ، أو بمعنى آخر فإنها تعتبر عقداً فنياً بين المنتج والمستهلك يتضمن مطابقة السلعة للمواصفات القياسية الفنية.

ويوضح شكل 10 - 64 علامة الجودة المحيية التي تصدرها الهيئة المصرية للتوحيد لقياسي بوزارة الصناعة بجمهورية مصر العربية ، والتي توضع على المنتجات المصرية المطابقة للمواصفات القياسية الفنية



شكل 10 - 64

علامة الجودة (ت . ق)

الصادرة عن الهيئة المصرية للتوحيد القياسي

### مميزات وضع علامات الجودة :

Advantages of quality mark installation

أدى وضع علامة الجودة على السلع المنتجة والمطابقة للمواصفات القياسية

الفنية إلى الآتي:-

1. خدمة المستهلك وضمانه لجودة السلعة من حيث المتانة - الكفاءة - الأداء - الأمن والسلامة عند الاستخدام.
2. خدمة المنتج من حيث إقبال المستهلكين على منتجاته ، عن طريق الإعلان عن مطابقة السلعة للمواصفات القياسية.
3. خلق عنصر المنافسة بين المصانع المنتجة للسلع المتشابهة ، والتي تؤدي إلى ارتفاع مستوى جودتها.
4. خدمة المنتجين للاقتصاد القومي.
5. فتح أسواق للتصدير إلى الخارجي أمام المنتج المحلي ، وتدعيم قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية ، الذي يؤدي إلى خدمة الاقتصاد القومي للبلاد.

### مراقبة وتطور أنظمة الجودة

يعتبر العمل الأساسي لتقديم أية منشأة صناعية .. هو جودة منتجاتها . والاتجاه العالمي حالياً هو استطلاع توقع المستهلك من ناحية الجودة ويصاحب ذلك الاتجاه التأكد من حتمية التحسين المستمر للجودة للتوصل إلى الحفاظ على الأداء الاقتصادي ، حيث أصبحت جودة المنتجات أو الخدمات من الموضوعات التي تهتم بها الحكومات ، لذلك فقد أنشأت الهيئة الدولية للتوحيد القياسي ISO وأصدرت القوانين التي تكفل حق المستهلك من الغش ، وارتقاء الوعي العام إلى الحد الذي يكون له الأثر في أسلوب بناء الهيكل الاقتصادي والقانوني والسياسي للدول ، وللتوصل إلى مستويات الجودة العالمية والحفاظ عليها بصورة دائمة ، وأصبح هدفها الأساسي وأعمال الصحة والتنمية الاقتصادية ، وعليه أصبحت إدارة الجودة وارتباطها بأهداف العمل عنصراً سياسياً ، يتم اعتباره عند التخطيط لأي نشاط اقتصادي أو خدمي .

فيما يلي شرح مبسط لمهام الهيئة الدولية للتوحيد القياسي ISO ومواصفاتها

القياسية الدولية:-

## الهيئة الدولية لتوحيد القياسي ISO :

International Standardization Organization

هي هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة ، تعمل على تحديد المواصفات القومية من خلال لجان فنية متخصصة ، تعمل على إعداد المواصفات القياسية الدولية في موضوع تخصصها . كما تقوم بعض المؤسسات الحكومية والغير حكومية بالمشاركة في أعمال هذه اللجان بناء على اتفاق مسبق بينهما وبين الهيئة الدولية للتوحيد القياسي ISO.

## المواصفات القياسية الدولية

بدأ هذا النظام كشكل محلي بهدف تطوير نظام الجودة في الصناعات الدقيقة المختلفة ، ثم توسع هذا النظام ليصبح نظاماً عالمياً من خلال المنظمات ائمتعددة الجنسيات .. مثل (الناتو – حلف شمال الأطلنطي) في مجال إدارة الأعمال الدفاعية ، واستمر في توسعته حتى أصبح نظاماً دقيقاً ترتبط به العديد من الصناعات الوطنية ، حيث قمة الهيئة الدولية للتوحيد القياسي ISO بجهد كبير في إعداد سلسلة من المواصفات القياسية الدولية .. كنظام يؤكد جودة ISO ، حيث أصدرت في عام 1987م المواصفات الدولية القياسية ISO 9000 إلى ISO 9004.

تتضمن هذه السلسلة مجموعة من الإرشادات الخاصة بالأسس التي ينبغي أن تقوم عليها نظم الجودة في المؤسسات المختلفة الأنشطة ، بحيث تمكن تلك المؤسسات من تقديم منتج أو خدمة مطابقة للمواصفة المحددة التي ترضى المستهلك ، كما تؤكد ما يلي :-

1. سلامة خطة الجودة وصلاحياتها عند التنفيذ لإعطاء الجودة المطلوبة المناسبة.
2. المنتجات سليمة وصالحة ومأمونة عند الاستعمال.
3. المنتجات النهائية مطابقة للمواصفات المطلوبة.

4. الإجراءات وافية وواضحة ومكتوبة.
5. قدرة نظم المعلومات على إعطاء البيانات المطلوبة بدقة.
6. عمل الإجراءات التصحيحية للانحرافات عن الجودة.

وقد حظى هذا النظام العالمي للجودة باهتمام شديد في جميع أنحاء العالم ، نظراً للمنافسة التي يشهدها العالم في هذا العصر، حيث أنه سيأتي زمن قريب تكون فيه حصول المؤسسة على شهادة تفيد بأن لديها نظام للجودة مطابقاً لما نصت عليه المواصفات الدولية من الضروريات إذا كانت المؤسسة ترغب في بقاء المنافسة بمجال التصدير .. وخاصة بعد التوقيع معظم دول العالم على اتفاقية الجات .. ويمكن تلخيص المواصفات القياسية الدولية في الآتي:-

#### المواصفات القياسية الدولية ISO 9000 إلى ISO 9004 :

تتضمن سلسلة المواصفات القياسية الدولية ISO 9000 إلى ISO 9004 خمس وسائق لنظم الجودة ، ثلاثة منها محددة بناءً على نوعية العمل وتنظيم المؤسسة كما يلي:-

#### المواصفات القياسية الدولية ISO 9000 :

تقدم الإرشادات لاختيار واستخدام سلسلة المواصفات القياسية الدولية لتأكيد الجودة وبما يتلاءم مع الظروف الوظيفية والتنظيمية للمؤسسة.

#### المواصفات القياسية الدولية ISO 9001 :

تخص هذه المواصفة تأكيد الجودة في المؤسسات التي تقوم بأعمال التصميم والتطوير والإنتاج والتجميع ، وخدمة ما بعد البيع.

#### المواصفات القياسية الدولية ISO 9002 :

تخص هذه المواصفة تأكيد الجودة في المؤسسات التي تقوم بأعمال الإنتاج والتجميع فقط.

### المواصفات القياسية الدولية ISO 9003 :

تخص هذه المواصفة تأكيد الجودة في مرحلة التفتيش والاختبار والفحص النهائي للإنتاج الكمي .. أى عند إنتاج السعة الواحدة إنتاجاً مكرراً بالجملة.

### المواصفات القياسية الدولية ISO 9004 :

تقدم الإرشادات الخاصة لإدارة نظم الجودة التي يجب أن تلتزم بها المؤسسة عند تطبيق أحد أنظمة الجودة والتي تم اختيارها بناء على الإرشادات الموجودة بوثيقة ISO 9000 ، أى أنها تستخدم لأغراض إدارة ونظم الجودة الداخلية.

### المواصفات القياسية الدولية ISO 14000 :

هى سلسلة من المواصفات القياسية الدولية من ISO 14000 إلى ISO 14060 صدرت عام 1996 ، وهى عبارة عن مجموعة من الإرشادات والمواصفات اللازمة لتطبيق نظم الإدارة البيئية ، التي تحقق العديد من الفوائد .. ويمكن تلخيصها في الآتي:-

1. إنتاج سلع غير ضارة بالصحة والبيئة.
2. ممارسة بيئة نظيفة وجيدة.
3. تنمية العنصر البشرى وتحسين الكفاءة التشغيلية.
4. تحقيق ميزة التنافس في بيئة الأعمال.
5. تجنب المخاطر البيئية.
6. الحصول على الشهادة الخاصة بنظم الإدارة البيئية.
7. عدم الأضرار بالأجيال القادمة.
8. سهولة الخروج إلى الأسواق الخارجية.