

# الباب الأول

1

العمليات اليدوية لتشغيل المعادن

MENUAL OPERATIONS FOR  
PROCESSING METALS

## تهنئة

يتناول هذا الباب الشرح التفصيلي للعمليات الميكانيكية الهامة التي تؤدي بالطرق اليدوية ، وهي التي تشمل على عمليات القطع بالأجنة - عمليات البرادة - النشر - الكشط اليدوي - قطع القلاووظ اليدوي ..... الخ . وعلى الرغم من تطور الآلات والماكينات وانعكاسها على عمليات التشغيل المختلفة ، إلا أن عمليات التشغيل اليدوي مازالت مستخدمة ، حيث تستخدم أثناء عمليات التجميع وأثناء صيانة المعدات والماكينات.

وبصفة عامة إنه يمكن تلخيص ما سبق ذكره باستخدام التشغيل اليدوي في الحالات التي يصعب فيها التشغيل الآلي على الماكينات المختلفة. كما يتعرض للعدد والأدوات المستخدمة ذات العلاقة ، مع شرح كل منها على حدة.

## عمليات تشغيل المعادن

### Metals processing works

تعتبر عمليات تشغيل المعادن من أهم طرق الإنتاج في الصناعات الميكانيكية ، وتعنى تغيير أشكال وأبعاد الخامات المعطاة إلى أشكال المنتج المطلوب ، ويمكن تقسيم هذه العمليات إلى قسمين أساسيين هما:-

1. التشغيل بالقطع .. وهو موضوع هذا الباب والأبواب التالية للكتاب.
2. التشغيل بدون قطع .. لضخامة هذا الموضوع فقد خصص له كتاب بعنوان أساسيات تكنولوجيا التصنيع لنفس المؤلف.

#### التشغيل بالقطع WORKING BY CUTTING :

تعتبر عمليات التشغيل بالقطع من أكثر أساليب الإنتاج استخداماً ، وهى عبارة عن تغيير في شكل الخامة على البارد بإزالة أجزاء منها في صورة رايش (جذاذ أو نحاعة) عن طريق عدد وأدوات قاطعة ، وذلك للحصول على منتجات بأشكال ومقاسات حسب الدقة المطلوبة.

وتشمل عمليات التشغيل بالقطع بإزالة رايش Metal removal على العديد

من العمليات كالاتي:-

1. القطع بالأجنة ..... Chisel cutting.
2. البرادة ..... Filing.
3. النشر ..... Sawing.
4. القشط والتسوية ..... Shaping Planning & Slotting.
5. الخراطة ..... Turning.
6. الثقب والتخويش .... Drilling & Boring.

7. التفريز ..... Milling.
8. التجليخ ..... Grinding.
9. التخليق .... Broaching.
10. قطع الأسنان .... Gear Cutting.
11. عمليات تحسين الأسطح .... Surface Finishing.

### عمليات التشغيل بالقطع : Operations of working by cutting

- يمكن تقسيم عمليات التشغيل بالقطع السابق ذكرها من حيث طريقة التعامل مع الأجزاء المعدنية إلى قسمين أساسيين هما:-
1. عمليات يدوية... (موضوع هذا الباب).
  2. عمليات ميكانيكية... (سيتناول عرضها في الأبواب التالية).


### العمليات اليدوية

#### The manual operations

هي العمليات التي تعتمد على المجهود البشري كما هو الحال في عمليات التآجين - البراءة - النشر .. هذا بخلاف القشط اليدوي ، وقطع القلاووظ اليدوي ، حيث تبذل بها قوى قطع يدوية ، ويعتمد جودة إنجازها على أداء ومهارة الصانع.

#### التآجين : Chisels


تعتبر عملية التآجين هي إحدى العمليات اليدوية ، الغرض منها هو إزالة طبقة سميكة أو جزء غير مرغوب منه من معدن المشغولة ، بواسطة أجنة مجلخة ذات طرف حاد لتقوم بعملية القطع ، من خلال تسليط قوة عليها ( تسليط قوة عضلية باستعمال مطرقة يدوية مناسبة) كما هو موضح بشكل 1 - 1 .

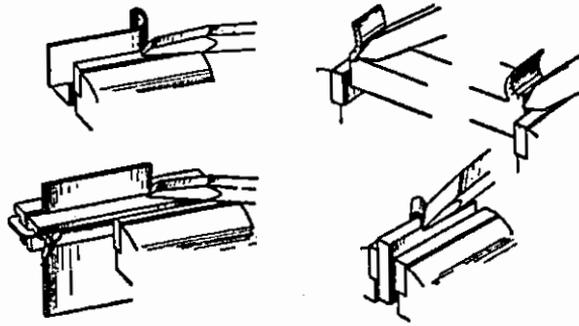

شكل 1 - 1

## أمثلة لعمليات القطع بالأجنة

تصنع الأجنات المختلفة الأشكال من الصلب الكربوني بنسبة 0.65 - 0.7 % كربون ، وتعامل حرارياً بتصليد الجزء القاطع ، ثم يجرى تجليخها بزوايا معينة. عند استخدام الأجنة في عمليات التأجين المختلفة ، يراعى أن تنحرف (تميل) على سطح المشغولة بإنحرافاً مناسباً كما هو موضح بشكل 1 - 2 ، بحيث تؤدي زاوية الخلوص  $\alpha$  إلى إزالة جزء منتظم من معدن المشغولة.

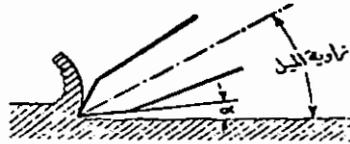

(أ)



(ب)



(ج)

شكل 1 - 2

## تأثير انحراف الأجنة على السطح المراد قطعه

(أ) زاوية ميل مناسبة.

(ب) زاوية ميل صغيرة. (ج) زاوية ميل كبيرة.

يستخدم القطع بالأجنة على المشغولات المعدنية المختلفة التي يتعذر عليها القطع


بالتشغيل الميكانيكي باستخدام المقاشط أو الفرايز .. مع الأخذ في الاعتبار أن الأسطح الناتجة عن عمليات التآجين (القطع بالأجنة) ذات دقة منخفضة أو دقة متوسطة ، لذلك تقتصر عملية القطع بالأجنة على المشغولات التي لا تتطلب اشتراطات للدقة ، كعمليات الإزالة والتهديب والاستقراب والقطع (الفصل) ، مثل التسوية الخشنة لأسطح المشغولات المسبوكة والمطروقة ، وفي فتح المشقبيات ومجاري الخوابير وقنوات التزيبب ولتقطيع وفصل الخامات.

ويمكن إجراء عملية التآجين بتثبيت المشغولات جيداً في الملمزة (المنجلة) ، كما يمكن إجراؤها مباشرة على الأجزاء ذات الأحجام الكبيرة.

### زوايا الحد القاطع للأجنة: Angles of chisel cutting edge

تمثل الأجنة Chisel أبسط أنواع عدد التشغيل ، حيث تتخذ أساساً لشرح ميكانيكية عملية القطع وتكوين الرايش أمام الحد القاطع.

يتم اختيار زوايا الحد القاطع للأجنة ، اعتماداً على صلادة المعدن المراد قطعه ، بحيث أنه كلما ارتفعت صلادة المعدن المشغولة ، كلما ارتفعت قيمة زاوية الآلة. تتشابه زوايا الحد القاطع بالأجنة مع زوايا الحد القاطع بقلم المقشطة (قلم آلة القشط) كما هو موضح بالشكل 1 - 3 من حيث طريقة الاستخدام وكيفية إزالة الأجزاء المراد التخلص منها على هيئة أجزاء معدنية أو رايش.

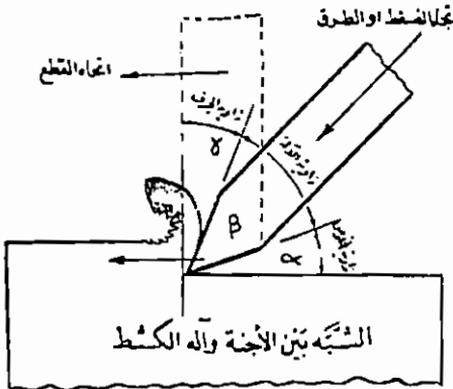

شكل 1 - 3

تشابه زوايا القطع بالأجنة مع  
زوايا القطع بقلم القشط

يراعى تجليخ الحد القاطع للأجنة ، عند قطع المشغولات المعدنية المختلفة الصلادة ، بحيث تكون زاوية الآلة ( $\beta$ ) كما هو موضح جدول 1 - 1 على النحو التالي:-

جدول 1 - 1 زاوية الآلة  $\beta$ 

زوايا الآلة	معدن المشغولة المراد قطعها
$70^\circ$	زهر وبرونز
$60^\circ$	صلب
$45^\circ$	نحاس أصفر وأحمر
$35^\circ$	المونبيوم وزنك

وعادة تتخذ زوايا القطع في الأعمال العامة القيم التالية :-

- زاوية الخلوص  $\alpha$  Clearance angle  $= 10^\circ$
- زاوية العدة أو زاوية الآلة  $\beta$  Tool angle  $= 60^\circ$
- زاوية الجرف  $\delta$  Rake angle  $= 20^\circ$

### أنواع الأجناد CHISELS TYPES :


يمكن تقسيم الأجناد من حيث الشكل إلى خمسة أنواع كالاتي:-

#### 1. الأجنة العريضة Edge slightly rounded :

هي أجنة ذات حد قاطع عريض ، ويفضل أن يكون الحد القاطع لها منحنياً وخاصة عند طرفيها، وذلك لتجنب إختناق (إتحشار) طرفي الحد القاطع للأجنة بالمشغولة أثناء عملية القطع.

تستخدم الأجنة العريضة الموضحة بشكل 1 - 4 في تشغيل الأسطح المستوية

وللأغراض العامة.

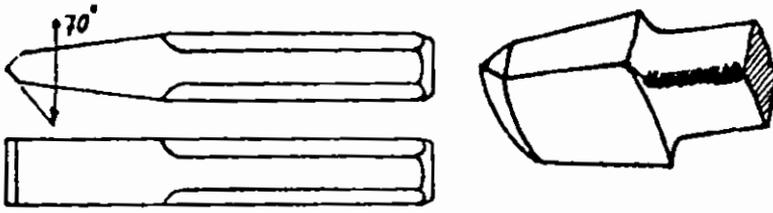


شكل 1 - 4

أجنة ذات حد قاطع عريض

## 2. الأجنة الضيقة Cross cut chisel :


تصنع الأجنة الضيقة بحيث يكون عرض حدها القاطع ، الجزء الأمامي للحد القاطع أكبر منه من الخلف .. أى بشكل مسلوب كما هو موضح بشكل 1 - 5 ، بحيث يترك خلوص لكي لا تختنق الأجنة في شق المشغولة أثناء عملية القطع. يتراوح عرض الحد القاطع لهذه الأجنة عادة ما بين 3 - 13 ملليمتر.

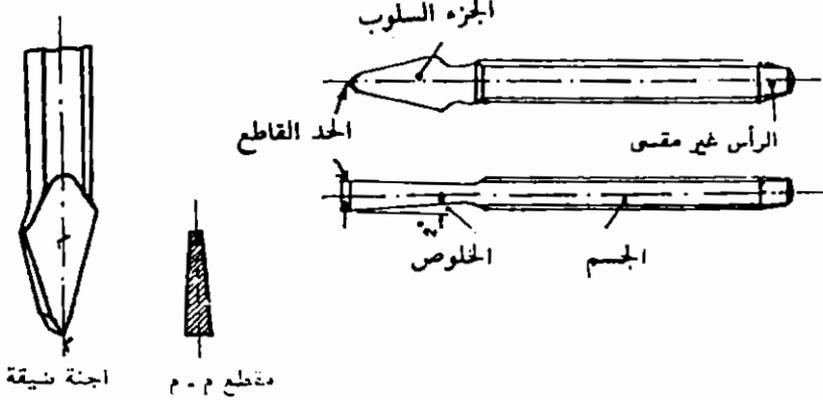

شكل 1 - 5

الأجنة الضيقة

تستخدم الأجنة الضيقة في فتح الشقوق (المجاري) بمقاسات عرضية صغيرة وكبيرة في العمق إلى حد ما كما هو موضح بشكل 1 - 6 .

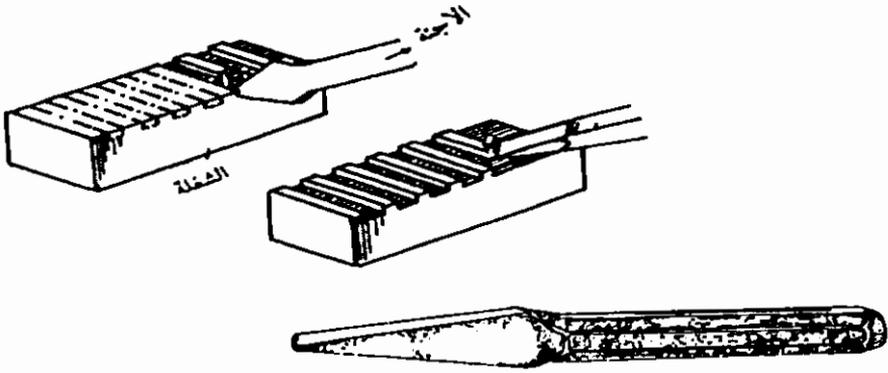


شكل 1 - 6

استخدام الأجنة الضيقة في فتح المجارى

### 3. الأجنة المربعة Square chisel :

تستخدم الأجنة المربعة الموضحة بشكل 1 - 7 في تشغيل أركان الزوايا الداخلية بالتسوية ، وكذلك في فتح المجارى والقنوات ذات الأركان ، كما تستخدم في فتح المجارى التي مقطعها على شكل حرف V.

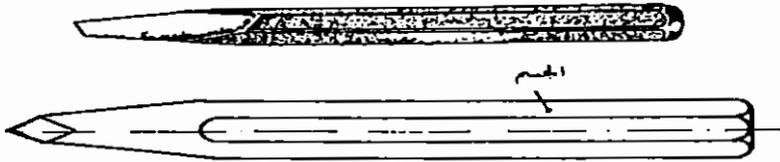


شكل 1 - 7

الأجنة المربعة

### 4. الأجنة المستديرة Round chisel :

تصنع الأجنة المستديرة بحيث يكون طرفها القاطع بشكل مستدير أو بشكل نصف مستدير شكل 1 - 8 .  
تستخدم في فتح مجارى زيت التزليق أو لفتح المجارى الصغيرة أو الدقيقة ، وتعرف الأجنة المستديرة لدى الفنيين باسم ( قلم أجنة ضفر ) .

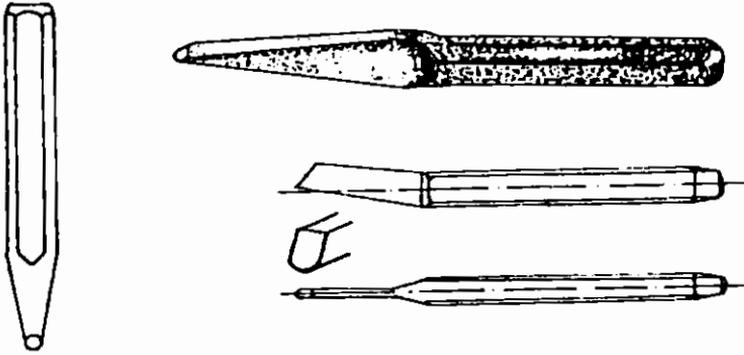


شكل 1 - 8

الأجنحة المستديرة

5. الأجنة المستوية Flat chisel :

هي أجنة ذات حد قاطع مستقيم كما هو موضح بشكل 1 - 9 ، وتستخدم في أغراض تحديد مواضع القطع (الفصل) ، وتعتبر هذه الأجنة من الأجنات الأكثر انتشاراً واستخداماً.

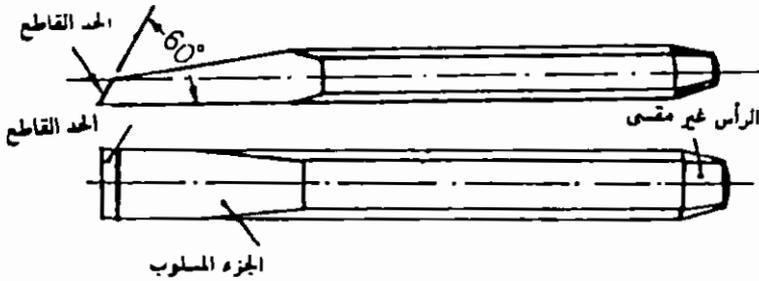


شكل 1 - 9

الأجنة المستوية

هذا ومن الممكن صنع الأجنات بأشكال خاصة ، لكي تفي بالمتطلبات الصناعية المختلفة ، حيث يجعل الحد القاطع للأجنة ليتناسب مع شكل مقطع الجزء المراد تشغيله.

ويوضح شكل 1 - 10 رسماً تخطيطياً لأهم أنواع الأجنات ، حيث يظهر بوضوح أن زاوية الآلة (زاوية المعدة) لمعظم أنواع الأجنات تبلغ 60° وذلك عند قطع المعادن الحديدية.

يتوقف سمك وحجم الأجنة على شكل مقطع للجزء المراد تشغيله ونوع المشغولة ، وقد يصل سمك طرف الأجنة العريضة عند قطع بعض المعادن الغير حديدية كالألومنيوم والزنك والرصاص إلى حوالي 1.5 mm .  
صممت الأجنة بأطوال تتراوح ما بين ( 10 - 20 mm ) وذلك لكي يكون الطرق عليها مؤثراً.

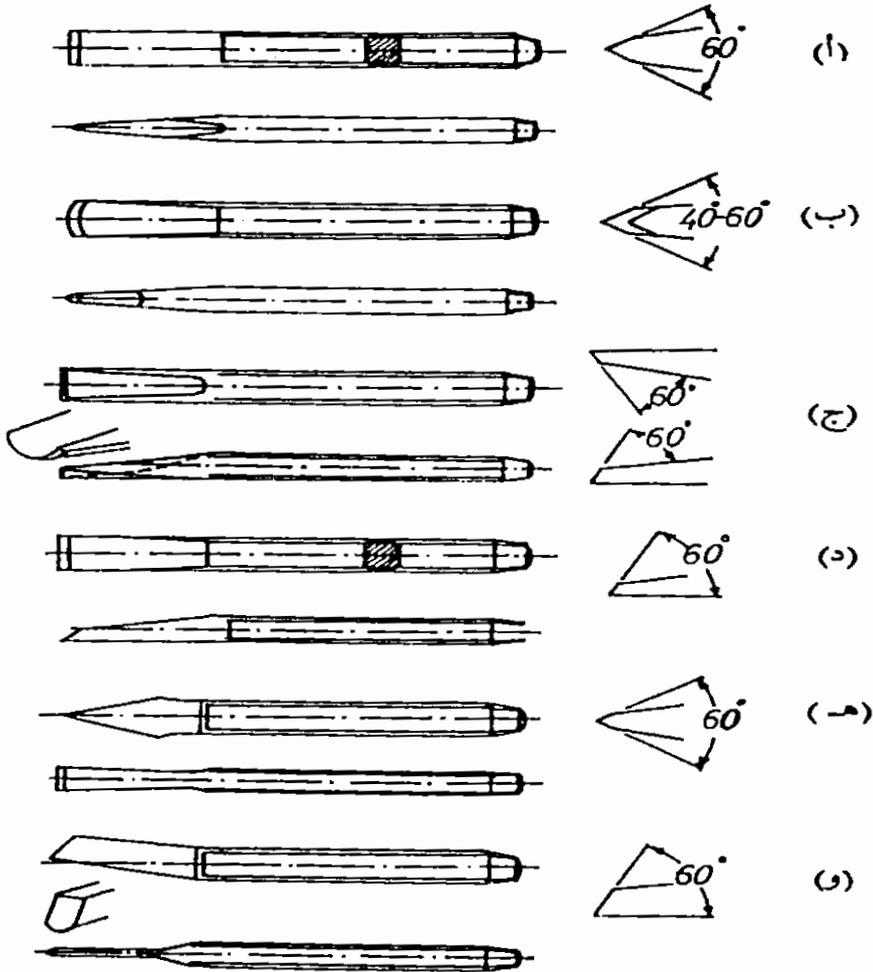

شكل 1 - 10

رسم تخطيطي لبعض أنواع الأجنات المألوفة

(أ) أجنة مستقيمة (مستوية) .. Flat.

- (ب) أجنة ذات حد قاطع عريض (مقوس) .. Arched nose .  
(ج) أجنة بحد مستدير .. Round chisel .  
(د) أجنة قص .. Sheer .  
(هـ) أجنة ضيقة .. Cross Out .  
(و) أجنة ثقوب (لمجارى الزيت).

## عمليات البرادة


### Filing Operations

هي عملية الغرض منها إزالة طبقات رقيقة من أسطح المشغولات المعدنية المراد تشغيلها على هيئة جزينات صغيرة تسمى بالرايش أو النحاتة ، وذلك عن طريق استعمال المبارد Files المختلفة ، لغرض تسوية الأسطح بالشكل والقياس المطلوب.

#### البرادة اليدوية : The manual filing

تجرى عملية البرادة اليدوية كما هو موضح بشكل 1 - 11 باستعمال المبارد بالأشكال والموصفات التي تتناسب مع الأجزاء المراد تشغيلها ، وذلك عن طريق تحريك المبرد حركة خطية ترددية Linear reciprocating والدفع به إلى الأمام مع الضغط عليه لقيامه بعملية القطع أو بمشوار القطع Working Stroke (لإزالة طبقة رقيقة من المعدن على هيئة رايش) ، ثم يسحب المبرد إلى الخلف في مشوار العودة Return Stroke بدون ضغط لتبدأ عملية جديدة .... وهكذا.

وتتطلب برادة أسطح المشغولات التي يزيد عرضها عن عرض المبرد ، تحريك المبرد في اتجاه جانبي ، ويطلق على هذه الحركة بحركة التغذية Feed.

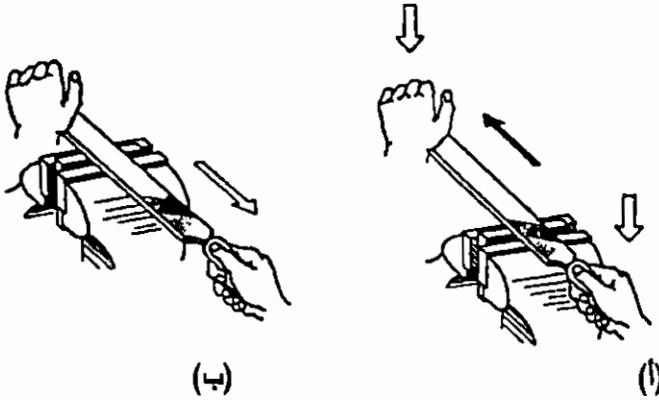

شكل 1 - 11

## عملية البرادة اليدوية

(أ) الضغط على المبرد أثناء مشوار القطع.

(ب) سحب المبرد في مشوار العودة بدون ضغط.


## استعمالات البرادة : Filing uses

تستعمل عمليات البرادة للحصول على أسطح مستوية أو متوازية أو أسطح منحرفة (مائلة على بعضها البعض) ، كما تستعمل في تشغيل الأجسام المنتظمة والغير منتظمة ، وفي إزالة الأجزاء الحادة للمشغولات ، هذا بالإضافة إلى استعمالها في تشغيل القوالب المستخدمة في عمليات التشكيل وذلك باستعمال المبارد العادية أو بالمبارد الدوارة.

## قيادة المبرد : File driving

تعتمد البرادة اليدوية على القوة العضلية للفني ومهارته ، حيث يلزم تسليط الضغط على المبرد عند تحريكه للأمام مع مراعاة الاحتفاظ بالوضع الصحيح للمبرد Horizontal Position ، بالرغم من ميل جسم الفني إلى الأمام أثناء بذل الضغط على المبرد .

شكل 1 - 12 يوضح تسلسل قيادة المبرد أثناء عملية البرادة اليدوية.

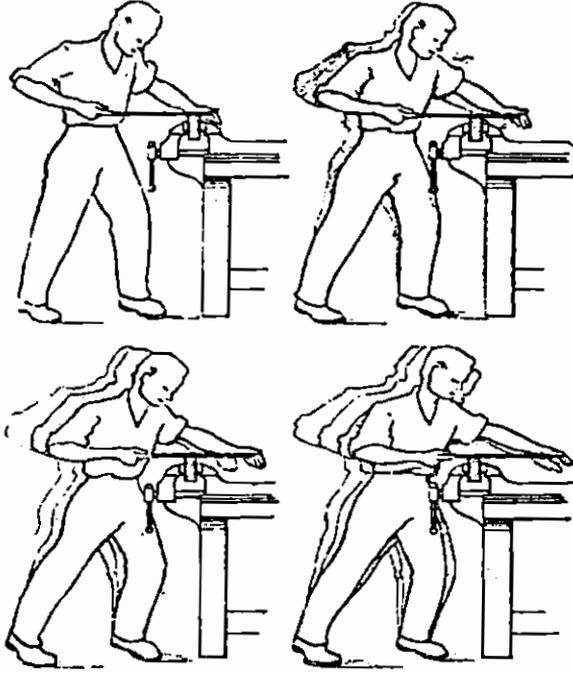


شكل 1 - 12

قيادة المبرد أثناء عملية البرادة اليدوية

### أوضاع المبرد بالنسبة لقطعة التشغيل :

Positions of file in relation to working piece

عادة يتخذ المبرد الوضع الصحيح بالنسبة للجزء المراد تشغيله ، ويمكن إتخاذ عدة أوضاع للمبرد بالنسبة لقطعة التشغيل كما هو موضح بشكل 1 - 13 ، منها الوضع الطولي Longitudinal ، أو الوضع العرضي Gross، أو الوضع المائل Inclined .. وفقاً لمقتضيات التشغيل.

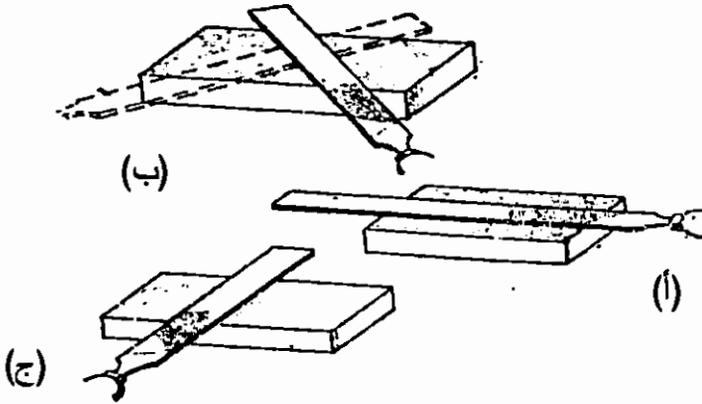

شكل 1 - 13

أوضاع المبرد بالنسبة إلى قطعة التشغيل


(أ) الوضع الطولي للمبرد.

(ب) الوضع العرضي للمبرد.

(ج) الوضع المائل للمبرد.

نضد التشغيل Working Bench :

تجرى عادة عمليات البرادة اليدوية ومعظم الأعمال اليدوية الأخرى على نضد عمل ، وهو عبارة عن لوح خشبي سميك ، مثبت على قوائم خشبية أو معدنية بحيث يحتفظ باستوائه بشكل أفقي ، وذلك بالاستعانة بمجموعة ملازم Vices مثبتة على النضد كما هو موضح بشكل 1 - 14 .

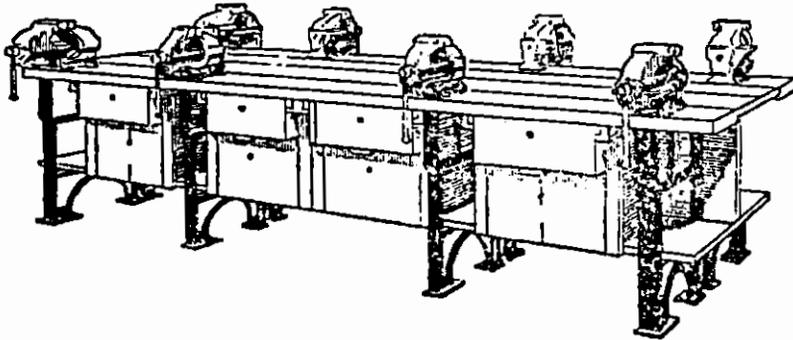

شكل 1 - 14


منضدة التشغيل مزودة بملازم للعمليات اليدوية

## الوضع الصحيح للملازم على النضد :

The correct position for fixing vices on working bench

للحصول على أفضل النتائج في عمليات البرادة المختلفة ، فإنه يجب ترتيب الملازم بشكل جيد ، وثبيتها بحيث يكون سطح فك الملازمة أسفل مرفق ذراع الفني بحوالي 5 إلى 8 سنتيمتر كما هو موضح بشكل 1 - 15 (أ).


لذلك يجب ضبط ارتفاع الملازمة تبعاً لطول الفني الذي يعمل عليها ، فإذا دعت الضرورة ارتفاع الملازم ارتفاع واحد ، فإنه يمكن تعويض الفرق في ارتفاعها أو الفرق في طول الفني ، بوضع قطعة خشبية أسفل الملازمة كما هو موضح بشكل 1 - 15 (ب) .. في حالة الفني طويل القامة.

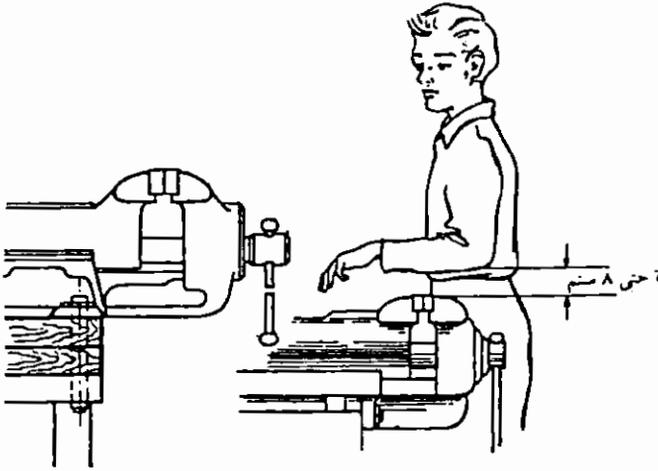

شكل 1 - 15

الوضع الصحيح للملازمة على النضد.

ويمكن تعويض الفرق في ارتفاع الملازمة بالنسبة إلى طول الفني قصير القامة ، بوضع قطعة خشبية على الأرض ليقف عليها كما هو موضح بشكل 1 - 16 ، مع ملاحظة تفادي كل ما يتسبب عنه الحوادث.

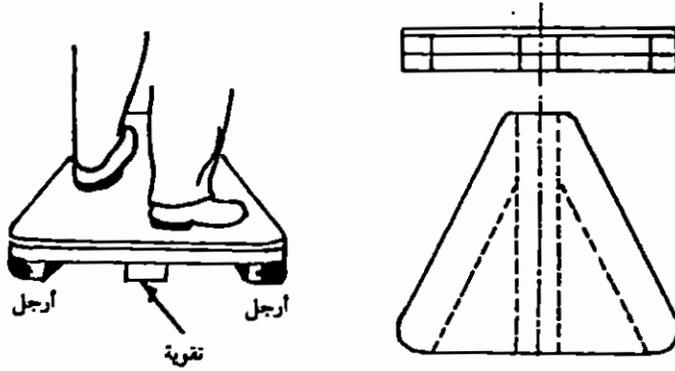


شكل 1 - 16

تعويض الفرق في طول الفني القصير القامة بوقوفه على قطعة خشبية

### ترتيب مكان العمل Arrangements :

تجرى معظم الأعمال اليدوية على مناضد التشغيل ، التي تحتوى عادة على أدراج تحفظ بها العدد اليدوية المختلفة وأدوات القياس . ولإنجاز القطع المراد تشغيلها في أسرع وقت ممكن دون حدوث إصابات ، فإنه يجب مراعاة ترتيب مكان العمل كما هو موضح بشكل 1 - 17 ، أى بوضع العدد والأدوات المستخدمة على منضدة التشغيل بنظام ، بحيث تكون العدد المستخدمة على يمين الملزمة ، أما أدوات القياس فتوضع على لوح خشبي خاص ، أو على قطعة من الجلد أو القماش ، وذلك للمحافظة عليها من الرأيش وعدم اصطدامها بالعدد وما شابه ذلك . كما يجب تنظيف منضدة التشغيل والملزمة بعد الانتهاء من كل عملية تشغيل ، أو بعد الانتهاء من العمل اليومي.

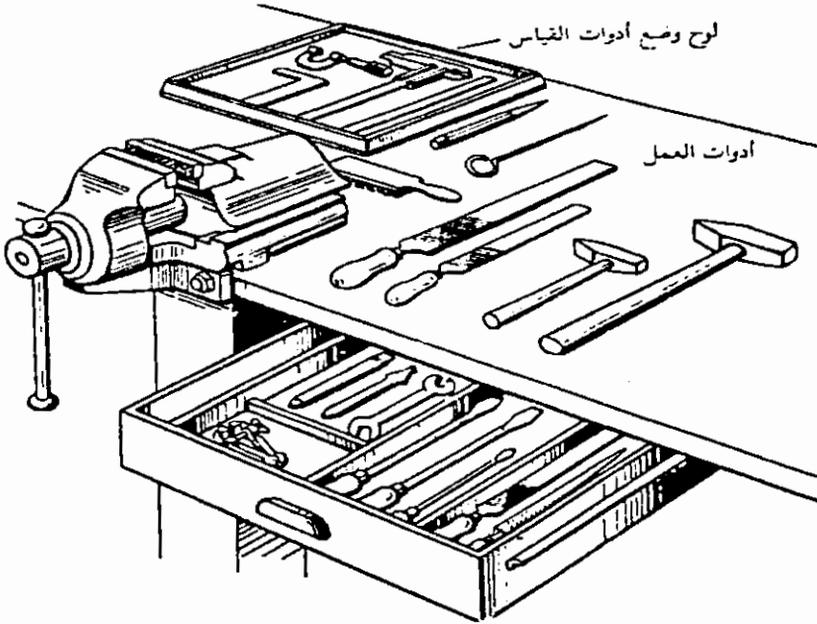


شكل 1 - 17

تنظيف نضد التشغيل وترتيب العدد وأدوات القياس.

### المبرد File :

المبرد هو عبارة عن أداة قطع متعددة الأسنان .. أى ذات حدود خاصة كما هو موضح بشكل 1 - 18 . كل سنة من أسنان المبرد عبارة عن حد قاطع Cutting Edge يحتوى على زاوية جرف وزاوية خلوص ، شأنها شأن الأدوات والعدد القاطعة الأخرى ، الغرض من هذه الأسنان هو تسوية الأسطح المعدنية المختلفة.

تصنع المبرد من الصلب العالي الكربوني المقسى والطبع Hardened Steel and Tempered بأنواع وأشكال وأبعاد مختلفة ، لتتناسب مع المواد المراد تشغيلها وطبيعة عملية البرادة.

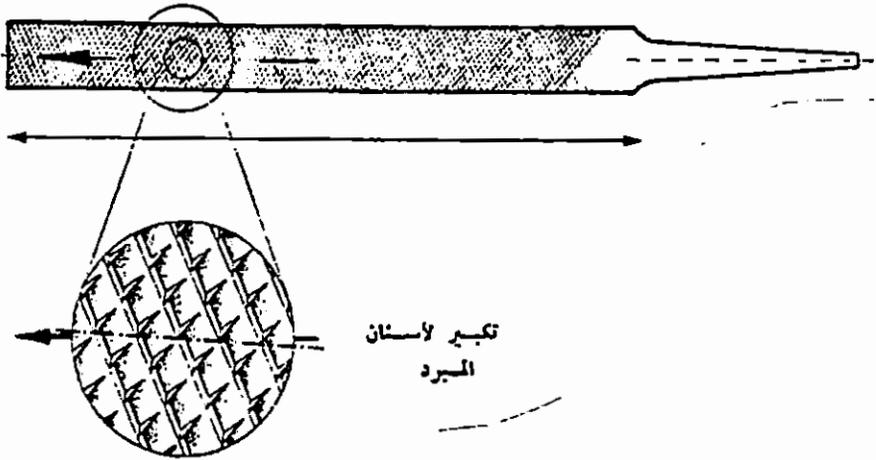

شكل 1 - 18


تفصيل حدود القطع المشكلة في المبرد

مواصفات المبرد : File specifications

تحدد مواصفات المبراد المختلفة بالسماوات الآتية :-

1- طول المبرد: File length

يعرف طول المبرد بطول الجزء القاطع ، أى من طرف المبرد إلى كتفه (بعد استبعاد المقبض) كما هو موضح بشكل 1 - 19 .  
يتراوح طوله عادة ما بين 4 — 12 ويصل إلى 14 بوصة ، وفى النظام المتري ما بين 100 — 355 ملليمتر .

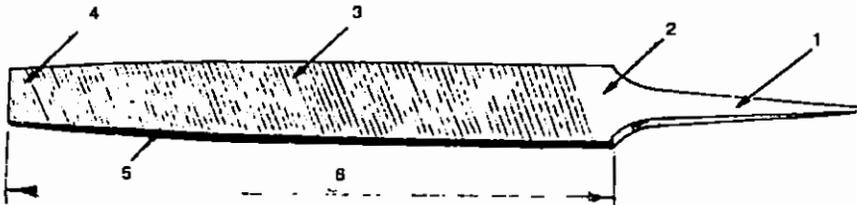

شكل 1 - 19

طول وأجزاء المبرد

1. التصاب .. Tang.


2. كعب المبرد.

3. وجه المبرد.
4. طرف المبرد .. Point.
5. جانب المبرد.
6. طول المبرد .. File Length.

## 2- شكل المقطع : Shape of section

تصنع المبارد بمقاطع متعددة الأشكال لكي تفي بالأغراض المختلفة التي تستخدم من أجلها ، ويسمى المبرد بشكل مقطعه ، فمثلا يسمى المبرد ذو القطع المستطيل بالمبرد المبسط ، و ذو المقطع المربع بالمبرد المربع ، و ذو المقطع المثلث بالمبرد المثلث .. إلى غير ذلك من الأشكال .

شكل 1 - 20 يوضح أكثر أنواع المبارد استخداما.

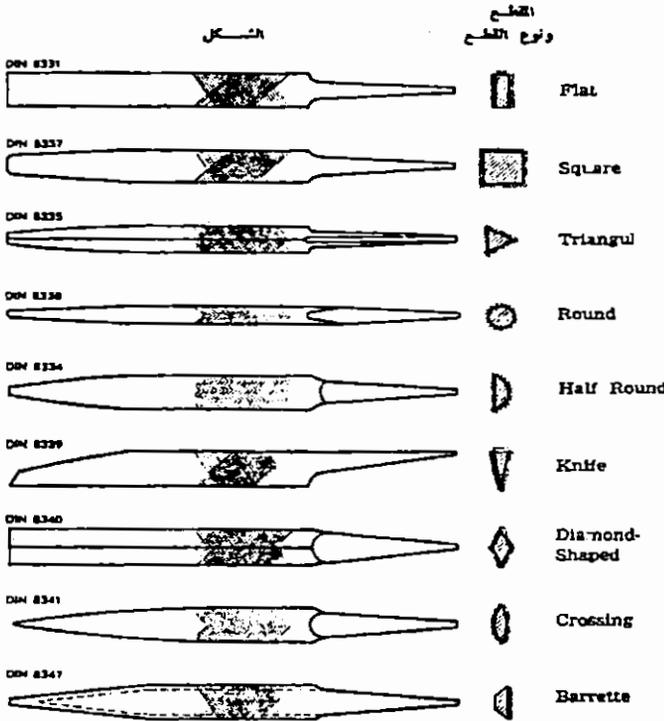

شكل 1 - 20

أنواع المبارد الشائعة الاستخدام وأشكال مقاطعها

## 3. أنواع الأسنان : Teeth types

يمكن تقسيم أسنان المبارد الموضحة بشكل 1 - 21 إلى أربعة أنواع وهي

كالآتي:-

(أ) أسنان مفردة القطع ..... Single Cut

(ب) أسنان مزدوجة القطع ..... Double Cut

(ج) أسنان محببة ..... Rasp Cut


(د) أسنان منحنية ..... Curved Cut



(ب)



(أ)

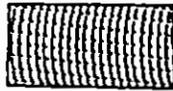

(د)



(ج)

شكل 1 - 21

أنواع أسنان المبارد

## 4. عدد الأسنان في وحدة الطول : Number of teeth at length unit

عدد الأسنان في وحدة الطول هو الذي يحدد درجة نعومة أو خشونة المبرد ،

حيث يتوقف على عدد الأسنان لكل سنتيمتر طولي (للطول الكلي للمبرد) .

توجد مبارد خشنة .. أي أسنانها متباعدة .. (ذات خطوة كبيرة) ، تسمح بإزالة

كمية كبيرة من المعدن بسرعة ، تستخدم مثل هذه المبارد في التخشين ، علماً بأنها لا

تعطى أسطحاً ناعمة ، أما المبارد الناعمة فأسنانها متقاربة وغيره .. (ذات خطوة

صغيرة) ، وهي تسمح بإزالة كمية صغيرة أو ضئيلة من المعدن ، تستخدم مثل هذه

المبارد للحصول على أسطح ناعمة.

جدول 1 - 2 يوضح مواصفات المبرد من حيث النعومة وعدد الأسنان.

جدول 1 - 2 مواصفات المبرد


عدد الأسنان لكل سنتيمتر طولي	درجة النعومة الدارجة بدور التشغيل	طول المبرد بالمليمتر	ترقيم النعومة
10 - 4.5	Coarse ..... خشن	355 - 100	صفر
16 - 5.3	Bastard ..... نصف خشن	355 - 100	1
25 - 10	Second Cut ..... نصف ناعم	355 - 100	2
35.5 - 14	Smooth ..... ناعم	355 - 100	3
50 - 25	Very Smooth ..... ناعم جداً	250 - 100	4
71 - 46	Dead Smooth ..... ناعم دقيق	250 - 100	5

زوايا القطع للأسنان : Teeth cutting angles

المبرد هو عبارة عن أداة قطع يعمل بالقوة العضلية ، لذلك فإنه صمم بحيث لا يزيد الجهد اللازم في البرادة اليدوية عن الحد المناسب الذي يمكن للفني أن يبذل ، ومن ثم فإن أسنان المبرد تصنع عادة بالمواصفات التالية :-

(أ) تتشابه زوايا القطع بأسنان المبرد مع زوايا القطع بقلم القشط كما هو موضح بشكل 1 - 22 على النحو التالي:-

- زاوية جرف سالبة (Negative Rake Angle) حوالي 5°.
- زاوية خلوص كبيرة (Clearance Angle) حوالي 56°.
- زاوية العدة أو زاوية الآلة (Tool Angle) حوالي 55°.

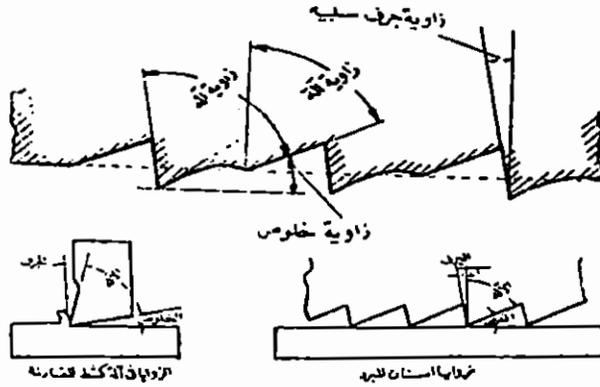


شكل 1 - 22

## زوايا القطع بأسنان المبرد

(ب) مقطع أسنان المبرد يكون حدوده القاطعة مائلة على محور جسم المبرد ، مما يؤدي إلى انزلاق الرايش ، واستمرار عملية القطع دون انحشار المادة المزالة (الرايش) في الفراغ الواقع أمام السنة ، الأمر الذي يسهل كثيراً في عملية التخلص من المادة المزالة أول بأول أثناء عملية القطع.

(ج) تقاطع أسنان المبرد ذي القطع المزدوج (Double Cut) ، بحيث يكون ميل القطع الثاني على محور جسم المبرد ، مخالفاً ميل القطع الأول كما هو موضح بشكل 1 - 23 ، وذلك لترتيب الأسنان بعضها خلف بعض بانحراف (Deviation) ليسمح لكل سنة بالمساهمة بقدر صغير في عملية القطع ، مما يزيد من نعومة السطح المراد تشغيله ولا يظهر به خدوش.

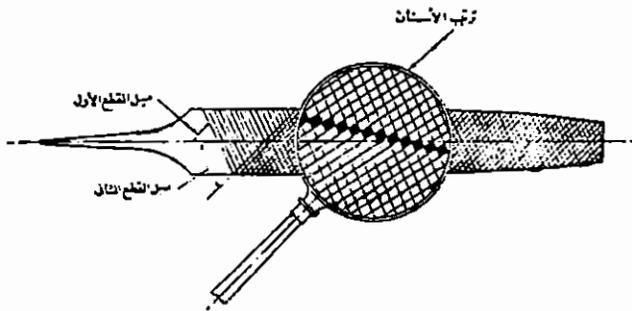


شكل 1 - 23

## زوايا ميل قطع الأسنان بالنسبة لمحور جسم المبرد

(د) تكون أسنان القطع المزدوجة هرمية الشكل ذات قاعدة كبيرة ، حيث تكون الأسنان قوية وصعبة الكسر، وهذه سمة ضرورية.

مبادر الأشغال الدقيقة : Fine work files

توجد مبارد خاصة أخرى تسمى بالمبارد الإبرة الموضحة بشكل 1 - 24 بالإضافة إلى المبارد سالفة الذكر . صممت هذه المبارد لاستخدامها في الأشغال الدقيقة (Fine Work) ، وهى مبارد صغيرة يتراوح طولها ما بين 50 - 100 مم ، مقطعها صغير نسبياً وتتخذ معظم الأشكال التي تتخذها المبارد المستخدمة في الأغراض العامة . أسنان هذه المبارد من النوع المزدوج القطع (Double Cut).

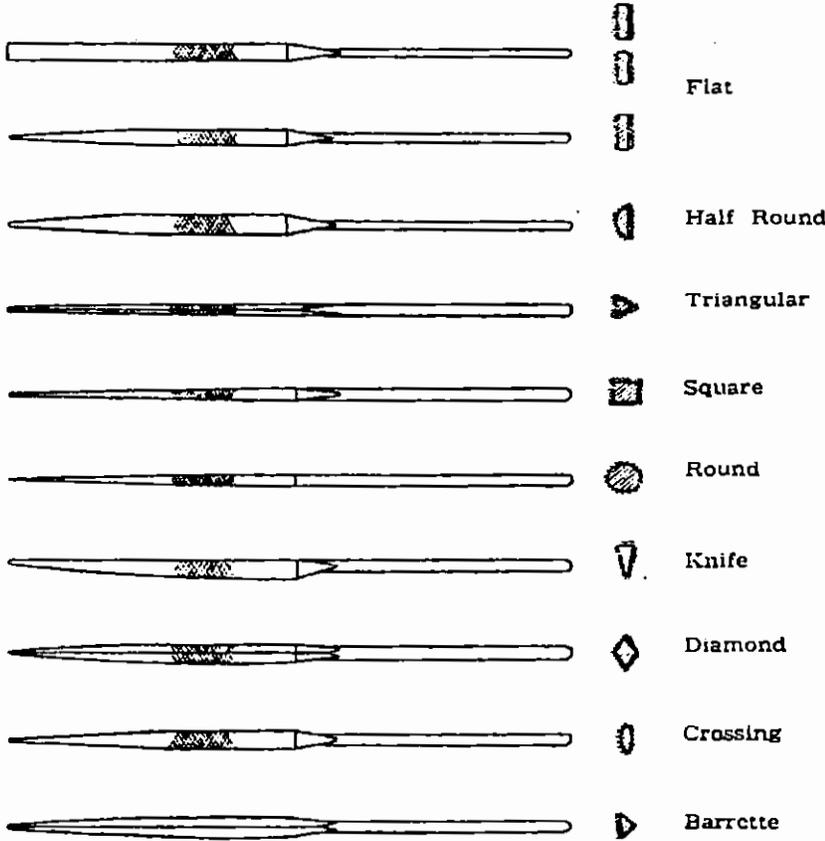

شكل 1 - 24

بعض أنواع مبارد الإبرة الخاصة بالأشغال الدقيقة.

## النشر .. Sawing


هي عملية تعنى فصل الأجزاء عن بعضها البعض ، بإزالة المعدن من الحيز الدقيق (الضيق) الذي يتحرك فيه المنشار حركة ترددية . وتتم عملية النشر بطريقتين أساسيتين هما:-

1. النشر اليدوي.

### النشر اليدوي Hand sawing :

تعتمد عملية النشر اليدوي (Sawing Operations) في هذه الحالة على القوة العضلية للسانع أو الفني مع مراعاة قيادة سلاح المنشار (Saw Blade) في الوضع الصحيح وفي مستوى أفقي ثابت كما هو موضح بشكل 1 - 25 ، مع الضغط على المنشار أثناء الحركة الأمامية له (حركة القطع أو المشوار الفعال) ، ويزال الضغط في مشوار الرجوع بدون رفع سلاح المنشار من المشغولة .


تصدر حركة المنشار من الذراعين ويساعدهما حركة مناسبة من الجسم ، وهذا يتطلب وضعاً صحيحاً للجسم والمشغولة أثناء حركة المنشار الترددية.

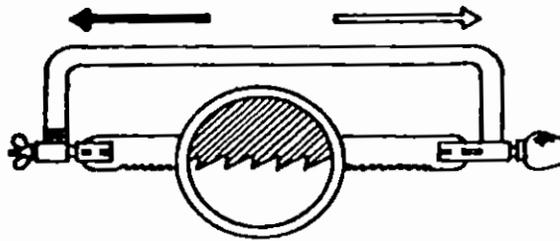


شكل 1 - 25

### قيادة سلاح المنشار في الوضع الصحيح

تقوم أسنان سلاح المنشار بإزالة جزء صغير من المشغولة على هيئة رايش كما هو موضح بشكل 1 - 26 ، وينتج عن هذه الحركات الترددية للمنشار فصل جزء من معدن المشغولة.

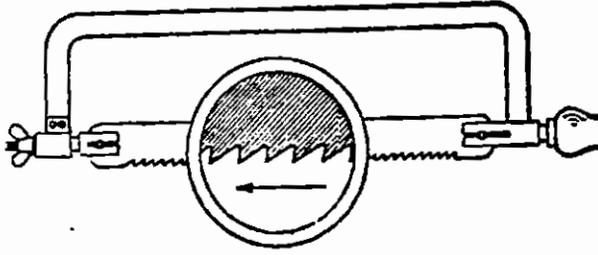


اتجاه القطع


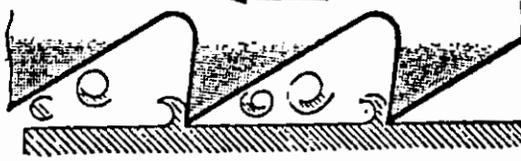


شكل 1 - 26

قيام أسنان المنشار بإزالة أجزاء صغيرة من معدن المشغولة على هيئة رايش يستخدم النشر في قطع الأعمدة والقضبان وعمل المجارى والمشقيات بالمشغولات المختلفة ، وكذلك فصل للأجزاء المراد التخلص منها بعد تحديد مكان النشر بالتخطيط . يوضح شكل 1 - 27 نماذج لعمليات النشر اليدوي.

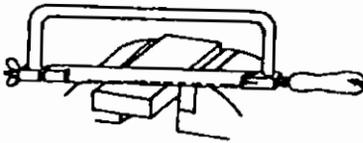


نشر القطاعات

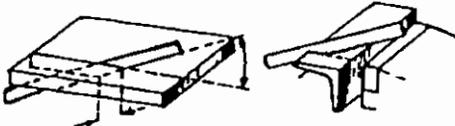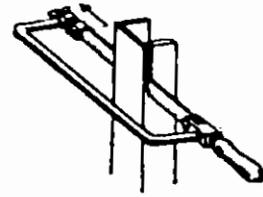

نشر المواسير

الريقة الجدار

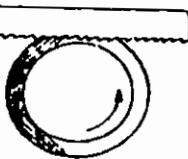

شكل 1 - 27

نماذج لعمليات النشر اليدوي

**معدن صنع أسلحة المنشار : Metal of manufacturing saw blades**


تصنع أسلحة المناشير من الصلب العالي الكربوني الذي يشتمل على نسبة كربون ما بين 0.9% - 1.2% ، أو صلب السرعات العالية مع التنجستين أو الموليبيدوم.

والجدير بالذكر أن أكثر أنواع أسلحة المنشار اليدوي ذات الحد الواحد أو الحدين تكون أسنانها فقط هي المقساة ، والجزء الآخر منها مخمراً ، لذلك يسمى بالمقسى المخمر ، مما يخفض من احتمال كسره ، وبذلك يكون أطول عمراً.

**زوايا قطع أسنان سلاح المنشار اليدوي :**

Cutting angles of manual saw blade teeth

تصنع الأسنان المتعددة لأسلحة المنشار اليدوي بزوايا حادة كما هو موضح بشكل 1 - 28 ، لتتشابه مع زوايا الحدود القاطعة لآلات القطع الأخرى.

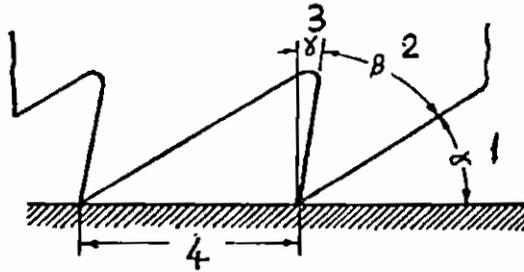

شكل 28

زوايا القطع بأسنان سلاح المنشار اليدوي

- 1-زاوية خلوص  $\alpha$  يتراوح مقدارها ما بين 30° - 33°.
- 2-زاوية السن أو زاوية العدة  $\beta$  يتراوح مقدارها ما بين 50° - 55°.
- 3-زاوية الجرف  $\delta$  يتراوح مقدارها ما بين 5° - 7°.
- 4-المسافة بين السنين P وتعرف بالخطوة.

**التفليجة في أسنان المنشار : Saw sat**

تصنيع أسلحة بحيث تكون أسنانها مقلجة .. أي بوجود خلوص جانبي بكل سنة،


مع إمالة الأسنان قليلا ، لتكون سنة إلى جهة اليمين وسنة أخرى إلى جهة اليسار..... وهكذا بطول سلاح المنشار، حتى يمكن لسلاح المنشار الاستمرار في عملية النشر دون أن ينكسر .

وفي حالة عدم وجود تغليجة في الأسنان ، يؤدي ذلك إلى اختناقه (إنحساره) نتيجة للاحتكاك الشديد لجوانب السلاح بداخل المشغولة ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة درجات الحرارة بسبب قوة الاحتكاك ، مما يجعله يفقد صلابته وينكسر .

يصنع سلاح المنشار بحيث يكون مسلوباً ، أى يكون عرض أسنان القطع أكبر قليلا من عند الظهر ، وبذلك يقوم المنشار بوظيفته على أكمل وجه.

تنتج دور الصناعة أسلحة المنشار بحيث تكون أسنانها مفلجة كما هو موضح

بشكل 1 - 29 بإحدى الطرق التالية :-

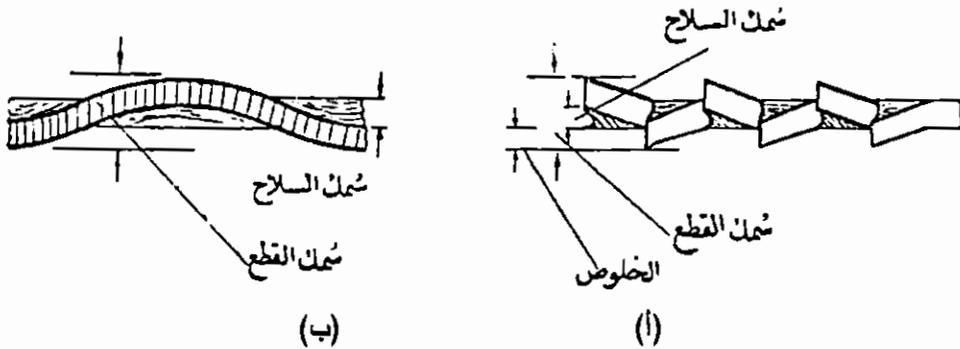

شكل 1 - 29

شكل الأسنان وتغليجها في سلاح المنشار اليدوي

(أ) سلاح مفلج .. بإمالة الأسنان قليلا جهة اليمين وإلى جهة اليسار .... وهكذا بطول السلاح.

(ب) سلاح مموج .... في حالة أسنان المنشار الصغير الدقيقة ، تكون شكل الأسنان على طول سلاح المنشار بشكل مموج.

## الكشط اليدوي

## Hand scraping

عند التشغيل بالقطع للمشغولات باستخدام آلات الإنتاج المختلفة، تنشأ انحرافات بالأسطح المشغلة ، قد تكون على هيئة تموجات أو أخاديد .... أو غير ذلك، وتؤدي عملية الكشط اليدوي لمعالجة وتصحيح هذه الأسطح بإزالة الزوائد (الأماكن المرتفعة) بقصد الحصول على أسطح ناعمة مستوية ودقيقة أكثر جودة.

فنعومة واستواء الأسطح تؤدي بلا شك إلى الانخفاض في درجة الاحتكاك بين الأسطح المتحركة، وإلى الجودة لما لها من تأثير هام على الأداء ، وغالباً يتم معالجة مثل هذه الأسطح بالمكاشط اليدوية.


تصنع المكاشط اليدوية من صلب العدة الصلب جيداً ثم تجلخ حسب المواصفات

المطلوبة.

## المكشطة اليدوية Hand scraper :

توجد المكاشط اليدوية بأشكال مختلفة كما هو موضح بشكل 1-30 ، ويختلف

استخداماتها باختلاف السطح المراد كشطه (تصحيحه).

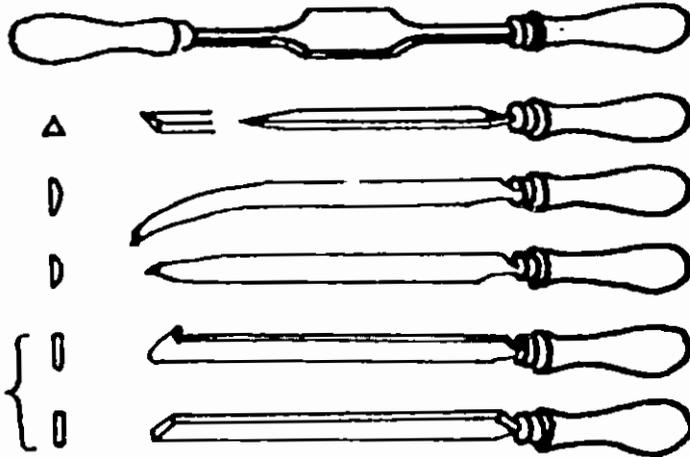

شكل 1 - 30


بعض أشكال للمكاشط اليدوية الشائعة الاستعمال.

## أنواع المكاشط : Scrapers types

يمكن تقسيم المكاشط اليدوية إلى ثلاثة أنواع وهم كالتالي:

### 1- مكشطة مستوية Scraper :


تسمى أيضا بالمكشطة (العدلة)، مقطع الجزء القاطع بشكل مستطيل والحد القاطع بشكل مستوي، ويمكن أن يكون بشكل مركب والحد القاطع مستوي شكل 1 - 31 . تستخدم لكشط الأسطح المستوية.

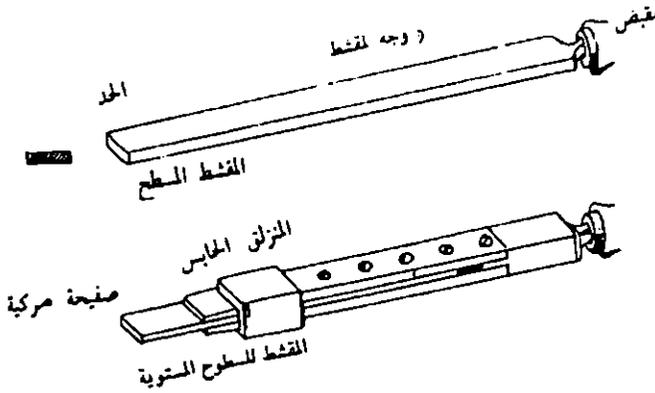

شكل 1 - 31  
المكشطة المستوية

### 2- مكشطة مثلثة Angular scraper :

مقطع الجزء القاطع بشكل مثلث أو بشكل مثلث مع وجود فراغات مستديرة شكل 1 - 32 . تستخدم في كشط الأسطح المحدبة والأسطح الأسطوانية الداخلية، كما تستخدم في كشط الأسطح المشكلة.

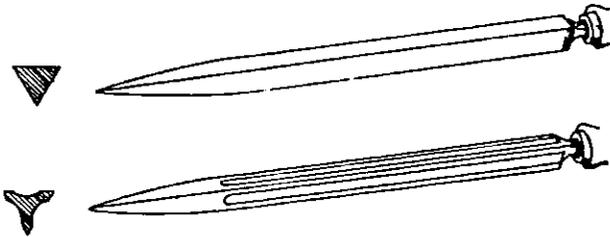

شكل 1 - 32  
مكشطة مثلثة

## 3- مكشطة نصف دائرية Half round scraper :

تسمى أيضا بالمكشطة المعلقة شكل 1 - 33 ، مقطع الجزء القاطع بشكل مستدير. تستخدم في كشط الأسطح الأسطوانية الداخلية، وأسطح المرتكزات، كما تستخدم في كشط الأسطح المشكولة.



شكل 1 - 33

مكشطة نصف دائرية

## عملية الكشط اليدوي Hand scraping operation :

تستعمل عملية الكشط اليدوي لتصحيح وضبط استواء الأسطح الهامة مثل الأسطح الدليلية، والأسطح المتزاوجة، ومرتكزات الأعمدة، ودلائل الماكينات.

ويمكن تحديد المواضع التي تجرى عليها عملية الكشط بإتباع الخطوات التالية:-

1. تجهيز سطح مستوى قياسي مثل زهرة استواء (زهرة شنكار) مع تنظيفها جيداً.
2. طلاء السطح المراد ضبطه بطبقة رقيقة ملونة.
3. وضع المشغولة بحذر على سطح زهرة الاستواء بحيث يلامس السطح المراد ضبطه مع سطح الزهرة.
4. تحرك المشغولة بحركة عرضية أو دائرية مع ضغط خفيف متساوي كما هو موضح بشكل 1 - 34 .
5. رفع المشغولة... حيث تظهر بعض الأجزاء ملونة.. وهي بالطبع الأماكن المنخفضة.
6. تجرى عملية الكشط، ثم يعاد طلاء السطح واختباره مرة أخرى، حتى يصل إلى الجودة المطلوبة.





شكل 1 - 34

تجهيز المشغولة لعملية الكشط

يتم الكشط من خلال الحركة اليدوية الطولية بمقدار 15 - 25 ملليمتر تقريباً مع ضغط مناسب على المقشطة في مشوار القطع فقط، من حيث تعدد حركة القطع في اتجاه، وحركة قطع أخرى في اتجاه متعامد على الأول وذلك للحصول على نعومة عالية.

تقاس جودة الأسطح التي يتم إنجازها بالمكاشط اليدوية، بعدد المنخفضات الموجودة في مساحة قدرها  $25 \times 25$  ملليمتر، أو بوصة مربعة تقريباً. يوضح شكل 1 - 35 نماذج من الأسطح التي تم إنجازها باستخدام المكاشط اليدوية، ويلاحظ تزايد عدد المنخفضات مع تحسن جودة السطح.

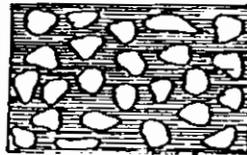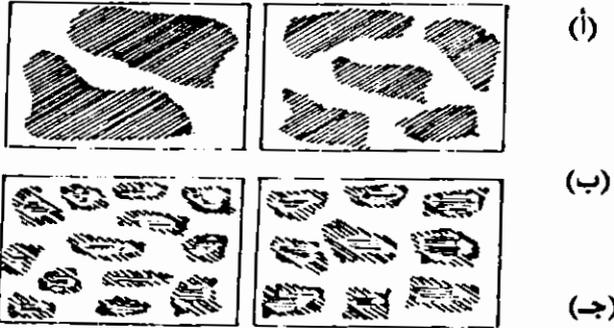

شكل 1 - 35

نماذج من أسطح المشغولات التي يتم إنجازها بالكشط اليدوي

(أ) سطح مشتل بكشط تقريبي .. Rough Scraping


(ب) سطح مشتل بكشط دقيق .. Fine Scraping

(ج) سطح مشتل بكشط عالي الدقة .. Finest Scraping

زوايا القطع بالمكشطة اليدوية : Cutting angles at hand scraper

يجب أن تكون مجموع زاوية الخلوص وزاوية الآلة أكبر من  $90^\circ$  ، حتى لا تتوغل المكشطة على سطح المشغولة بحيث تكون زاوية الخلوص وزاوية القطع كما هو موضح بشكل 1 - 36 .

تتشابه زوايا القطع بالمكشطة اليدوية على زوايا القطع بالعدد الأخرى، ولكنهما يختلفان من حيث زاوية الجرف بالمكشطة التي تكون سالبة.

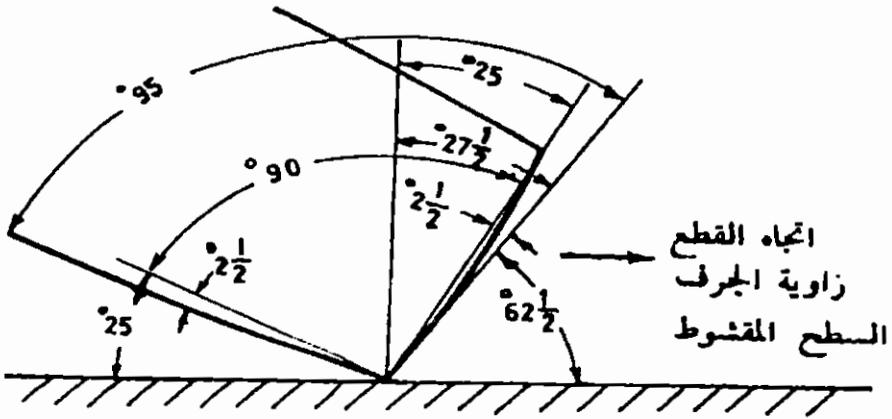

شكل 1 - 36

زوايا القطع بالمكشطة اليدوية المستوية

استخدام المكاشط : Uses of scrapers

تكشط الأسطح السابق تشغيلها على عمليات القطع المختلفة التي تجري بالورش الميكانيكية مثل عمليات البرادة - القشط (العمليات التي تجري على آلة القشط) - التفريز - الخرط .

عند استخدام المكشطة اليدوية المستوية شكل 1 - 37 يجب استعمال كلتا اليدين مع الضغط والتوجيه، وذلك بمسك المقبض باليد اليمنى التي توجه القوة الأساسية


للكشط، أما اليد اليسرى فتمسك بجسم المكشطة وتضغط عليها إلى أسفل بضغط مناسب.



شكل 1 - 37

#### الاستخدام الصحيح للمكشطة اليدوية المستوية

أما عند استعمال الكاشط المستديرة (الملعقية)، أو المقاشط المثانة (ذات الثلاثة حدود) أثناء كشط الأسطح المستديرة، يتطلب الضغط عليها مع توجيهها في حركة دائرية من جهة اليمين إلى جهة اليسار وبالعكس .. حسب تسلسل عمليات الكشط واتجاهات الأسهم كما هو موضح بشكل 1 - 38 .

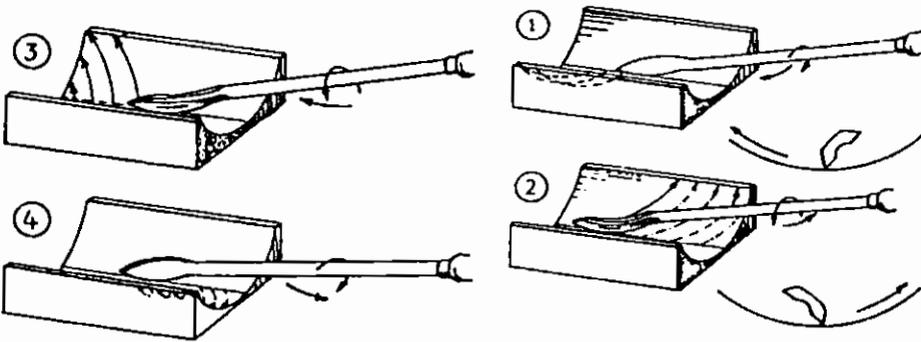

شكل 1 - 38

#### الاستخدام الصحيح للمكاشط اليدوية المستديرة

يستخدم مابين القياس (ساعة القياس ذات المؤشر) للتعرف على درجة دقة استواء الأسطح بعد عملية الكشط الدوي.

### قطع القلاووظ اليدوي : Cutting of manually screw thread

يقطع للقلاووظ (اللولب) ذو الإنتاج الفردي (إنتاج القطعة الواحدة) أو الإنتاج الكمي (إنتاج القطع المتماثلة إنتاجاً متكرراً بالجملة) على المخرطة، كما تنتج القلاووظات (اللوالب) المختلفة ذات الإنتاج الكمي بطرق اقتصادية أخرى. ويمكن قطع القلاووظ ذو المقطع المثلث فقط يدوياً وهو قلاووظ التثبيت والتوصيل Fastening Screw Thread (القلاووظ المتري أو القلاووظ الإنجليزي)، ويتم قطع القلاووظ الداخلي يدوياً باستخدام ذكور القلاووظ، وقطع القلاووظ الخارجي يدوياً باستخدام لقم القلاووظ.

يقطع القلاووظ اليدوي ببساطة وبسرعة، ولكنه لا يتناسب مع الأجزاء ذات الأهمية والدقة العالية، حيث من صفات القلاووظ اليدوي هو الدقة والجودة المحددة، والمقصود بالدقة هنا هو عدم دقة محورية واستدارة الجزء المعرض للقطع.

### أبعاد ومواصفات القلاووظ : Thread specifications & Dimensions

لكل قلاووظ أبعاده المميزة، ويعتبر القطر وزاوية السن والخطوة (المسافة بين قمة سنتين متتاليتين) هم أهم هذه الأبعاد، كما يشترط عند تركيب الوصلات المقلوطة توافق اللولبين المتزاوجين توافقاً تاماً.

ولسهولة عمليات التصنيع والإنتاج، وإعطاء المنتج صفة التبادلية، فقد وضع لكل نوع من أنواع القلاووظات مواصفاته القياسية وجداوله الخاصة.

### قطر ثقب الصامولة : Diameter of nut hole

عند قطع القلاووظ اليدوي الداخلي، لا بد من ثقب الجزء المراد قلوظته، ومن الطبيعي أن يكون قطر الثقب أقل من قطر القلاووظ المراد قطعه.

ويمكن إيجاد قيمة قطر الثقب المراد قلوظته والمعروف بالصامولة، من خلال

المعادلة التالية:-

$$d = D - 1.3P$$

$$q = 1.3 \times \text{خ}$$

حيث  $q$  أو  $d$  ... قطر ثقب الصامولة .. (القطر الأصغر للصامولة).  
 $q$  أو  $D$  ... قطر نكر القلاووظ المستعمل فى عملية لقطع.. أو لقطر الأكبر  
 للصامولة.

$\text{خ}$  أو  $P$  ... الخطوة .. (المسافة بين قمة سنتين متتاليتين).  
 يجب زيادة قطر ثقب الصامولة بمقدار 0.1 ملليمتر، وذلك بسبب الزوائد الحديدية.


### ملاحظة :

تستخدم هذه المعادلة في القلاووظات التي لا تحتاج إلى دقة عالية، حيث إنها من قوانين القلاووظ الفرنسي القديم، أما القلاووظات بالنظم الحديثة، فهي القلاووظات المترية الدولية .. (حسب النظام الدولي SI طبقا لمواصفات ISO) .. وهو موضح باستفاضة بالباب السادس.

### قطع القلاووظ اليدوي الداخلي :

#### Cutting of internal manually screw thread

يتم قطع القلاووظ اليدوي الداخلي باستخدام ذكور القلاووظ وبوجي (مقبض بذارعين) للمشغولات ذات الأقطار الصغيرة والمتوسطة.  
 ذكر القلاووظ المستعمل في عملية القطع الموضح بشكل 1 - 39 مزود بثلاث أو أربع قنوات طويلة، تعمل على إخراج الرايش أثناء عملية القطع، ويوجد على قمم هذه القنوات الحدود القاطعة على هيئة أسنان.

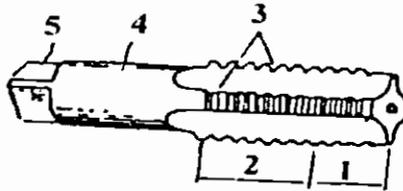


شكل 1 - 39

ذکر القلاووظ

1. الجزء القاطع المخروطي.


2. الجزء القاطع.
  3. الحدود القاطعة (أسنان القلاووظ).
  4. الجزء الأسطواني الخلفي.
  5. جزء ذو مقطع مربع.. للتثبيت بالبوجي.
- عادة يستخدم ثلاث ذكور قلاووظ في عملية القطع اليدوي، وتسمى بطقم القلاووظ شكل 1 - 40 ، وتتم عملية قطع القلاووظ بتسلسل الخطوات التالية:-

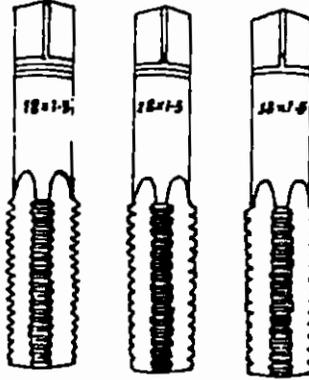

شكل 1 - 40

طقم قلاووظ مكون من ثلاثة ذكور

1. الثقب باستخدام ثاقب (بنطة) شكل 1 - 41 بالقطر الناتج من المعادلة السابق ذكرها.

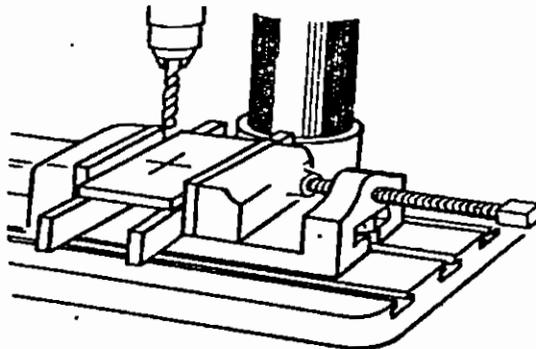


شكل 1 - 41

الثقب بثاقب بقطر مناسب

2. يثبت ذكر القلاووظ الأول المخروطي (المسلوب) في البوجي (المقبض ذو

الذراعين)، ويستخدم في عملية القطع التمهيدي.  
يراعى وضع ذكر القلاووظ في الثقب المراد قطعة بشكل عمودي، ويمكن  
الاستعانة بزاوية قائمة كما هو موضح بشكل 1 - 42 .

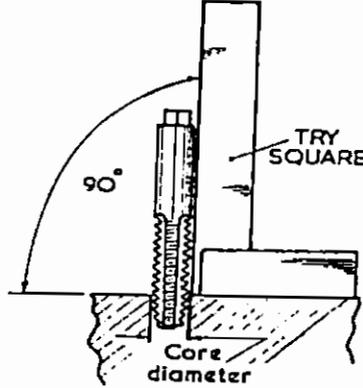


شكل 1 - 42

وضع ذكر القلاووظ بشكل عمودي

بالثقب المراد قطعة بالاستعانة بزاوية قائمة

3. أثناء عملية قطع القلاووظ، يعكس اتجاه حركة ذكر القلاووظ كل نصف لفة، وذلك  
لفصل الرايش المعلق بالسنب كما هو موضح بشكل 1 - 43 . ويراعى اختبار تعامد  
ذكر القلاووظ مع قطعة التشغيل باستخدام زاوية قائمة كلما تقدم الذكر فرى الشعلة،  
ومن الطبيعي استخدام زيت لسهولة ونعومة الأسنان.

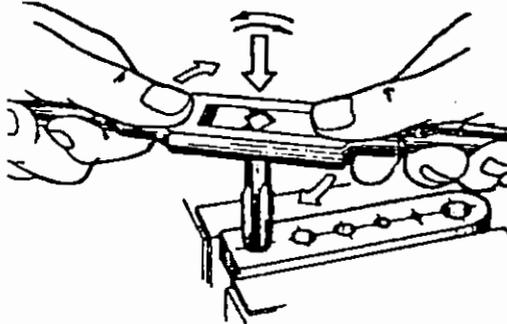

شكل 1 - 43

عكس حركة اتجاه ذكر القلاووظ كل نصف لفة.

4. يستخدم ذكر القلاووظ الثاني النصف مخروطي في عملية القطع المتوسط، كما

يستخدم ذكر القلاووظ الثالث في عملية القطع النهائي.  
عادة توجد علامات على نكور القلاووظ على شكل دائرة واحدة للدلالة عن  
الذكر الأول، ودائرتين للدلالة عن الذكر الثاني، أما الذكر الثالث فلا يوجد عليه أي  
علامات.

صممت نكور القلاووظ بحيث يقسم عمق القطع على الثلاثة نكور، علما بأن  
ذكر القلاووظ بمفرده لا يمكنه أن يتحمل قوى القطع واللى أثناء قطع القلاووظ بعمق  
السن كله.

### مثال:

يراد قطع قلاووظ داخلي بقطعة تشغيل ليثبت بها مسمار قلاووظ قطره 10mm  
وخطوته 1.5mm. أوجد قطر ثقب الصامولة؟

### الحل :

$$\begin{aligned} d &= D - 1.3 p \\ d &= D - 1.3 * 1.5 \\ &= 10 - 1.3 * 1.5 \\ &= 10 - 1.95 = 8.05\text{mm} \end{aligned}$$

القطر الداخلي بعد زيادة مقدار الزوائد الحديدية


$$= 8.05 + 0.1 = 8.15\text{mm}$$

لا يوجد ثاقب (بنطه) 8.15mm، لذلك يستخدم ثاقب قطره 8.2mm للقطر  
الداخلي المراد قلوظته.

### قطع القلاووظ اليدوي الخارجي :

Cutting of the external screw thread manually

يمكن قطع القلاووظ الخارجي يدويا باستخدام لقمة وكفة قلاووظ شكل 1 - 4،  
تثبت اللقمة بالكفة بواسطة مسامير تثبيت.

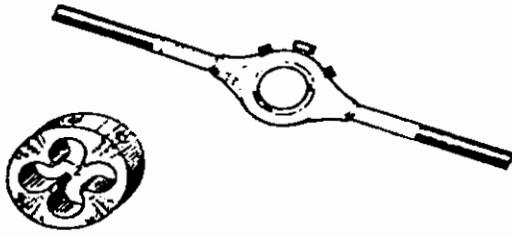


شكل 1 - 44

### لقمة وكفة القلاووظ

لقمة القلاووظ هي عبارة عن حلقة أسطوانية مفرغة من الداخل بشكل دائري، يوجد ثلاث أو أربع قنوات تعمل على إخراج لرايش أثناء عمليات القطع، كما يوجد على قمم هذه القنوات الحدود القاطعة على هيئة أسنان. توجد لقم قلاووظ بها شقوق (شق عرضي) وذلك لإمكان ضبط القطر في حدود صغيرة، لغرض زيادة عمق القطع من خلال ربط مسامير الكفة، كما توجد لقم قلاووظ أخرى غير مشقوقة .. أي ذات أقطار ثابتة.

يتم قطع القلاووظ الخارجي اليدوي بتمسلس الخطوات التالية:-


1. عمل شطف مقداره  $45^{\circ}$  على سطح العمود المراد قلوظته شكل 1 - 45 ، وذلك لتتمكن لقمة القلاووظ في البدء بعملية لقطع.

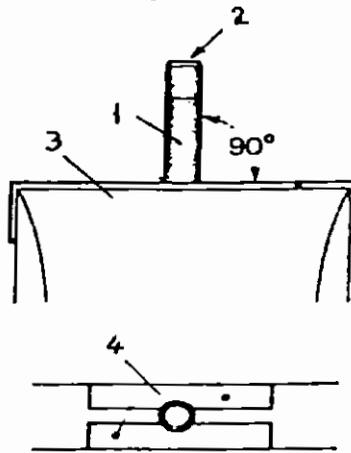

شكل 1 - 45

عمل شطف  $45^{\circ}$  على السطح العلوي للعمود المراد قطعه

1. العمود المراد قلوظته.
  2. شطف بزواوية 45° .
  - 3 الملزمة المستخدمة لتثبيت الشغلة.
  4. مسقط أفقي للشغلة والملزمة.
2. توضع لقمة القلاووظ بالكفة بالوضع الصحيح، بحيث يكون الجزء الذي يحتوى على الأسنان المسلووية متجه إلى أسفل.
3. وضع لقمة القلاووظ على المشغولة المراد قطعها، بحيث تكون بوضع أفقي تماماً، أى بزواوية قدرها 90° مع الشغلة شكل 1 - 46 .
- يراعى عكس اتجاه حركة لقمة القلاووظ كل نصف لفة، وذلك لفصل الرايش المعلق بسن اللقمة.

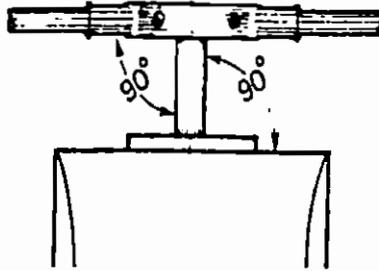

شكل 1 - 46

وضع لقمة القلاووظ بوضع أفقي، وبزواوية 90° مع الشغلة.

### التبريد بالتزيت أثناء قطع القلاووظ اليدوي :

Oil cooling during cutting the manual screw thread

تتعرض ذكور ولقم القلاووظ أثناء عمليات قطع القلاووظ اليدوي الداخلي والخارجي إلى إجهادات وضغوط عالية، الذي يترتب عليه ارتفاع في درجة حرارة العدة (ذكر ولقمة القلاووظ) ومنطقة القطع في الشغلة، الأمر الذي يؤدي إلى سرعة تلثم الحدود القاطعة، بالإضافة إلى تمزق أسنان القلاووظ، لذلك يجب استخدام زيت للتبريد ولسهولة عملية القطع، بالإضافة إلى المحافظة على نعومة سطح أسنان القلاووظ.


ملاحظة :

يستخدم زيت أو سائل تبريد أثناء عملية قطع القلاووظ بالمعادن الحديدية، كما يستعمل النفط أو الكيروسين أثناء قطع القلاووظ بالأكمنيوم.

زوايا القطع بلقم وذكور القلاووظ :

Angles cutting of with threading dies and taps

تصنع لقم وذكور القلاووظ من الصلب الكربوني، أو من صلب السرعات العالية، وتقسى وتراجع، ولكي تؤدي عملها في عملية القطع على أكمل وجه، يجب أن تكون لها حدود بزوايا قاطعة، وشكل 1 - 47 يوضح زوايا القطع الرئيسية بلقم وذكور القلاووظ.

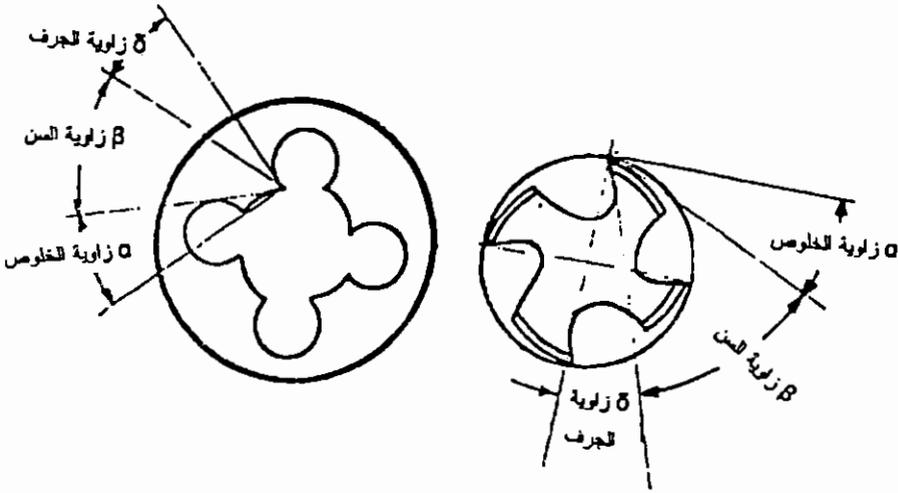

شكل 1 - 47

زوايا القطع بلقمة وذكور القلاووظ

1. زاوية الخلووس.. يرمز لها بالرمز  $\alpha$
2. زاوية السن .. يرمز لها بالرمز  $\beta$
3. زاوية الجرف .. يرمز لها بالرمز  $\delta$