


الفصل الثامن

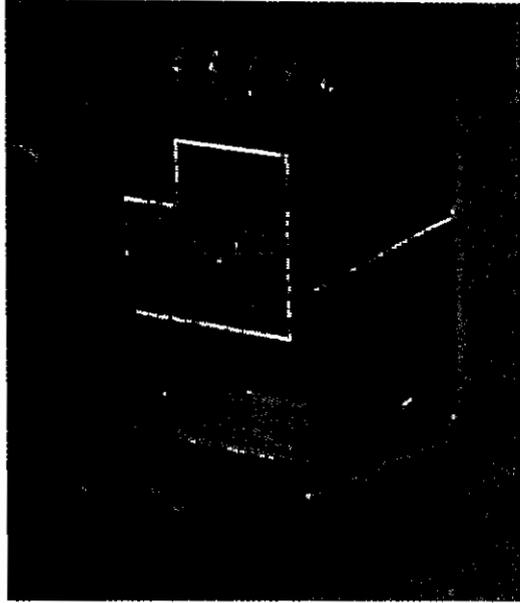

إضافة أجهزة إلكترونية لوقاية المحركات الكهربائية

و

إستخدام الإلكترونيات لوقاية محركات ضواغط
وحدات التبريد وتكييف الهواء


إضافة أجهزة إلكترونية لوقاية المحركات الكهربائية

سبق أن تكلمنا في الفصل الثاني من الكتاب عن استعمال الأجهزة الإلكترونية الحديثة من نوع الحالة الجامدة (Electronic Solid State Devices) لإعطاء وقاية أكثر دقة للمحركات الكهربائية عما تعطيه قواطع الوقاية من زيادة الحمل العادية الحرارية أو المغناطيسية الشائع استعمالها في دوائر هذه المحركات. وتعتمد معظم الأجهزة هذه الإلكترونية الحديثة على جزء حساس من نوع الحالة الجامدة يعرف بالترمستور (Thermistor) تتغير مقاومته بتغير حرارة المحرك. وهذا التغير في المقاومة عندما يتم تكبيره (Amplified) بواسطة وحدة أخرى من الحالة الجامدة، يعمل على توصيل أو فصل التيار عن المحرك الكهربائي.

ووقاية المحركات الكهربائية على أساس الحالات الحرارية الحقيقية التي تحدث داخل ملفات العضو الثابت (Stator Winding) للمحرك تعتبر نقطة هامة جدا للتغلب على كثير من المشاكل التي قد تحدث بسبب استعمال طرق الوقاية من زيادة تيار حمل المحرك العادية. وبإضافة هذه الأجهزة الإلكترونية الحديثة للمحركات الغير مجهزة أصلا بها وبالطريقة التي سنشرحها في هذا الفصل من الكتاب نحصل على المزايا الهامة الآتية:


- ١ - الوقاية من ارتفاع درجة حرارة ملفات المحرك بشكل غير عادي، وبغض النظر عن العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع هذه الدرجة.
- ٢ - تتأثر فقط بدرجة حرارة ملفات المحرك نفسه حيث تتركز عند وحدة تنظيم المحرك
- ٣ - تعمل بتأثير درجة الحرارة الكلية للملفات المحرك التي تتأثر أيضا بدرجة حرارة الجو المحيط بالمحرك.
- ٤ - تمنع إعادة تشغيل دائرة الوقاية حتى يكون هناك تأكيد من هبوط درجة حرارة المحرك إلى القيمة المأمونة.
- ٥ - تشتمل على أجهزة وقاية ضد حالات القصر. والدائرة المفتوحة، وانقطاع تيار المنظم

٦ - يمكن تركيبها بسهولة لوقاية معظم المحركات الغير مجهزة أصلا بها .
 هذا والرسم رقم (٨ - ١) يبين الأجزاء الأساسية التي تتركب منها الدائرة النموذجية الخاصة بهذه
 الأجهزة الإلكترونية الحديثة والتي تشتمل على أجزاء حس تتركب في ملفات العضو الثابت بالمحرك
 وتوصل مع وحدة تنظيم من نوع الحالة الجامدة (Control Module) تعمل بتأثير هذه الأجزاء
 الحساسة (الترمستور Thermistors) .

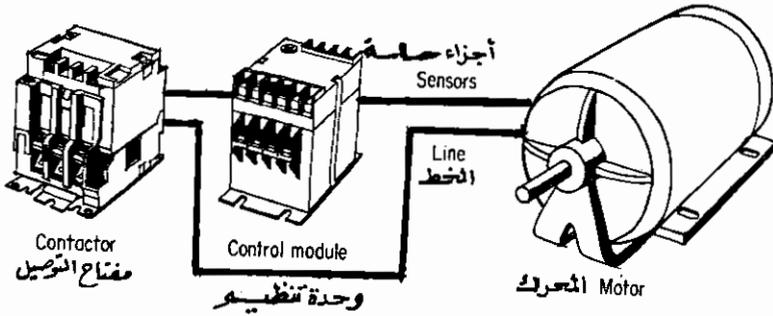

رسم رقم (٨-١) - الأجزاء الأساسية التي تتركب منها الدائرة النموذجية
 الخاصة بالأجهزة الإلكترونية الحديثة لوقاية المحرك

رسم رقم (٨-٢) - أجزاء الحس
 الحرارية ووحدة التنظيم من نوع الحالة
 الجامدة التي تتركب منها مجموعة أجهزة
 الوقاية الإلكترونية الحديثة الخاصة
 بالمحركات الكهربائية .

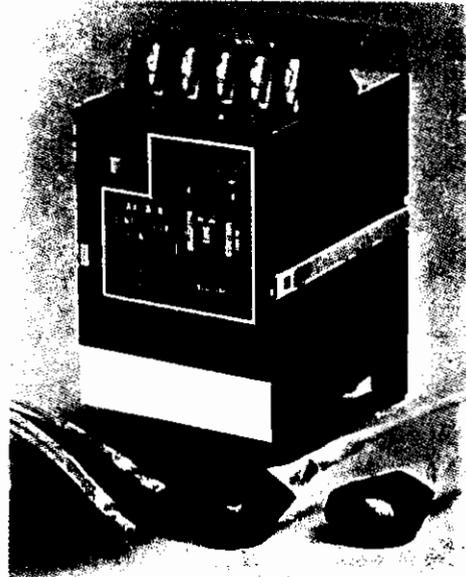

أجزاء أجهزة الوقاية الإلكترونية :

الرسم رقم (٨-٢) يبين الأجزاء الأساسية التي تشتمل عليها أجهزة الوقاية الإلكترونية الخاصة بالمحركات الكهربائية . فهي تتكون كما سبق أن ذكرنا من أجزاء حس حرارية (Thermal Sensors) يطلق عليها (الترمستور) تصنع من مادة باريوم تيتانيت (Barium Titanate) ووحدة تنظيم من نوع الحالة الجامدة (Control Module) هذا والرسم رقم (٨-٣) يوضح لنا الحجم الصغير لشكل أجزاء الحس الحرارية (الترمستور) التي تشتمل عليها هذه الأجهزة .



رسم رقم (٨-٣) - هذا الرسم يوضح لنا الحجم الصغير لشكل أجزاء الحس الحرارية (الترمستور) .

خطوات تركيب أجزاء الحس الحرارية (الترمستور) داخل ملفات المحرك :

يمكن الحصول من مصانع الأجهزة الإلكترونية العالمية في الوقت الحاضر على مجموعة كاملة لأجزاء الحس (Sensor Retrofit kit) يمكن تركيبها في المحركات الكهربائية التي لم يسبق تجهيزها بمثل هذه الأجزاء أصلا . وكما سبق أن ذكرنا أن بتركيب هذه الأجزاء يمكن إضافة وقاية ضد ارتفاع درجة حرارة ملفات المحرك بدرجة كبيرة وذلك بسبب حالات التشغيل الغير عادية . إن خطوات التركيب الميكانيكية لأجزاء الحس هذه تعتبر بسيطة جدا ولا تحتاج إلى مهارة خاصة . ومع ذلك يلزم اتباع تعليمات تركيبها بدقة للحصول على نتائج ناجحة .

إن المجموعة التالية من الرسومات التوضيحية تبين لنا الخطوات النموذجية المختلفة التي تتبع لتركيب

أجزاء الحس هذه في المحركات الكهربائية الغير مجهزة بها أصلا :

رسم رقم (٤ - ٨) - يتم تنظيف المحرك من الخارج وذلك قبل فك أجزائه لمنع دخول الأوساخ داخله .

رسم رقم (٥ - ٨) - نقوم بفحص الجزء الداخلى من صندوق النهايات ، ونحدد النقطة التى من خلال فتحة مرور أسلاك القوى يمكن إدخال أسلاك أجزاء الحس . وفى بعض الأحيان يمكن حشو هذه الفتحة باستعمال طبة من مادة الراتنج (Plug of Epoxy) أو مادة إحكام (Sealant) أخرى . وتوجد تعليقات بعمل ثقب خلال هذا الحاكم موضحة فى الرسم رقم (٢٣ - ٨) .



رسم رقم (٥-٨)



رسم رقم (٤-٨)



رسم رقم (٧-٨)



رسم رقم (٦-٨)

رسم رقم (٨ - ٦) - قبل فك المحرك ، قم بوضع علامة على أغطية النهايات بواسطة زنبق للاستفادة بهذه العلامات عند إعادة تركيب أجزاء المحرك . وفي بعض الأحيان يكون من المرغوب فيه أو من الضروري رفع كلا الغطاءين .

رسم رقم (٨ - ٧) بعناية قم برفع أغطية النهايات من المحرك وضعها على أرضية نظيفة لمنع الأوساخ ومواد التلوث الأخرى من الدخول إلى مناطق حوامل المحرك . وفي بعض أنواع المحركات يلزم أيضا رفع وجه الحامل لإتمام هذه الخطوة .



رسم رقم (٨ - ٩)



رسم رقم (٨ - ٨)

رسم رقم (٨ - ٨) عندما يكون ذلك ممكنا ، قم بعناية برفع عضو المحرك الدائر (Rotor) لإتاحة الوصول بسهولة للملفات العضو الثابت . ضع هذا الجزء على أرضية نظيفة لمنع تلوث الحوامل وأسطح عمود الدوران .

رسم رقم (٨ - ٩) - قم باختيار نهاية المحرك التي ستركب بها أجزاء الحس (Sensors) نحاش بقدر الإمكان النهاية التي بها أسلاك تغذية العضو الثابت موصلة بالملفات . وفي معظم الحالات تغطي أسلاك التغذية معظم أطراف الملفات . وتحدد بذلك الحيز الذي يتاح لتركيب أجزاء الحس (ينظر الرسم) . وبالإضافة إلى ذلك تكون أجزاء الملفات القريبة من أسلاك التغذية عادة أبرد أثناء عمل المحرك ، وكذلك يجب أن تتركب أجزاء الحس عند أسخن أجزاء الملفات حرارة .

رسم رقم (٨ - ١٠) إن النهاية المقابلة من وصلات ملفات العضو الثابت الظاهرة في الرسم تتيح لنا حيزاً أكبر لوضع ثلاثة أجزاء حس بدون أن تتعارض مع أطراف أسلاك تيار التغذية . لاحظ مادة عزل الوجه التي تفصل حزمة أسلاك كل مجموعة ملف وجه . وستكلم مرة أخرى عن هذه العوازل فيما بعد .

رسم رقم (٨ - ١١) قبل البدء في تركيب أجزاء الحس ، يجب أولاً فحص وجود مجرى أو فراغ مناسب داخل غلاف المحرك لإمكان إمرار أسلاك جزء الحس خلال الفتحة الموجودة بصندوق النهايات .



رسم رقم (٨ - ١١)




رسم رقم (٨ - ١٠)

ملاحظة : في بعض المحركات ، يمكن الوصول فقط إلى صندوق النهايات من ناحية نهاية توصيل أسلاك التغذية ، ولذلك يجب أن تتركب أجزاء الحس في هذه النهاية . إن المؤشر الظاهر في الرسم يبين مكان الفجوة التي يمكن الوصول إليها في مثل هذه الحالة من كلتا النهايتين .

رسم رقم (٨ - ١٢) - حدد مجموعات ثلاثة ملفات وجه يمكن الوصول إليها من صندوق نهايات المحرك كما هو مبين بالمؤشرات الظاهرة في الرسم . إن مجموعات الوجه منفصلة عن بعضها بواسطة المادة العازلة كما هو موضح في الرسم رقم (٨ - ١٠) . إن أية ثلاث مجموعات وجه يمكن تسميتها اعتبارياً كالأوجه اوب وجـ ويفضل اختيار المواقع الموجودة على السطح الخارجي للملفات بعيداً عن عضو المحرك الدائر .

رسم رقم (٨-١٣) وُضع هذا الرسم هنا ليوضح لنا أن جميع المحركات ليست تشتمل على ملفات ذات شكل انطباقي (Lap) كالظاهرة في الرسومات السابقة. إن المحرك الظاهر في هذا الرسم قد تم لف ملفاته بطريقة مركزية (Concentrically) بحيث تكون كل مجموعة من ملفات الوجه داخل المجموعة الأخرى.

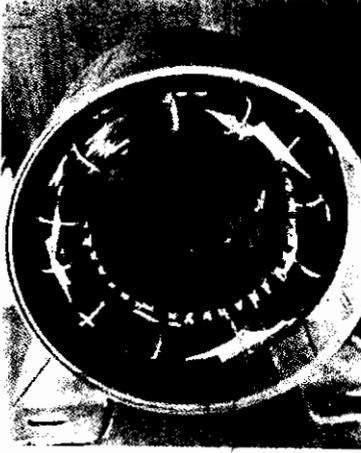

رسم رقم (٨-١٣)



رسم رقم (٨-١٢)

رسم رقم (٨-١٤) إن أحسن تماس حرارى يمكن الحصول عليه عندما يركب طرف الجزء الحساس في ممر موجود بسطح الملفات. وعادة يكون من الأصوب من الناحية العملية أن تقوم بوضع كل جزء حساس في منتصف المسافة وخلال حزمة أسلاك الملفات الخارجية. يجب تنظيف الثلاثة أماكن التي ستركب بها أجزاء الحس. ويمكن إجراء ذلك باستعمال مذيب (Solvent) مناسب من النوع الذى يمكن الحصول عليه من ورش لف المحركات. قم برفع جميع الزيت والأتربة التي تكون موجودة على هذه الأسطح وذلك للحصول على تماسك ميكانيكى جيد لمادة الراتنج (Epoxy) مع الملفات.

رسم رقم (٨-١٥) - ضع جزءاً حساساً في أحد الأماكن التي قد يكون تم تنظيفها في ممر بالملفات.

احتباس: يجب عدم وضع الجزء الحساس بتاتا بالقرب من/أو أعلى فاصل الوجه العازل، إذ أن ذلك يؤدي إلى حدوث استجابة حرارية سيئة. ميكانيكياً قم برباط الجزء الحساس وأسلاكه مع الملفات إما بواسطة دوارة رباط أو رباط كابل كما هو ظاهر في الرسم. ويجب أن تمر دوارة الرباط

أورباط الكابل أعلى أسلاك الجزء الحساس بحوالى ١ بوصة وذلك من خلف طرف الجزء الحساس .
 يلاحظ أن الجزء الحساس قد وضع على السطح الخارجى للملفات بعيدا عن عضو المحرك الدائر . قم
 باستعمال رباط كابل واحد لكل جزء حساس ، أما بقية الرباطات فستعمل فيما بعد .
 رسم رقم (٨-١٦) قم بجذب رباط الكابل إلى أسفل جيدا ضد أسلاك الجزء الحساس .
 والملفات وذلك بواسطة زرادية خاصة كالظاهرة فى الرسم ومشبك .



رسم رقم (٨-١٥)



رسم رقم (٨-١٤)



رسم رقم (٨-١٧)



رسم رقم (٨-١٦)

ملاحظة : يجب التأكد من أن طرف الجزء الحساس له تماس جيد مع الملفات وذلك قبل استعمال المادة الراتنجية . وإذا استعملت دوارة الرباط يجب اتباع نفس هذا الاحتراس .

رسم رقم (٨ - ١٧) - في بعض الأحيان يكون ممكنا الاستفادة بلفات دوارة الرباط لمسك أسلاك الجزء الحساس في مكانها . ولإجراء ذلك ، قم بسحب طرف الجزء الحساس تحت أحد لفات الدوارة و قم بمدّها لمسافة النصف بوصة السابق تحديدها . إن طبقة الورنيش السابق استعمالها عند صناعة المحرك تجعل دوارة الرباط هذه ناشفة جدا وتحتاج إلى حل بواسطة قطعة خشب مديبة .

احتراس : قم بجل هذه الدوارة بمقدار يكفي فقط بسحب الجزء الحساس أسفلها .

رسم رقم (٨ - ١٨) - قم بدفع الجزء الحساس تحت لفة دوارة الرباط الموجودة . وإذا كان ذلك ممكنا ضعها في الممر الموجود بحزمة أسلاك الملفات . عند الضرورة قم برباط أسلاك الجزء الحساس بواسطة دوارة رباط إضافية أو برباط كابل لمنع خروجها من سطح الملفات .

ملاحظة : من الأهمية أن يكون طرف الجزء الحساس ملامسا تماما مع ملفات العضو الثابت للمحرك .

رسم رقم (٨ - ١٩) - بعد تركيب الثلاثة أجزاء الحساسة بملفات العضو الثابت . يلزم إعداد أسلاك هذه الأجزاء لعملية التقشير (Splicing) . احتراس : لا تقم بقص الأسلاك الخارجية الخاصة باجزاء الحس الخارجية نظرا لأن هذين السلكين يجب أن يرجعا إلى صندوق النهايات (ينظر الرسم رقم (٨ - ٢٠) . يجب أن يقص السلكين الموجودين بالجزء الحساس الأوسط وكل منهما يتم توصيله بكل من سلكي الجزأين الحساسين الخارجيين لتكوين توصيلة توالى لثلاثة أجزاء حس .



رسم رقم (٨-١٩)



رسم رقم (٨-١٨)

رسم رقم (٢٠ - ٨) - للتوضيح بين هذا الرسم الثلاثة أجزاء الحس وهى خارج المحرك وذلك لبيان توصيلة التوالى المطلوبة لها . لاحظ أن أربعة أطراف أسلاك فقط قد تم قطعها وتقسيرها . السلكين الموجودين بالجزء الحساس الأوسط وسلك واحد بكل من جزأى الحس الخارجية . إن السلكين الخارجيين الباقية قد تركا بدون قص لإعطاء طول كاف ليصلا إلى صندوق النهايات .


احتراص : يلزم التأكد من أن جميع الأسلاك ، دوارة الرباط ، رباطات الكابل تكون جميعها مركبة بعيدا عن طرف الجزء الحساس .

رسم رقم (٢١ - ٨) - قم بلوى النهايات المقشرة مع بعضها لأسلاك الأجزاء الحساسة المناسبة ، وقم بإدخال كل زوج منها داخل وصلة من النوع التى يتم خفسها (Crimp Connector) - وقبل القيام بخفس هذه الوصلات - يلزم التأكد من أن وصلة التوالى قد تم إجراؤها لثلاثة أجزاء الحس (ينظر الرسم رقم (٢٠ - ٨) . قم بخفس كل وصلة جيدا وذلك لمنع حل الوصلات كهربائيا أثناء عمل المحرك .

رسم رقم (٢٢ - ٨) - قم بإمرار طرفى سلكى أجزاء الحس التى لم يتم قطعها ناحية صندوق نهايات المحرك . وأيضا قم بلف هذين السلكين حول أحد رباطات الكابل (أو لفة دوارة رباط) كما هو مبين بالرسم لإعطاء فرصة للحل . وبذلك نتحاشى خروج أجزاء الحس من مكان تركيبها فى حالة جذب هذين السلكين أو رجهما .



رسم رقم (٢١ - ٨)

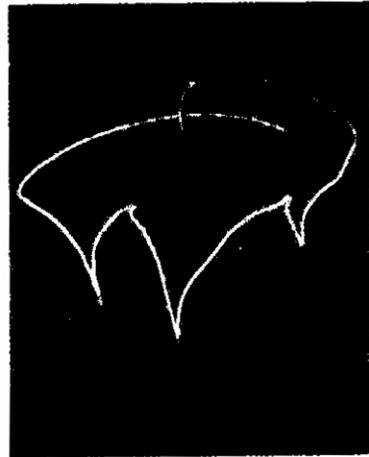


رسم رقم (٢٠ - ٨)

رسم رقم (٢٣ - ٨) - إذا كانت فتحة صندوق الهيايت مسدودة بمادة نجافة كما هو ظاهر في هذا الرسم ، فإنه يمكن عمل فتحة مناسبة لإمرار أسلاك أجزاء الحس بالثقب .
 احتراس : قبل إجراء عملية الثقب خلال مثل هذه الطبقة ، قم بفحص الجزء الداخلى من جسم المحرك للتأكد من أن أى جزء من ملفات المحرك أو أسلاك تغذيته سيتلف عند إمرار المثقاب خلال الفتحة التى سيتم إجرائها . إن هذه الفتحة الجديدة يمكن حشوها فيما بعد بواسطة المادة الراتنجية وذلك بعد تركيب أجزاء الحس .



رسم رقم (٢٣-٨)

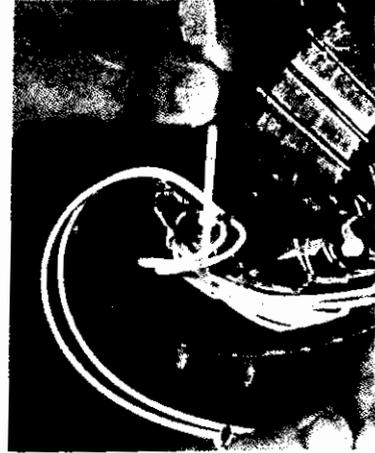

رسم رقم (٢٢-٨)



رسم رقم (٢٥-٨)



رسم رقم (٢٤-٨)

رسم رقم (٨ - ٢٤) - قم بإدخال سلكى أجزاء الحس التى لم يتم قصهما من داخل جسم المحرك خلال الفتحة التى تم ثقبها إلى صندوق النهايات . قد يكون من الضرورى إدخال سلك مرشد من صندوق النهايات إلى داخل جسم المحرك وربطه بعد ذلك بنهايات طرفى سلكى أجزاء الحس . يمكن الآن جذب السلك المرشد من خلال الفتحة ، وإحضار أطراف أسلاك أجزاء الحس معه .

رسم رقم (٨ - ٢٥) - قبل وضع المادة الراتنجية (Epoxy) على أطراف أجزاء الحس (Sensor Tips) . قم بفحص المقاومة الكلية لتوصيلة التوالى . إن مقدار هذه المقاومة يجب أن يقع ما بين ١٥٠٠ و ٧٥٠٠ أوهم . فإذا كانت المقاومة التى قد تم قياسها تقع خارج هذه الحدود . يعاد فحص الوصلات التى قد تم إجراء خفض بها للتأكد من أن الأطراف الصحيحة هى التى تم ربطها مع بعضها . إذا لم يعطِ هذا الفحص مقدار المقاومة الصحيحة . يلزم بعد ذلك فحص كل جزء حس على حدة لتحديد أى جزء حس منها يلزم استبداله . إن مقاومة كل جزء حس يجب أن تقع ما بين ٥٠٠ و ٢٥٠٠ أوهم .

رسم رقم (٨ - ٢٦) - قم برفع الصباغين البلاستيك اللذين يفصلان جزأى المادة الراتنجية كما هو ظاهر فى الرسم . قم بخلط محتويات الأنبوتين داخل الكيس الخاص الذى يشتمل على جزأى المادة . وقم بتحريك هذا الخليط جيدا بواسطة قطعة من الخشب إلى الأمام وإلى الخلف كما هو موضح بالرسم حتى نحصل على لون خليط متجانس . قد تحتاج هذه العملية بضع دقائق للحصول على الخليط المناسب .

ملاحظة : لا تسرع فى إجراء هذه العملية نظرا لأن خليط المادة الراتنجية الغير مناسب لا يعطى التحاما جيدا بين طرفى الجزء الحساس والملفات . إن مدة بقاء المادة الراتنجية بحالتها الجيدة هو حوالى ساعة واحدة وذلك بعد تفريغ محتويات الأنبوتين وخلطهما .

رسم رقم (٨ - ٢٧) - بعد إجراء عملية الخلط جيدا . قم بالضغط على الكيس البلاستيك لإخراج كمية صغيرة من المادة الراتنجية على طرف قطعة الخشب المدببة . بعناية قم بوضع هذه الكمية الصغيرة من المادة الراتنجية تحت وحول وأعلى طرف الجزء الحساس بدون إبعاد هذا الطرف عن الملفات . يجب التأكد من أن المادة الراتنجية تنساب أسفل الجزء الحساس لتملأ أية فراغات بين طرفه وأسلاك الملفات .




رسم رقم (٢٧-٨)



رسم رقم (٢٦-٨) ١



رسم رقم (٢٩-٨)

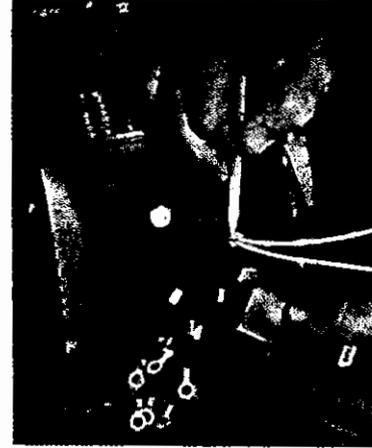

رسم رقم (٢٨-٨)

ملاحظة : يجب عدم استعمال كمية كبيرة من المادة الراتنجية بتاتا فوق طرف الجزء الحساس . إن هذه المادة تُهَيِّئُ ممر التوصيل الحرارية إلى الجزء الحساس ، ووضع كمية كبيرة منها يعمل على زيادة كتلتها ويخفض وقت الاستجابة الحرارية للجزء الحساس . يلزم التأكد من أن جميع أطراف أجزاء الحس بها تماس جيد مع الملفات وذلك قبل السماح بيجفاف المادة الراتنجية .
 رسم رقم (٢٨ - ٨) - إذا كان مازال يوجد فراغ بالفتحة السابق ثقبها لإخراج سلكي أجزاء الحس ، فإنه يمكن حشو هذا الفراغ باستعمال الكمية المتبقية من المادة الراتنجية .

رسم رقم (٨ - ٢٩) - إذا كان قد سبق رفع العضو الدائر الخاص بالمحرك ، يعاد تركيبه ويفحص وجود الخلوص المناسب حوله . يعاد بعد ذلك تركيب أجزاء المحرك السابق رفعها ومع المحافظة أثناء ذلك على عدم دخول الأوساخ لحوامله وأسطح الحوامل الموجودة على عمود الدوران .
قم بإعادة تركيب أغطية النهايات مع موازنة العلامات السابق وضعها عليها وعلى جسم المحرك وذلك قبل فكها .

يكون الآن المحرك معدا لإعادة وضعه في الخدمة . ومن أجل أن تكون أجهزة الوقاية التي قد تم تركيبها هذه فعالة في تأدية عملها ، فإن أسلاك أجزاء الحس ووحدة التنظيم وأسلاك التغذية يجب أن يتم توصيلها بطريقة صحيحة كما هو موضح بالرسم المبسط رقم (٨ - ١) .


إستخدام الإلكترونيات لوقاية محركات ضواغط وحدات التبريد وتكييف الهواء

تعتبر الحرارة أكبر عدو للمواد العازلة (Insulation) الموجودة بالمحركات الكهربائية. فإذا ارتفعت درجة حرارة المحرك بشكل غير عادي بسبب أحد العوازل، فإن المادة العازلة الموجودة بملفات المحرك تتلف. فمثلا زيادة الحمل تعتبر أحد الأسباب الأساسية في إرتفاع درجة الحرارة بشكل غير عادي (Overheating)، وقد يحدث ذلك بسبب إنخفاض الفولت للتيار المغذى، أو فقد أحد أوجه هذا التيار (Phase Loss)، أو عدم إتزان الفولت بين الأوجه (Unbalanced Voltage)، أو وجود زيادة حمل ميكانيكية بسبب دوران ووقوف المحرك خلال فترات قصيرة جدا (السيكله - Short Cycling) ومحاولة القيام ضد حمل.

وأجهزة الوقاية الإلكترونية من نوع الحالة الجامدة (Solid State) التي سنشرح بعضها منها فيما يلي تعمل على وقاية محركات الضواغط من حدوث تلف بها بسبب: الفولت المنخفض أو الدوران والوقوف خلال فترات قصيرة جدا (بسبب ذبذبة الترموستات) أو إنقطاع التيار أو فقد أحد الأوجه أو عدم إتزان الفولت بين الأوجه.

منظم التأخير الزمني لوقاية المحرك من الدوران
والوقوف خلال فترات قصيرة جدا (السيكله):

إن هذا المنظم الذى يظهر شكله ودائرة توصيله الكهربائية بالرسم رقم (٨-٣٠)، يعتبر

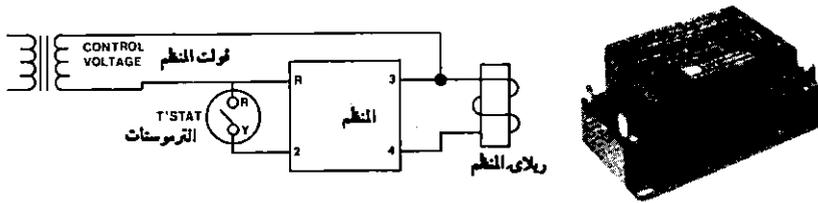

رسم رقم (٨ - ٣٠). منظم التأخير الزمني لوقاية المحرك من الدوران والوقوف
خلال فترات قصيرة جدا (السيكله) ودائرة توصيله الكهربائية


جهاز توقيت من نوع الحالة الجامدة (Solid State Timer) يستعمل لمنع حدوث دوران ووقوف الضاغط خلال فترات قصيرة جدا (السيكلية - Short Cycling) وذلك إما بسبب ذبذبة الترموستات أو إنقطاع التيار. وعندما يفتح الترموستات، فإن ريلاي المنظم يسقط إلى أسفل وتبدأ فترة التأخير الزمنى التى مقدارها ٥ دقائق. هذا وعملية قفل / فتح الترموستات التالية التى قد تحدث خلال التأخير لا تعمل على إطالة الفترة الزمنية. وبعد أن يقفل الترموستات بعد فترة التأخير، ينجذب إلى أعلى فورا ريلاي المنظم. وإذا فتح الترموستات عند نهاية فترة التأخير، فإن ريلاي المنظم يظل فى موضع السقوط حتى يقفل الترموستات.

هذا وفى حالة إنقطاع التيار فإن ريلاي المنظم يسقط إلى أسفل مباشرة، وتبدأ فترة التأخير الزمنى التى قدرها ٥ دقائق وذلك بعد عودة التيار.

وبعد أن تكمل هذه الفترة ينجذب ريلاي المنظم إلى أعلى وذلك فى حالة عدم حدوث عوارض أخرى ويكون الترموستات مقفولا. وعند وجود عوارض فى الثولت أثناء الفترة الزمنية فإن ذلك يؤدى إلى قفل المنظم الزمنى ويبتدىء الضاغط فى القيام بعد مضى ٥ دقائق من حدوث آخر عارض، وذلك إذا كان الترموستات مقفولا.

منظمات التحذير من الثولت المنخفض، والوقاية من الدوران والوقوف خلال فترات قصيرة جدا (السيكلية)، للمحركات التى تعمل بتيار وجه واحد:

هذه العائلة من منظمات الحالة الجامدة التى يظهر شكلها بالرسم رقم (٨-٣١) تجمع كل من عملية التحذير (Monotoring) من الثولت المنخفض بالخط، والوقاية من حالة الدوران والوقوف خلال فترات قصيرة جدا (السيكلية - Shortcycling). فعند الإنقطاع اللحظى للتيار

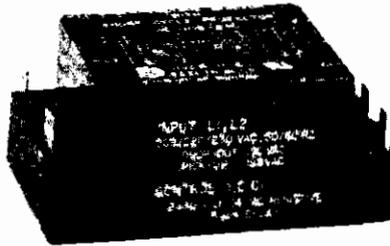


رسم رقم (٨ - ٣١). منظم التحذير من الثولت المنخفض والوقاية من عملية السيكلية للمحركات التى تعمل بوجه واحد

أو حدوث تذبذب بالترموستات، أو يهبط فولت الخط إلى الحد المضبوط عليه المنظم ليفصل، فإن ريلاي المنظم يسقط إلى أسفل وتبدأ فترة التأخير الزمنية التي قدرها ٥ دقائق. وعندما تكمل هذه الفترة، ينجذب إلى أعلى ريلاي المنظم، وذلك في حالة ما يكون فولت الخط أعلى من الحد المضبوط عليه المنظم ليفصل، ويكون الترموستات مقفولا.

وعندما يكون الترموستات مفتوحا عند نهاية فترة التأخير الزمني، فإن ريلاي المنظم يبقى في موضع السقوط (Dropped out) وذلك حتى يقفل الترموستات.

هذا والرسم رقم (٣٢-٨) يبين لنا دائرة توصيل هذا الطراز من المنظمات.

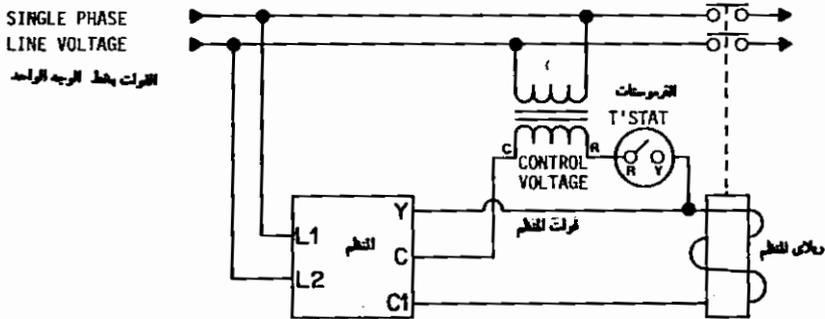

رسم رقم (٣٢-٨) الدائرة الكهربية لمنظم التحذير من الفولت المنخفض والوقاية من حالة (السيكلة) للمحركات التي تعمل بتيار متغير وجه واحد.

منظم الوقاية من الفولت المنخفض والتحذير من فقد أحد الأوجه / والسيكلة للمحركات:

هذه الجائلة من منظمات الحالة الجامدة التي يظهر شكلها بالرسم رقم (٣٣-٨) تجمع كل من عملية الوقاية من الفولت المنخفض والتحذير من فقد أحد الأوجه / والسيكلة للمحركات التي تعمل بتيار ثلاثة أوجه، حيث تقوم بصفة مستمرة بمراقبة خطوط الثلاثة أوجه من ناحية الحالات الغير عادية مثل فقد الوجه (Phase Loss) أو ما يطلق عليه حالة التشغيل بدون وجه واحد (Single Phasing). وحالات هبوط الفولت التي ينتج عنها (الاحتراق الجزئي - Brown Out) أو عكس الوجه (Phase Reversal).


وتعمل هذه المنظمات أيضا على اكتشاف إنقطاع التيار اللحظي أو تذبذب الترموستات. وعند حدوث أحد هذه العوارض السابق ذكرها، فإن ريلاي المنظم يسقط إلى أسفل وتبدأ فترة التأخير الزمني التي قدرها ٥ دقائق. وبعد أن تكمل هذه الفترة، ينجذب ريلاي المنظم إلى أعلى وذلك عندما تكون خطوط الثلاثة أوجه سليمة والترموستات مقفولا. وإذا كان الترموستات مفتوحا عند نهاية فترة التأخير، فإن منظم الريلاي يظل في موضع السقوط وذلك حتى يقفل الترموستات.

هذا والرسم رقم (٨-٣٤) يبين لنا دائرة توصيل هذا الطراز من المنظمات.



رسم رقم (٨ - ٣٣). منظم الوفاية من الفولت المنخفض، والتحذير من فقد أحد الأوجه، والسيكله للمحركات التي تعمل بتيار ثلاثة أوجه

هذا ويوجد طراز آخر من المنظمات الإلكترونية من نوع الحالة الجامدة يعمل على وقاية محركات ضواغط عمليات التبريد وتكييف الهواء التي تعمل بتيار ثلاثة أوجه، وذلك من الأعطال التي تتسبب من التشغيل بدون وجه واحد (Single Phasing) أو الفولت المنخفض أو الدوران أو الوقوف خلال فترات قصيرة جدا (السيكله - Short Cycling) أو الإحترق الجزئي للمفات المحرك (Brown Out) أو عند حالات التقويم بدون وجه واحد (Single Phased Conditions) - ولكن التأخير الزمني بهذا النوع من المنظمات يختلف عن الأنواع السابق ذكرها في أن فترة هذا التأخير قدرها ٣ دقائق. كما أن هذا المنظم يركب مباشرة على أطراف نهايات محرك الضاغط كما هو مبين بالرسم رقم (٨-٣٥)، مما يتيح له مراجعة فولت المحرك عند هذه النهايات. هذا وسنشرح فيما يلي طريقة عمل هذا المنظم وبعض الأجزاء الهامة المركبة به.

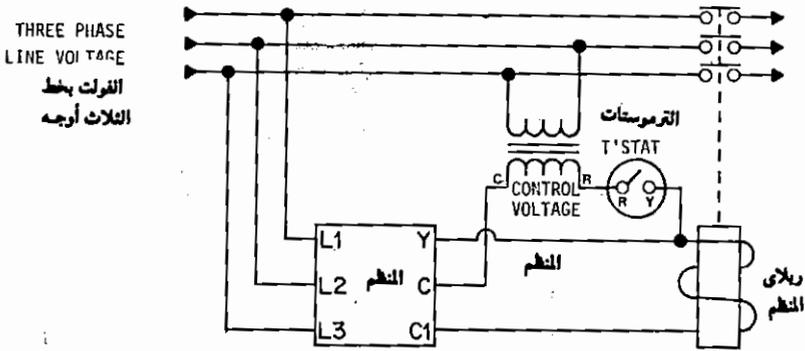

رسم رقم (٨ - ٣٤). دائرة توصيل منظم الوقاية من الفولت المنخفض والتحذير من فقد أحد الأوجه والسيكلة للمحركات التي تعمل بتيار ثلاثة أوجه


التأخير الزمني وعملية فصل التيار:

عندما يفصل المنظم بسبب إنخفاض الفولت ولا يعود فولت الوجه إلى حالته الطبيعية العادية، فإن محرك الضاغط يحاول القيام ثلاث مرات، وبعد ذلك يفصل قاطع الوقاية دائرة المنظم، وتضيئ لمبة من نوع (الدايود المشع للضوء - LED) موجودة بالناحية اليمنى العلوية من غطاء الضاغط. وإضاءة هذه اللمبة تدل على أن القاطع قد فصل المحرك عن التيار المغذى ويلزم فحصه أو يلزم رفع ضغط (فولت) التيار المغذى إلى مقداره العادى.


هذا ويمكن إلغاء عملية الفصل (Lockout) هذه وذلك بتركيب كوبرى من السلك (Jumper wire) بلوحة دائرة قاطع الوقاية وذلك إذا لزم الأمر. وعندما يكون هذا الكوبرى مفتوحا، فإن المحرك يحاول أن يقوم كل ٣ دقائق وبدون أن يحدث تلف بالمحرك.

مفتاح إعادة التشغيل:

يستعمل مفتاح إعادة التشغيل (Reset Switch) الموجود بقاطع الوقاية لإعادة تشغيل الدائرة التي يكون قد حدث بها فصل القاطع. هذا وفي أية مرة تضيئ فيها لمبة (الدايود المشع للضوء - LED) لتدل على وجود فصل بالدائرة، يجب إستعمال مفتاح إعادة التشغيل وذلك لرفع حالة الفصل.

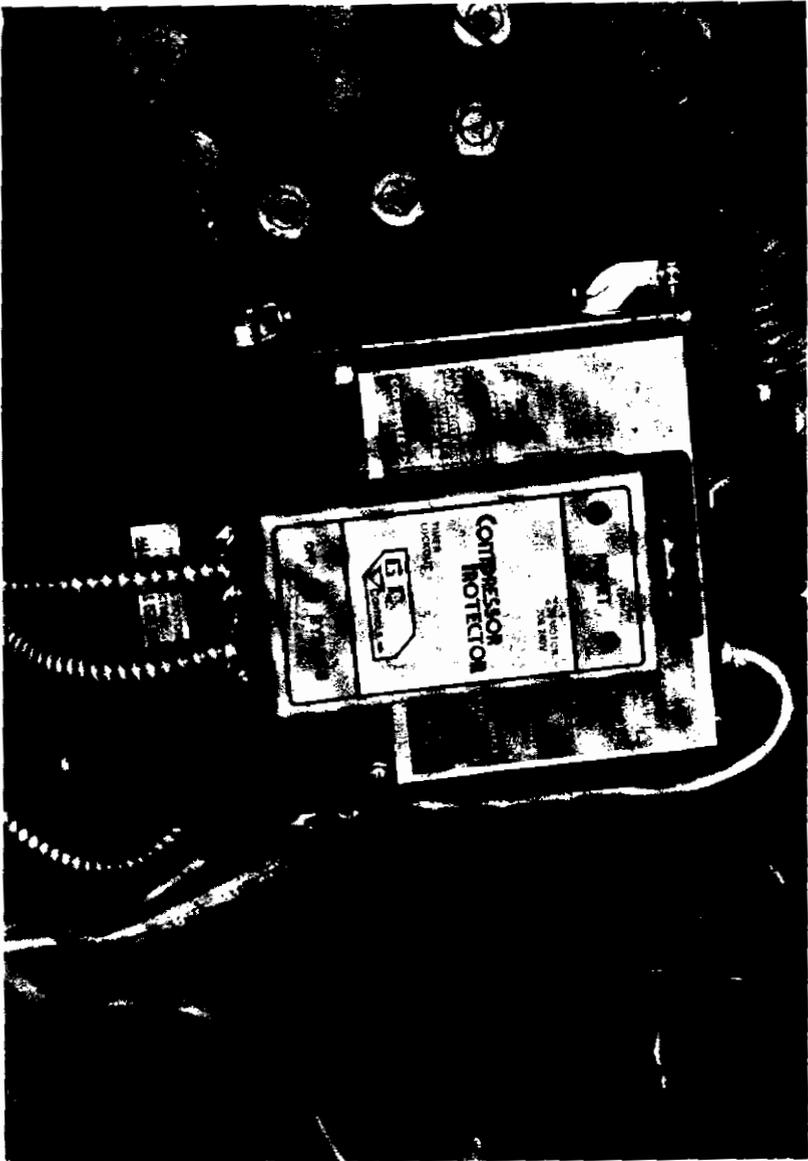

رسم رقم (٨ - ٣٥)، النظم الإلكترونية من نوع المادة الجاهزة التي يعمل على وقاية حركات ضواغط عمليات التبريد وتكييف الهواء من النوع الذي يركب مباشرة على أطراف نهايات محرك الضاغط. وثقة التأخير الزمني به تقريبا ٣ دقائق.

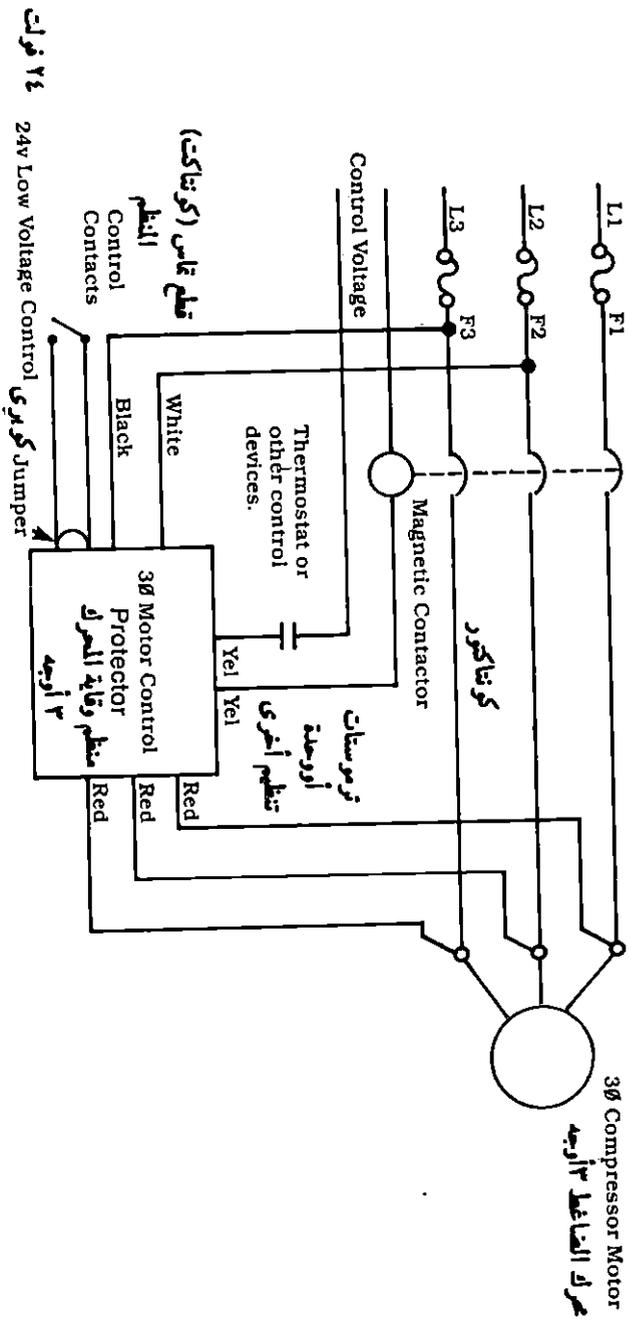

رسم رقم (٨ - ٣٦). دائرة توصيل منظم الوقاية الظاهر بالرسم السابق مع محرك ضاغط يعمل بتيار ثلاثة أوجه

٢٤ فولت

مفتاح التهريب:

عند حالة التشغيل العادية، يكون مفتاح التهريب (By Pass Switch) الموجود بالقاطع في الوضع (غير شغال - Off). ويستعمل هذا المفتاح لتهريب (By Pass) قطع تماس (كونتاكت) الريلاى الموجود بدائرة منظم القاطع، وذلك لإتاحة تشغيل محرك الضاغط بدون أن يكون للقاطع أى تأثير عليه. ويمكن أن يستعمل أيضا هذا المفتاح عند الحاجة إلى إجراء صيانة للمحرك أو دائرة المنظم. هذا والرسم رقم (٨-٣٦) يبين دائرة التوصيل الكهربائية المبسطة لهذا الطراز من المنظمات مع محرك الضاغط.