

الباب الثالث

المعادن غير الحديدية

Non-ferrous metals

oboiikan.com

مُهَيِّدٌ

توجد المعادن غير الحديدية المختلفة كالنحاس والألومنيوم والقصدير والزنك والرصاص ، بالطبقات السطحية والطبقات العميقة في القشرة الأرضية في صورة غير نقية ، تتفاوت الكميات الموجودة والمستخرجة من المعادن والمواد المختلفة ، كما يتفاوت تركيزها ودرجة نقاوة كل منها من مكان إلى الآخر.

تجرى على أغفال المعادن والمواد المختلفة عمليات استخلاص من خلال صهر هذه المعادن باستخدام عدة أنواع من الأفران . تتميز هذه الأفران عن بعضها البعض من حيث السعة ونوع ودرجة نقاوة المعادن أو المواد المنتجة ونوع المصدر الحراري (الوقود المستخدم) الخ . يتناول هذا الباب استخلاص وإنتاج المعادن غير الحديدية وسبائكها ، والأفران المستخدمة في عمليات الصهر ، وعمليات نقاوة وتكرير هذه المعادن ، وذلك من خلال الشرح التفصيلي للمعدن والمواد المختلف كل منها على حدة ، مع عرض لطريقة التشغيل ومميزات وعيوب كل منهم .

الفلزات (المعادن) غير الحديدية

Non-ferrous metals

على الرغم من أن الفلزات (المعادن) الحديدية مثل الحديد والصلب والزرهر بأنواعهم من أهم المعادن المستعملة في الصناعة ، إلا أن هناك معادن أخرى غير حديدية مستعملة أيضا في المجال الصناعي على نطاق واسع مثل النحاس . الألومنيوم . النيكل . الرصاص . القصدير . الزنك . المغنسيوم ، وهي لا تقل أهمية عن المعادن الحديدية.

ويفسر استعمال الفلزات (المعادن غير الحديدية وسبائكها بأن لبعضها خواص مميزة في الاستخدام الصناعي مثل جودة التوصيل الكهربائي والحراري . مقاومة الصدأ . مقاومة التآكل . انخفاض معامل التآكل . خفة الوزن . سهولة التشكيل على البارد أو على الساخن الخ ، بجانب الاعتبارات الاقتصادية الأخرى ، ومن ثم فإنه يجب التعرف عليها من حيث خواصها وإستخداماتها ومميزات وعيوب كل منها .

الفلزات (المعادن) غير الحديدية النقية

هي فلزات (معادن) لينة جداً وذات متانة ضئيلة للغاية . يمكن تحسين خواصها عند عمل سبائك منها .. أى عند مزجها مع معدنين أو أكثر في حالة سائلة ، حيث تتحسن صفاتها كزيادة الصلادة والمتانة كما تنخفض الانفعالات بين المعادن الممتزجة ، بينما تنخفض درجة جودة توصيلها للكهرباء.

درجة إنصهار السبائك بصفة عامة أقل من درجة إنصهار المعادن المتكونة منها ، كما إنها تنخفض إلى أدنى درجة إنصهار لأى من المواد المتكونة منها . يمكن تغيير لون أى معدن من خلال خلطه بمعدن آخر أو أكثر ، الأمر الذي يؤدي إلى خفض مقاومته وصموده للتآكل الاحتكاكي.

هي فلزات (معادن) لينة جداً وذات متانة ضئيلة للغاية . يمكن تحسين خواصها عند عمل سبائك منها .. أى عند مزجها مع معدنين أو أكثر في حالة سائلة.

أنواع الفلزات (المعادن) غير الحديدية النقية :

يمكن تقسيم الفلزات (المعادن) غير الحديدية من حيث الكثافة إلى نوعين أساسيين

هما :-

1. فلزات (معادن) ثقيلة .. Heavy metals .

2. فلزات (معادن) خفيفة .. Light metals .

الفلزات (المعادن) غير الحديدية الثقيلة

هي التي تزيد كثافتها عن 5 كجم /د سم³ وأهمها النحاس . القصدير . الرصاص . النيكل . الكروم . التنجستين . الموليبدنم . الفاناديوم . الكوبالت . المنجنيز . التنتالوم . التيتانيوم . الأنثيمون . الكاديوم . البزموت . الزئبق ، وكذلك المعادن الثمينة مثل الفضة . الذهب . البلاتين .

إنتاج النحاس .. Production of copper

يعتبر النحاس هو أقدم الفلزات (المعادن) التي عرفها الإنسان منذ عصور ما قبل التاريخ ، وذلك لوجوده في حالته الطبيعية متحداً مع كثير من العناصر الأخرى .

النحاس الطبيعي النقي لونه أحمر ذهبي براق ، أما لون سبائكه فهي مائلة إلى الاصفرار . يمكن تشكيله على البارد أو على الساخن .

يتميز النحاس وكثير من سبائكه بارتفاع قابليته للتوصيل بالكهرباء والحرارة ، بجانب قابليته للسحب (المطيلية) .. وبالتالي يمكن سحبه إلى أسلاك رفيعة ، بجانب ذلك فهو طروق يمكن تشكيله بالطرق على البارد أو على الساخن وتحويله إلى تخانات مختلفة ومنها الصفائح أو الرقائق الدقيقة .

يستعمل النحاس في حالته النقية في العديد من الصناعات وأهمها بالمجالات (الكهربائية . الحرارية . الكيميائية) ، كما يستعمل النحاس على نطاق واسع للحصول على بعض السبائك .

خواص النحاس :

يسمى النحاس باللاتينية كوبروم . يرمز للنحاس وسبائكه بالرمز (نح أو CU) .

كثافته 8.9 كجم /دسم³ . درجة انصهاره تصل إلى ما بين 1070 . 1093 °م وترتفع درجة انصهاره كلما ازدادت درجة نقاوته . تصل مقاومته للشد إلى ما بين 30 . 36 كجم/مم² وبالأسلاك الدقيقة إلى 60 كجم/مم² . درجة إنفعاله ما بين 35 . 50 % .. وتصل بالأسلاك الدقيقة إلى 2 % . من أهم خواصه الآتي :-

1. الليونة.
2. قابليته الكبيرة للتمدد.
3. لونه أحمر لامع.
4. موصل ممتاز للحرارة والكهرباء.
5. مقاوم ممتاز للتآكل الكيميائي والذهب.
6. يتغير لون سطحه عند تأكسده إلى اللون الأخضر.

غفل النحاس : Copper Blank


يوجد غفل النحاس بالقشرة الأرضية (بأعماق باطن الأرض) على شكل مركبات مختلطة بخامات معادن أخرى . مركبات النحاس الموجودة في الطبيعة هي أكاسيد النحاس مختلطة مع الكبريت والحديد والتي تعرف باسم بيريت أو شالكوبيريت . يحتوي على نسبة نحاس حوالي 32 % .

استخلاص النحاس .. Copper extraction

يستخلص النحاس من خاماته بإحدى طريقتين أساسيتين هما :-

أولا : الطريقة الجافة لاستخلاص النحاس :


تتكون الطريقة الجافة لاستخلاص النحاس والموضحة بشكل 3 - 1 من عدة مراحل كالآتي :-

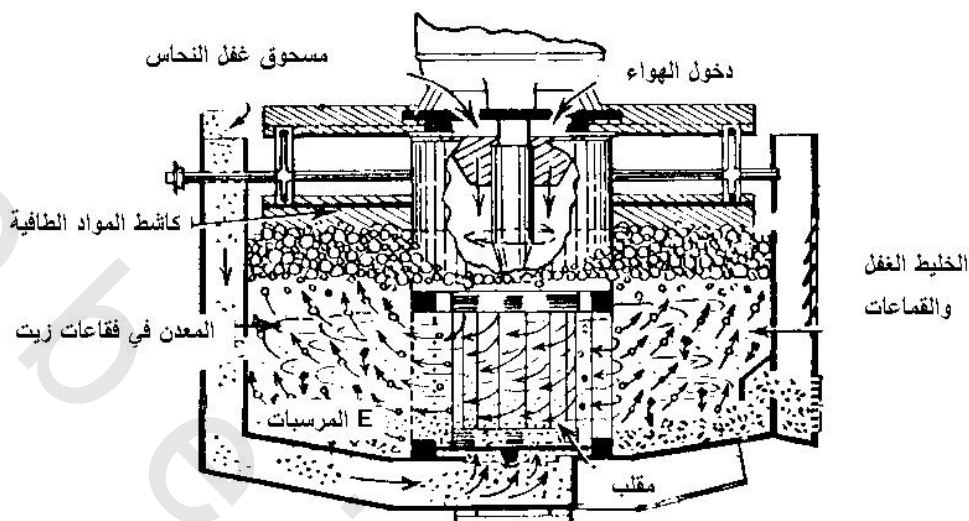

شكل 3 - 2

خليط تقويم لفصل غفل النحاس عن المواد العالقة به


4. يحميص خليط الغفل جزئياً بالتسخين والذي يتكون من مركبات كبريتيد النحاس وأكاسيد الحديد ، ويسمى هذا الخليط بالكالسين . يتم التحميص عند درجة حرارة ما بين 800 . 1000 °م في أفران عاكسة كما هو موضح بشكل 3 - 3 .

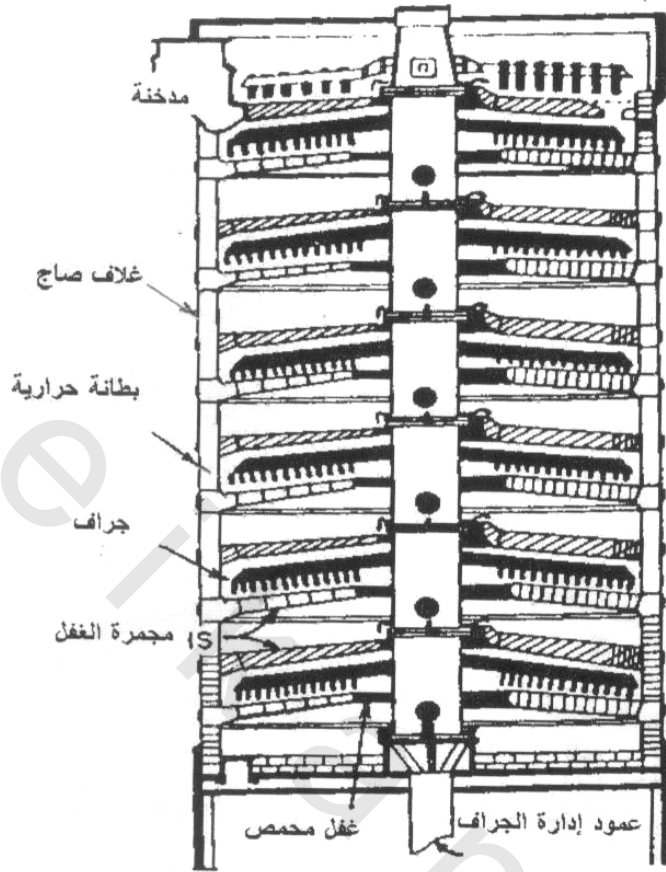

شكل 3 - 3

تحميص غفل النحاس

5. صهر الكالسين مع حجر الجير (كمساعد صهر) في فرن يشبه فرن التقليل الموضح بشكل 3 - 4 ، حيث يتم التخلص من معظم مركبات الحديد في صورة خبث ، ويتبقى غفل النحاس ملبداً مع باقي مركبات حديد الخبث الذي يسمى بالنحاس الصخري .

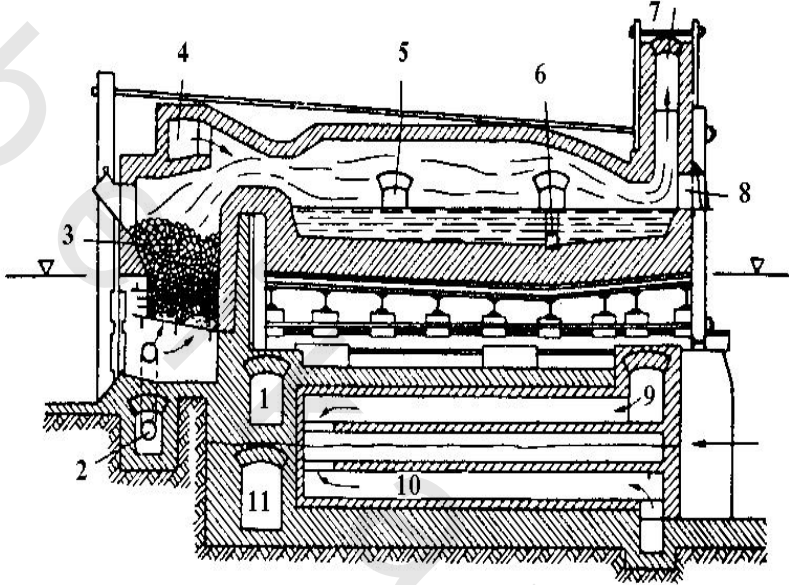


شكل 3 - 4

فرن التقليل لاستخلاص النحاس

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. هواء الاشتعال. | 6. فتحة التفريغ . |
| 2. المدخل الأول للهواء. | 7. مخرج الغازات إلى دورة التسخين . |
| 3. مولد غاز. | 8. مخرج الخبث . |
| 4. تسخين هواء المدخل الثاني. | 9. غازات العادم . |
| 5. أبواب الشحن والتفريغ. | 10. هواء . |
| | 11. إلى المدخنة . |

6. يصب النحاس الصخري في محول يشبه محول بسمر شكل 3 - 5 ، حيث يتم نفخ سطح المعدن المنصهر بالهواء من الفتحات 1 المقامة في المداخل 2 عن طريق قنوات هوائية 3 ، ويستمر النفخ لفترة تتراوح ما بين 4 . 5 ساعات ، حتى

تتأكسد الشوائب وتخرج معظمها على هيئة أكاسيد متطايرة ، أما الشوائب المتبقية فإنها تنضم إلى الخبث الذي يطفو على سطح المعدن المنصهر ، ويقشط من حين لآخر .

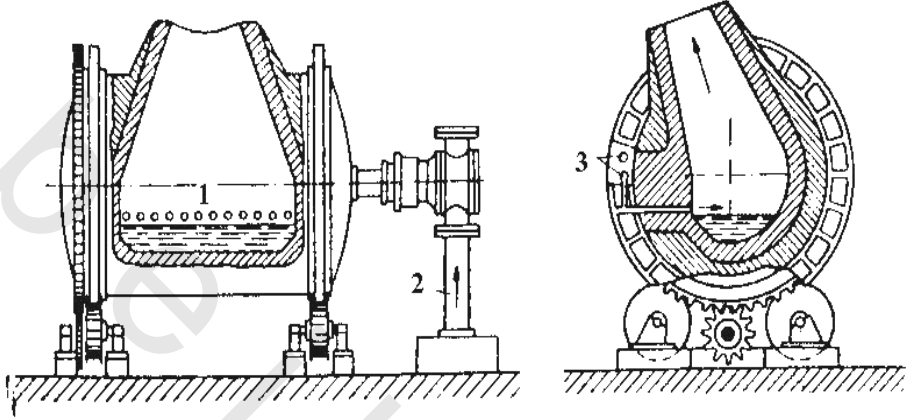

شكل 3 - 5
محول نفخ النحاس

1. منافس النفخ.

2. مدخل هواء النفخ.


3. قنوات هواء النفخ.

7. تحفظ الشحنة منصهرة كما هو الحال في محول بسمر .

8. يتأكسد كبريتيد النحاس نتيجة للنفخ بالهواء ، ويتحول إلى أكسيد النحاس أو إلى كبريتات النحاس ، وبعد انتهاء فترة النفخ يبدأ التفاعل بين أكسيد النحاس وكبريتات النحاس ، حيث تحتوي الشحنة في هذه الحالة على نسبة ما بين 98 . 99 % نحاس ، وهو خام لا يصلح للاستخدام المباشر ، بل إنه يحتاج إلى عمليات تنقية أكثر .. كما هو الحال بالحديد الخام المستخرج من الفرن العالي .

9. تتم عملية التنقية النهائية للنحاس الخام (التنقية من الشوائب الضارة) بالطريقة الحرارية بأفران عاكسة أو بالطريقة الكهروكيميائية .. أى بالترسيب الكهربائي كما


هو موضح بشكل 3 - 6 وذلك لإنتاج نحاس نقي تماماً ، وهو الذي يطلق عليه نحاس عالي الجودة والخالي من الأكسجين . يحتوي النحاس الذي ينتج بهذه الطرق على ما بين 99.5 . 99.7 من عناصر النحاس . ثم يصب هذا النحاس في صفائح مصعدية ، ليجرى عليه عملية تحليل كهربائي للحصول على تنقية أكثر للنحاس لتصل نسبته إلى 99.98 % من عناصر النحاس.

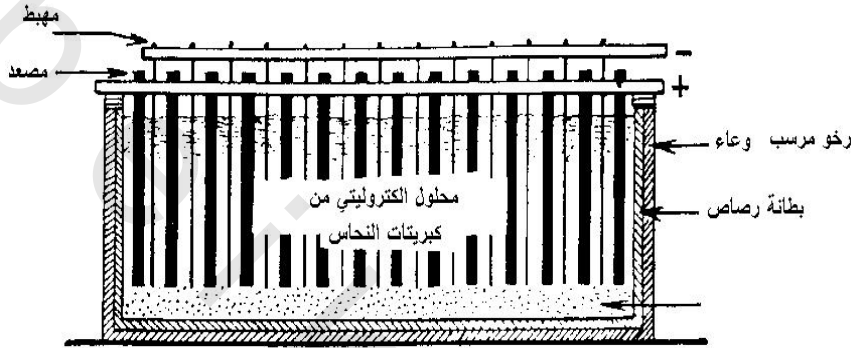

شكل 3 - 6
خلية ترسيب كهربائية لإنتاج النحاس النقي

ثانيا : الطريقة الرطبة لاستخلاص النحاس

يستعمل للطريقة الرطبة لاستخلاص النحاس الخامات الأكسيدية الفقيرة بالنحاس ، حيث توضع في أفران عاكسة كما هو موضح بشكل 3 - 7 ، علما بأن الطريقة الأولى (الطريقة الجافة) هي الطريقة الأكثر استخداماً.

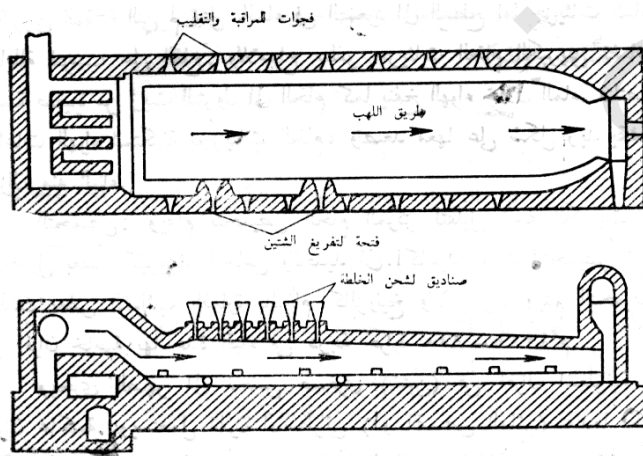

شكل 3 - 7

رسم تخطيطي لفرن عاكس

يفتت الخام إلى أن يصل حبيباته إلى ما بين 2 . 15 ملليمتر ، ويفرز للحصول على أحجام واحدة ، ويجري لكل حجم عملية تركيز في ماكينة ترسيب ، وفي هذه الماكينة يغسل الخام والمادة العاطلة بواسطة تيار مائي ، ولما كان الوزن النوعي للخام والمادة العاطلة مختلفاً ، فإنهما يفصلان عن بعضهما البعض ، ويرسب الخام إلى أسفل بينما تظل المادة العاطلة إلى أعلى ، ويعامل الخام المركز بمحلول مخفف من حامض الكبريتيك ، ثم يرشح للحصول على محلول نظيف ، ويتم ترسيب النحاس من المحلول بالتحليل الكهربائي ، أو باستخدام الحديد الخردة بدلا من النحاس حسب التفاعل ، ويعاد صهر النحاس الناتج في أفران لهبية ثم ينقى.

إستخدامات النحاس :

يستخدم النحاس بشكل أساسي في تلبية إحتياجات الصناعات الكهربائية ، حيث تصنع منه الأسلاك والكبلات الكهربائية وكاويات اللحام وملفات التبريد والتدفئة ولبعض الأعمال الفنية.

مميزات النحاس :

يتميز النحاس بالصفات التالية :-

1. ارتفاع قابليته للتوصيل الكهربائي والحراري.
2. قابليته للسحب (المطيلية).
3. قابلية تشكيله على البارد أو على الساخن.

إنتاج سبائك النحاس

النحاس الأحمر النقي لا يستفاد منه إلا في الأجزاء والعناصر التي يهتم فيها بأهم خواصه وهي خاصية التوصيل الكهربائي والحراري ، ولا يستفاد به في المجالات الأخرى بسبب قصور مقاومته للإجهادات الميكانيكية ، حيث لا يرقى إلى مستوى الصلب في المجالات الهندسية بجانب إرتفاع ثمنه ، ولكن يستفاد به في مجالات عديدة عندما

يختلط بمعادن أخرى مكوناً سبائك، ويمكن تقسيم سبائك النحاس إلى الآتي :-

سبيكة النحاس الأصفر : Brass Alloy

هي سبيكة مكونة من النحاس النقي والزنك ، وتعتبر من أكثر السبائك اللاحديدية الثقيلة استعمالاً . نسبة النحاس فيها لا تقل عن 50 % ، حيث أنه كلما إرتفعت هذه النسبة كلما تحسنت الخواص الميكانيكية وإزدادت قابلية السبيكة للتشكيل كمقاومة الشد والضغط والإنحناء وإزدادت صلابتها ، لذلك تصنع الأجزاء النحاسية التي تشكل على البارد أو على الساخن من سبيكة النحاس الأصفر التي لا يتجاوز نسبة الزنك فيها عن 30 % .

تتميز سبيكة النحاس الأصفر بمقاومتها للصدأ والبرى بالاحتكاك (التآكل الاحتكاكي).

استعمالات سبيكة النحاس الأصفر:

تستعمل سبيكة النحاس الأصفر في صنع بعض الأجهزة والأجزاء الخاصة بالصناعات الكهربائية والميكانيكية . العملات النحاسية . مقابض الأبواب . التماثيل . أعمال الزينة والديكور ، كما تدخل في صناعة المحامل (كراسي المحاور) ، بحيث تحتوي السبيكة على سيليكون أو الومنيوم.

سبائك البرونز : Bronze Alloy

هي سبيكة مكونة من النحاس النقي وأى معدن آخر عدا الزنك . نسبة النحاس فيها 80 % تقريباً ، ونسبة البرونز الفسفوري 0.1 % ، أما نسبة القصدير فهي تتراوح ما بين 1 . 22 % .

كما يوجد سبيكة البرونز النيكلي وهي مكونة من النحاس النقي والبرونز النيكلي . يتراوح نسبة النحاس في هذه السبيكة ما بين 70 . 80 % ، أما نسبة البرونز النيكلي فهو يتراوح ما بين 20 . 30 % .

سميت هذه السبائك بسبائك البرونز ، لأن أى سبيكة تسمى باسم المعدن المضاف إليها مهما كانت نسبته ضئيلة.

تتميز سبائك البرونز بصفة عامة بمقامتها العالية للشد ومقاومة ممتازة للتآكل الإحتكاكي.

استعمالات سبيكة البرونز:

تشكل سبيكة البرونز بالصب لصعوبة تشكيلها بالوسائل الأخرى ، وتستعمل في صنع مراوح الدفع في السفن ومراوح المضخات والأجراس.

سبائك النيكل : Nickel Alloy

هي سبيكة مكونة من النحاس النقي والنيكل والزنك والرصاص . تتراوح نسبة النحاس في هذه السبيكة ما بين 45 . 65 % ، وتتراوح نسبة النيكل ما بين 10 . 25 % ، ونسبة النيكل ما بين 15 . 42 % ، ويضاف الرصاص بنسبة تصل إلى 2 % . ينشأ اللون الأبيض الفضي في هذه السبيكة بسبب وجود النيكل ، وكلما إزدادت نسبته كلما زاد صمود السبيكة للتآكل الكيميائي وإزدادت لمعته.

استعمالات سبيكة النيكل :

تستعمل تشكل البرونز النيكل في صنع أسلاك المقاومات الكهربائية . بادئات التشغيل ومنظمات التحكم . أدوات الرسم . براغي الأجهزة الدقيقة . أغلفة الساعات . الحلي . أدوات المائدة ، كما تستعمل هذه السبيكة في تغطية الألواح المقاومة للتآكل الكيميائي وفي صنع العملات المعدنية وذلك عند زيادة نسبة النيكل في السبيكة إلى ما بين 15 . 25 % .

إنتاج الزنك (الخارصين) . . Zinc production

يوجد في الطبيعة بشكل خامات الزنك (مركبات الزنك مع الأحماض الكبريتية والكربونية) . يتوفر في ألمانيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والكنغو .. يرمز له بالرمز (زنكوم أو ZN).

يستخلص الزنك (الخارصين) من خامات الزنك بالتحميص أو الإختزال أو بالنقطير أو بالتحليل الكهربائي . يحتوي على ما بين 30 . 50 % خارصين.

إستخلاص الزنك بالتحليل الكهربائي :

تعتبر طريقة التحليل الكهربائي للزنك هي الأكثر استخداماً .. كما أنها حظيت بانتشار كبير .. ويمكن تلخيصها في الآتي :-

يحمص الخام المركز ثم يعالج بمحلول حامض الكبريتيك ، ويرسل المنتج بعد تنقيته من الشوائب إلى حوض التحليل الكهربائي ، الذي يحتوي على مصعد من ألواح الرصاص ، ومهبط من ألواح الألومنيوم .

يترسب الزنك في عملية التحليل على المهبط ، ويصهر الزنك المهبطي في أفران عاكسة ذات جو مختزل للمحافظة على المعدن من التأكسد ، حيث ينتج الزنك النقي على شكل مصبوبات أو كتل على هيئة تماسيح.

يحتوي الزنك المنتج بطريقة التحليل الكهربائي على 98.5 % من عنصر الخارصين.

خواص الزنك :

1. كثافته 7.1 كجم/دسم³ تقريباً - درجة إنصهاره 419 °م - درجة التبخر 907 °م.
2. لونه أبيض مائل للزرقة .
3. من أكثر المواد الصلبة تمدداً بالحرارة
4. مقاومته للتآكل في الهواء جيدة ، إلا أنه يتأثر سريعاً بالأحماض والأملاح.
5. مقطع الكسر بلوري خشن.
6. ينصهر عند درجة حرارة 419 °م.
7. يتداول في الأسواق على شكل ألواح أو مسحوق بالكيلوجرام .

استعمالات الزنك :

يستعمل الزنك في صناعات مختلفة أهمها الآتي :-

1. في صناعة الألواح والمواسير المجلفنة.
2. البطانات الخاصة بالمبردات.
3. طلاء للحديد والصلب.
4. الطلاء المقاوم للصدأ.

سبائك الزنك : Zinc Alloys

يخلط الزنك النقي بالدرجة الأولى مع إضافات من النحاس والألومنيوم ، وتصب بالقوالب الرملية أو القوالب الدائمة أو تحت ضغط بصورة خاصة.

تبلغ مقاومة الشد لسبائك الزنك المصبوبة في القوالب الرملية إلى 18 كجم/مم² ،
وفي القوالب الدائمة إلى ما بين 20 . 22 كجم/مم² وتحت ضغط 27 كجم/مم².

استعمالات سبائك الزنك :

تستعمل سبائك الزنك النقي المصبوب في صنع المصبوبات المختلفة ، وجلب المحاور ، والتروس الدودية الغير معرضة للإجهادات العالية.
أما سبائك الزنك النقي المصبوب تحت ضغط فإنه يستعمل في صنع المشغولات ذات المقاسات الدقيقة التي يصل دقتها إلى $0.02 \pm$ مم والأسطح الممتازة ، لذلك فإنها لا تحتاج إلى عمليات تشغيل بالقطع.

إنتاج القصدير

يستخلص القصدير من خاماته النادرة الموجودة بالطبيعة والتي لا توجد بكميات كبيرة .. يرمز له بالرمز (قص أو Sn).

يوجد القصدير على هيئة أحجار قصديرية (أكسيد القصدير) ، نسبة القصدير في الخام عادة تكون صغيرة جداً ، حيث تبلغ ما بين 0.25 . 1 % ، أما الباقي فهي مواد عاطلة عبارة عن كوارتز وشوائب أخرى.

تصل نسبة القصدير في الخامات الغنية إلى ما بين 2 . 6 % . تحتاج خاماته إلى عمليات تحضيرية كبيرة قبل البدء في عمليات التعدين المناسبة.

يجرى على الخام المستخرج التركيز والتحضير ، وبعدها يصهر الخام المركز لاختزال ثاني أكسيد القصدير في أفران عاكسة باستخدام الفحم ، عند درجة حرارة 800 ° م .

يحتوي القصدير المنتج على كثير من الشوائب والتي تصل نسبتها إلى 3 % ، أما الأنواع القصديرية النقية فإنها تحتوي على 99.99 % من عنصر القصدير .

أماكن وجود القصدير :

أماكن وجوده الرئيسية هي الهند (جزيرة بانكا وشبه جزيرة ملقا) . أمريكا الجنوبية .

أستراليا . إنجلترا . يتخلص القصدير من خاماته بطريقة الإختزال أو بالتحميص .

خواص القصدير :

أهم خواص القصدير هو الآتي :-

1. كثافته 7.3 كجم/دسم³.
2. درجة إنصهاره 332 °م.
3. مقاومته للشد كثافته 4 - 5 كجم/مم².
4. لونه أبيض لامع مائل للزرقة.
5. معدن طرى (أطري من الزنك).
6. مقاوم جيد للتآكل الكيميائي.
7. يتأثر بالأحماض والقلويات.
8. يتحول إلى مسحوق رمادي عند إنخفاض درجة حرارته بالتبريد إلى أقل من 18 °م ، إلا أن هذه الظاهرة التي يطلق عليها (طاعون القصدير) لا تحدث غالباً إلا عند تبريده إلى درجة حرارة تحت الصفر.
9. يصدر عنه صرير يسمى بصرخة القصدير بسبب إحتكاك بلوراته مع بعضها البعض.
10. يتحد مع النحاس مكونا البرونز.

استعمالات القصدير :

1. تكوين سبيكة مع الرصاص لإستخدامها في لحام السمكرة.
 2. تكوين سبيكة مع الرصاص والأنتمون لإستخدامها في صناعة حروف الطباعة.
 3. تكوين سبيكة مع النحاس والأنتمون لإستخدامها في صناعة كراسي المحاور.
 4. تغطية أسطح الصلب لحمايتها من الصدأ ، وقصدرة النحاس لحمايته من الأكسده.
 5. تستخدم مركباته الكيميائية في النسيج والخزف ومواد الطلاء .
 6. يستخدم ثاني أكسيد القصدير في صناعة وإنتاج الزجاجاللبني والمينا.
- .. يتداول في الأسواق على شكل صفائح أو كتل أو أسلاك بالكيلوجرام.

سبائك القصدير : Tin alloys

أهم سبائك القصدير هي سبائك لحام القصدير (اللحام اللين) والتي تحتوي على

12. 90 % قصدير مضاف إليه الرصاص أو الأنتميون أو الكاديوم.

تستخدم سبائك القصدير التي تتوفر فيها خواص والمتطلبات العالية مثل قابلية

الإنزلاق . تحمل الإجهادات في صنع المحامل (كراسي المحاور) .. إلا أن استعمالاتها

تتراجع بالمقارنة بمعادن المحامل المصنوعة من سبائك الرصاص.

إنتاج الرصاص

يوجد الرصاص في الطبيعة في مركبات عديدة ، كما يوجد بالأماكن التي يوجد بها الزئبق . أهم خامات الرصاص هو كبريتيد الرصاص الطبيعي (الجالينا) ، تتراوح نسبة الرصاص بالخام المتوسط ما بين 6% . 16% .. يرمز له بالرمز (ر أو Pb).

يستخلص الرصاص من خاماته بالتحميص بطريقة الصهر الاختزالي للخام المركز بعد تحميصه مبدئياً . ويجرى التحميص المبدئي في أفران عاكسة كتحليل كبريتيد الرصاص ، وتحويل الرصاص إلى كبريتات ، ويمكن بواسطة التحميص الثانوي التخلص تماماً من الكبريت ، ويختزل الرصاص عند الصهر في أفران أسطوانية بواسطة كربون فحم الكوك .

يحتوي الرصاص المنتج على شوائب بنسبة تصل إلى 1.5 % ، ويحتوي الرصاص بعد تنقيته على نحو 99.99 % من عنصر الرصاص .

خواص الرصاص :

أهم خواص الرصاص هو الآتي :-

1. كثافته 11.3 كجم/دسم³.
2. درجة إنصهاره 327 °م.
3. مقاومته للشد 1.5 . 2 كجم/مم².
4. لونه رمادي مائل للزرقة ، ذو سطح غير لامع.
5. معدن طري ثقيل.
6. سهل التشكيل ، يتأكسد بسرعة في الهواء.
7. مقاوم جيدة للتآكل الكيميائي .. حتى ضد الأحماض.
8. لا يسمح لأشعة رونتجن وأشعة المواد ذات النشاط الإشعاعي والإشعاعات الذرية باختراقه.
9. مركباته سامه جداً ، لذلك فقد وضع لاستعمالاته قواعد وقوانين خاصة.
10. يتداول في الأسواق على شكل تماسيح أو بالكيلوجرام.

استعمالات الرصاص :

- يستعمل الرصاص في العديد من المجالات الصناعية .. أهمها الآتي :-
1. تغطية الواح الصلب والأوعية المقاومة للأحماض والأنابيب والواح المراكم (البطاريات) والأغلف العازلة للكابلات.
 2. يكون سبائك مع القصدي لإستخدامها في عمليات لحام السمكرة.
 3. يكون سبائك مع الأنثيمون لإستخدامها في صناعة الرصاص الصلب.
 4. تستعمل مركباته (أكسيد الرصاص الأصفر وأكسيد الرصاص الأحمر) في صناعة الزجاج وزجاج العدسات والكريستال والفخار.
 5. نظراً لأن الرصاص لا يسمح بجميع الإشعاعات بإختراقه ، فإنه يستخدم للوقاية من جميع الإشعاعات.

إنتاج النيكل

يوجد النيكل في الطبيعة متحداً مع الكبريت والزنك والأنثيمون . تحتوي سيليكات منجنيز النيكل والبيريت المغناطيسي على 3 % نيكل ويعتبرا من أهم المواد الأولية التي تستخدم في إستخراج النيكل .. يرمز له بالرمز (ني أو Ni).

خامات النيكل متوفرة بكثرة في كندا واليونان والنرويج كما يوجد بنسب أقل في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

يجرى استخلاص النيكل الخام بالتحميص والتليد المتكررين ، وتبعاً لطريقة التحضير يتداول النيكل تجارياً على عدة أنواع منها كاربونيّل النيكل الذي على شكل مسحوق ، أو النيكل القمري الذي على شكل كريات ، أو النيكل الالكتروليتي الذي على شكل صفائح ، أو النيكل المقطع الذي على شكل مكعبات.

خواص النيكل :

أهم خواص النيكل هو الآتي :-

1. كثافته 8.85 كجم/دسم³.
2. درجة إنصهاره 1450 °م.
3. مقاومته للشد عند التليد اللين تصل إلى ما بين 40 . 50 % . مقاومته للشد عندما يكون مصلد بالدرفلة تصل إلى ما بين 70 . 80 %.
4. لامع بلون الفضة وقابل للصل.
5. صلد جداً.

6. مقاوم ممتاز للتآكل الكيميائي.
7. قابل للمغطة.
8. يذوب بسهولة في الأحماض ، ولكنه لا يتفاعل مع القلويات.

استعمالات النيكل :

يستعمل النيكل في التكسيات الجلفانية ، كما تستخدم كبريتات النيكل النواشيرية في الطلاء الكهربائي ، حيث تترسب طبق من النيكل على الأسطح المعدنية المراد حمايتها . علماً بأن النيكل يلتصق جيداً بالنحاس الأصفر .

سبائك القصدير : Nickel alloys

أهم سبائك النيكل هي السبائك التالية :-

1. سبائك النيكل المطروق التي تستعمل في تصنيع النوابض والأغشية المرنة.
2. سبائك النيكل المطروقة مع النحاس التي تحتوي على ما لا يقل عن 63 % نيكل ونحو 30 % نحاس بالإضافة إلى الحديد الألومنيوم ، وهي سبيكة ذات مقاومة ممتازة للتآكل الكيميائي . لذلك فإنها تستعمل في تصنيع أجهزة الصناعات الكيميائية وتصنيع المشغولات المعرضة للتآكل الكيميائي.
3. سبائك النيكل المطروق مع الحديد تحتوي على النيكل بالإضافة إلى الحديد وبعض النحاس والكروم والموليبدنم . تستخدم هذه السبيكة في صناعة المضخات المغناطيسية . أما إذا تجاوزت نسبة الحديد بالسبيكة أكثر من نسبة النيكل (64 % صلب ، 36 % نيكل) .. سميت السبيكة بالصلب النيكلي ، تتميز هذه السبيكة بتمددتها الحراري الضئيل للغاية ومقاومتها الكهربائية العالية.
4. سبائك النيكل المطروق مع الكروم والموليبدنم .. تتمتع بمقاومة شد تصل إلى 90 كجم/مم² ، وتمددتها الذي يصل إلى ما بين 20 . 30 % ، تتميز هذه السبيكة بمقاومتها الجيدة للتآكل الكيميائي والأكسدة . يصنع من هذه السبيكة القطع والأجزاء المقاومة للأكسدة وأسلاك التسخين والمعدات الكهربائية.

إنتاج الكروم

يوجد الكروم في الطبيعة على هيئة كروميت . يوجد في أمريكا الجنوبية وروديسيا

وروسيا . يحصل على الفيروكروم الذي يحتوي على 60 . 70 % كروم عن طريق الإختزال بالأفران الكهربائية .. يرمز له بالرمز (كر أو Cr).

استعمالات الكروم :

يستعمل الكروم بالصناعات التعدينية في الطلاء بالكهرباء ، وكما مادة واقية من التآكل الكيميائي بسبب مقاومته العالية (الطلاء الكرومي الثقيل والصلد) ، ويستعمل الطلاء الكرومي الصلب كثيراً في صناعة العدة وقوالب الكبس ، كما يلعب دوراً هاماً في تحضير أنواع الصلب السبائكي.

خواص الكروم :

أهم خواص الكروم هو الآتي :-

1. كثافته 6.8 كجم/دسم³.
2. درجة إنصهاره 1900 °م.
3. لونهر مادي ومقطعه لامع كالفضة.
4. صلد وهش.
5. مقاوم للتآكل الكيميائي.

إنتاج التنجستين

يوجد التنجستين في الطبيعة على شكل خامات التنجستين . يوجد في كندا . كاليفورنيا . أسبانيا . البرتغال . أفريقيا الجنوبية . روسيا .. يرمز له بالرمز (تن أو W). يستخلص التنجستين من خاماته بالترسيب على شكل حمض التنجستين ، ثم يمرر الحمض في تيار من الأيدروجين ، بحيث يختزل إلى مسحوق التنجستين . ينتج التنجستين على شكل تماسيح تسمى تماسيح التنجستين.

استعمالات التنجستين :

يستعمل التنجستين في صناعة الأسلاك التهوية بالمصابيح الكهربائية (بسبب درجة إنصهاره العالية) ، كما يستعمل لأقطاب اللحام (الالكترودات) وكما مادة سبيكة لأنواع صلب الإنشاءات وصلب العدة وللمعادن الصلدة ، حيث يكسب الصلب مقاومة جيدة للحرارة مما يزيد من تحمله للقطع.

خواص التنجستين :

أهم خواص التنجستين هو الآتي :-

1. كثافته 19 كجم/دسم³.
2. درجة إنصهاره عالية جداً تصل إلى 3370 °م.
3. مقاومته للحرارة جيدة.

إنتاج الموليبدنم

يوجد الموليبدنم في الطبيعة على شكل موليبدانيت وولفنيت . أماكن توفره في أمريكا الشمالية . أستراليا . سويسرا . النمسا .. يرمز له بالرمز (مو أو Mo).

استعمالات الموليبدنم :

يستعمل الموليبدنم كمادة سبكية في أنواع الصلب النقي المكرر ، كما يستعمل كأقطاب (الكترودات).

خواص الموليبدنم :

أهم خواص الموليبدنم هو الآتي :-

1. كثافته 10.3 كجم/دسم³.
2. درجة إنصهاره تصل إلى 2600 °م.

إنتاج الفاناديوم

الفاناديوم لونه رمادي وهو صلد جداً . الفاناديوم النقي صعب التحضير ، يتداول عادة كمركب من الفاناديوم والحديدي لذلك يسمى بالفاناديوم الحديدي.

استعمالات الفاناديوم : Uses Of Vanadium

يستعمل الفاناديوم كمادة سبكية مع سبائك الصلب ، كما أن كميات قليلة منه (2% فقط تستخدم في سبائك صلب النواض وصلب العدة)، حيث ترفع متانة الشد والصلادة للسبيكة بشكل كبير .

خواص الفاناديوم :

أهم خواص الفاناديوم هو الآتي :-

1. كثافته 5.7 كجم/دسم³.
2. درجة إنصهاره تصل إلى 1715 °م.

إنتاج الكوبلت

الكوبلت لونه أبيض مائل للون الأحمر والأزرق وهو من المعادن شديدة الصلادة ، لذلك فإنه يعتبر من أهم المكونات الهامة لسبائك للمعادن الصلدة .. يرمز له بالرمز (كو أو Co).

استعمالات الكوبلت :

يستعمل الكوبلت في بسبب صلاته العالية كسبيكة صلب السرعات العالية وفي صناعة المغناطيس الممتازة الدائمة.

خواص الكوبلت :

1. كثافته 8.6 كجم/دسم³.
2. درجة إنصهاره 1490 °م.
3. شديد الصلادة.
4. لونه أبيض مائل للون الأحمر إلى الأزرق.

إنتاج المنجنيز

المنجنيز هو معدن صلب وهش . يستخدم بصورة رئيسية في سبائك الصلب والنحاس ، كما يدخل كثيراً في مركبات سبائك المعادن الخفيفة .. يرمز له بالرمز (من أو Mn).

استعمالات المنجنيز :

يستعمل المنجنيز كمادة أساسية في سبائك الصلب والنحاس ، كما يدخل كثيراً في مركبات السبائك المعدنية الخفيفة.

خواص المنجنيز:

أهم خواص المنجنيز هو الآتي :-

1. كثافته 7.4 كجم/دسم³.
2. درجة إنصهاره 1250 °م.
3. معدن صلد وهش.

إنتاج التنتالوم

معدن مقاوم للتآكل الكيميائي أكثر من الصلب ، وهو غير قابل للصدأ ، له نفس متانة صلب الإنشاءات الجيد، ويحافظ عليها في درجات حرارة تصل إلى 400 °م . يعتبر التيتانيوم من أهم المواد الأساسية في مركبات سبائك المعادن الصلدة وفي الصلب والألومنيوم .. يرمز له بالرمز (تي أو Ti).

يوجد التنتالوم في الطبيعة بشكل كولومبيت مختلطاً بالتنتالوم ، وهو معدن رمادي لامع ، تزداد ليونته ومطيليته بارتفاع درجة نقاوته . ترتفع مقاومته للشد عند تشكيله على البارد من 35 . 110 كجم/م² . أكسيد التنتالوم هش وصلد جداً لدرجة خدش الزجاج .. يرمز له بالرمز (تا أو Ta).

يتواجد التنتانوم على شواطئ الهند وشمال البلطيق ، كما يوجد في خامات الألبمنت في شمال أمريكا وأسكندنافيا . نسبة وجوده بالقشرة الأرضية بين المعادن المستخدمة في التقية يلي نسبة وجود الألومنيوم والحديد والمغنسيوم . إستخلاصه صعب للغاية ، التنتالوم مقاوم للتآكل الكيميائي ولا يؤثر فيه سوى حمض الفلور.

استعمالات التنتالوم :

يستعمل التنتالوم في صناعة المعدات والأجهزة الطبية الخاصة بالأسنان ، وكأوزان معايرة (محددات الوزن) ، كما يستعمل كمادة في مركبات سبائك الصلب والنحاس ، كما يدخل كثيراً في مركبات السبائك المعدنية الخفيفة.

خواص التنتالوم :

أهم خواص التنتالوم هو الآتي :-

1. كثافته 16.6 كجم/دسم³.
2. درجة إنصهاره 3030 °م.

3. مقاومته للشد عند التشكيل على البارد ما بين 35 . 110 كجم/مم².

4. مقاوم للتآكل الكيميائي.

5. لونه رمادي لامع.

6. يقبل الليونة والإستطالة عند إرتفاع درجة نقاونه.

7. هش وصلد جداً .. (يمكنه خدش الزجاج).

إنتاج التيتانيوم

التيتانيوم معدن لونه أبيض فضي مقاوم للتآكل الكيميائي أكثر من الصلب ، وهو غير قابل للصدأ ، له نفس متانة صلب الإنشاءات الجيد، ويحافظ عليها في درجات حرارة تصل إلى 400 °م . يعتبر التيتانيوم من أهم المواد الأساسية في مركبات سبائك المعادن الصلدة وفي الصلب والألومنيوم .. يرمز له بالرمز (تي أو Ti).

يوجد التيتانيوم في الطبيعة برمال الألومنيوم على شواطئ الهند وشمال البلطيق ، كما يوجد في خامات الألومنت في شمال أمريكا وأسكندنافيا . نسبة وجوده بالقشرة الأرضية بين المعادن المستخدمة في التنقية يلي نسبة وجود الألومنيوم والحديد والمغنسيوم . إستخلاصه صعب للغاية.

استعمالات التيتانيوم :

يستعمل التيتانيوم في الصناعات البالغة الدقة وأهمها صناعة مركبات الفضاء والطائرات وما شابهها.

خواص التيتانيوم :

أهم خواص التيتانيوم هو الآتي :-

1. كثافته 4.51 كجم/دسم³.

2. درجة إنصهاره 1700 °م.

3. غير قابل للصدأ.

4. مقاوم للتآكل الكيميائي أكثر من الصلب.

5. لونه أبيض فضي .

6. له نفس متانة صلب الإنشاءات الجيد، ويحافظ عليها في درجات حرارة تصل إلى

400 م°.

7. يعتبر من المواد الأساسية في مركبات سبائك المعادن الصلدة وفي الصلب والألومنيوم.

سبائك التيتانيوم : Titanium alloys

تحتوي سبائك التيتانيوم على نسبة ما بين 5 . 7 % من الألومنيوم ، وتبعاً لاستعمالها يخلط معها 2.5 % قصدير أو 4 % فاناديوم أو 4 % موليبدنم . مقاومتها جيدة للتآكل الكيميائي . وزنها النوع صغير (كثافتها 4.45 كجم/دسم³ . مقاومتها للشد ما بين 70 . 100 كجم/مم² .

خواص سبيكة التيتانيوم :

أهم خواص سبيكة التيتانيوم هو الآتي :-

1. كثافتها 4.45 كجم/دسم³.
3. مقاومتها للشد ما بين 70 . 100 كجم/مم².
4. غير قابلة للصدأ.
5. لها مقاومة ممتازة للتآكل الكيميائي.
6. قابلة لعمليات التشغيل بالقطع بسرعات منخفضة (ما بين 10 . 20 م/د للخراطة ، وما بين 4 . 8 م/د للثقب).
7. يلزم تبريدها بصفة مستمرة أثناء عمليات التشغيل بالقطع.
8. تعتبر من المواد الهامة في مركبات سبائك المعادن الصلدة كالألومنيوم.

إنتاج الأنثيمون

الأنثيمون معدن هش لونه فضي لامع . يدخل في مركبات سبائك الرصاص النثيموني والمعدن الأبيض ومعادن حروف الطباعة والحديد ، حيث يعمل على زيادة صلابتها .. يرمز له بالرمز (نت أو Sb).

استعمالات الأنثيمون :

يستعمل الأنتيمون في مركبات السبائك فقط مثل سبائك الرصاص والمعادن البيضاء ومعادن حروف الطباعة والحديد ، حيث يعمل على زيادة صلابتها.

خواص الأنتيمون :

أهم خواص الأنتيمون هو الآتي :-

1. كثافته 6.6 كجم/دسم³.
2. درجة إنصهاره 630 °م.
3. معدن هش.
4. لونه فضي لامع.

إنتاج الزئبق

الزئبق هو المعدن الوحيد السائل تحت درجات الحرارة العادية . خامات الزئبق الرئيسية هي كبريتيد الزئبق ، ونادر وجوده بشكل نقي . يستخرج الزئبق من خاماته الموجودة في أسبانيا . إيطاليا . كاليفورنيا . بيرو . البرازيل . الصين . اليابان .. يرمز له بالرمز (بز أو Bi).

استعمالات الزئبق :

يستعمل الزئبق بفضل تمدده الحراري العالي في موازين الحرارة الزئبقية (الترمومترات الزئبقية) ، كما يستعمل في مفاتيح بخار الزئبق ، وفي المفاتيح الكهربائية كسائل موصل للتيار الكهربائي.

خواص الزئبق :

أهم خواص الزئبق هو الآتي :-

1. كثافته 83.5 كجم/دسم³.
2. درجة إنصهاره 39 °م.
3. موصل للتيار الكهربائي.
4. يتصلد مع الزمن.
5. درجة تبخره 357 °م.

6. يطلق أبخرة زئبقية سامة جداً.

المعادن الثمينة

توجد المعادن الثمينة في الطبيعة غالباً بشكل نقي ، هي التي لا تتأثر بالمواد الكيميائية ولا تتحد مع أكسوجين الهواء بالتسخين . أهم المعادن الثمينة هي الفضة . الذهب . البلاتين .

إنتاج الفضة

تعتبر الفضة من أفضل المعادن الموصلة للكهرباء ، وتوجد في حالة منفردة برواسبها وأهم خاماتها هي Silver glance التي تحتوي على 87 % فضة .. يرمز له بالرمز (ف أو Ag).

توجد خامات الفضة في المكسيك . كندا . الأمريكتين (الجنوبية والشمالية)

استعمالات الفضة :

تستعمل الفضة في صناعة البوائق للمعامل . الأجهزة المعملية . المصوغات . العملات . أدوات المائدة (التي يجري طلائها بالفضة) . أسلاك المصاهر واللامسات الكهربائية طلاء المعادن . إنتاج أفضل المرايا في المعدات البصرية (هي المطلية بالفضة) . الأملاح الحساسة للضوء اللازمة في التصوير .

لا تستخدم الفضة في حالتها النقية للأغراض المعملية ، بل تستخدم عادة على هيئة سبائك بكميات مختلفة من النحاس لكي تكون أكثر صلابة ومتانة ، كما تتحسن صفاتها للصب وتزداد مقاومتها للتمزق.

خواص الفضة :

أهم خواص الفضة هو الآتي :-

1. معدن أبيض رخو قابل للاستطالة.
2. يمكن تلميعه بسهولة.
3. موصل ممتاز للحرارة والكهرباء.

4. يتغير لونه إلى الأسود الذي يلاحظ كثيراً ، وذلك لتكوين كبريتيد الفضة السوداء على سطحه نتيجة للتأثره بالأيدروجين الموجود في الهواء.
5. كثافته 10.5 كجم/دسم³.
6. درجة إنصهاره 960 °م.
7. لها نفس تمدد النحاس الأصفر.

إنتاج الذهب

يوجد الذهب في الطبيعة عادة في حالة منفردة على هيئة حبيبات صغيرة مدفونة في الكوارتز (الرمل) ، أما الذهب الموجود في الصخور فهو فطري في الحالة رواسب الذهب الأولى ، كما يوجد الذهب في رمال الأنهار وهو في حالة رواسب الذهب الثانية ، وذلك نتيجة لتحليل الصخور المحتوية على الذهب .. يرمز له بالرمز (ذ أو Au).

يفصل جزيئات الذهب المستخرج من مياه الأنهار عن الرمل بالغسيل بالماء الذي يحمل جزيئات الذهب الأخف ، ويفصل الذهب عن الصخور بطرق إستخراج خاصة ، حيث تطحن الصخور المحتوية على رواسب الذهب في طواحين مع الماء لينتج عنها رمال مبللة ناعمة ، ثم ترسب الرمال كهربائياً في محاليل ، ليتحد الذهب مع الزئبق ، ويفصل الذهب بالتقطير لإزالة الزئبق.

يوجد أهم رواسب الذهب في جنوب أفريقيا وروسيا وأستراليا والأمريكتين (الجنوبية والشمالية)

استعمالات الذهب :

يضاف إلى الذهب نحاس أو فضة بنسب لتحويله إلى سبائك لإمكان إستخدامه في العملات أو المصوغات ، كما يستعمل الذهب في طلاء الخزف والزجاج وأيضاً في طلاء المعادن بالطرق الحرارية أو الكهربائية.

خواص الذهب :

أهم خواص الذهب هو الآتي :-

1. معدن لين قابل للإستطالة لونه أصفر لامع مائل إلى اللون الأحمر.

2. يمكن درفله إلى رقائق رفيعة جداً.
3. تحدد نسبة نقاوة الذهب في السبائك بالآلف أو بالقيراط ، علماً بأن عيار الذهب النقي $1000 = 24$ قيراط ، وسبيكة منه تحتوي على مقدار 333 في الآلف .. أي 8 قيراط أو سبيكة منه تحتوي على مقدار 585 في الآلف .. أي 14 قيراط ، ويبين ذلك على الأصناف بأختام خاصة.
4. لا يتغير لونه في الهواء ، ولكن لونه يتغير عند التسخين.
5. كثافته 19.3 كجم/دسم³.
6. درجة إنصهاره 1063 °م.
7. يذوب في ماء الكلور ومحلول سيانيد الصوديوم.

إنتاج البلاتين

البلاتين من المعادن الثمينة ، يوجد في الطبيعة على شكل رواسب منفردة من الأريديوم أو البلاتين ، أو متحداً مع عناصر أخرى . يتشابه خواص البلاتين مع خواص الذهب إلى حد كبير ما عدا ارتفاع صلادة ودرجة حرارة إنصهار الأول . يوجد في الأورال . كندا . البرازيل . كولومبيا . جنوب أفريقيا .. يرمز له بالرمز (بلا أو Pt).

استعمالات البلاتين :

يستعمل البلاتين وسبائكه في صنع الحلي . أسنان أقلام الحبر الذهبية . الترمومترات المقاومة البلاتينية لقياس درجات الحرارة البالغة الارتفاع والانخفاض . قواطع التيار في المزدوجات الحرارية التي تصل إلى 1600 °م . الأقطاب والبواقي للمختبرات الكيميائية .. نظراً لثبات وارتفاع درجة حرارة انصهاره.

خواص البلاتين :

أهم خواص البلاتين هو الآتي :-

1. كثافته 21.5 كجم/دسم³.
2. درجة إنصهاره 1770 °م.
3. لا يتأكسد حتى في درجة التوهج البيضاء.

4. لا يتأثر بالأحماض والقلويات.

5. يتمتع بصفات ميكانيكية ممتازة وذلك لقابليته للدرفلة والسحب والكبس .. حيث يصل سمك صفائحه إلى 0.0025 مم وقطر أسلاكه 0.015 مم.

المعادن اللاحديدية الخفيفة

المعادن اللاحديدية الخفيفة هي التي تكون كثافتها أقل من 5 كجم / د سم³ وأهمها الألومنيوم وسبائكها . المغنسيوم وسبائكها.


إنتاج الألومنيوم

الألومنيوم معدن حديث الاكتشاف ، استخلاص لأول مرة عام 1825م ، ويعتبر الألومنيوم من أكثر المعادن انتشاراً في الطبيعة ، وأكثر المعادن غير الحديدية استخداماً .. يرمز له بالرمز (لو أو Al).

يوجد الألومنيوم على شكل أكاسيد أو سيليكات ولا يوجد الألومنيوم حراً في الطبيعة ، وذلك لشدة اتحاده مع الأكسجين .

أهم خامات الألومنيوم التي انتشر استخدامها بانتشار كبير في الصناعة ، هي أكسيد الألومنيوم المائي الذي يعرف باليوكساييت ، وأهم أنواع اليوكساييت المعروف صناعياً هو اليوكساييت الأبيض واليوكساييت الأحمر .

يتم استخلاص الألومنيوم من خام اليوكساييت بطريقة التحليل الكهربائي ، وشكل 3 - 8 يوضح خريطة استخلاص الألومنيوم من اليوكساييت .

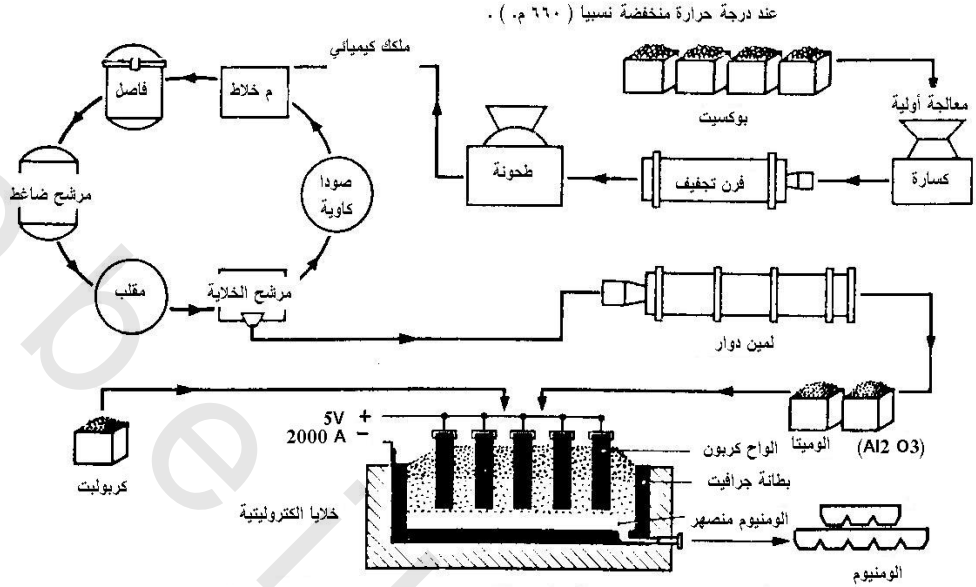

شكل 3 - 8
خريطة استخلاص الألومنيوم من البوكسيت

سبائك الألومنيوم : Aluminum alloys

يخلط الألومنيوم بالدرجة الأولى مع العديد من المعادن الأخرى مثل المنجنيز .
النحاس . السيلكون . الزنك . الرصاص . المغنسيوم .. لذلك للحصول على الخواص التالية :-

1. سبائك الألومنيوم والنحاس ذات متانة عالية ، إلا أنها أقل صموداً للتآكل الكيميائي من سبائك الألومنيوم الخالي من النحاس.
2. قابلية جيدة للتشغيل بالقطع وأيضاً التشكيل بدون قطع.
3. لكي تكون الألومنيوم وسبائكها سهلة التشغيل بالقطع وذات تكلفة منخفضة ، فإنه يجب استخدام عدة خاصة بزوايا جرف كبيرة لسهولة خروج الرايش ، بالإضافة إلى التشغيل بسرعات قطع عالية أو بسرعات القطع القصوى للحصول على أسطح لمساء ناعمة جداً.

خواص الألومنيوم :

يتميز الألومنيوم بخواصه الجيدة ، مما أدى إلى انتشاره واستخدامه في العديد من

الصناعات ، وأهم خواصه هو الآتي :-

1. كثافته 2.7 كجم/دسم³.
2. درجة إنصهاره 685 °م.
3. مقاومته للشد مصبواً 9 - 12 كجم/سم² ، بالتليد اللين 7 كجم/سم² ، مصلد بالجلفنة 13 - 20 كجم/سم².
4. معدن خفيف لين قابل للمط.
5. سهل التشغيل.
6. يمكن لحامه أو صهره باستخدام مساعد صهر مناسب.
7. جيد التوصيل للحرارة والكهرباء .
8. مقاومته عالية للصدأ.

استعمالات الألومنيوم وسبائكه :

يصنع الألومنيوم على شكل ألواح ورقائق عن طريق الدرفلة ، أما القضبان والأنابيب والأسلاك فإنها تصنع بالبتق.

يستعمل الألومنيوم علي نطاق واسع في مجالات عديدة بسبب وزنه و ثمنه المعتدل ومقاومته العالية للتآكل الكيميائي وقابليته للتشكيل بطرق عديدة .. وفيما يلي أهم استعمالاته :-

1. يستعمل الألومنيوم مع سبائك النحاس في صناعة الأسلاك الكهربائية في التوصيلات البعيدة ، ومقومات التيار والمكثفات وغيرها.
2. الأواني المنزلية ، والمعلبات ، وآلات المستخدمة في صناعة الألبان والحلويات والسكر.
3. إطارات النوافذ والأبواب ، وفي أعمال التسخين والتدفئة .
4. هياكل الطائرات ، كما يدخل في صناعة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية ، وذلك لمثانتته وخفة وزنه وقابليته العالية للتوصيل الحراري.
5. صنع أجزاء عديدة لمحركات الاحتراق مثل الهياكل والأسطوانات والمكابس وغيرها ، وفي بناء السفن النهرية ، وقوارب النجاة.
6. يستخدم الألومنيوم النقي جداً بالدرجة الأولى في صنع عاكسات الضوء والأجسام المضئية والعديد من الصناعات الأخرى مثل الحليات - قطع غيار السيارات - الصناعات الكيميائية - أجهزة وتركيبات الصناعات الغذائية - أوعية وصهاريج النقل - الأواني المنزلية - الرقائق والعلب - صناعة التغليف ، كما يستعمل في مجال البناء كطلاء للأسطح وللدكور.

إنتاج المغنسيوم

الخامات التي يستخلص منها المغنسيوم هي الكارناليت . الدولوميت . أماكن وجودها في ألمانيا وسويسرا .

يستخلص المغنسيوم مثل الألومنيوم بالطريقة الجافة ، إلا أن كثافته المنخفضة تجعله يطفو فوق سطح الألكتروليت الذي يكون مغطى بطبقة ملحقة لا تذوب إلا في درجة حرارة مرتفعة ، لذا يتم تجميعه من سطح الألكتروليت.

يحتوي المغنسيوم الخام على شوائب كثيرة .. قد تكون هذه الشوائب على شكل قشور على سطحه أو مواد غريبة بداخله.

يجري تنقية المغنسيوم بالصهر في مزيج ملحي يتحد مع المعادن الأخرى والشوائب ، تصل نقاوته إلى 99.8 % ويمكن زيادتها إذا لزم الأمر.

استعمالات المغنسيوم :

لا يستعمل المغنسيوم كمعدن بمفرده وذلك لضعف مقاومته للشد ، ولا يستعمل أيضاً في تجهيز المنتجات نصف المصنعة مثل الألواح والقضبان وغيرها ، ولكنه يستعمل كمادة اختزال في مصانع صب الصلب وفي تصنيع الألعاب النارية ، ويستعمل بالدرجة الأولى كمادة أساسية في سبائك المغنسيوم ، وكإضافات لسبائك الألومنيوم المتنوعة ، كما أنه يستعمل مع النحاس لتصنيع البرونز ، وفي صهر المصبوبات التي تحتوي على كريات جرافيتية.

ينتج المغنسيوم ويتداول في الأسواق التجارية على شكل تماسيح أو مكعبات أو مساحيق.

خواص المغنسيوم :

يتميز المغنسيوم بالخواص التالية :-

1. كثافته 1.74 كجم/دسم³.
2. درجة إنصهاره 650 °م.
3. مقاومته للتآكل الكيميائي ضعيفة.

4. قابليته سريعة للاشتعال لذا يجب الحيلولة دون ملامسة المغنسيوم أو سبائكه لأكسوجين الهواء عند صبه أو صهره وذلك بإحاطته بالكبريت.

سباك المغنسيوم :

تعتبر سبائك المغنسيوم من أخف مواد التصنيع المعدنية . يلزم لتشغيل سبائك المغنسيوم نفس المعايير المتبعة لتشغيل سبائك الألومنيوم .
تقبل سبائك المغنسيوم عمليات التشغيل بالقطع أكثر من جميع المعادن الأخرى ،
أما التبريد أثناء القطع فينبغي استعمال الزيوت ذات اللزوجة المنخفضة (الزيوت الخفيفة)
وعدم استعمال سوائل التبريد المحتوية على ماء.

الرايش الدقيق الناتج من عمليات قطع المغنسيوم (قطع الجذاذة أو النحاتة الصغيرة) سريعة الاشتعال، مما يستدعي وجود مواد إطفاء في متناول اليد مثل الرمل أو رايش حديد الزهر، كما يجب وضعها بمكان ظاهر أثناء عمليات التشغيل بالقطع . تصدأ سبائك المغنسيوم بسرعة ، لذلك فإنه يجب طلاؤها بمادة عازلة واقية توجد سبائك مغنسيوم كثيرة أهمها السبائك التالية :-

1. سبائك المغنسيوم المطروقة :

كثافتها 1.8 كجم/ دسم³ . مقومتها للشد 20 . 23 كجم/سم² . تتركب من 1.2 .
2 منجنيز والباقي مغنسيوم.
هي سبيكة قابلة للحام بشكل جيد . يصنع منها الألواح . الأنابيب . القضبان .
الأسلاك . المشغولات التي تتم بالطرق أو الكبس .

2. سبائك المغنسيوم المقاومة للشد :

كثافتها 1.8 كجم/ دسم³ . مقومتها للشد 28 . 32 كجم/سم² . تتركب من 7.8 .
1.2 ألومنيوم ، 0.2 . 0.8 زنك ، 0.121 . 0.3 منجنيز والباقي مغنسيوم.
تتميز هذه سبيكة لمقاومتها العالية للشد . تستعمل في المطروقات ومشغولات
الكبس . القضبان . القطاعات ، وكذلك الأجزاء المعرضة للإجهادات العالية بالآلات.

3. سبائك المغنسيوم المصبوبة :

كثافتها 1.8 كجم/ دسم³ . مقومتها للشد 24 . 28 كجم/سم² . الانفعال 6 . 10 % . تتركب من 8.3 . 10 الومنيوم ، 0.3 . 1.0 زنك ، 0.15 . 0.3 منجنيز والباقي مغنسيوم .

هذه سبيكة مناسبة لعمليات السباكة في قوالب رملية ، تتميز مسبوكتها بمطيلية جيدة ومتانة عالية وتحملها للصدمات .

تستعمل هذه السبيكة في صناعة السيارات . أغلفة المحركات . صناديق التروس .

4. سبائك المغنسيوم المقاومة للصدمات والحرارة العالية :

كثافتها 1.8 كجم/ دسم³ . مقومتها للشد 24 . 28 كجم/سم² . الانفعال 8 . 12 % . تتركب من 9 . 11 الومنيوم ، 7.5 . 9.0 زنك ، 0.3 . 1.0 منجنيز والباقي مغنسيوم .

تتميز هذه سبيكة في حمل الانحناء الكلاسي . وتستعمل في المصبوبات المعرضة للصدمات وارتفاع درجات الحرارة العالية . يمكن صب هذه السبيكة في قوالب رملية أو في قوالب دائمة .