

## أساليب تحسين الجودة

## QUALITY IMPROVEMENT TECHNIQUES

## INTRODUCTION

## مقدمة

سبق مناقشة العديد من أساليب تحسين الجودة في الفصول السابقة. وتوجد هذه الأساليب في صورة مختصرة في هذا الفصل. إلا أن الهدف الرئيسي من الفصل هو وصف أساليب إضافية. والأساليب الأساسية الموصوفة هي: رسم باريتو، وتحليل المصفوفة، ورسم جرير، والسلاسل الزمنية، ورسم السبب والأثر، والمدرج التكرارى، ومقدرة العملية، وخريطة المراقبة، وما قبل المراقبة، والرسم المبعثر، وخريطة الدورة، وخريطة مسار العمليات.

## PARETO DIAGRAM

## رسم باريتو

أجرى ألفريدو باريتو Alfredo Pareto (١٨٤٨ - ١٩٢٣ م) دراسات مكثفة على توزيع الثروة في أوروبا. وقد وجد أنه هناك قلة من الناس لديهم الكثير من المال، والعديد من الناس لديهم القليل من المال. هذا التوزيع غير المتساوى للثروة أصبح جزءاً متكاملًا من نظرية اقتصادية. وقد ميز الدكتور جوزيف جوران Joseph Juran هذا المفهوم كمفهوم شامل يمكن تطبيقه على العديد من المجالات. وقد استخلص التعبيران قلة حيوية vital few وكثرة تافهة trivial many.

ورسم باريتو هو رسم يرتب تصنيفات البيانات في ترتيب تنازلي من اليسار إلى اليمين كما هو مبين في شكل ١٢ - ١. في هذه الحالة، تكون تصنيفات البيانات أنواعا لفشل حقل. وتصنيفات بيانات ممكنة أخرى هي المشاكل، أو الأسباب، أو أنواع عدم المطابقات، وما إلى ذلك. وتوجد القلة الحيوية على اليسار، والكثرة التافهة على اليمين. ويكون ضروريا في بعض الأحيان دمج بعض من الكثرة التافهة في صنف واحد يسمى أخرى other ويرمز له بالرمز O في الرسم. وعند استخدام فئة أخرى، فإنها تكون على اليمين دائما. والمقياس الرأسى يكون دولارات، أو تكرارا، أو نسبة مئوية. ويمكن تمييز رسومات باريتو من المضلعات التكرارية بالحقيقة أن المقياس الأفقى لرسم باريتو يكون فئات، بينما مقياس المدرج التكرارى يكون عدديا.

وفي بعض الأحيان يكون لرسم باريتو خط تراكمى، كما هو مبين في شكل ١٢ - ٢. يمثل هذا الخط مجموع البيانات عند جمعها مع بعضها من اليسار إلى اليمين. ويستخدم مقياسان: مقياس على اليسار إما أن يكون تكرارات أو دولارات، وآخر على اليمين ويكون نسب مئوية.

وتستخدم رسومات باريتو في تعريف معظم المشاكل الهامة. وعادة 80% من الإجمالى ينتج من 20% من العناصر. وهذه الحقيقة مبينة في شكل ١٢ - ٢، حيث نوعى C و F للفشل الحقلى تعد لحوالى 80% من الإجمالى. وفي الحقيقة، العناصر الأكثر أهمية يمكن أن تعرف عن طريق سرد العناصر في ترتيب تنازلى. إلا أن الرسم له ميزة تقديم تأثير حيوى على خواص القلة الحيوية التى تحتاج إلى انتباه. وتوجه على ذلك الموارد لأخذ إجراء التصحيح اللازم. وأمثلة القلة الحيوية هي:

قلة من العملاء تمثل غالبية المبيعات.

قلة من المنتجات، أو العمليات، أو خواص الجودة تمثل كما كبيرا من تكلفة الخردة أو إعادة التشغيل.


قلة من غير المطابقات تمثل غالبية اتهامات العملاء.

قلة من الموردين تمثل غالبية الأجزاء المرفوضة.


قلة من المشاكل تمثل غالبية وقت عدم عمل العملية.

قلة من المنتجات تمثل غالبية الربح.

قلة من العناصر تمثل غالبية تكلفة المخزون.

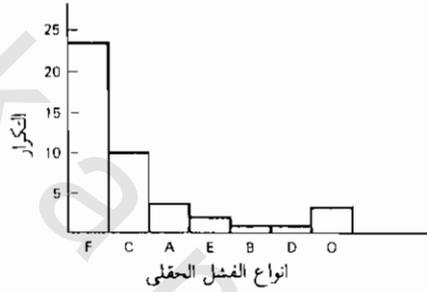

شكل ١٠١٢: رسم باريتو

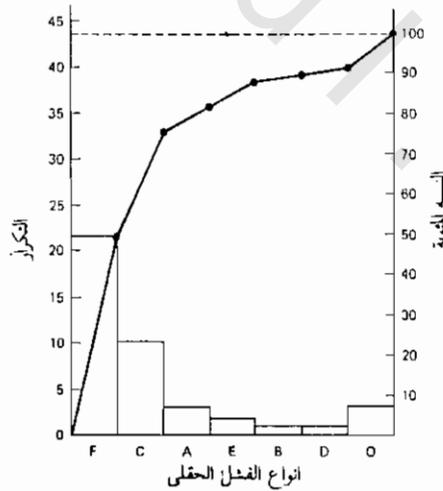

شكل ٢٠١٢: خط تراكمي

وإعداد رسم باريتو سهل جدا. فهناك ست خطوات لذلك :

١- تحديد طريقة تصنيف البيانات : طبقا للمشكلة، أو السبب، أو نوع غير المطابق، أو ما إلى ذلك.

٢- تحديد ما إذا كان الدولار أو التكرار يستخدم في ترتيب الخواص.

٣- جمع بيانات لفترة زمنية مناسبة.

٤- تلخيص البيانات وترتيب الفئات من الأكبر إلى الأصغر.

٥- حساب النسبة المئوية التراكمية إذا كانت هي المستخدمة.

٦- إعداد الرسم وإيجاد القلة الحيوية.

مقياس النسبة المئوية التراكمية، عندما يستخدم، يجب أن يتفق مع مقياس الدولار أو التكرار بحيث أن 100% تكون في نفس ارتفاع إجمالي الدولارات أو التكرارات. انظر السهم في شكل ١٢ - ٢.

وقد لوحظ أن تحسين الجودة للقلة الحيوية، وليكن 50%، يكون أكبر كثيرا في العائد على الاستثمار من تحسين 50% في الكثرة التافهة. وكذلك، بينت الخبرة أنه من الأسهل عمل تحسين 50% على القلة الحيوية.

واستخدام رسم باريتو هو عملية لانتهى على الإطلاق. فمثلا، دعنا نفترض أن F هو الهدف من التصحيح في برنامج التحسين. يحدد فريق مشروع للفحص وإجراء التحسينات. وفي المرة التالية لإجراء تحليل باريتو، يصبح فشل حقلى آخر، وليكن c هو الهدف للتصحيح، وتستمر عملية التحسين حتى تصبح أنواع الفشل الحقلى مشكلة جودة غير معنوية.

ورسم باريتو هو وسيلة قوية لتحسين الجودة. ويطبق على تعريف المشكلة ومقياس التقدم.

## MATRIX ANALYSIS

## تحليل المصفوفة

تحليل المصفوفة هو أسلوب بسيط، لكنه فعال في مقارنة مجموعات من الفئات مثل العمال، أو البائعين، أو الماكينات، أو الموردين. كل العناصر في كل فئة يجب أن تنفذ نفس النشاط. وفعليا، فإن تحليل المصفوفة هو رسم باريتو في بعدين.

ويوضح جدول ١٢ - ١ الأسلوب لمعدى ضرائب الدخل. ويبين تحليل الأعمدة أن المعد الذي عنده أقل عدد من غير المطابق يكون D، ويتبعه A. وبمجرد تحديد أفضل معد، فعادة ما لا يكون من الصعب جدا اكتشاف «براعته» ونقل هذه الحكمة إلى المعدين الضعاف.

جدول ١٢.١: مصفوفة أخطاء طبقا لمعدى ضرائب الدخل


انواع غير المطابق	معد التقرير						TOTAL
	A	B	C	D	E	F	
1	0	0	1	0	2	1	4
2	1	0	0	0	1	0	2
3	0	16	1	0	2	0	19
4	0	0	0	0	1	0	1
5	2	1	3	1	4	2	13
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
15	0	0	0	0	3	0	3
الاجماليات	6	20	8	3	36	7	80

ويبين تحليل الصفوف غير المطابقات التي تتسبب في صعوبات لكل المعدين. وفي هذه الحالة، نوع غير المطابقات 5 يتطلب نوعا معينا من إجراء التصحيح، مثل الحفظ أو الاستبقاء. ونوع غير المطابق 3 يمثل مشكلة للمعد B، إلا أن المعدين الآخرين ليس لديهم أى صعوبة.

## GRIER DIAGRAM

## رسم جريير

تطبيع آخر لمفهوم باريتو طوره تيد جريير Ted Grier، مدير الخدمات القومية National Service Manager لشركة كاسيو Casio. وقد احتاج إلى أسلوب لمقارنة غير المطابق في نماذج مختلفة لمنتجات متشابهة. ولتحقيق هذه الحاجة، طورت شفرة توقيع لغير المطابق، كما هو مبين في شكل ١٢ - ٣.

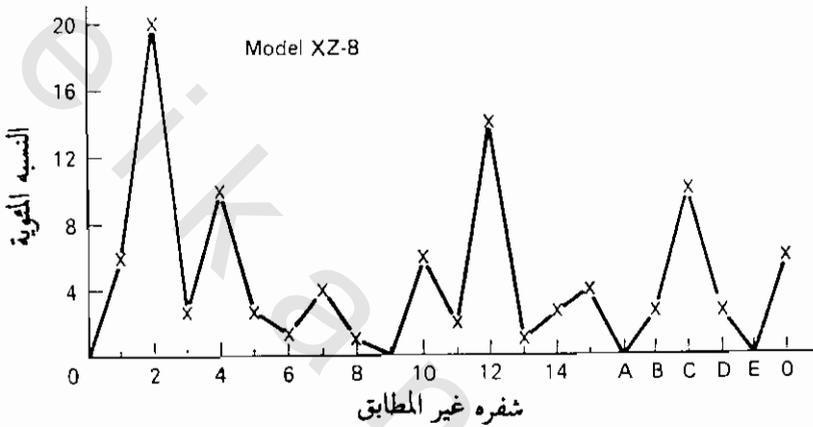

شكل ١٢-٣: شفرة توقيع عدم المطابقة

ولكى يستخدم هذه الأسلوب، يجب أن يوجد عدد معتبر من شفرات غير المطابق في مجموعة المنتج هو نفسه. وشفرة غير المطابق المرقمة من 1 إلى 15 يمكن أن تكون شائعة لكل النماذج، كما أن شفرة غير المطابق من A إلى E يمكن أن تكون فريدة لنموذج معين. وتوضع شفرة غير المطابق على محور x، والنسبة المئوية للفشل على المحور y. ويكون إجمالي النسبة المئوية 100%. ولكل نموذج منتج رسمه الخاص به.

ويمكن تضيق محور x أو توسيعه بواسطة الحاسوب خلال نفس الحدود الطبيعية للشاشة أو لورق الطباعة. وفي كلمات أخرى، لنموذج واحد، يمكن أن

يكون المقياس 26%، كما يمكن أن يكون 21% لآخر. وكل صورة تكون متناسبة بصورة متسقة، ولهذا تعطى التشكيلات التي تشبه كتابة اليد الآدمية أقصى رؤية. وتعزز هذه السمة فائدة الرسومات لبعض التطبيقات.


تجمع البيانات بنفس الطريقة مثل باريتو. وفي هذه الحالة، تمثل البيانات سبب إعادة المنتج. ويجب أن يكون هناك حرص في التأكد من أن البيانات تمثل المنتج بحيث لا يحدث أى تحيز. مثال ذلك، المنتجات التي يعيدها العملاء فقط من، 3 شهور أو آخر 3 شهور لفترة الضمان هي التي تؤخذ في الاعتبار. وفي الحقيقة، يمكن إعداد شفرة توقعات غير المطابق مختلفة من بيانات مختلفة لنفس نموذج المنتج. وتلخص البيانات دوريا، وليكن كل شهر مثلا.

وقد أوضحت الخبرة أنه هناك تغير بسيط في الرسم بعد 25 وحدة معادة. وبعد اكتمال شفرة توقعات غير المطابق لنماذج الستة منتجات، فيمكن تحليلها لأى مواقف غير عادية. مثال ذلك، شفرة غير المطابق 7 تخص مصدر الطاقة. وأثناء فترة واحدة، أظهر أحد النماذج (XZ-8) نسبة مئوية منخفضة انخفاضاً غير عادى في الإعادة لشفرة غير المطابق 7، بينما الخمسة نماذج الأخرى كان لها نسب مئوية تشبه الفترات السابقة. وقد بين الفحص الأكثر تغيراً فى مورد البطارية للنموذج.

وقد استخدمت شفرة توقع غير المطابق أيضاً فى بدء فحص نشاط تصحيح. مثال ذلك، عندما تتعدى شفرة غير المطابق 20% من الوحدات المعادة، يطلب من مهندسى الجودة أن يحددوا السبب الممكن للشرط ويبدأوا نشاط تصحيح.

وبتلخيص البيانات من كل نموذج، يمكن إعداد شفرة توقع للعبء للمجموعة كلها. هذا الاجراء يقدم معلومات لمقارنة كل نموذج مع إجمالى المجموعة لتحديد ما إذا كان هناك أى تغييرات معنوية. فإذا ما كان هناك رغبة، يمكن أن ترسم البيانات الملخصة أيضاً فى صورة رسم باريتو تقليدى.

ويمكن تعديل شفرة توقع غير المطابق لتبين اتجاهات عن طريق شمول ثلاث فترات أو أكثر في الرسم. وهذا الأسلوب مبين في شكل ١٢ - ٤. ويبين الشكل أن المعاد بسبب شفرة غير المطابق 10 يقل، والذي يبين تحسنا في الجودة.

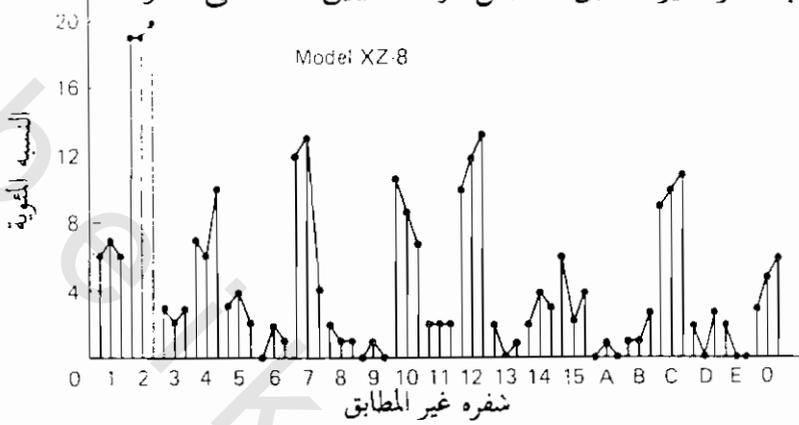


شكل ١٢.٤: شفرة توقع غير المطابق لآخر ثلاثة أشهر

هذا التعديل على رسم باريتو هو وسيلة أخرى تساعد في تعريف مشاكل الجودة. ويطبق رسم جرير عندما يكون هناك العديد من النماذج المتشابهة في مجموعة المنتج. الحاسبات، والساعات، وإطارات المركبات، والأثاث، والأجهزة هي قلة من هذه الإمكانيات.

## TIME SERIES

## السلاسل الزمنية

السلاسل الزمنية هي أسلوب بسيط جدا لتوضيح التغير في بعض العوامل عبر الوقت. ويوضح شكل ١٢ - ٥ هذا النوع من الرسومات. يعد المقياس الأفقي بوحدات زمنية مثل الربع سنة أو السنة. ويكون المحور الرأسى هو العامل تحت الدراسة، وهو في هذه الحالة النسبة المئوية لعدم المطابقة. وكما يمكن رؤيته من الشكل، تظل جودة المنتج A ثابتة، بينما جودة المنتج B تظهر تحسنا مستمرا. وهذه الرسومات تكون ممتازة في إظهار الاتجاهات وتوجيه التقدم.

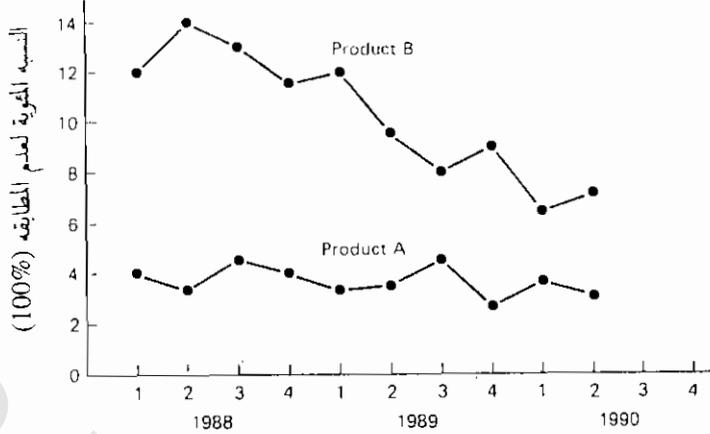


شكل ٥.١٢: رسم سلاسل زمنية للنسبة المئوية لعدم المطابقة

## CAUSE-AND-EFFECT DIAGRAM

## رسم السبب والأثر

رسم السبب والأثر (CE) هو صورة مكونة من خطوط ورموز مصممة لتمثيل علاقة ذات معنى بين الأثر وأسبابه. وقد طور بواسطة الدكتور كاورو ايشيكاوا Kaoru Ishikawa عام ١٩٤٣م ويشار إليه في بعض الأحيان بأنه رسم ايشيكاوا.

وتستخدم رسومات السبب والأثر في فحص أثر «ردىء» وأخذ إجراء تصحيح للأسباب أو أثر «جيد» لتعلم الأسباب المسؤولة. ولكل أثر، يحتمل أن توجد عدة أسباب. ويوضح شكل ١٢ - ٦ رسم السبب والأثر مع وجود الأثر على اليمين والأسباب على اليسار. والأثر هو خاصية الجودة التي تحتاج إلى تحسين. وعادة ما تجزئ الأسباب إلى أسباب رئيسية لطرق العمل، والمواد، والقياس، والناس، والبيئة. كما تستخدم الإدارة والصيانة في بعض الأحيان للأسباب الرئيسية. ويعاد تجزئة كل سبب رئيسي إلى أسباب أقل متعددة. مثال ذلك، تحت طرق العمل، يمكن أن يكون لدينا تدريب، ومعرفة، ومقدرة، وخواص طبيعية، وما إلى ذلك. ورسومات السبب والأثر (ويتكرر تسميتها «رسومات عظام السمك» بسبب شكلها) هي الوسائل لتصوير كل هذه الأسباب الرئيسية والأقل.

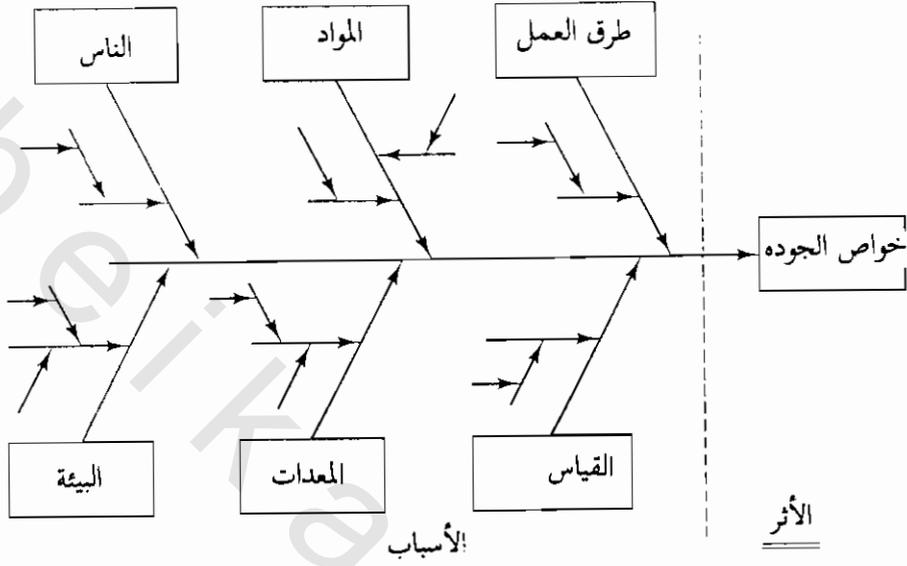

شكل ٦.١٢: رسم السبب والأثر

والخطوة الأولى في إعداد رسم السبب والأثر هي لفريق المشروع بأن يعرف الأثر أو مشكلة الجودة. ويضعه قائد الفريق في الناحية اليمنى من ورقة كبيرة. يلي ذلك تعريف الأسباب الرئيسية ووضعها على الرسم.

ويتطلب تحديد كل الأسباب الرئيسية تفجير للأفكار من فريق المشروع. وتفجير الأفكار هو أسلوب إنتاج أفكار يناسب بصورة جيدة رسم السبب والأثر. ويستخدم مقدرة التفكير الابتكاري للفريق.

والانتباه إلى قلة من الأساسيات يقدم نتائج أكثر دقة وأكثر فائدة :

١- يتم تسهيل مساهمة كل عضو من أعضاء الفريق عن طريق إعطاء كل عضو دوراً لتقديم فكرة وذلك بصورة دورية. فإذا لم يستطع العضو التفكير في أحد

الأسباب الأقل فإنه يترك الدور لزميله التالي له. ويمكن أن نتحدث فكرة أخرى في دورة لاحقة. وبتابع هذه العملية، لايهيمن واحد أو اثنين من الأفراد على جلسة تفجير الأفكار.

٢- تشجيع كميات الأفكار، وليست جودتها. ففكرة أحد الأفراد يمكن أن تنتج فكرة لفرد آخر، وتحدث سلسلة من ردود الأفعال. وعادة، ما تفقد إحدى الأفكار التافهة إلى أفضل حل.

٣- لايسمح بنقد أى فكرة. فيجب أن يوجد تبادل حر للمعلومات التي تخرج التخيلات. توضع كل الأفكار فى الرسم. ويتم تقويم الأفكار فى مرحلة لاحقة.

٤- رؤية الرسم هى عامل رئيسى للمساهمة. ولكى يوجد مكان لكل الأسباب الأقل، يوصى باستخدام لوح من الورق مساحته 2 قدم فى 3 قدم. ويجب أن يثبت على أحدث الحوائط للحصول على أكبر رؤية.

٥- ينتج جو موجه للحل وليس جلسة مضايقة. يركز على حل المشكلة بدلا من مناقشة كيف بدأت. ويجب أن يسأل قائد الفريق أسئلة مستخدما أساليب لماذا، وماذا، وأين، ومتى، ومن، وكيف.

٦- تترك الأفكار تتطور لفترة زمنية (على الأقل لمدة ليلة)، ثم تعقد جلسة أخرى لتفجير الأفكار. يقدم لأعضاء الفريق نسخة من الأفكار التي تم الوصول إليها بعد الجلسة الأولى. وعندما لا تنتج أفكار أكثر، ينتهى نشاط تفجير الأفكار.

وبعد إتمام رسم السبب والأثر، يجب أن يقوم لتحديد الأسباب الأكثر احتمالا. ويتحقق هذا النشاط فى جلسة مستقلة. والطريقة هى جعل كل شخص يدلى بصوته بالنسبة للأسباب الأقل. ويمكن أن يدلى أعضاء الفريق بأصواتهم لأكثر من

سبب واحد. والأسباب التي تأخذ أكثر الأصوات يوضع عليها دوائر، وتتحدد أكثر الأسباب الأربع أو الخمسة احتمالا.

وتطور الحلول لتصحيح الأسباب وتحسين العملية. معايير الحكم على الحلول الممكنة تشمل التكلفة، والجدوى، والمقاومة للتغير، وما يتبعها، والتدريب، وما إلى ذلك. وبعد اتفاق الفريق على الحلول، يتبع ذلك الاختبار والتنفيذ.

وتوضع الرسومات في مواقع رئيسية لمحاكاة الإشارة المستمرة مع ظهور مشاكل شبيهة أو جديدة. وتراجع الرسومات عند وجود حلول وإجراء تحسينات.

ولرسم السبب والأثر تطبيق غير محدود تقريبا في البحث، والتشغيل، والتسويق، وعمليات المكاتب، وما إلى ذلك. وأحد أقوى أصولها هو مساهمة كل فرد مشمول في عملية تفجير الأفكار. والرسومات مفيدة في :

١- تحليل analyzing شروط فعلية بغرض تحسين جودة المنتج أو الخدمة، واستخدام أكثر كفاءة للموارد، وانخفاض في التكاليف.

٢- إلغاء elimination الشروط المتسببة في منتج عدم مطابقة واتهام من العميل.


٣- نمطيات standardization للعمليات الموجودة والمقترحة.

٤- تعليم وتدريب education and training الأفراد في أنشطة اتخاذ القرارات والإجراءات التصحيحية.

لقد وصفت المقاطع السابقة نوع تعدد السبب cause-enumeration لرسم السبب والأثر وهو النوع الأكثر شيوعا. وهناك نوعان آخران لرسومات السبب والأثر هما نوعا تحليل التشتت وتحليل العملية. والفرق الوحيد بين الثلاثة أنواع هو التنظيم والترتيب.

نوع تحليل التشتت dispersion-analysis لرسم السبب والأثر يشبه نوع تعدد السبب عندما يصبح النوعان كاملين. ويكمن الفرق في طريقة الإعداد. فلهذا النوع، يملأ كل فرع رئيسي تماما قبل بدء العمل في أى فرع من الفروع الأخرى. وكذلك، يكون الهدف تحليل أسباب التشتت أو القابلية للتغيير.

نوع تحليل العملية process-analysis لرسم السبب والأثر هو النوع الثالث، ويختلف في شكله عن النوعين الآخرين. ولكي يعد هذا الرسم، يكون ضروريا كتابة كل خطوة في عملية الإنتاج. وعادة ما يشار إلى ذلك بأنه رسم مسار flow diagram. وتصبح الخطوات في عملية الإنتاج الأسباب الرئيسية major causes، كما هو مبين في شكل ١٢ - ٧. وتتصل بعد ذلك الأسباب الأقل بالأسباب الرئيسية. ورسم السبب والأثر هذا يكون لعناصر داخل العملية. والإمكانات الأخرى هي عمليات operations داخل العملية process، عملية تجميع assembly process، أو عملية كيميائية chemical process، وما إلى ذلك. وميزة هذا النوع من رسم السبب والأثر هي بساطته، حيث أنه يتبع تسلسل الإنتاج.

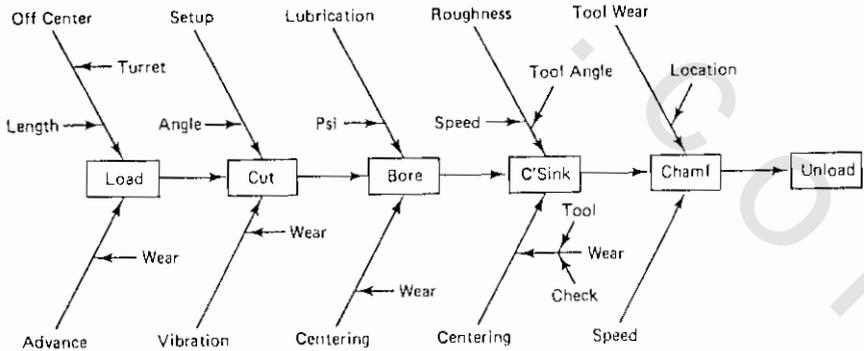

شكل ٧.١٢: رسم السبب والأثر لتحليل العملية

## CHECK SHEETS

## استمارات التأكد

الغرض الرئيسى من استمارات التأكد هو التأكد من أن البيانات جمعت بعناية ودقة. ويجب أن تقدم فى مثل هذه الصيغة بحيث أن البيانات يمكن أن تستخدم وتحلل بسرعة وسهولة. وصيغة استمارة التأكد تكون فردية لكل موقف. ويبين شكل ١٢ - ٨ استمارة تأكد لغير مطابقات من الدهان. ويبين شكل ١٢ - ٩ استمارة تأكد صيانة لحمام سباحة لسلسلة فنادق كبيرة. ويجرى الاختبار على أساس يومى أو أسبوعى، وبعض الاختبارات، مثل درجات الحرارة، تقاس. ويؤكد هذا النوع من استمارات التأكد أن الاختبار قد حدث.

## HISTOGRAM

## المدرج التكرارى

نوقشت المدرجات التكرارية فى الفصل الثانى. وهى تصف التغير فى العملية كما هو موضح فى شكل ١٢ - ١٠. ويبين المدرج التكرارى مقدرة العملية

CHECK SHEET		
Product: Bicycle—32	Date: Jan. 21	
Stage: Final Inspection	ID: Paint	
Number Inspected: 2217	Inspector/Operator: Jane Doe	
Nonconformity Type	Check	Total
Blister		21
Light spray		38
Drips		22
Overspray		11
Splatter		8
Runs		47
Others		5
	Total	152
Number Nonconforming		113

شكل ١٢.٨: استمارة تأكد لغير المطابقات للدهان

والعلاقة مع المواصفات والأسماء بالرسم. كما أنه يقترح كذلك شكلا للمجتمع ويحدد ما إذا كان هناك أى فجوات فى البيانات.

## CONTROL CHARTS

## خرائط المراقبة

نوقشت خرائط المراقبة فى الفصلين الثالث والخامس. وخريطة المراقبة المبينة فى شكل ١٢ - ١١ توضح تحسنا فى الجودة. وخرائط المراقبة هى أسلوب ممتاز لحل المشكلة وإنتاج تحسن فى الجودة.


ويحدث تحسن فى الجودة فى موقفين. عندما تقدم خرائط المراقبة لأول مرة، عادة ماتكون العملية غير مستقرة. ومع تعريف الأسباب المحددة للشروط التى تقع خارج المراقبة واتخاذ إجراء التصحيح، تصبح العملية مستقرة، مع الحصول على تحسن فى الجودة.

والموقف الثانى يخص اختبار أو تقويم الأفكار. فخرائط المراقبة عبارة عن متخذ قرارات ممتاز بسبب أن نمط النقاط المرسومة يحدد ما إذا كانت الفكرة جيدة أم ضعيفة أم لا تأثير لها على العملية. فإذا كانت الفكرة جيدة، فإن نمط النقاط المرسومة فى خريطة  $\bar{X}$  سوف يضيق حول الخط المركزى  $X_0$ . وفى كلمات أخرى، يصبح النمط أقرب إلى الكمال، وهو الخط المركزى. ولخريطة R وخرائط الخواص، يميل النمط إلى ناحية الصفر، وهو الاكتمال. أنماط التحسن هذه موضحة فى شكل ١٢ - ١١. أما إذا كانت الفكرة ضعيفة، فيحدث نمط عكسى. وعندما لا يتغير نمط النقاط المرسومة، فلا يكون للفكرة أى تأثير على العملية.


بينما تكون خرائط المراقبة ممتازة لحل المشكلة عن طريق تحسين الجودة، إلا أنها لها قيود عندما تستخدم فى توجيه أو صيانة العملية. ويكون أسلوب ما قبل المراقبة أفضل كثيرا عند التوجيه.

		D = Daily    A = As Needed						
<b>Hot Tub</b>		Mon.	Tues.	Wed.	Th.	Fri.	Sat.	Sun.
Chemical Test (Add if Needed) ph/chlorine	(D)	7.4						
Temperature	(D)	81°						
Add Water (If Needed)	(D)							
Clean Deck Around Hot Tub	(D)	✓						
<b>Pool</b>								
Chemical Test (Add if Needed)	(D)	7.6						
Add Water (If Needed)	(D)	300 906.						
Check Temperature	(D)	78°						
Vacuum Pool (If Needed)	(A)							
Filter Backwash (20 lb.)	(A)	✓						
Lint Filter	(D)	✓						
Sweep and Hose Off Deck	(D)	✓						
<b>General Cleaning</b>								
Vacuum Carpets	(D)	✓						
Vacuum and Sweep Building B	(D)	✓						
Clean Tables	(D)	✓						
Sweep and Mop Wooden Deck	(D)	✓						
Clean Outside Deck, Bring in Chairs	(D)	✓						
Take Out Trash	(D)	✓						
Empty Building B Trash Cans	(D)	✓						
Wash Windows	(D)	✓						
<b>Bathrooms</b>								
Scrub Sinks, Toilets, and Showers	(D)	✓						
Sweep and Mop Floors	(D)	✓						
Empty Trash and Check Lockers	(D)	✓						
Cover Hot Tub (At End of the Night)	(D)	✓						
Check Pool Filters—Be Sure It's On	(D)	✓						
List any and all deviations from this work schedule on the reverse side, date it, and initial it.								

شكل ٩٠١٢: استمارة تأكيد لحمام سباحة

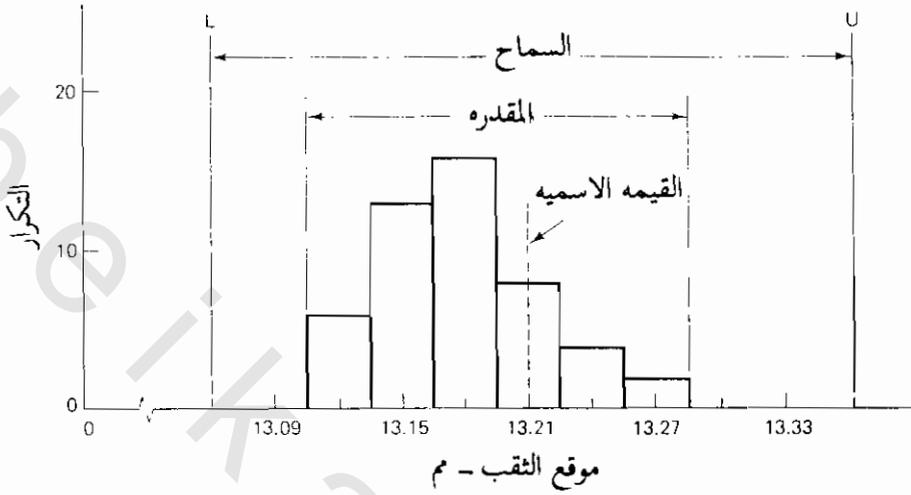

شكل ١٠.١٢: مدرج تكرارى لموقع ثقب

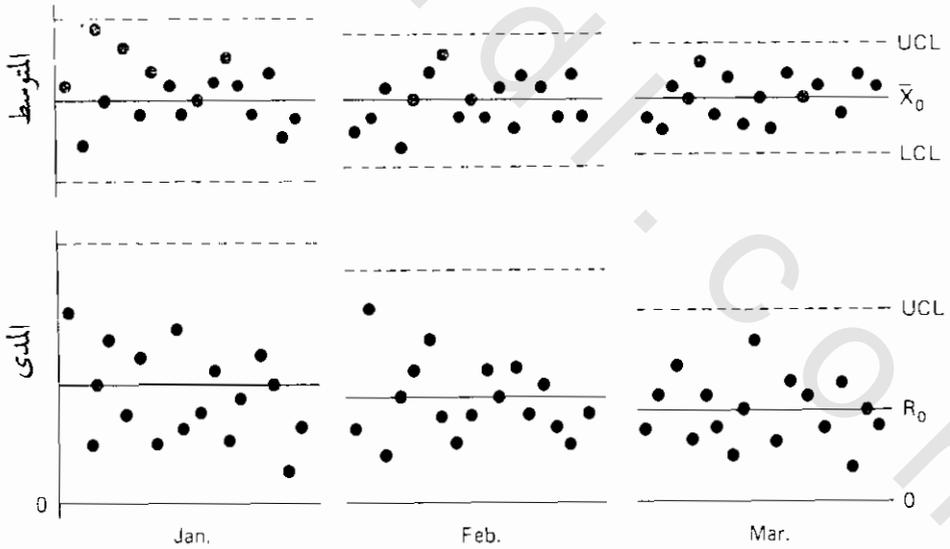

شكل ١١.١٢: خرائط  $\bar{X}$  و R تبين تحسينا فى الجودة

## PROCESS CAPABILITY

## مقدرة العملية

تقع على الإدارة مسئولية التأكد من أن العملية قادرة على تحقيق المواصفات. وقد وصفت المقدرة في الفصل الثالث وتعاد في هذا الفصل للتركيز على أهميتها. يمكن أن تكون العملية مستقرة وقابلة للتنبؤ، كما هو مبين بخرائط المراقبة، إلا أنها تتسبب في الخساره. ومقياس مقدرة العملية يسمى فهرس المقدرة ويرمز له بالرمز  $C_p$  ويكون مكونا ضروريا لخريطة مراقبة المتغيرات. وقد ميزت أقل قيمة 1.33 للمقياس  $C_p$  كمنطوية واقعية. كما أنه من الضروري أيضا تحديد ما إذا كانت العملية متمركزة على قيمة الهدف أو قيمة اسمية، ويستخدم الرمز  $C_{pk}$  في قياس المركزة. وأقل قيمة 1.00 يوصى بها للمقياس  $C_{pk}$ .

عندما تكون قيمة  $C_p$  هي 1.33 أو أكبر، فيقع على ذلك مسئولية حفظ العملية مركزة، ومستقرة، وقابلة للتنبؤ على أفراد التشغيل.

## PRECONTROL

## ما قبل المراقبة

خرائط المراقبة للمتغيرات، خاصة خرائط  $\bar{X}$  و  $R$ ، تكون ممتازة لحل المشكلة. إلا أنها لها عيوب معينة عندما تستخدم بواسطة أفراد التشغيل في توجيه العملية بعد أن يحسن فريق المشروع من العملية :

على المدى القصير، عادة ما تكتمل العملية قبل أن يكون لدى العامل وقت لحساب الحدود.

قد لا يكون لدى العمال وقت أو مقدرة على إجراء الحسابات اللازمة.

عادة، ما يحدث خلط لدى العامل بالنسبة إلى المواصفات وحدود المراقبة. هذه الحقيقة صحيحة بصفة خاصة عندما تكون العملية خارج التحكم مع عدم إنتاج فاقد.

ويصح ما قبل المراقبة هذه العيوب مع توفير بعض المميزات الخاصة به.

وأول خطوة في العملية هي التأكد أن مقدرة العملية أقل من المواصفات. لهذا، يلزم فهرس مقداره  $C_p$  مساويا 1.00 أو أكبر ويفضل أن يكون أكبر من 1.00. ومن مسئولية الإدارة أن تتأكد أن العملية قادرة على تحقيق المواصفات. يلي ذلك، تحديد خطوط ما قبل المراقبة (pc) لقسمه السماح إلى خمس مناطق كما هو مبين في شكل ١٢ - ١٢ - أ. وتوضع خطوط pc هذه في منتصف الطريق بين القيمة الاسمية والحدود الخارجية للسماح كما هي معطاة بواسطة U للمواصفات العليا و L للمواصفات السفلى. ومنطقة المركز تكون نصف سماح الطباعة وتسمى المساحة الخضراء. وعلى كل جانب توجد مناطق صفراء، وكل منها يعادل ربع إجمالي السماح. وتقع المناطق الحمراء خارج المواصفات. والألوان تجعل الطريقة بسيطة الفهم والتطبيق.

ولمواصفة  $3.15 \pm 0.10$  مم، تكون الحسابات كما يلي :


$$1 - \text{اقسم السماح على } 4 : 0.20/4 = 0.05$$

٢- اجمع قيمة على المواصفة السفلى، 3.05 :


$$pc = 3.05 + 0.05 = 3.10$$

٣- اطرح قيمة من المواصفة العليا، 3.25 :

$$PC = 3.25 - 0.05 = 3.20$$

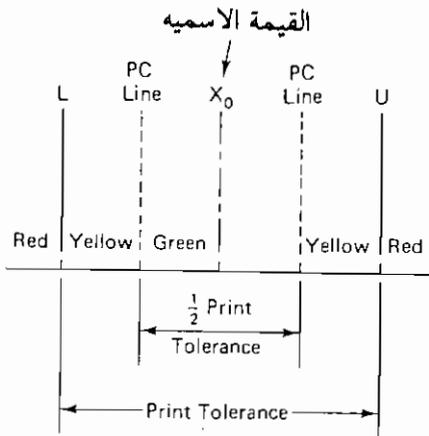

(أ) خطوط ومناطق  $P_c$

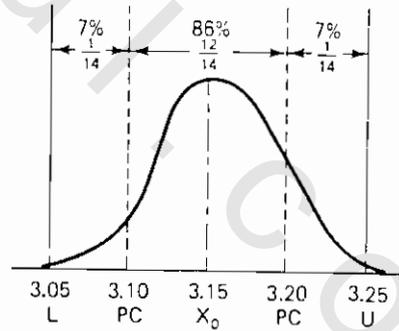

(ب) الاحتمال عندما تكون  $C_p = 1.00$

وتكون  $C_{pk} = 1.00$

شكل ١٢.١٢: خطوط ما قبل المراقبة

لهذا، حدد خطى ما قبل المراقبة عند 3.10 و 3.20 م. وهذه القيم مبنية في شكل ١٢ - ١٢ - ب.

الأساس الإحصائي لما قبل المراقبة مبين في شكل ١٢ - ١٢ - ب. أولاً، مقدرة العملية تساوى المواصفات وتتمركز كما هو محدد بواسطة  $Cpk = 1.00$ ،  $cp = 1.00$  بالنسبة إلى التوزيع الطبيعي، 86% من الأجزاء (12 من 14) تقع بين خطى PC، وهى المنطقة الخضراء، و 7% من الأجزاء (12 من 14) تقع بين خط PC والمواصفات، وهى المنطقتان الصفراء اللون. ومع زيادة فهرس المقدرة، فإن فرصة وقوع جزء فى المنطقة الصفراء تقل. وذلك، مع فهرس مقدرة كبير (تعتبر قيمة  $Cp = 1.33$  نمطية واقعية)، يظهر التوزيع الذى يرحل عن الطبيعي بسهولة.


ولعملية ما قبل المراقبة مرحلتان: البدء والعمل. هاتان المرحلتان مبيتان فى شكل ١٢ - ١٣. يختبر أحد الأجزاء، ويمكن أن تقع النتائج فى منطقة من مناطق الثلاثة ألوان. فإذا كان الجزء خارج المواصفات (المنطقة الحمراء)، توقف العملية وتعد إعداداً أولياً. أما إذا ما وقع الجزء بين خطى PC والمواصفات (منطقة صفراء)، يختبر جزء ثانى، وإذا وقع الجزء الثانى فى منطقة صفراء، توقف العملية وتعد إعداداً أولياً. وإذا وقع الجزء بين خطى PC (منطقة خضراء)، تختبر أجزاء إضافية حتى يقع خمسة أجزاء متتالية فى المنطقة الخضراء. ويصبح العمال مهرة فى «الدفع برفق» للإعداد عندما يلزم إعداد أولى.

بمجرد وقوع خمسة أجزاء متتالية فى المنطقة الخضراء، تبدأ مرحلة البدء، أو اختبار التكرار. واختبار التكرار هو تقويم أزواج الأجزاء. وقاعدة التكرار هى عمل عينة من ستة أزواج بين التضييقات، ويعطى جدول ١٢ - ٢ الوقت بين القياسات لتكرارات الضبط المختلفة. وكما يمكن رؤيته من الجدول، توجد علاقة خطية بين المتغيرين. لهذا، إذا حدث تضيق واحد فى المتوسط كل 6 ساعات، فإن الوقت

بين قياس الأزواج يكون 60 دقيقة. والوقت بين التضييقات يتحدد بواسطة العامل والملاحظ بناء على معلومات تاريخية.

ويبين شكل ١٢ - ١٤ قواعد القرار للأزواج المقاسة (المحددة بأنها A و B) لإمكانات مناطق الألوان المختلفة.

١- عندما يقع مسار في المنطقة الحمراء، تنهى العملية، وتعد اعدادا أوليا، وتبدأ العملية من مرحلة البدء.

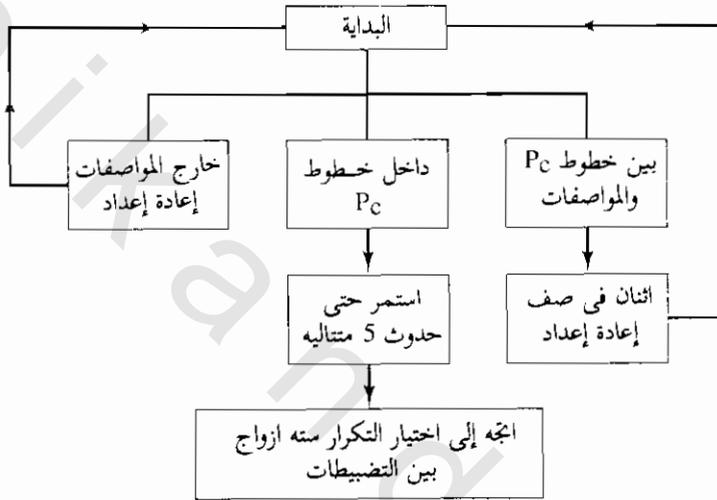

شكل ١٢.١٣: عملية ما قبل المراقبة

جدول ١٢.٢: تكرار القياس

الوقت بين التضييقات - بالساعات	الوقت بين القياسات - بالدقائق
1	10
2	20
3	30
4	40
⋮	⋮

٢- عندما يقع زوج A و B في المناطق الصفراء العكسية، تنهى العملية، وتطلب المساعدة، حيث أن هذا يمكن أن يتطلب تضييحا أكثر تعقيدا.

٣- عندما يقع زوج A و B في نفس المنطقة الصفراء، تضبط العملية وتعود العملية إلى مرحلة البدء.

٤- عندما يقع واحد من A أو B في المنطقة الخضراء، يستمر عمل العملية.

وفي الناحية اليمنى من الشكل يوجد احتمال أن زوجا معيناً من A و B يحدث.

Decision	Color Zones					Probability
	Red	Yellow	Green	Yellow	Red	
Step. Go to Start-up	A				A	nil nil
Step. Get Help		A B		B A		$1/14 * 1/14 = 1/196$ $1/14 * 1/14 = 1/196$
Adjust. Go to Start-up		A, B		A, B		$1/14 * 1/14 = 1/196$ $1/14 * 1/14 = 1/196$
Continue		A B	A, B B A A B	B A		$12/14 * 12/14 = 144/196$ $1/14 * 12/14 = 12/196$ $1/14 * 12/14 = 12/196$ $12/14 * 1/14 = 12/196$ $12/14 * 1/14 = 12/196$
	L	PC	X <sub>0</sub> ↑ Target	PC	U	Total = 196/196

شكل ١٤.١٢: قرار واحتمال العمل

وتجرى عملية ما قبل المراقبة بسهولة أكبر في الاستخدام عن طريق دهان معدة القياس باللون الأخضر، والأصفر، والأحمر في المواقع المناسبة. وبهذه الطريقة، يعرف العامل متى يستمر، أو يحتاط، أو يتوقف.

ويمكن استخدام ما قبل المراقبة للخواص. فمقاييس «المرور وعدم المرور» تعطى ألوانا مناسبة تحدد خطوط ما قبل المراقبة وتصدر للعامل مع المقاييس المعتادة للمواصفات العليا والسفلى. ويستخدم ما قبل المراقبة أيضا في الخواص المرئية عن طريق تحديد نمطيات مرئية لخطوط PC.

ومميزات ما قبل المراقبة هي كما يلي :

١- إنها تطبق على دورات إنتاج قصيرة المدى مثل تطبيقها على دورات إنتاج طويلة المدى.

٢- لا تحتوي على تسجيل، أو حساب، أو رسم بيانات. ويمكن استخدام خريطة ما قبل المراقبة إذا مارغب المستهلك في دليل إحصائي لمراقبة العملية (انظر شكل ١٢ - ١٥).


٣- تطبق على البداية بحيث تتمركز العملية على الهدف.

٤- تعمل مع السماح مباشرة بدلا من عدم فهم حدود المراقبة بسهولة.

٥- تطبق على الخواص.

٦- بسيطة الفهم، والتدريب عليها سهل جدا.

بينما أسلوب ما قبل المراقبة يتمتع بالعديد من المزايا، إلا أننا يجب أن نتذكر أنه ماهو إلا أسلوب مراقبة فقط. وتستخدم خرائط المراقبة في حل المشكلة، حيث أنها

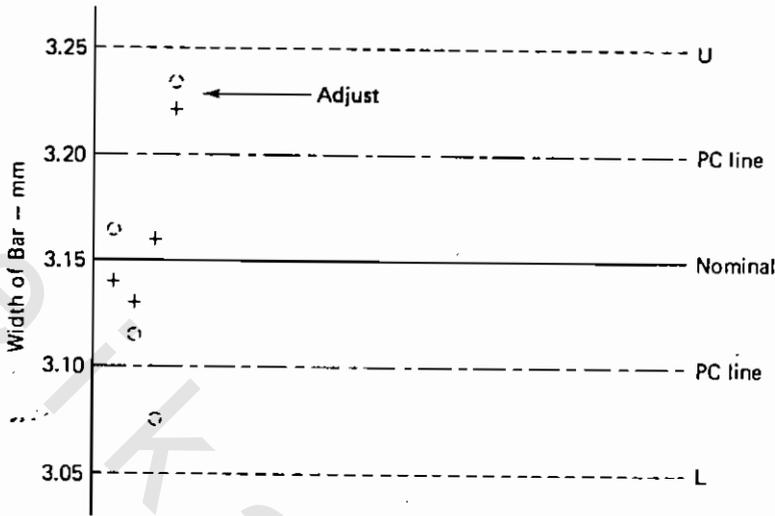

شكل ١٥.١٢: خريطة ما قبل المراقبة

لها مقدرة على تحسين العملية عن طريق تصحيح الأسباب المحددة واختبار أفكار التحسين. وكذلك، تكون خريطة المراقبة أكثر مناسبة لمقدرة العملية واكتشاف ترحيل العملية.

وإجاءاً، عامل ما قبل المراقبة يعنى إدارة أفضل وفهما للعامل، ومسئولية العامل عن الجودة، وقلة المرفوض، وقلة التضييقات، وقلة اجهاد العامل، والارتفاع التالى فى المعنوية. وقد تحققت هذه المنافع للعديد من أنواع العمليات المختلفة.

## SCATTER DIAGRAM

## الرسم المبعثر

أبسط طريقة لتحديد ما إذا كانت علاقة السبب والأثر موجودة هي إعداد رسم مبعثر. ويبين شكل ١٢ - ١٦ العلاقة بين سرعة السيارة وعدد الأميال المستهلكة

في جالون الوقود. ويبين الشكل أن السرعة تزداد، وتقل عدد الأميال لكل جالون. وترسم سرعة السيارة على محور  $x$  وهو المتغير المستقل. المتغير المستقل عادة ما يكون تحت التحكم. ويوجد على محور  $y$  عدد الأميال في الجالون الواحد وهو متغير معتمد، أو مستجيب. وأمثلة أخرى لهذه العلاقة هي كما يلي :

سرعة القطع وحياة العدة

محتويات الرطوبة وتمدد السن


درجة الحرارة وصلادة أحمر الشفاه

ضغط الاضراب والتيار الكهربائي

درجة الحرارة والنسبة المئوية لزبد المشروبات الغازية

الغلة والتركيز

الكسر وعمر الماكينة

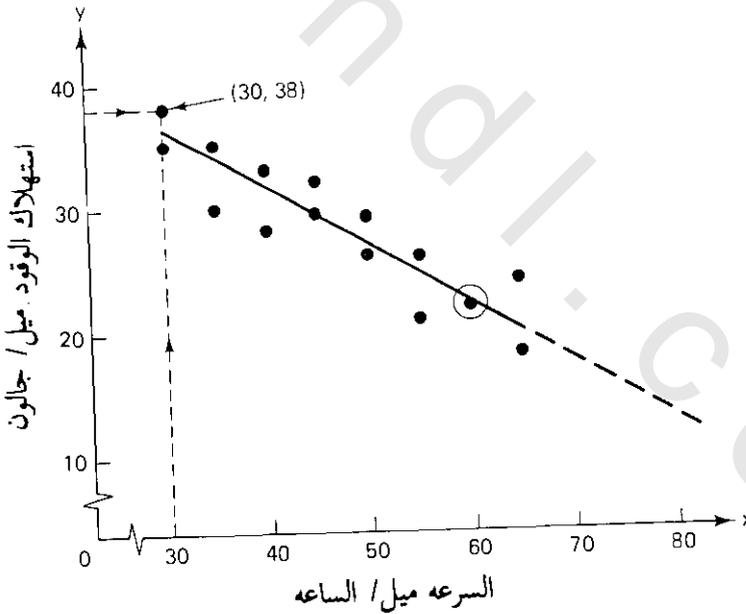

شكل ١٦.١٢: رسم مبعثر

هناك عدة خطوات بسيطة في إعداد الرسم المبعثر. فتجمع البيانات كأزواج مرتبة  $(X, y)$ . وتراقب سرعة السيارة (السبب) ويقاس عدد الأميال لكل جالون (الأثر). ويبين جدول ١٢ - ٣ بيانات أزواج  $x, y$  الناتجة.

جدول ٣.١٢: بيانات عن سرعة السيارة مقابل عدد الأميال لكل جالون

رقم العينة	السرعة (ميل في الساعة)	استهلاك الوقود (ميل في الجالون)	رقم العينة	السرعة (ميل في الساعة)	استهلاك الوقود (ميل في الجالون)
1	30	38	9	50	26
2	30	35	10	50	29
3	35	35	11	55	32
4	35	30	12	55	21
5	40	33	13	60	22
6	40	28	14	60	22
7	45	32	15	65	18
8	45	29	16	65	24

ويعد المقياسان الأفقي والرأسي بأعلى قيم على اليمين لمحور  $x$  وفي القمة لمحور  $y$ . وبعد تسمية المقياسين، ترسم البيانات. وباستخدام خطوط منقطة، يوضح شكل ١٢ - ١٦ رسم العينة رقم 1 (30,38). قيمة  $x$  تكون 30 وقيمة  $y$  تكون 38. ورسمت العينات من رقم 2 إلى رقم 16، واكتمل الرسم المبعثر. فإذا كانت نقطتان متطابقتان، فيمكن استخدام دوائر مركزية، كما هو مبين عند 60 ميل في الساعة.

وبعد الانتهاء من الرسم المبعثر، يمكن تقويم العلاقة بين أو الارتباط بين المتغيرين. ويبين شكل ١٢ - ١٧ أنماط مختلفة وتفسيرها. عند (أ) يكون لدينا ارتباط موجب بين متغيرين لأنه عندما تزيد  $x$  فإن  $y$  تزيد. وعند (ب) يوجد ارتباط سالب بين متغيرين لأنه عندما تزيد  $x$  تقل  $y$ . وعند (ج) لا يوجد أي ارتباط، وأحيانا ما يشار إلى هذا النمط بأنه نمط shortgun.

الأنماط الموصوفة في (أ) و (ب) و (ج) سهلة الفهم، إلا أن الأنماط الموصوفة في (د) و (هـ) و (و) أكثر صعوبة. عند (د) قد توجد أو لا توجد علاقة بين المتغيرين. ويبدو أن هناك علاقة سالبة بين  $x$  و  $y$ ، إلا أنها ليست قوية جداً. ويلزم تحليل إحصائي أكثر لتقويم هذا النمط. وعند (هـ)، طابقنا البيانات لتمثيل أسباب مختلفة لنفس الأثر. وبعض الأمثلة هي الأميال في الجالون مع الريح مقابل ضد الريح، وموردين مختلفين المواد، وماكينتين مختلفتين، ورسم أحد الأسباب بدائرة سوداء صغيرة، ورسم السبب الآخر بمثلث. وعندما تفصل البيانات، نرى أنه هناك ارتباط قوى. وعند (و)، نرى أنه هناك علاقة خطية منحنية بدلا من علاقة خطية.


وعندما تقع كل النقاط المرسومة على خط مستقيم، يكون لدينا ارتباط كامل. وبسبب التغيرات في التجربة وخطأ القياس، نادرا ما يحدث هذا الموقف الكامل.

وقد يكون من المرغوب فيه في بعض الأحيان ضبط الخط المستقيم لبيانات لكي تكتب معادلة للتنبؤ. مثال ذلك، قد نرغب في تقدير الأميال لكل جالون عند سرعة 75 ميل في الساعة. يمكن وضع خط على الرسم المبعثر بالنظر أو رياضيا باستخدام تحليل المربعات الصغرى. وبأى من الطريقتين، تكون الفكرة هي عمل انحراف للنقاط متساو على كل من جانبي الخط المستقيم. ويستخدم خط متقطع كامتداد للخط المستقيم بعد البيانات نظرا لعدم وجود بيانات في هذه المنطقة.

## RUN CHART

## خريطة الدورة

نوقشت خرائط الدورة في الفصلين الثالث والخامس. وهي أسلوب بسيط جدا في تحليل العملية في مرحلة التطوير، أو، لهذا الوضع، عندما لا تكون أساليب إعداد الخرائط الأخرى ممكنة التطبيق. والنقطة الهامة هي رسم صورة للعملية وجعلها «تتحدث» لك. والصورة أفضل من ألف كلمة، بافتراض أنك تنصت للكلمات.

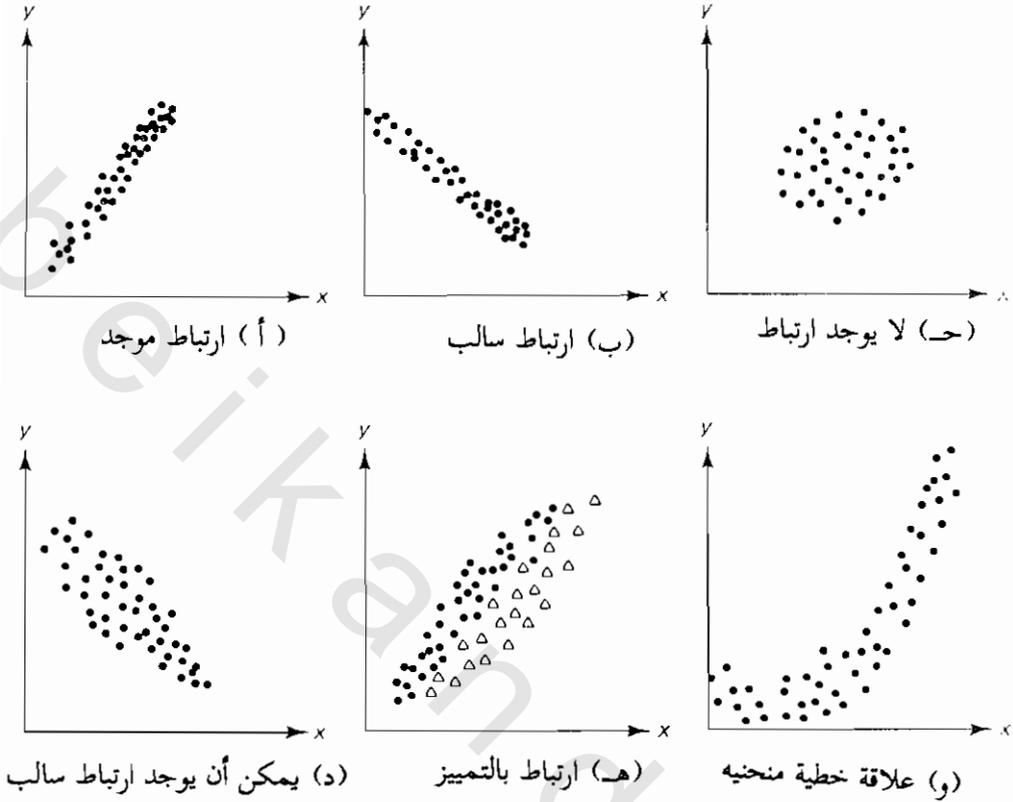

شكل ١٧.١٢: أنماط رسومات مبعثرة مختلفة

## FLOWCHARTS

## خرائط المسار

للعديد من المنتجات والخدمات، قد يكون مفيدا إعداد خريطة مسار. تبين هذه الخرائط مسار المنتج أو الخدمة خلال محطات العمليات المختلفة. وتجعل الخريطة من السهل رؤية النظام كله، وتعريف نقاط المشاكل المحتملة، وتحديد أنشطة المراقبة.

وتستخدم رموز نمطية، كما هو مبين في جدول ١٢ - ٤. ويبين شكل ١٢ - ١٨ خريطة مسار لسباكة شواية لعمل الشواء خارج المنازل.

## جدول ٤.١٢: رموز خرائط المسار

الوصف	الاسم	الرمز
كتابه حرف أو ثقب	عملية	△
ثقب نقل مائه	نقل	□
فحص وثيقة أو قراءة عداد	فحص	⊖
الاعداد للملأ، او انتظار المصعد	تأخر	○
السجل في كابينه الملفات، او وضع المنتجات النهائية في المخزن	تخزين	

## DESIGN OF EXPERIMENTS

## تصميم التجارب

يتطلب تصميم التجارب مستوى مختلف من المقدرة الرياضية عن الأساليب سالفة الذكر. إلا أنه الطريقة الوحيدة التي يمكن تحليل النظم المعقدة بها. ويستخدم منهج متغيرات متعددة نظراً لأن تكلفة تغيير متغير واحد في نفس الوقت عادة ماتكون ممنوعة. وتجرى الدراسة في معمل، ونموذج لمصنع، وتحت شروط التشغيل. والتكاليف قصيرة الأجل لإجراء هذه الدراسات تكون كبيرة، إلا أنه في المدى الطويل، تعطى عملية مثلى ومعلمات منتج مثلى. وتحدد الحتميات الحالية أن الإدارة تزيد من استخدامها لهذا الأسلوب. وتقع المعلومات الإضافية عن هذا الموضوع خارج نطاق هذا الكتاب.

## PROBLEMS

## مشاكل

١- ارسم رسم باريتو لاستبدال أجزاء لفرن كهربائي. وبيانات ستة أشهر هي : باب الفرن، 193، ومؤقت (الساعة) 53، والشعلات الأمامية 460، والشعلات الخلفية 290، ومراقب الاشتعال 135، وآلية السحب 46، وأخرى 84، ومنظمات الفرن 265.

٢- يدرس فريق مشروع تكلفة التعطل لخط زجاجات مشروبات غازية. وكان تحليل البيانات بآلاف الدولارات لفترة 3 شهور كما يلي: منظم الضغط الخلفي 30، وضبط دودة التغذية 15، ورأس الضغط النحاسي 6، والتبريد المفقود 52، واستبدال الصمام 8، وأخرى 5.

الرمز	الوصف
	Unload Trailer or Hand Truck
	To Storage
	Stores
	To Machine or Hand Truck
	Machine
	Null
	Place on Hand Truck
	To Paint
	Hang on Line
	Clean – Paint – Bake
	Inspect Paint
	Unload – Stack on Hand Truck
	To Packaging
	Unload – Package Grills in Canteen
	To Assembly by Conveyor

شكل ١٢.١٨: خريطة مسار للشوايات

٣- حوالى ثلثى حوادث السيارات تكون بسبب القيادة غير المناسبة. ارسم رسم باريتو بدون الخط التراكمى للبيانات : دوران غير مناسب %3.6، قيادة سريعة جدا %28.1، اتباع السيارة الأمامية عن قرب شديد %8.1، الخروج عن الطريق %30.1، القيادة على يسار المركز %3.3، كثرة الحديث غير المناسب %3.2.

٤- نادى تسجيلات صوتية يعد تسجيلات شهرية قام بجمع بيانات لأسباب إعادة شحنات خلال الربع سنة الماضية. وكانت النتائج كما يلي : اختيار خطأ 50,000، ومرفوض 195,000، وعنوان خطأ 68,000، وإلغاء الطلب 5000، وأخرى 15,000. ارسم رسم باريتو.

٥- غير المطابق للدهان خلال أحد الشهور لمنتج آلات جز العشب التى يديرها راجبها كانت كما يلي : غاز منقط 212، وضخ خفيف اللون 582، وتسرب قطرات 227، وضخ زائد اللون 109، وبقع 141، ودهان ردىء 126، وانحلال اللون 434، وأخرى 50. ارسم رسم باريتو.

٦- اعمل مصفوفة وحللها لمجمعى قسم تجميع النقل وأنشطة عدم المطابقة لتشغيلهم. والبيانات موضحة فى الجدول المبين فى الصفحة التالية.

٧- تمت مقارنة أربعة أنوال نسيج أقمشة طبقا لغير المطابق. اعمل مصفوفة وحللها. البيانات هى :

النول 24 : خيط مقطوع 3، ولف مشدود 2، ومكوك 1، ومشوش 3.

النول 36 : عدم مطابقة توصيل الخيط 2، ومكوك 8، ولف مشدود 8، وخيط مقطوع 2، ومشوش 1.

النول 28 : لف مشدود 5، ومشوش 2.

النول 15 : مشوش 7، ومكوك 6، ولف مشدود 2، وخيط مقطوع 7، وعدم مطابقة توصيل الخيط 4.

LYNN	BRENT	MARY	KEN	DAVE	BILL
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mushroomed hammer (1)</li> <li>• Leaky seals (3)</li> <li>• Wrong tools (4)</li> <li>• Loose fasteners (3)</li> <li>• Spliced air tool hose (1)</li> <li>• Improper method (5)</li> <li>• Open air line (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wrong tools (1)</li> <li>• Leaky seals (3)</li> <li>• Loose fasteners (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leaky seals (4)</li> <li>• Improper torque (5)</li> <li>• Oil dry in hydraulic area (1)</li> <li>• Improper method (2)</li> <li>• Hoses and tubes uncapped (3)</li> <li>• Oil on floor (2)</li> <li>• Loose fasteners (4)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Improper method (1)</li> <li>• Wrong tools (1)</li> <li>• Oil dry in hydraulic area (2)</li> <li>• Improper torque (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Loose fasteners (2)</li> <li>• Mushroomed hammer (1)</li> <li>• Wrong tools (4)</li> <li>• Leaky seals (3)</li> <li>• Improper method (3)</li> <li>• Hoses and tubes uncapped (1)</li> <li>• Oil on floor (3)</li> <li>• Improper torque (3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leaky seals (2)</li> <li>• Defective lifting device (1)</li> <li>• Loose fasteners (1)</li> </ul>

٨- ارسم رسم جرير لنموذج إطار سيارة XYZ. بيانات (أول رقم هو الشفرة) غير المطابقات هي 1-10 و 2-5 و 3-0 و 4-9 و 5-6 و 6-0 و 7-2 و 8-0 و 9-3 و 10-1 و A-6 و B-1 و C-3 و 0-5.

٩- ارسم رسم سلسلة زمنية لغير المطابقات لكل وحدة للادعاءات على مستشفى medicare وحلل النتائج. البيانات هي : 1986-0.20 و 1987-0.15 و 1988-0.16 و 1989-0.12.

١٠- من فريق مشروع مكون من ستة أو سبعة أشخاص، اختر قائدا، وشيد رسم السبب والأثر لقهوة رديئة من جهاز استخدم في إعداد 22 فنجان قهوة في المكتب.

١١- من فريق مشروع مكون من ستة أو سبعة أشخاص، اختر قائدا، وشيد رسم CE لما يلي :

أ - نوع تحليل تشتت لخاصية جودة.

ب - نوع تحليل عملية لتسلسل أنشطة مكتب إحدى شركات التأمين.

ج - نوع تحليل عملية لتسلسل أنشطة إنتاج على مخروطية : المخروطية تبدأ بتحميل الشغلة وهي قضيب قطره 25 مم وطوله 80 مم، يجرى له خراطة خشنة إلى قطر 12 مم وطول 40 مم. وينتج فيه أسنان UNF بقطر 12 مم، ثم ترك الأسنان، وعمل خراطة تشطيب لقطر 25 مم وطول 20 مم، ثم قطع الجزء المتبقية، وفك الشغلة.

١٢- صمم استمارة تأكد لصيانة قطعة معدة مثل موقد الغاز، أو ميزان المعمل، أو الآلة الكاتبة.

١٣- ما خطوط pc لعملية لها درجة حرارة اسمية 32 درجة مئوية وسماح  $\pm$  1.0 درجة مئوية؟

١٤- حدد خط pc لمركزية قضيب عندما يكون سماح قراءة إجمالي المؤشر total indicator reading (TIR) مساويا 0.06 مم والهدف هو 0. ملاحظة : هذه المشكلة لها سماح من ناحية واحدة، إلا أن المنطقة الخضراء لاتزال نصف السماح. ارسم النتيجة.

١٥- ما احتمال أن يكون الزوج A و B أخضر؟ وأن يكون واحد منهما أصفر؟

١٦- باستخدام الرسم المبعثر، حدد إذا ما كان هناك علاقة بين درجات حرارة المنتج والنسبة المئوية للزبد لحد المشروبات الغازية. البيانات هي :

اليوم	درجة حرارة المنتج درجة فهرنهايتيه	النسبة المئوية للزبد (%)	اليوم	درجة حرارة المنتج درجة فهرنهايتيه	النسبة المئوية للزبد (%)
1	36	15	11	44	32
2	38	19	12	42	33
3	37	21	13	38	20
4	44	30	14	41	27
5	46	36	15	45	35
6	39	20	16	49	38
7	41	25	17	50	40
8	47	36	18	48	42
9	39	22	19	46	40
10	40	23	20	41	30

١٧- باستخدام الرسم المبعثر، حدد ما إذا كان هناك علاقة بين عدد ساعات استخدام الماكينة والمليمترات للهدف. البيانات لعدد 20 زوج من (x, y) مع وجود ساعات استخدام الماكينة كالتغير x هي :

(30, 1.10), (31, 1.21), (32, 1.00), (33, 1.21), (34, 1.25), (35, 1.23), (36, 1.24), (37, 1.28), (38, 1.30), (39, 1.30), (40, 1.38), (41, 1.35), (42, 1.38), (43, 1.38), (44, 1.40), (45, 1.42), (46, 1.45), (47, 1.45), (48, 1.50), and (49, 1.58).

ارسم خطا للبيانات بمجرد النظر فقط وقدر عدد المليمترات التي تبعد عن الهدف عند 55 ساعة.

١٨- البيانات عن ضغط الغاز (كج/سم مربع) وحجمه (لتر) هي كما يلي :

(0.5, 1.62),  
(1.5, 0.75), (2.0, 0.62), (3.0, 0.46), (2.5, 0.52), (1.0, 1.00), (0.8, 1.35), (1.2,  
0.89), (2.8, 0.48), (3.2, 0.43), (1.8, 0.71), and (0.3, 1.80).

ارسم رسما مبعثرا وحدد العلاقة.

١٩- البيانات التالية (قوة الشد، والصلادة) هي لقوة الشد (رطل على البوصة المربعة) والصلادة (روكويل Rockwell E) لألومونيوم يجرى عليه سباكة بالاسطمبات. شيد رسما مبعثرا وحدد العلاقة :

(293, 53), (349, 70), (368, 40), (301, 55), (340, 78), (308,  
64), (354, 71), (313, 53), (322, 82), (334, 67), (377, 70), (247, 56), (348, 86),  
(298, 60), (287, 72), (292, 51), (345, 88), (380, 95), (257, 51), (258, 75).

٢٠- البيانات عن كمية الماء المستخدم بالبوصة ومحصول القصفصة بالطن هي:

الماء	12	18	24	30	36	42	48	60
المحصول	5.3	5.7	6.3	7.2	8.2	8.7	8.4	8.2

شيد رسما مبعثرا وحلل النتائج.

٢١- شيد خريطة مسار لمنتج أحد المنتجات أو لمقدم إحدى الخدمات.